


BONDIOLI & PAVESI

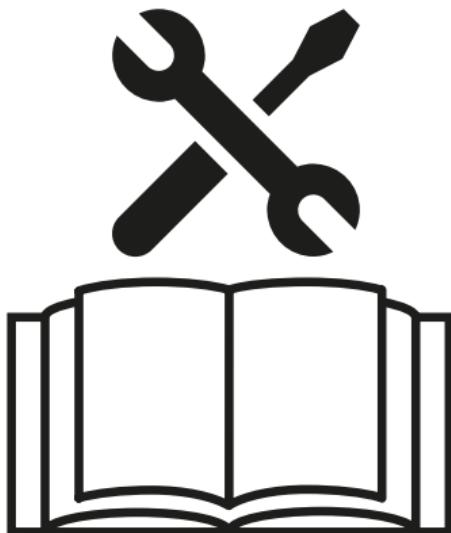

MODELS

G1

G2

G4

G3

G5

G7

G8

G9

Global



ENG WARNING!

This is a use and maintenance manual. Before using the drive shaft, carefully read the safety instructions in the 399UNI001 manual.

D ACHTUNG!

Dies ist eine Bedienungs- und Wartungsanleitung. Lesen Sie vor der Benutzung des Kardanantriebs aufmerksam die Sicherheitshinweise im Handbuch 399UNI001.

F ATTENTION!

Ceci est un manuel d'utilisation et d'entretien. Avant d'utiliser la transmission à joint de cardan lire attentivement les indications de sécurité contenues dans le manuel 399UNI001.

I ATTENZIONE!

Questo è un manuale di uso e manutenzione. Prima di utilizzare la trasmissione cardanica leggere attentamente le indicazioni di sicurezza contenute nel manuale 399UNI001.

ES ¡ATENCIÓN!

Este documento es un manual de uso y mantenimiento. Antes de usar la transmisión de cardán, lea atentamente las indicaciones de seguridad contenidas en el manual 399UNI001.

P ATENÇÃO!

Este é um manual para uso e manutenção. Antes de utilizar a transmissão cardan, leia atentamente as instruções de segurança contidas no manual 399UNI001.

NL OPGELET!

Dit is een handleiding voor het gebruik en het onderhoud. Voordat de cardanaandrijving wordt gebruikt, moeten de aanwijzingen voor de veiligheid aandachtig doorgelezen worden die zijn vermeld in de handleiding 399UNI001.

DK GIV AGT!

Dette er en brugs- og vedlikeholdsesvejledning. Inden brug af kardandrevet skal sikkerhedsanvisningerne i vejledning 399UNI001 gennemlæses med omhu.

S OBS!

Detta är en användar- och underhållshandbok. Innan kardanaxeln används ska du noga läsa säkerhetsföreskrifterna i handboken 399UNI001.

N FORSIKTIG!

Dette er en håndbok for bruk og vedlikehold. Les nøye indikasjonene med hensyn til sikkerhet i håndboken 399UNI001 før du tar i bruk kardangoverføringen.

SF HUOMIO!

Tämä on käyttö- ja huolto-opas. Ennen kardaanivoimansiirron käyttämistä lue huolellisesti käyttöoppaan 399UNI001 sisältämät turvaohjeet.

GR ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα μετάδοσης με καρδανικό σύνδεσμο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο εγχειρίδιο 399UNI001.

PL UWAGA!

To jest instrukcja obsługi i konserwacji. Przed uruchomieniem wału napędowego kardana uważnie przeczytać zalecenia na temat bezpieczeństwa podane w instrukcji 399UNI001.

CZ UPOZORNĚNÍ!

Tento dokument představuje návod k použití a údržbě. Před použitím kardanového náhonu si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny v návodu 399UNI001.

EST TÄHELEPANU!

See on kasutus- ja hooldusjuhend. Enne kardaanülekande kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhisid juhendis 399UNI001.

LV BRĪDINĀJUMS!

Šī ir lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmata. Pirms kardāna transmisijas izmantošanas uzmanīgi izlasiet 399UNI001 rokasgrāmatā iekļautos drošības notiekumus.

LT DĒMESIO!

Tai yra naudojimo ir techninės priežiūros vadovas. Prieš naudodami kardaninę transmisiją, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vadove 399UNI001.

M N.B.:

Dan hu manwal għall-użu u l-manutenzjoni. Qabel tuża x-xaft tražmittenti, aqra bir-reqqha l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà li jinsabu fil-manwal 399UNI001.

SK UPOZORNENIE!

Tento dokument predstavuje návod na použitie a údržbu. Pred použitím kardanového náhonu si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v návode 399UNI001.

SLO POZOR!

To so navodila za uporabo in vzdrževanje. Pred uporabo kardanskega prenosa pozorno preberite varnostne napotke, ki jih vsebuje priročnik 399UNI001.

H FIGYELEM!

Ez egy használati és karbantartási kézikönyv. Mielőtt használná a kardánhajtást, olvassa el figyelmesen a 399UNI001 kézikönyvben szereplő biztonsági utasításokat.

RUS ВНИМАНИЕ!

Данная публикация является руководством по эксплуатации. Перед началом использования карданной передачи внимательно прочтите указания по безопасности, содержащиеся в руководстве 399UNI001.

BG ВНИМАНИЕ!

Това е ръководство за употреба и поддръжка. Преди да използвате карданната предавка, прочетете внимателно инструкциите за безопасност в ръководство 399UNI001.

RO ATENȚIE!

Acesta este un manual de utilizare și întreținere. Înainte de a utiliza transmisiua cardanică, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța conținute în manualul 399UNI001.

TR DİKKAT!


Bu bir kullanma ve bakım kılavuzudur. Kardan milini kullanmadan önce 399UNI001 no.lu kılavuzdaki güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun.

HR PAŽNJA!

Ovo je priručnik za uporabu i održavanje. Prije uporabe kardanskog prijenosa pažljivo pročitajte napomene o sigurnosti koje sadrži priručnik 399UNI001.




1

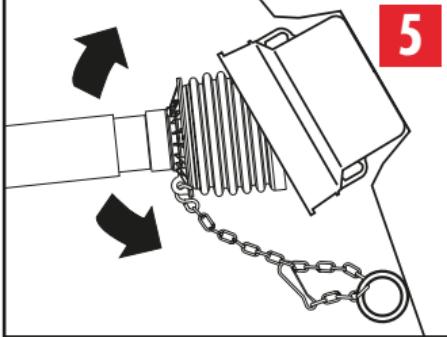


5



2

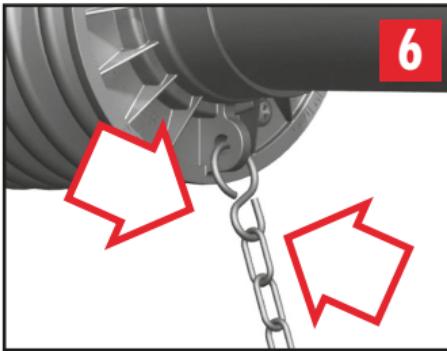


6

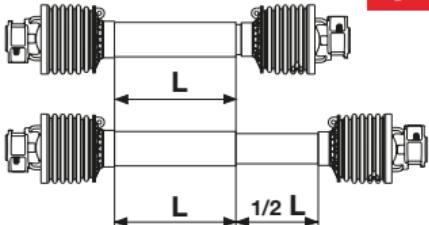

3



7

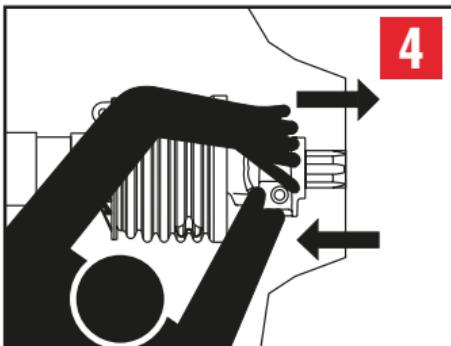


4



8




9

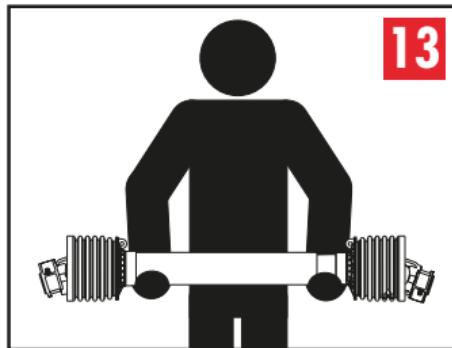


13




10

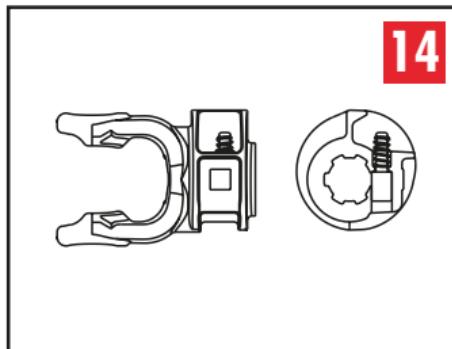


14

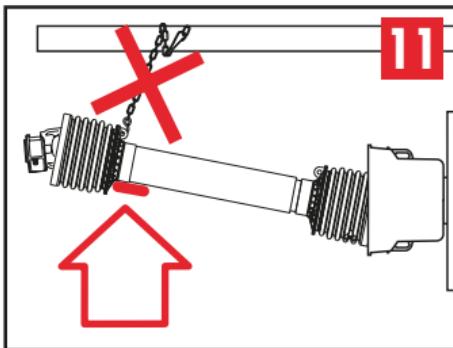


11

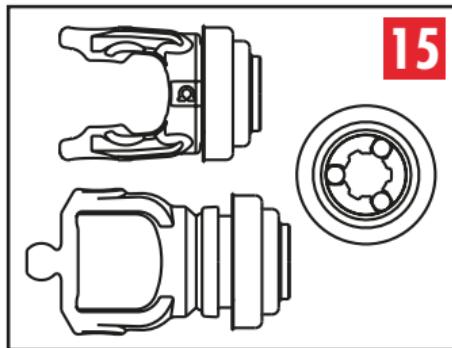

15

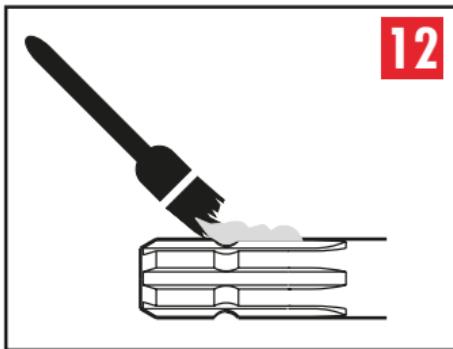


12

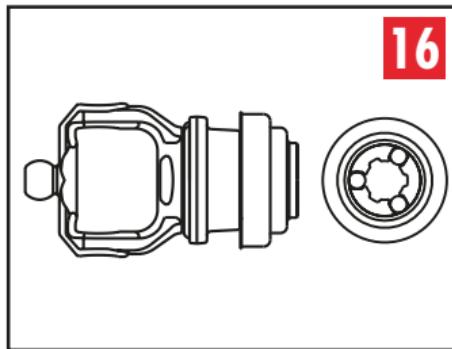


16


17

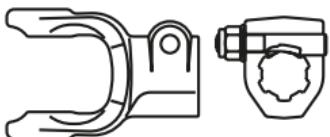

21

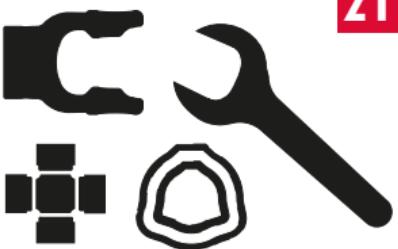


18

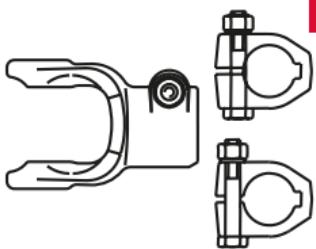




22



19






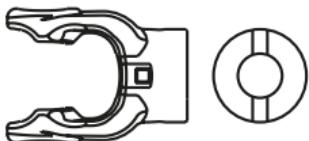









20

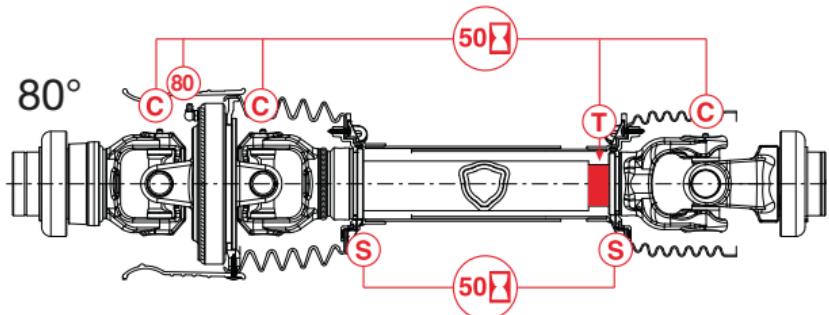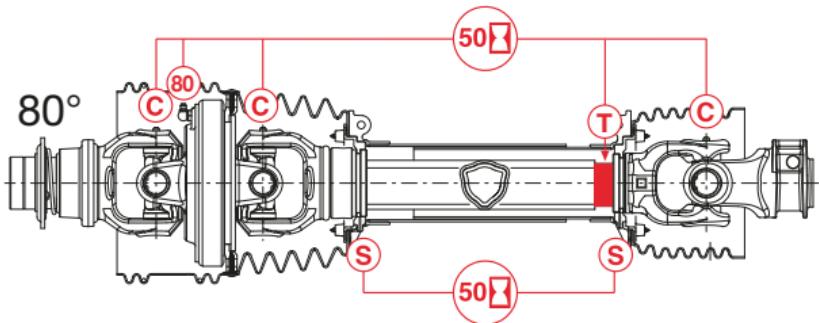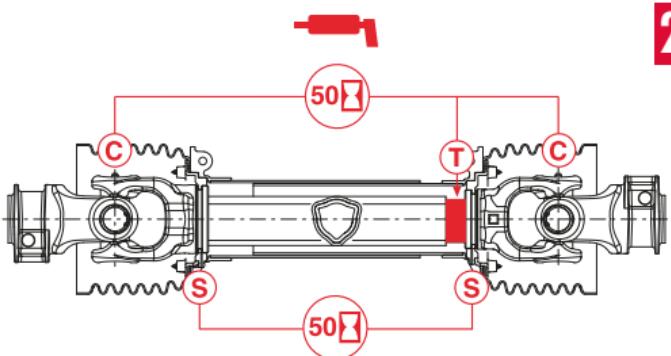


1 oz. = 28,3 g


	G1	G2	G3	G4	G5	G7	G8	G9
C	4 gr.	7 gr.	10 gr.	13 gr.	18 gr.	22 gr.	26 gr.	
S				6 gr.				
T	12 gr.			20 gr.			32 gr.	
80°		20 gr.		30 gr.	40 gr.	50 gr.		

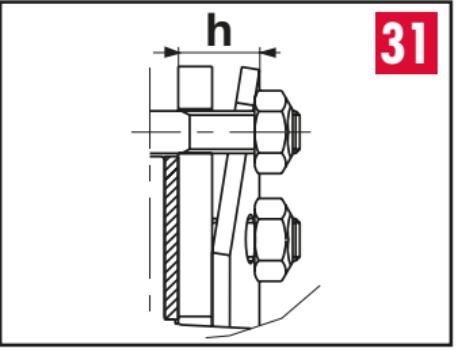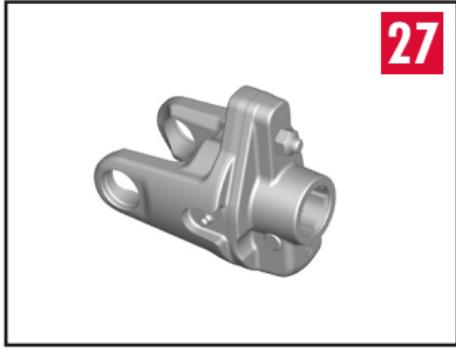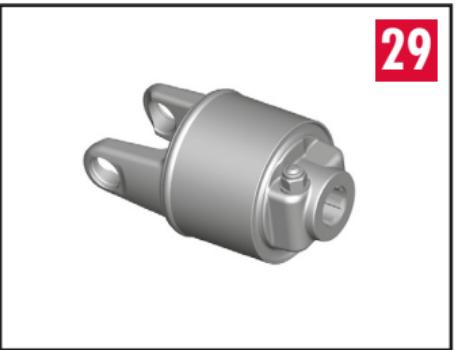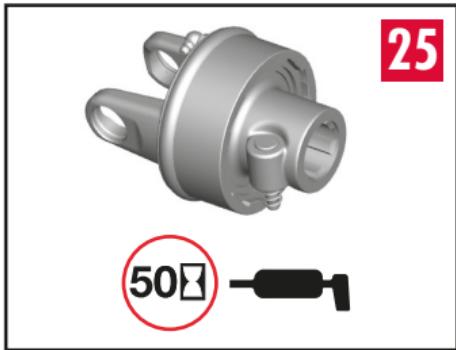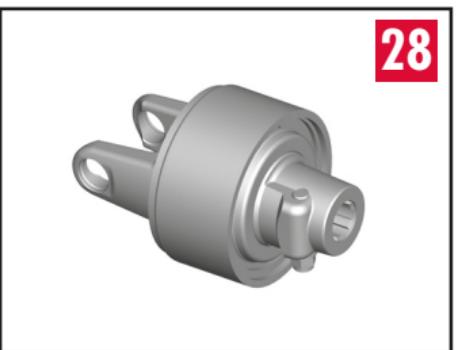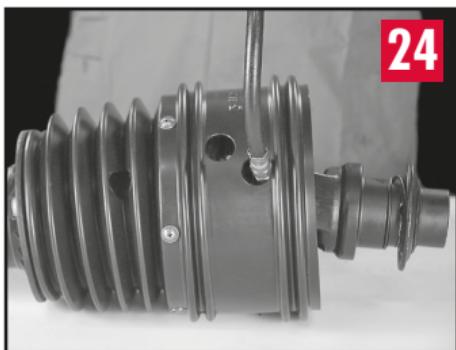

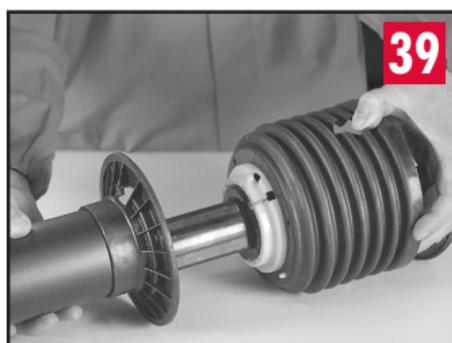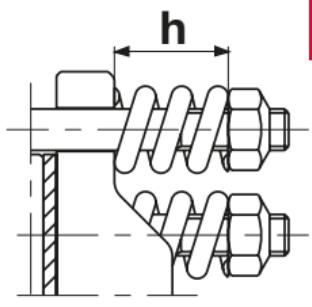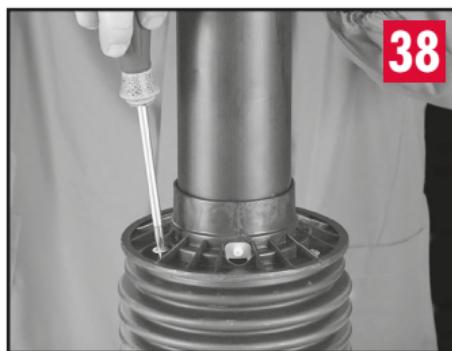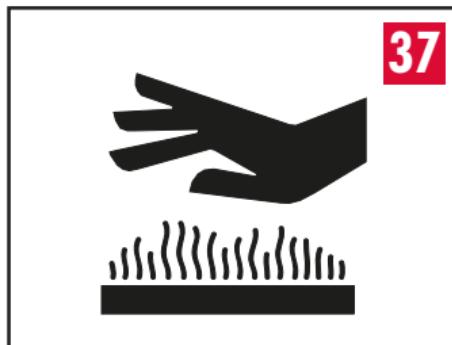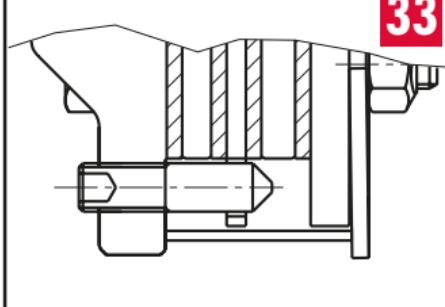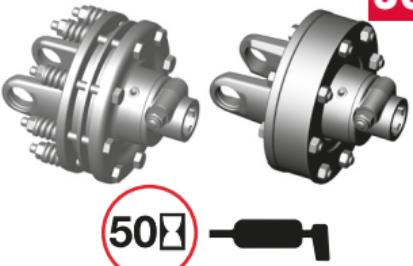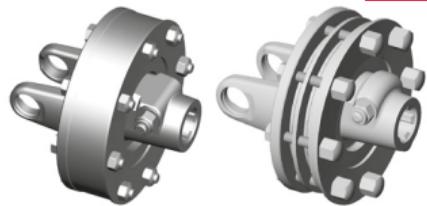

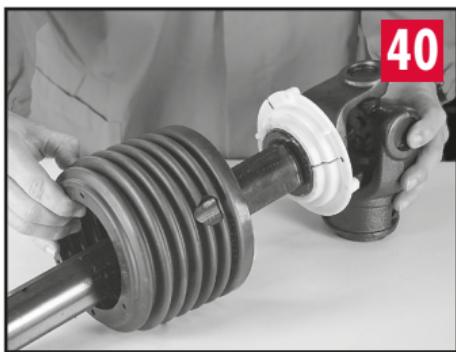

40

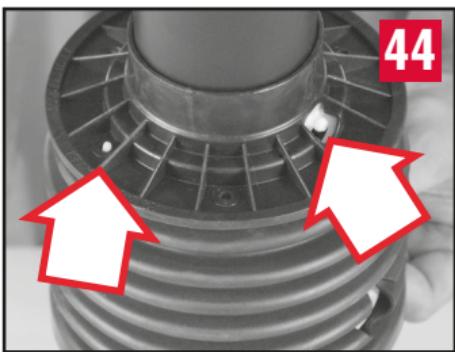


44



41




45

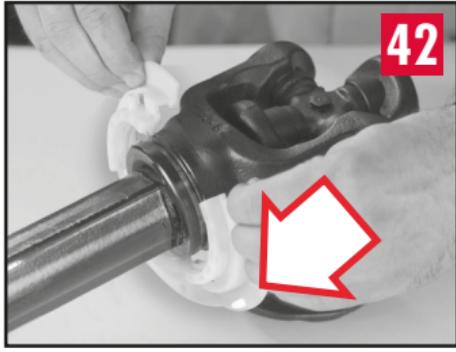

42



46

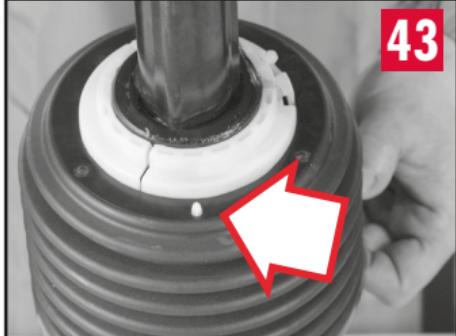

43



47

48**52****49****53****50****54****51****55**


56



60




57

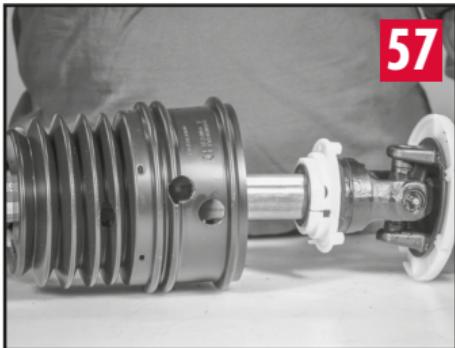

61



58

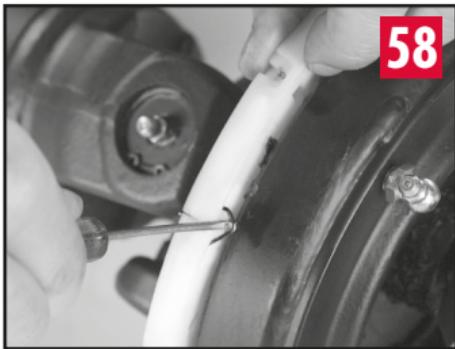


62






59



63

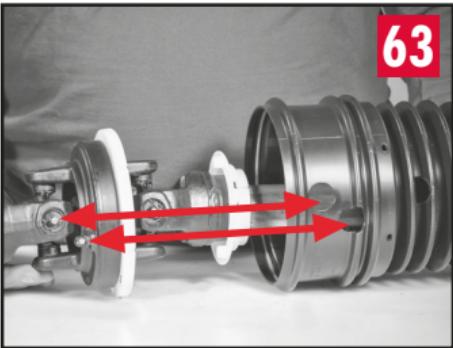

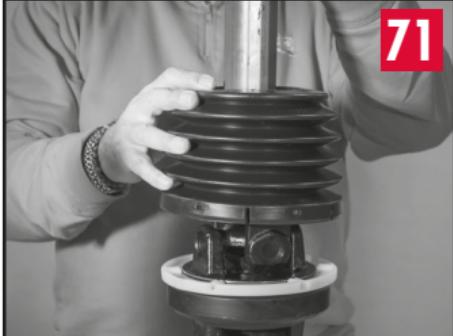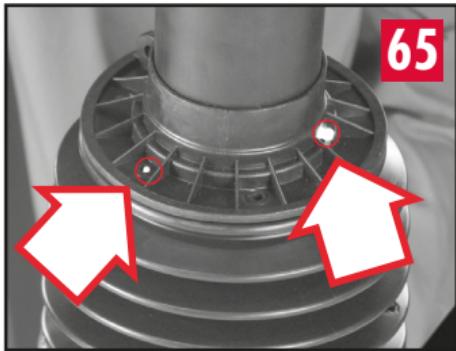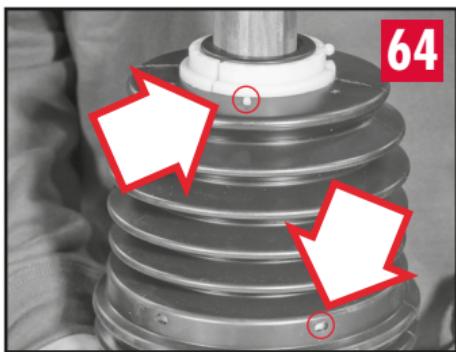

72



76



73



77



74



78











75




79



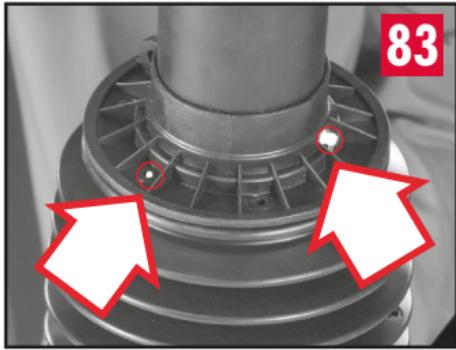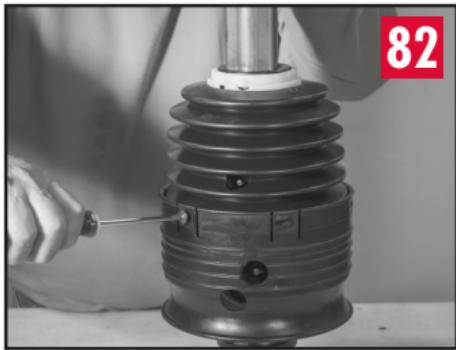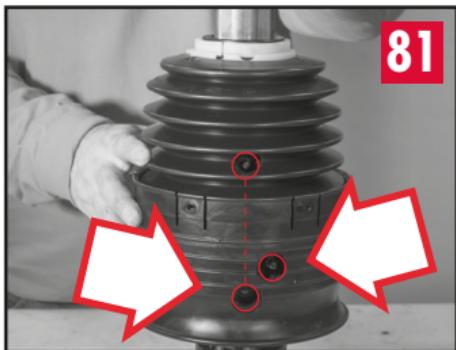


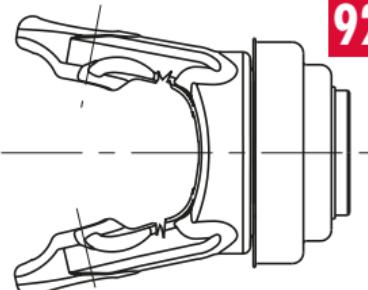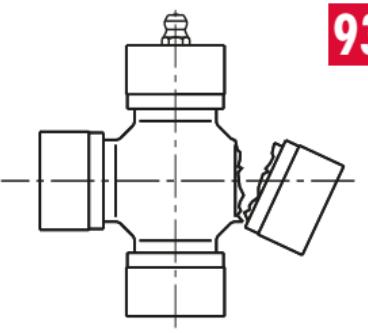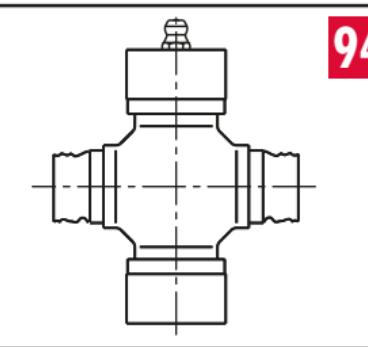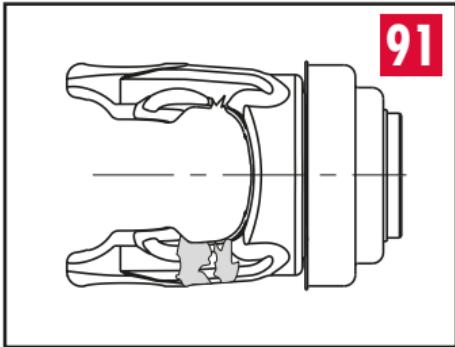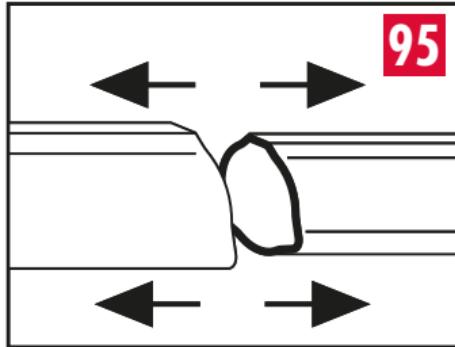88**92****89****93****90****94****91****95**


96



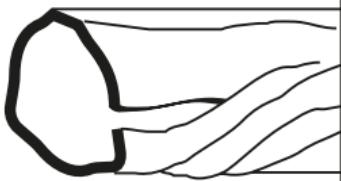


97

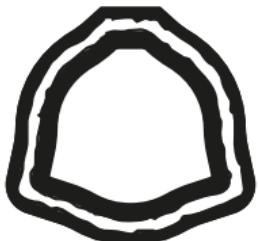

98

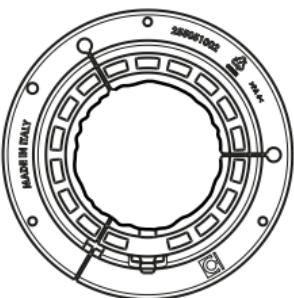

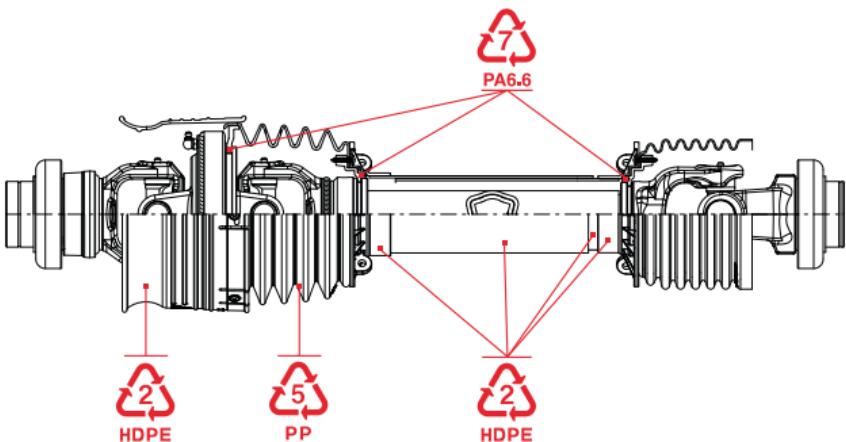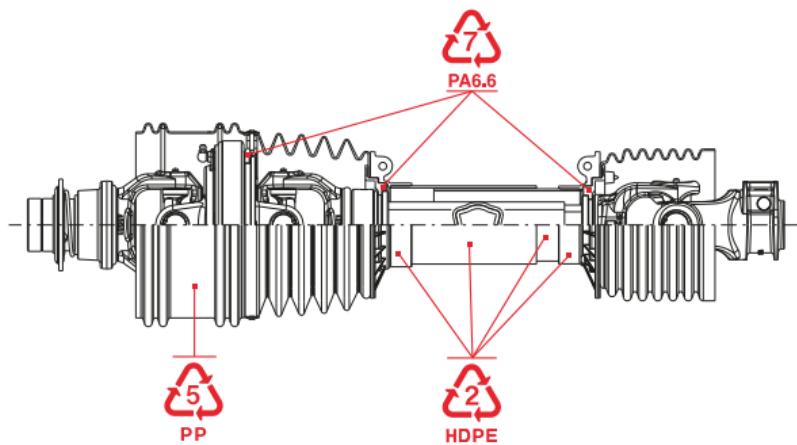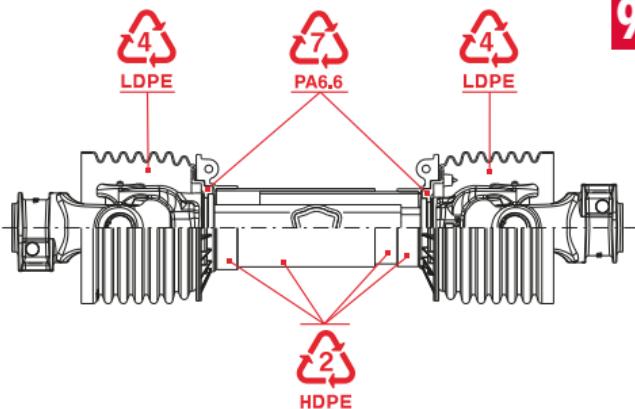

INSTALLATION

- 1** Always wear adequate safety equipment when performing any maintenance or repair work.
- 2** The tractor on the shield indicates the tractor end of the driveline. Any torque limiter or overrunning clutch should always be installed on the implement end.
- 3** Telescoping tubes must always overlap by at least 1/2 of their length in normal operation and at least 1/3 of their length in all working conditions. During maneuvers, when the driveline is not rotating, the telescoping tubes must have a suitable overlap to maintain the tubes aligned and allow them to slide freely.
- 4** Ensure that the driveline is securely attached to the tractor and the implement before operating.
Check that all fixing screws are tight.
- 5** Attach the driveline guard restraints (chains). Best results are achieved when chains are attached nearly perpendicular to the driveline guard. Adjust the length of the chains to allow enough slack for full movement of the driveline during turns, operation, and transport. Avoid excessive slack, which could cause the chains to roll around the driveline.
6 If the length of the chain is not adjusted correctly and tension is excessive, for example during implement maneuvers, the "S" hook will detach from the locking ring and the chain will disconnect from the shield.
In this case, the chain must be replaced.
The "S" hook of the new chain must be inserted in the eye of the base cone and it must be closed to prevent it from becoming disengaged, maintaining its round shape.
7 If the length of the chain with device for separation from the base cone is not adjusted correctly and chain tension increases excessively, for example during implement maneuvers, the spring hook will detach from the locking ring and the chain will disconnect from the shield.
In this case, the chain is easily reconnected as described in the following procedure.
- 8** Open the retaining ring, unscrewing the screw and moving the plate.
- 9** Insert the chain in the locking ring and reposition the plate.
- 10** Close the plate by means of the screw.
- 11** Never use the chains to transport or support the driveline after work. Use an appropriate support as shown in the figure.
- 12** Clean and grease the tractor PTO and implement shaft before installing the driveline.
- 13** Keep the driveline horizontal during handling to prevent the halves from sliding apart, which could cause injury or damage the shielding. Use suitable means to transport heavy drivelines.

14 PUSH-PIN

Push the pin and slide the yoke onto the PTO shaft so that the pin engages the groove on the PTO. Make sure that the pin returns to its initial position after attachment to the shaft.

15 BALL COLLAR

Align the yoke on the PTO. Slide the collar to the open position. Slide the yoke onto the splined shaft. Release the collar and pull or push the yoke along the shaft until the balls engage the groove and the collar returns to its original (closed) position. Make sure the collar returns to its initial (closed) position and the yoke is properly attached to the shaft.

16 AUTOMATIC BALL COLLAR

Pull the collar back until it locks in the open position. Use both hands to slide the yoke onto the shaft - the collar will automatically unlock. Push or pull the yoke along the shaft until the balls engage the groove and the collar returns to its original (closed) position. Make sure the collar returns to its initial (closed) position and the yoke is properly attached to the shaft.

17 TAPER PIN

Slide the yoke onto the PTO and insert the pin so that the tapered profile fits into the groove on the shaft.

Recommended tightening torque:

- 150 Nm (110 ft lbs) for 1 3/8" Z6 or Z21 spline.
- 220 Nm (160 ft lbs) for 1 3/4" Z6 or Z20 spline.

Use only Bondioli & Pavesi taper pins for replacements.

18 CLAMP BOLT

Slide the yoke onto the PTO and insert the bolt.

Recommended tightening torque:

- 90 Nm (65 ft lbs) for M12 bolts;
- 140 Nm (100 ft lbs) for M14 bolts.

19 SHEAR PINS

Use only bolts of the size and class shown in the implement handbook. Choose the bolt length in such a way as to minimize protrusion.

LUBRICATION

20 Always wear adequate safety equipment when performing any maintenance or repair work.

21 Replace worn or damaged parts with genuine Bondioli & Pavesi spare parts.

Do not modify or tamper with any part of the driveline. For any operations not explained in this instruction manual, consult your implement dealer or manufacturer, or your local Bondioli & Pavesi representative.

22 LUBRICATION OF TELESCOPING TUBES

If grease fittings are not provided, separate the two halves of the driveline, and manually lubricate the telescoping tubes.

Check that all components are in good condition and properly lubricated before using the driveline. Clean and lubricate the driveline at the end of seasonal use. Lubricate each part after the number of hours shown on the chart.

- 23** The amounts of grease indicated in the manual are recommended for an interval of 50 hours. **Particularly severe applications in an aggressive environment may require lubrication more frequently than at 50-hour intervals.** Amounts indicated in grams (g). 1 ounce (oz.) = 28.3 g (grams). Pump grease into the crosses until it purges from the bearing caps. Inject the grease gradually and avoid pumping the grease gun violently with resulting high delivery pressure. Use NLGI grade 2 grease. Before storage at the end of the season remove any grease that has accumulated inside the CV joint shield.

24 LUBRICATION OF THE 80° CONSTANT VELOCITY JOINT

- Align the holes in the CV shield with the grease fittings of the crosses and of the central body of the constant velocity joint. The grease injected into the body of the constant velocity joint also lubricates the shield support ring through an internal channel. Every 50 hours, inject at least the amount of grease indicated in the table in point 23.

TORQUE LIMITER AND OVERRUNNING CLUTCH

25 RA - OVERRUNNING CLUTCH.

- This device prevents transmission of inertial loads from implement to the tractor during deceleration or stopping of the PTO.

 Keep clear of the implement until all parts have stopped moving. Lubricate every 50 hours of use and after storage.

26 SA - LN RATCHET TORQUE LIMITER.

- This device interrupts the transmission of power when the torque exceeds the setting.

Immediately disengage the PTO when ratcheting sounds are heard.

Lubricate every 50 hours of use and after storage.

27 LB - SHEAR BOLT TORQUE LIMITER.

- This device interrupts the transmission of power by shearing a bolt when the torque exceeds the setting.

Replace the sheared bolt with the same diameter, length and grade as the original. Lubricate the LB limiters with grease fittings at least once every season and after a period of disuse.

28 LR - AUTOMATIC TORQUE LIMITER

- Interrupts power transmission when the torque exceeds the set value. During the intervention of the device, power transmission is interrupted but it may be automatically resumed by running the driveline at a low speed after having removed the blockage.

This device is sealed - no additional lubrication is required.

29 GE - SHOCK ABSORBING CLUTCH

- Absorbs shock loads and vibrations, and smoothes transmission of an alternating or pulsating load. No maintenance is required.

FRICITION TORQUE LIMITERS

Check the condition of the friction linings when installing the clutch or after periods of storage.

- If the edges of the clutch plates are exposed (see fig. 30) the clutch is either type FV with Belleville spring or FFV with helicoil springs. Measure and record the spring height as shown in figure 31. If the clutch plates are covered by a metal band (see figure 32) the clutch is type FT.

If the clutch discs are exposed and the bolts have cap nuts, the clutch is of the FK type.

Following seasonal use, relieve the spring pressure and keep the clutch in a dry place. Check the condition of friction disks and restore spring pressure before using the clutch. If the clutch overheats due to frequent or prolonged slipping, consult your equipment dealer or manufacturer, or your local Bondioli & Pavesi representative.

30 FV - FRICTION TORQUE LIMITER.

The torque transmitted to the implement is limited by allowing the clutch plates to slip relative to each other. Torque peaks or short duration overloads are limited when the clutch is used and adjusted properly.

It can be used as an overload clutch, or to help start implements with high inertial loads. The torque setting is adjustable by adjusting the working height of the spring. The edges of the linings and plates are exposed in an FV clutch.

31 The torque setting is adjusted by increasing or decreasing the height "h" of the springs. To increase/decrease the torque setting tighten/loosen the eight nuts by 1/4 of a turn and check for correct operation. Repeat the procedure if necessary. Avoid excessive tightening of the bolts - implement, tractor, or driveline damage may occur.

32 FT - FK FRICTION TORQUE LIMITERS

The torque transmitted to the machine is limited by allowing the clutch plates to slip relative to each other. Torque peaks or short duration overloads are limited when the clutch is used and adjusted properly. It can be used as an overload clutch, or to help start implements with high inertial loads. The FT has a metal band around its circumference. The bolts should be tightened until the metal band around the circumference of the clutch touches the spring, then loosen each nut by 1/4 turn. Avoid excessive tightening of the bolts - implement, tractor, or driveline damage may occur.

The FK clutch has bolts with cap nuts. The spring compression is correct when the nuts are fully screwed on. Use only special B&P bolts and nuts.

33 If the clutch has four socket head set screws in addition to the eight hex head bolts on the flange yoke, it is equipped with the Spring Release system. Spring pressure is relieved when these four set screws are screwed into the flange yoke. See the instruction leaflet enclosed with clutches with the Spring Release system installed. The Spring Release System enables checking of the condition of the friction clutch and reduces spring pressure on the disks during storage.

 Friction clutches equipped with the Spring Release System are supplied with an additional instruction sheet. Read this information for proper use of the Spring Release System.

34 FFV - FRICTION TORQUE LIMITER

The torque transmitted to the implement is limited by allowing the clutch plates to slip relative to each other. Torque peaks or short duration overloads are limited when the clutch is used and adjusted properly. It can be used as an overload clutch, or to help start implements with high inertial loads. The torque setting is adjustable by adjusting the working height of the springs. The edges of the linings and plates are exposed in an FFV clutch.

35 The torque setting is adjusted by increasing or decreasing the height "h" of the springs. To increase/decrease the torque setting tighten/loosen the eight nuts by 1/4 of a turn and check for correct operation. Repeat the procedure if necessary. Avoid excessive tightening of the bolts - implement, tractor, or driveline damage may occur.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK COMBINATION FRICTION AND OVERRUNNING CLUTCH

Clutch that combines the functional characteristics of a friction clutch and an overrunning clutch. Used on machines with high inertial loads.

 Keep clear of the implement until all parts have stopped moving.

Lubricate every 50 hours of use and after storage.

37 Friction clutches may become hot during use. **Do not touch!** To avoid the risk of fire keep the area around the clutch free of inflammable material and avoid prolonged slipping of the clutch.

SHIELD DISASSEMBLY

38 Remove the Philips head screws.

39 Remove the base cone and the shield tube.

40 Remove the outer cone and the bearing ring.

SHIELD ASSEMBLY

41 Grease the bearing groove on inner yokes.

42 Fit the bearing ring into the groove with the reference pin facing the drive tube.

43 Fit the outer cone, inserting the reference pin of the bearing in the hole provided in the cone.

44 Fit the base cone with the tube, inserting the reference pin and the grease fitting of the bearing in the holes provided in the cone.

45 Tighten the Philips head screws.

Use of electric powered screwdrivers is not recommended.

G9 SHIELD DISASSEMBLY

46 Remove the Philips head screws.

47 Remove the base cone and the shield tube.

48 Remove the outer cone and the bearing ring.

- 49** Grease the bearing groove on inner yokes.
- 50** Fit the bearing ring into the yoke groove with the grease fitting facing the drive tube.
- 51** Install the outer cone, inserting the grease fitting through the proper hole.
- 52** Install the base cone and shield tube.
- 53** Tighten the Philips head screws.
Use of electric powered screwdrivers is not recommended.

REMOVING THE GUARD FOR SINGLE-BAND CONSTANT VELOCITY JOINTS

- 54** Remove the screws arranged radially around the circumference of the CV cone.
- 55** Remove the screws from the base cone.
- 56** Remove the base cone and the shield tube.
- 57** Remove the CV cone.
- 58** Disengage the retaining spring, leaving it inserted in one of the two holes of the bearing ring to avoid losing it.
- 59** Spread the bearing rings and remove from their groove.

ASSEMBLING THE GUARD FOR SINGLE-BAND CONSTANT VELOCITY JOINTS

- 60** Grease the seats and install the shield support bearings.
Fit the bearing ring onto the inner yoke with the reference pin facing the drive tube.
- 61** Install the bearing ring on the CV body with the reference pins facing the inner yoke. The bearing ring is equipped with a grease fitting, used only for 50° CV joints. This grease fitting is not used with 80° CV joints.
- 62** Connect the retaining spring to the two edges of the bearing ring.
- 63** Insert the shield aligning the radial holes with the reference pins of the bearing ring and the hole on the bottom with the reference pin of the small bearing. The grease fitting of the bearing must be aligned with the holes on the shield.
- 64** Check that the radial holes in the shield are aligned with the holes in the reference pins of the bearing ring and that the reference pin is inserted. Tighten the 6 flanged screws of the shield. Use of an electric screwdriver is not recommended.

65 Fit the base cone with the tube, inserting the reference pin of the bearing in the hole provided in the base cone. The grease fitting of the bearing is in the hole of the base cone.

66 Tighten the 3 screws. Use of electric powered screwdrivers is not recommended.

REMOVING THE GUARD FOR HARD-SHELL CONSTANT VELOCITY JOINTS

67 Loosen the fixing screws on the hard shell.

68 Remove the hard shell.

69 Loosen the fixing screws on the base cone.

70 Remove the base cone and protection tube set.

71 Remove the outer cone.

72 Release the retaining spring, leaving it in one of the two holes in the support ring, to prevent it being misplaced or lost.

73 Open the bearing ring on the CV joint and remove it from its seat.

74 Spread the bearing ring and remove it from its seat.

ASSEMBLING THE GUARD FOR HARD-SHELL CONSTANT VELOCITY JOINTS

75 Grease the yoke bearing ring's seat.

76 Grease the CV joint bearing ring's seat.

77 Install the bearing ring on the CV joint with the reference pins facing the inner yoke.

78 Connect the retaining spring to the two edges of the bearing ring.

79 Fit the bearing ring on the yoke groove with the reference pin facing the drive tube.

80 Make sure the radial holes on the protection band are aligned with the holes on the bearing ring's pins, and that the reference pin has been inserted.

81 Insert the hard shell by placing the holes as shown in the figure.

82 Tighten the fixing screws on the hard shell. It is recommended NOT to use a screw gun.

83 Fit the base cone and tube, inserting the bearing ring reference pin into the hole on the base cone. The bearing ring grease fitting is in the base cone hole.

84 Tighten the 3 fixing screws on the protective band. The use of an electric screwdriver is not recommended.

Bondioli & Pavesi advises against altering its products. If modifications are required, we recommend that you consult your implement dealer or a qualified service center before proceeding. If the driveline is too long adopt the following procedure.

85 Remove the shielding.

86 Shorten the drive tubes by the required length.

Telescoping tubes must always overlap by at least 1/2 of their length in normal operation and at least 1/3 of their length in all working conditions. During maneuvers, when the driveline is not rotating, the telescoping tubes must have a suitable overlap to maintain the tubes aligned and allow them to slide freely.

87 Carefully fettle the edges of both tubes with a file, especially the outer edge of the inner tube and the inner edge of the outer tube.

Clean the tubes and completely remove the shavings and filings. If the **driveline is shortened**, the tubes must be fettled, cleaned and re-greased correctly for the entire service life of the driveline.

88 Shorten shield tubes one at time by cutting the same length that was cut from the drive tubes.

89 Grease the internal drive tube and reassemble the shielding on the driveshaft.

90 Check the length of the driveshaft at its minimum and maximum extensions on the implement.

TROUBLESHOOTING

91 WEAR OF YOKE EARS

EXCESSIVE WORKING ANGLE

- Reduce the working angle.
- Disengage PTO when joint angle exceeds 45°.

92 DEFORMATION OF YOKES

EXCESSIVE TORQUE PEAK OR SHOCK LOAD

- Avoid overloading or engaging PTO when under load.
- Check the efficiency of the torque limiter.

93 CROSS ARM BROKEN

EXCESSIVE TORQUE PEAK OR SHOCK LOAD

- Avoid overloading or engaging PTO when under load.
- Check function of torque limiter.

94 ACCELERATED WEAR OF CROSS ARMS

EXCESSIVE LOAD

- Do not exceed the speed or power limits indicated in the instruction manual.

INSUFFICIENT LUBRICATION

- Follow instructions in point 23.

95 SEPARATION OF TELESCOPING TUBES

EXCESSIVE EXTENSION OF DRIVELINE

- Do not extend driveline to the point that the tubes separate.

- For stationary machinery, position the tractor so the telescoping tubes overlap as illustrated in point 3.

96 TWISTING OR BENDING OF TELESCOPING TUBES

EXCESSIVE TORQUE PEAK OR SHOCK LOAD

- Avoid overloading or engaging PTO when under load
- Check the efficiency of the torque limiter.
- Check that driveline does not come into contact with tractor or implement components during manoeuvres.

97 ACCELERATED WEAR OF TELESCOPING TUBES

INSUFFICIENT LUBRICATION

- Follow instructions in the chapter on Lubrication

INSUFFICIENT TUBE OVERLAP

- See instructions in point 3.

98 PREMATURE WEAR OF THE PROTECTIVE BEARINGS

INSUFFICIENT LUBRICATION

- Follow the instructions in point 23.

RESTRAINT CHAIN NOT CORRECTLY FIXED

- See instructions in point 5.

99 All the plastic parts of Bondioli & Pavesi drivelines are totally recyclable.
Protect the environment by disposing of used plastic parts properly at the time of replacement.

ANSCHLIESSEN DER GELENKWELLE

- 1** Bei sämtlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- 2** Das auf dem Schutzrohr gezeigte Schleppersymbol kennzeichnet die Schlepperseite der Gelenkwelle. Eine eventuell vorhandene Überlast- bzw. Freilaufkupplung stets auf der Seite des Arbeitsgeräts anbringen.
- 3** Die Schieberohre müssen für Standard-Einsatzbedingungen mindestens auf 1/2 ihrer Länge und für alle Einsatzbedingungen mindestens auf 1/3 ihrer Länge überdecken. Die Teleskopelemente müssen selbst bei stillstehender Gelenkwelle ausreichend überdecken, um ein Verkanten zu verhindern.
- 4** Vor Arbeitsbeginn überprüfen, ob die Gelenkwelle korrekt an Schlepper und Arbeitsgerät befestigt ist.
Den festen Sitz etwaiger Befestigungsschrauben überprüfen.
- 5** Die Halteketten des Schutzrohrs befestigen. Optimale Betriebsbedingungen liegen vor, wenn die Kette radial zur Gelenkwelle ausgerichtet ist. Bei Einstellung der Kettenlänge darauf achten, dass die Winkelstellung der Gelenkwelle in jedem Arbeits-, Transport- und Rangierzustand gewährleistet ist. Bei zu langen Ketten besteht die Gefahr, dass sie sich um die Gelenkwelle wickeln.
- 6** Falls die Länge der Kette nicht korrekt eingestellt wurde und die Spannung beispielsweise beim Rangieren der Maschine zu groß wird, wird der S-förmige Haken aufgebogen und die Kette löst sich vom Schutzrohr.
In diesem Fall muss die Kette ersetzt werden.
Der S-förmige Haken der neuen Kette muss in die Öse am Schutztrichter eingehängt und dann als Verliersicherung zusammengedrückt werden, ohne unrund zu werden.
- 7** Wenn die Kette mit Abreißsicherung nicht die korrekte Länge am Schutztrichter hat und die Spannung - zum Beispiel beim Rangieren der Maschine - zu stark wird, rutscht die Federöse aus dem Befestigungsring und die Kette löst sich vom Schutzrohr. In diesem Fall kann die Kette wie nachstehend beschrieben problemlos wieder angehakt werden.
- 8** Das Befestigungsschloss öffnen, dazu die Schraube lösen und die Lasche aufklappen.
- 9** Die Kette in das Befestigungsschloss einhängen und die Lasche wieder zuklappen.
- 10** Die Lasche mit der Schraube verschließen.
- 11** Die Ketten nicht zur Beförderung oder zum Abstützen der Gelenkwelle nach Arbeitseinsatz verwenden. Eine spezielle Abstützung verwenden, wie in der Abbildung gezeigt.
- 12** Zur leichteren Anbringung der Gelenkwelle die Zapfwellen von Schlepper und Arbeitsgerät reinigen und schmieren.

13 Um Verletzungen und Beschädigungen des Schutzrohrs zu vermeiden, die Gelenkwelle immer waagerecht transportieren und damit ein Auseinanderziehen der Profilrohre vermeiden. Auf das Gewicht der Gelenkwelle abgestimmte Transportmittel verwenden.

14 SCHIEBESTIFT

14 Den Schiebestift drücken und die Aufsteckgabel auf die Zapfwelle aufschieben, bis der Stift in die Nut einrastet. Nach dem Anbringen an der Zapfwelle muss der Schiebestift wieder in Ausgangsposition stehen.

15 ZIEHVERSCHLUSS

15 Die Aufsteckgabel zur Zapfwelle ausrichten. Den Ziehverschluss in Lösestellung bringen. Die Aufsteckgabel vollständig auf die Zapfwelle aufschieben. Den Ziehverschluss loslassen und die Gabel soweit zurückziehen, bis die Kugeln in die Ringnut des Zapfwellenstummels einrasten und der Verschluss zurückschnellt. Überprüfen, ob die Aufsteckgabel korrekt an der Zapfwelle befestigt ist.

16 AUTOMATISCHER DREHGRIFF

16 Drehgriff zurückschieben. Gabel soweit auf die Zapfwelle aufschieben, bis der Griff zurückschnellt. Überprüfen, ob die Gabel richtig an der Zapfwelle angeschlossen ist.

17 KONISCHE KLEMMSCHRAUBE

17 Die Aufsteckgabel auf die Zapfwelle aufschieben und die konische Klemmschraube so einsetzen, dass der Konus in der Ringnut des Zapfwellenstummels sitzt. Empfohlenes Anzugsmoment:

- 150 Nm (110 ft lbs) für 1 3/8"-Profile Z6 bzw. Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) für 1 3/4"-Profile Z6 bzw. Z20.

Ausschließlich konische Klemmschrauben von Bondioli&Pavesi verwenden, diese Schrauben nicht durch Standardschrauben ersetzen.

18 SPANNSCHRAUBE

18 Die Aufsteckgabel auf die Zapfwelle aufschieben und die Schraube einsetzen. Empfohlenes Anzugsmoment:

- 90 Nm (65 ft lbs) für M12-Schrauben.
- 140 Nm (100 ft lbs) für M14-Schrauben.

19 Nur Schrauben verwenden, deren Größe und Festigkeitsklasse den Angaben in der Betriebsanleitung des Arbeitsgeräts entspricht. Die Schraubenlänge so wählen, dass die Schraube nur minimal übersteht.

SCHMIERUNG

20 Bei sämtlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

21 Abgenutzte oder beschädigte Komponenten nur gegen originale Bondioli&Pavesi-Ersatzteile austauschen. Kein Teil der Gelenkwelle darf eigenmächtig umgerüstet oder verstellt werden. Für alle in dieser Betriebsanleitung nicht beschriebenen Eingriffe ist der Bondioli&Pavesi-Händler zuständig.

22 SCHMIERUNG DER SCHIEBEPROFILE

22 Die Gelenkwellenhälften trennen. Sofern kein entsprechender Schmiernippel vorgesehen ist, die Teleskopelemente von Hand einfetten.

D **23** Vor jedem Einsatz der Gelenkwelle die einzelnen Teile auf ihren Zustand überprüfen und schmieren. Die Gelenkwelle vor saisonbedingtem Stillstand reinigen und schmieren. Komponenten nach abgebildeter Übersicht schmieren, die Schmierintervalle sind in Stunden angegeben.

Die im Handbuch angegebenen Fettmengen beziehen sich auf Wartungsintervalle von 50 Stunden. **Bei besonders schweren Einsätzen in aggressiver Umgebung müssen die Komponenten möglicherweise häufiger als alle 50 Stunden geschmiert werden.** Mengenangaben in Gramm (g). 1 Unze (oz.) = 28,3 g (Gramm). Soviel Fett in die Gelenkkreuze einspritzen, bis es aus den Lagern austritt. Fett langsam und nicht stoßweise einspritzen. Fettsorte NLGI-Klasse 2 verwenden. Nach der Arbeitssaison den im Schutz des Gleichlaufgelenks angesammelten Fettüberschuss entfernen.

24 SCHMIERUNG DES 80°-WEITWINKEL-GLEICHLAUFGELENKES

24 Die Bohrungen der Schutzmanschette auf die Schmiernippel der Gelenkkreuze und des mittleren Gelenkteils ausrichten. Mit dem in das Gleichlaufgelenk gespritzten Fett wird durch einen internen Kanal ebenfalls der Halterungsring der Schutzmanschette geschmiert. Es ist wichtig, alle 50 Stunden mindestens die in der Tabelle unter Punkt 23 angegebene Fettmenge einzuspritzen.

ÜBERLAST- UND FREILAUFKUPPLUNGEN

25 RA - FREILAUF

25 Verhindert, dass das Antriebsmoment beim Abbremsen bzw. Ausschalten der Zapfwelle vom Arbeitsgerät zurück zum Schlepper übertragen wird.

Erst nach dem vollständigen Stillstand der Maschinenkomponenten an das Arbeitsgerät herantreten. Die Kupplung alle 50 Betriebsstunden bzw. nach längerem Stillstand schmieren.

26 SA - LN SPERRKÖRPERKUPPLUNG

26 Unterbricht die Übertragung des Antriebsmoments bei Überschreiten des Drehmoment-Einstellwerts. Die Zapfwelle muss sofort ausgeschaltet werden, sobald man das Geräusch der ausrastenden Sperrkörper hört.

Die Kupplung alle 50 Betriebsstunden bzw. nach längerem Stillstand schmieren.

27 LB - SCHERBOLZENKUPPLUNG

27 Unterbricht die Übertragung des Antriebsmoments bei Überschreiten des entsprechenden Drehmoment-Einstellwerts. Zur Wiedereinschaltung des Antriebs den abgesicherten Bolzen durch einen Bolzen gleicher Größe und Festigkeitsklasse ersetzen. Die Scherbolzenkupplungen LB mit Schmiernippel mindestens einmal pro Saison und nach längerem Stillstand schmieren.

28 LR - AUTOMATISCHE NOCKENSCHALTKUPPLUNG

28 Unterbricht die Leistungsübertragung bei Spitzendrehmomenten, die den Nennwert überschreiten. Durch die Auslösung der Vorrichtung wird die Leistungsübertragung unterbrochen, sie wird jedoch automatisch wieder zugeschaltet, wenn die Gelenkwelle nach Beseitigung der Überflutung bei niedriger Geschwindigkeit betätigt wird. Die beim Einbau geschmierte Kupplung bedarf keiner regelmäßigen Nachschmierung.

29 GE - ELASTISCHE KUPPLUNG

29 Aufnahme von Drehmomentspitzen sowie Dämpfung von Schwingungen und Wechselbelastungen. Keine regelmäßige Wartung erforderlich.

ÜBERLASTKUPPLUNGEN MIT REIBSCHEIBEN

Beim Einbau bzw. nach längerem Stillstand den Funktionszustand der Reibscheiben überprüfen.

- Bei frei liegenden Reibscheiben (siehe Abbildung 30) handelt es sich um den Kupplungstyp FV mit Tellerfeder und FFV mit Schraubenfedern. Die Höhe der Feder nach Angaben auf Abbildung 31 messen und einstellen. Bei abgedeckten Reibscheiben mit Blechring (siehe Abbildung 32) handelt es sich um den Kupplungstyp FT. **Bei frei liegenden Reibscheiben und Bolzen mit Hutmuttern handelt es sich um den Kupplungstyp FK.** Vor saisonbedingtem Stillstand die Federn entspannen und die Kupplung trocken lagern. Vor erneutem Einsatz die Funktionstüchtigkeit der Reibscheiben überprüfen und die ursprüngliche Federspannung wiederherstellen. Bei Überhitzung durch häufigen und anhaltenden Schlupf sofort mit dem Vertragshändler der Maschine bzw. der Verkaufsorganisation von Bondioli & Pavesi Rücksprache nehmen.

30 FV - REIBKUPPLUNG

30 Das Durchrutschen der Reibscheiben begrenzt das übertragene Drehmoment.

Kurzzeitige Drehmomentspitzen und Überlastungen werden verhindert. Diese Kupplung kann zur Drehmomentbegrenzung sowie zum Anfahren von Maschinen mit hoher Massenträgheit eingesetzt werden. Für die Einstellung die Arbeitshöhe der Feder regulieren. Bei den FV Kupplungen liegen die Metall- und Reibscheiben frei.

31 Der Einstellwert der Reibkupplungen FV ändert sich mit der Höhe h der Federn. Um den Einstellwert zu erhöhen bzw. zu verringern, die acht Muttern um eine 1/4 Drehung festschrauben bzw. losschrauben und anschließend eine Funktionsprüfung durchführen. Den Vorgang ggf. wiederholen. Die Schrauben nicht übermäßig festziehen, da die Kupplung andernfalls nicht einwandfrei funktioniert.

32 FT - FK - ÜBERLASTKUPPLUNGEN MIT REIBSCHEIBEN

32 Der Schlupf der Reibscheiben begrenzt den Höchstwert des übertragenen Drehmoments. Kurzzeitige Drehmomentspitzen und Überlastungen werden verhindert. Einsatz als Drehmomentbegrenzung sowie zum Anlauf von Maschinen hoher Trägheit. FT Kupplungen weisen einen Blechring am Umfang auf. Es liegt eine richtige Federspannung vor, wenn die Feder bündig am Blechring anliegt. Um diese Bedingung zu erzielen, die Mutterschrauben anziehen, bis die Feder die Schutzmanschette blockiert, dann die Mutter um eine 1/4 Drehung aufdrehen. Die Bolzen nicht übermäßig anziehen, um die Funktion der Kupplung nicht zu beeinträchtigen. **Der Kupplungstyp FK weist Bolzen mit Hutmuttern auf. Es liegt eine richtige Federspannung vor, wenn die Muttern ganz eingedreht sind. Nur Spezialbolzen und -muttern B&P verwenden.**

33 Befinden sich in der Flanschgabel außer den acht Bolzen ebenfalls vier Inbusstifte, ist die Kupplung mit Freigangschraube ausgerüstet. Der Federdruck ist am geringsten, wenn die vier Stifte in den Flansch eingeschraubt sind. Vgl. Anleitungsblatt im Lieferumfang der Kupplungen mit Freigangschraube. Durch die Freigangschraube kann der Zustand der Reibscheiben überprüft und der Federdruck auf die Reibscheiben bei längerem Stillstand auf ein Mindestmaß reduziert werden. Kupplungen mit Freigangschraube werden mit Gebrauchs- und Wartungshandbuch geliefert. Das Handbuch zum vorschriftsmäßigen Gebrauch der Freigangschraube durchlesen.

! Gebrauch der Freigangschraube durchlesen.

34 FFV - REIBKUPPLUNG

Das Durchrutschen der Reibscheiben begrenzt das übertragene Drehmoment.

Kurzzeitige Drehmomentspitzen und Überlastungen werden verhindert.

Diese Kupplung kann zur Drehmomentbegrenzung sowie zum Anfahren von Maschinen mit hoher Massenträgheit eingesetzt werden.

Für die Einstellung die Arbeitshöhe der Federn regulieren.

Bei den FFV Kupplungen liegen die Metall- und Reibscheiben frei.

35 Der Einstellwert der Überlastkupplungen mit Reibscheiben FFV ändert sich mit der Höhe h der Federn. Um den Einstellwert zu erhöhen (zu verringern), die acht Muttern um eine 1/4-Drehung festschrauben (lossschrauben) und anschließend eine Funktionsprüfung durchführen. Den Vorgang ggf. wiederholen. Die Schrauben nicht übermäßig festziehen, da die Kupplung andernfalls nicht einwandfrei funktioniert.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK ÜBERLASTKUPPLUNG MIT REIBSCHEIBEN UND FREILAUF Vereint die Funktion der Überlastkupplungen mit Reibscheiben mit der des Freilaufs. Diese Kupplung wird auf Maschinen mit großer Schwungmasse eingesetzt. Erst nach dem vollständigen Stillstand der Maschinenkomponenten an das Arbeitsgerät herantreten. Die Kupplung alle 50 Betriebsstunden bzw. nach längerem Stillstand schmieren.

37 Die Überlastkupplungen können bei Betrieb sehr hohe Temperaturen erreichen. **Nicht berühren!** Zum Schutz vor Bränden den Bereich um die Überlastkupplung von entzündlichem Material freihalten und ein längeres Schleifen der Kupplung vermeiden.

AUSBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG

38 Die Befestigungsschrauben abdrehen.

39 Trichter und Schutzrohr abziehen.

40 Profilmanschette abnehmen und Laufring ausziehen.

EINBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG

41 Laufringsitz auf den Innengabeln schmieren.

42 Den Laufring auf die Nut schieben und hierbei den Bezugsbolzen zum Gelenkrohr ausrichten.

43 Die Profilmanschette einbauen. Hierfür den Bezugsbolzen des Laufrings in die entsprechende Bohrung der Manschette einfügen.

44 Den Basistrichter und das Rohr montieren. Dabei den Bezugsbolzen und den Schmiernippel des Laufrings in die vorgesehenen Bohrungen des Trichters einfügen.

45 Die Befestigungsschrauben andrehen.
Keinen Schrauber verwenden.

AUSBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG G9

- 46** Die Befestigungsschrauben abdrehen.
- 47** Trichter und Schutzrohr abziehen.
- 48** Profilmanschette abnehmen und Laufring ausziehen.

EINBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG G9

- 49** Laufringsitz auf den Innengabeln schmieren.
- 50** Laufring auf die Nut schieben und hierbei den Schmiernippel zum Gelenkrohr ausrichten.
- 51** Den Rippenschutztrichter so einsetzen, dass der Schmiernippel in der entsprechenden Bohrung sitzt.
- 52** Das Schutzrohr mit dem Basistrichter so aufsetzen, dass der Schmiernippel durch die entsprechende Bohrung ragt.
- 53** Die Befestigungsschrauben andrehen.
Keinen Schrauber verwenden.

AUSBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG FÜR GLEICHLAUFGELENKE MIT EINFACHER MANSCHETTE

- 54** Die Schrauben der Schutzmanschette abdrehen.
- 55** Die Schrauben des Trichters abdrehen.
- 56** Trichter und Schutzrohr abziehen.
- 57** Schutzmanschette abziehen.
- 58** Die Haltefeder aushaken und in einer der zwei Bohrungen des Gleittrings eingehängt lassen, damit sie nicht verloren geht.
- 59** Die Laufringe aufweiten und aus ihren Sitzen herausziehen.

EINBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG FÜR GLEICHLAUFGELENKE MIT EINFACHER MANSCHETTE

- 60** Die Sitze einfetten und die Laufringe des Schutzes einbauen.
Den Laufring auf die Innengabel schieben und hierbei den Bezugsbolzen zum Gelenkrohr ausrichten
- 61** Den Laufring am Gleichlaufgelenk positionieren und die Plättchen hierbei zur Innengabel ausrichten. Der Laufring ist mit einem Schmiernippel ausgestattet, der nur für 50°-Gleichlaufgelenke benutzt wird. Den Schmiernippel des großen Laufrings für den Schutz von 80°-Gelenken nicht beachten.

Die Haltefeder an den zwei Rändern des Gleittrings einhaken.

63 Die Schutzmanschette soweit verdrehen, bis die Radialbohrungen mit den Bezugsstiften des Laufrings und die Bodenbohrung mit den Bezugsbolzen des kleinen Laufrings zusammenfallen. Der Schmiernippel des Laufrings muss mit den Bohrungen der Schutzmanschette zusammenfallen.

64 Prüfen, ob die Radialbohrungen der Schutzmanschette mit den Bohrungen in den Bezugsstiften des Laufrings zusammenfallen und ob der Bezugsbolzen eingesteckt ist. Die 6 Flanschschrauben der Schutzmanschette eindrehen. Keinen Schrauber verwenden.

65 Den Basistrichter und das Rohr montieren. Hierfür den Bezugsbolzen des Laufrings in die Bohrung des Basistrichters einsetzen. Der Schmiernippel des Laufrings befindet sich in der Bohrung des Basistrichters.

66 Die 3 Befestigungsschrauben der Schutzmanschette anziehen. Keinen Schrauber verwenden.

AUSBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG FÜR GLEICHLAUFGELENKE MIT STEIFER SCHALE

67 Die Befestigungsschrauben der steifen Schale abschrauben.

68 Die steife Schale herausziehen.

69 Die Befestigungsschrauben des Trichters abschrauben.

70 Das Kit mit Trichter und Schutzrohr abnehmen.

71 Die Profilmanschette abziehen.

72 Die Rückhaltefeder aushaken aber in einer der beiden Bohrungen des Rings belassen, damit sie nicht verloren geht.

73 Den Laufring des Gleichlaufgelenks ausdehnen und aus dem Sitz abnehmen.

74 Den Laufring ausdehnen und vom Sitz abnehmen.

EINBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG FÜR GLEICHLAUFGELENKE MIT STEIFER SCHALE

75 Den Sitz des Laufrings für die Gabel einfetten.

76 Den Sitz des Laufrings für das Gleichlaufgelenk einfetten.

77 Den Laufring am Gleichlaufgelenk positionieren und die Plättchen hierbei zur Innengabel ausrichten.

78 Die Haltefeder an den zwei Rändern des Gleittrings einhaken.

79 Den Laufring auf der Innengabel positionieren und dabei den Passstift zum Gelenkrohr ausrichten.

80 Prüfen, ob die radialen Öffnungen der Schutzmanschette mit den Öffnungen in den Plättchen des Laufrings übereinstimmen und ob der Passstift eingesteckt ist.

81 Die steife Schale einsetzen, dabei die Öffnungen wie abgebildet ausrichten.

82 Die Befestigungsschrauben an der steifen Schale anschrauben. Von der Verwendung von Bohrschraubern wird abgeraten.

83 Den Basistrichter und das Rohr montieren, dabei den Passstift des Rings in die Öffnung am Basistrichter stecken. Der Schmiernippel befindet sich in der Öffnung des Basistrichters.

84 Die 3 Befestigungsschrauben des Schutzbands einschrauben. Keinen Schrauber verwenden.

KÜRZEN DER GELENKWELLE

Bondioli&Pavesi rät von Änderungen an seinen Produkten ab und empfiehlt auf jeden Fall, sich an den Händler der Maschine bzw. eine qualifizierte Servicestelle zu wenden. Die Gelenkwelle bei Bedarf folgendermaßen kürzen.

85 Die Schutzeinrichtung abnehmen.

86 Die Profilrohre auf die gewünschte Länge kürzen. Die Teleskopelemente müssen für Standard-Einsatzbedingungen mindestens auf 1/2 ihrer Länge und für alle Einsatzbedingungen mindestens auf 1/3 ihrer Länge überdecken. Zuerst das Außenrohr kürzen. Bei Gelenkwellen mit langem Schub, also mit längerem Innenrohr, das Innenrohr um das gleiche Maß kürzen. Die Schutzrohre müssen selbst bei stehender Gelenkwelle ausreichend überdecken, um ein Verkanten zur vermeiden.

87 Entgraten Sie vorsichtig die Endkanten beider Rohre mit einer Feile, insbesondere die Außenkante des Innenrohrs und die Innenkante des Außenrohrs.

Reinigen Sie die Rohre und entfernen Sie Späne und Feilspäne vollständig. Wenn die **Kardan-Gelenkwellen verkürzt** wird, muss das Entgraten, Reinigen und Nachfetten der Rohre für die korrekte Lebensdauer der Kardan-Gelenkwellen ordnungsgemäß durchgeführt werden.

88 Die Schutzrohre um dieselbe Länge wie die Profilrohre kürzen.

89 Das innere Profilrohr einfetten und das Schutzrohr wieder anbringen.

90 Die Überdeckung der Gelenkwellenrohre bei kleinster und größter Ausziehung am Arbeitsgerät überprüfen.

STÖRUNGEN UND ABHILFE

91 VERSCHLEISS DER GABELSCHENKEL
ZU GROSSE BEUGEWINDEL

- Den Beugewinkel verringern.
- Die Zapfwelle bei Fahrmanövern mit Beugewinkeln der Kreuzgelenke über 45° ausschalten.

92 VERFORMUNG DER GABELN**ÜBERHÖHTE DREHMOMENTSPITZEN**

- Überlastungen und Einschalten der Zapfwelle unter Last vermeiden.
- Die Funktionstüchtigkeit der Überlastkupplung prüfen.

93 BRUCH DER KREUZZAPFEN**ÜBERHÖHTE DREHMOMENTSPITZEN**

- Überlastungen und Einschalten der Zapfwelle unter Last vermeiden.
- Funktion der Kupplung überprüfen.

94 VORZEITIGER VERSCHLEISS DER KREUZZAPFEN**ÜBERLASTUNG**

- Die im Handbuch der Maschine angeführten Geschwindigkeits- und Leistungsvorgaben nicht überschreiten.

UNZUREICHENDE SCHMIERUNG

- Hinweise unter Punkt 23 befolgen.

95 HERAUSZIEHEN DER PROFILROHRE**ÜBERMÄSSIGES AUSEINANDERZIEHEN DER GELENKWELLE**

- Einsatzbedingungen mit extremem Ausziehen der Gelenkwelle vermeiden.
- Bei Maschinen im Stationärbetrieb: Den Traktor so zum Arbeitsgerät positionieren, dass die Teleskopelemente wie unter Punkt 3 gezeigt überdecken.

96 VERFORMUNG DER SCHIEBEPROFILE**ÜBERHÖHTE DREHMOMENTSPITZEN**

- Überlastungen und Einschalten der Zapfwelle unter Last vermeiden
- Die Funktionstüchtigkeit der Überlastkupplung prüfen
- Sicherstellen, dass die Gelenkwelle bei Fahrmanövern weder mit Teilen des Schleppers noch des Arbeitsgeräts kollidiert.

97 VORZEITIGER VERSCHLEISS DER SCHIEBEROHRE**UNZUREICHENDE SCHMIERUNG**

- Siehe Hinweise im Kapitel "Schmierung".

UNZUREICHENDE ÜBERLAPPUNG DER SCHIEBEROHRE

- Siehe Anleitungen unter Punkt 3.

98 VORZEITIGER VERSCHLEISS DER LAUFRINGE**UNZUREICHENDE SCHMIERUNG**

- Siehe Anleitungen unter Punkt 23.

HALTEKETTE NICHT KORREKT BEFESTIGT

- Siehe Anleitungen unter Punkt 5.

99 Die Kunststoffteile der Bondioli&Pavesi-Gelenkwellen lassen sich vollständig recyceln. Zum Schutz der Umwelt müssen sie nach ihrer Auswechslung vorschriftsgemäß entsorgt werden.

INSTALLATION

- 1** Toutes les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées avec des protections adéquates.
- 2** Le tracteur apparaissant sur le protecteur indique le côté tracteur de la transmission. L'éventuel limiteur de couple ou roue libre doit toujours être installé du côté de la machine.
- 3** Il faut toujours conserver un recouvrement des tubes télescopiques d'au moins la moitié de leur longueur en conditions normales de travail et d'au moins un tiers de leur longueur en toutes conditions de travail.
Et même lorsque la transmission n'est pas en rotation, il faut conserver un recouvrement suffisant pour éviter tout point dur.
- 4** Avant d'utiliser la machine, s'assurer que la transmission à cardan est correctement verrouillée sur les arbres du tracteur et de la machine.
Contrôler le serrage d'éventuels boulons de fixation.
- 5** Fixer les chaînettes du protecteur. Les meilleures conditions de fonctionnement sont obtenues avec la chaînette en position radiale par rapport à la transmission. Régler la longueur des chaînettes de façon que le mouvement d'articulation de la transmission soit libre quelles que soient les conditions de travail, de transport et de manœuvre. Éviter que les chaînettes s'entortillent autour de la transmission à cause de leur longueur excessive.
- 6** Si la longueur de la chaînette n'a pas été réglée correctement et sa tension résulte excessive, par exemple pendant les manœuvres de la machine, le crochet en "S" de liaison s'ouvre et la chaînette se sépare du protecteur. Dans ce cas, il faut remplacer la chaînette. Le crochet en "S" de la nouvelle chaînette doit être enfillé dans le trou du bol protecteur de base, pour éviter qu'il ne se défile, en maintenant sa rondeur.
- 7** Si la longueur de la chaînette munie du dispositif de décrochage du cône protecteur de base n'a pas été réglée correctement et sa tension résulte excessive, par exemple pendant les manœuvres de la machine, le crochet se décroche de la bague de fixation et la chaînette se sépare du protecteur. Dans ce cas, la chaînette peut être facilement raccrochée comme indiqué dans la procédure ci-après.
- 8** Ouvrir la bague de fixation en dévissant la vis et en déplaçant la plaquette.
- 9** Introduire la chaînette dans la bague de fixation et remettre la plaquette en place.
- 10** Fermer la plaquette à l'aide de la vis.
- 11** Ne pas utiliser de chaînettes si celles-ci compromettent le mouvement d'articulation de la transmission. Utiliser un support adéquat comme le montre la figure.

12 Nettoyer et graisser la prise de force du tracteur et de la machine pour faciliter l'installation de la transmission à cardan.

13 Transporter la transmission en ayant soin de la tenir horizontalement pour éviter que les éléments latéraux ne se détachent, ce qui pourrait provoquer de graves accidents ou endommager le protecteur. En fonction du poids de la transmission, utiliser des moyens de transport adéquats.

14 POUSSOIR

Appuyer sur le poussoir et enfiler le moyeu de la mâchoire sur la prise de force de façon que le verrou s'engage dans la gorge. Vérifier que le poussoir revienne dans sa position initiale après le verrouillage.

15 BAGUE A BILLES

Aligner la mâchoire sur la prise de force. Bouger le palier dans la position libre ou dégagé. Faire glisser complètement la mâchoire sur la prise de force. Lâcher le palier et tirer la mâchoire en arrière de façon que les billes entrent dans la gorge de la prise de force et que le palier revienne en position initiale. Vérifier la fixation correcte de la mâchoire sur la prise de force.

16 MACHOIRE AVEC SYSTEME AUTOMATIQUE A BILLES

Tirer la bague jusqu'à ce qu'elle reste verrouillée en position reculée. Faire glisser la mâchoire sur la prise de force de façon que la bague s'enclenche en position initiale. Vérifier l'accrochage correcte de la mâchoire sur la prise de force.

17 BOULON CONIQUE

Enfiler le profil cannelé de la mâchoire sur la prise de force et engager le boulon de manière que son profil conique s'adapte parfaitement à la gorge de la prise de force. Couple de serrage préconisé:

- 150 Nm (110 ft lbs) pour profils 1 3/8" Z6 ou Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) pour profils 1 3/8" Z6 ou Z20.

Ne pas utiliser un boulon normal mais uniquement un boulon conique Bondioli & Pavesi.

18 BOULON DE SERRAGE

Enfiler le moyeu de la mâchoire sur la prise de force et insérer le boulon.

Couple de serrage préconisé:

- 90 Nm (65 ft lbs) pour boulons M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) pour boulons M14.

19 Utiliser uniquement des boulons de dimension et classe indiquées dans le manuel de la machine. Choisir la longueur du boulon de manière à avoir le plus petit dépassement possible.

LUBRIFICATION

20 Toutes les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées avec des protections adéquates.

21 Remplacer les parties détériorées ou défectueuses par des pièces d'origine Bondioli & Pavesi. Ne modifier ni altérer aucun composant de la transmission. Pour toute opération qui n'aurait pas été prévue dans le livret d'utilisation et de maintenance, s'adresser à l'agent Bondioli & Pavesi.

22 GRAISSAGE DES ÉLÉMENTS TÉLESCOPIQUES

Séparer les deux parties de la transmission et graisser à la main les éléments télescopiques si un graisseur n'est pas prévu à cet usage.

23 VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES PIÈCES ET DU LUBRIFIANT

Nettoyer et graisser la transmission après une utilisation prolongée. Lubrifier les éléments en suivant le schéma, les intervalles de lubrification étant exprimés en heures.

Les quantités de graisse indiquées dans le manuel sont conseillées pour un intervalle de 50 heures. Des applications particulièrement difficiles dans un milieu agressif peuvent exiger des intervalles de lubrification inférieurs à 50 heures.

Quantités indiquées en grammes (g). 1 once (oz.) = 28,3 grammes (g).

Pomper la graisse dans les croisillons jusqu'à ce qu'elle sorte des paliers.

Pomper la graisse de façon progressive et sans à coups.

Il est conseillé d'utiliser de la graisse NLGI 2.

À la fin de la période d'utilisation, il est conseillé d'éliminer les éventuels dépôts de graisse qui se seraient formés à l'intérieur du protecteur du joint homocinétique.

24 GRAISSAGE DU JOINT HOMOCINÉTIQUE 80°

Faire coïncider les trous de la gaine de protection avec les graisseurs des croisillons et du corps central du joint homocinétique. La graisse pompée dans le corps du joint homocinétique graisse aussi le support de la gaine de protection par un canal interne. Il est conseillé de pomper toutes les 50 heures une quantité de graisse égale à celle qui est indiquée dans le tableau du point 23

LIMITEURS DE COUPLE ET ROUE LIBRE**25 RA - ROUE LIBRE**

Élimine les retours de puissance de la machine au tracteur pendant les phases de décélération ou d'arrêt de la prise de force.

 Ne pas s'approcher de la machine si les éléments en rotation ne sont pas totalement arrêtés. Lubrifier toutes les 50 heures de service et après chaque période d'arrêt prolongé.

26 SA - LN LIMITEUR DE COUPLE À CAMES

Interrompt la transmission de puissance lorsque le couple dépasse la valeur de tarage.

Débrayer rapidement la prise de force dès le déclic des cames.

Lubrifier toutes les 50 heures de service et après chaque période d'arrêt prolongé.

27 LB - LIMITEUR DE COUPLE À BOULON

Interrompt la transmission de puissance lorsque le couple transmis dépasse la valeur de son réglage.

Pour rétablir l'entraînement, il faut remplacer le boulon cisaillé par un neuf de mêmes caractéristiques (diamètre, classe et longueur).

Lubrifier les limiteurs de couple LB munis d'un graisseur au moins une fois par saison et après chaque période d'arrêt prolongé.

28 LR - LIMITEUR DE COUPLE AUTOMATIQUE

Il interrompt la transmission de puissance lorsque le couple transmis dépasse la valeur de son réglage. Une fois que le dispositif s'est déclenché, la transmission de la puissance est interrompue ; elle pourra reprendre automatiquement en actionnant la transmission à basse vitesse, après avoir écarté l'engorgement.

Le dispositif est lubrifié au montage et ne nécessite pas de graissage périodique.

29 GE - LIMITEUR ÉLASTIQUE

Absorbe les pointes de couple et atténue les vibrations et les charges alternées.
Ne nécessite pas d'entretien périodique.

LIMITEURS DE COUPLE À FRICTION

Lors de l'installation du dispositif ou après une période d'arrêt prolongé, vérifier le bon état des disques de friction (risque de collage).

- Si les disques sont visibles (voir figure 30), le limiteur sera du type FV avec ressort Belleville et FFV avec ressorts hélicoïdaux. Mesurer et régler la hauteur du ressort comme le montre la figure 31. Si les disques sont protégés par une collerette métallique (voir figure 32), le limiteur sera du type FT. **En revanche, si les disques sont visibles et les boulons sont dotés d'écrus borgnes, le limiteur sera du type FK.** À la fin de la période d'utilisation, décomprimer les ressorts et conserver le dispositif en un endroit sec. Avant la remise en service, vérifier l'état des disques de friction et comprimer les ressorts à leur valeur initiale. En cas de surchauffe pour cause de glissements fréquents ou prolongés, consulter le revendeur de la machine ou l'agent Bondioli & Pavesi.

30 FV - LIMITEUR DE COUPLE À FRICTION

Le glissement des disques de friction limite la valeur du couple transmis. Les pointes de couple et les surcharges de courte durée sont éliminées. Il est utilisable comme limiteur de couple ou comme dispositif de démarrage pour machines à haut moment d'inertie ou à masses d'inertie importantes. Le tarage est réglable en ajustant la hauteur de travail du ressort. Les disques métalliques de friction du limiteur FV ne sont pas garnis.

- **31** Le réglage des limiteurs de couple à friction FV varie avec la hauteur h des ressorts. Pour augmenter ou diminuer le tarage, visser ou dévisser les huit écrous d'un quart de tour et vérifier le fonctionnement correct. Répéter l'opération si nécessaire. Éviter le serrage excessif des boulons pour ne pas compromettre le fonctionnement du dispositif.

32 FT - FK - LIMITEURS DE COUPLE À FRICTION

Le patinage des disques de friction limite la valeur du couple transmis. Les pointes de couple et les surcharges de courte durée sont éliminées. Il est utilisable comme limiteur de couple ou comme dispositif de démarrage pour machines à haut moment d'inertie ou à masses d'inertie importantes. Le limiteur FT est entouré d'une collerette métallique sur toute sa périphérie. La compression du ressort est correcte lorsque celui-ci adhère à la collerette métallique. Cette condition peut être remplie en serrant d'abord les boulons jusqu'à ce que le ressort bloque sur la collerette de protection, puis en dévissant les boulons d'un quart de tour. Éviter le serrage excessif des boulons pour ne pas compromettre le fonctionnement du dispositif.

Le limiteur à friction FK est muni de boulons avec écrous borgnes. La compression du ressort (rondelle "Belleville") est correcte lorsque les écrous sont complètement vissés. Utiliser uniquement des boulons et écrous spéciaux B&P.

- **33** Si la flasque du limiteur comporte, outre les huit boulons, quatre goujons à six pans creux, le limiteur est équipé d'un système de libération de la pression. La pression du ressort est réduite au minimum lorsque les quatre goujons sont vissés dans la flasque. Voir la notice d'instructions accompagnant les limiteurs équipés de ce système. Ce système permet de vérifier l'état des disques de friction et de réduire au minimum la poussée des ressorts sur les disques de friction au repos. Les limiteurs équipés du système de libération de la pression sont livrés avec une notice d'utilisation et d'entretien; lire la notice pour une utilisation correcte du système.

34 FFV - LIMITEUR DE COUPLE À FRICTION

Le glissement des disques de friction limite la valeur du couple transmis. Les pointes de couple et les surcharges de courte durée sont éliminées. Il est utilisable comme limiteur de couple ou comme dispositif de démarrage pour machines à haut moment d'inertie ou à masses d'inertie importantes. Le tarage est réglable en ajustant la hauteur de travail des ressorts. Les disques métalliques de friction du limiteur FFV ne sont pas garnis.

35 Le réglage des limiteurs de couple à friction FV varie avec la hauteur h des ressorts. Pour augmenter ou diminuer le tarage, visser ou dévisser les huit écrous d'un quart de tour et vérifier le fonctionnement correct. Répéter l'opération si nécessaire. Éviter le serrage excessif des boulons pour ne pas compromettre le fonctionnement du dispositif.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK LIMITEUR DE COUPLE À FRICTION AVEC ROUE LIBRE Conjugue les caractéristiques de fonctionnement du limiteur à friction et celles de la roue libre. Il est utilisé sur les machines ayant une inertie importante au lieu de masse rotatoire. Ne pas s'approcher de la machine si les éléments en rotation ne sont pas totalement arrêtés. Lubrifier toutes les 50 heures de service et après chaque période d'arrêt prolongé.

37 Les limiteurs peuvent atteindre des températures de fonctionnement élevées. **Ne pas toucher!** Pour éviter tout risque d'incendie, éliminer toutes matières inflammables à proximité du limiteur et éviter tous glissements prolongés de celui-ci.

DÉMONTAGE DU PROTECTEUR

38 Dévisser les vis de fixation.

39 Retirer le bol protecteur de base et le tube.

40 Déposer la gaine ondulée et sortir la bague de support.

REMONTAGE DU PROTECTEUR

41 Graisser le logement de la bague de support sur les mâchoires internes.

42 Monter la bague de support dans la gorge avec le goujon de repère tourné vers le tube de transmission.

43 Monter la gaine ondulée en enfiler le goujon de repère de la bague dans le trou à cet effet de la gaine.

44 Monter le cône protecteur de base et le tube en enfiler le goujon de repère et le graisseur de la bague dans les trous à cet effet du cône protecteur.

45 Visser les vis de fixation. L'usage de visseuses est déconseillé.

DÉMONTAGE DU PROTECTEUR G9

- 46** Dévisser les vis de fixation.
- 47** Retirer le bol protecteur de base et le tube.
- 48** Déposer la gaine ondulée et sortir la bague de support.

REMONTAGE DU PROTECTEUR G9

- 49** Graisser le logement de la bague de support sur les mâchoires internes
- 50** Monter la bague de support dans la gorge avec le graisseur orienté vers le tube de transmission.
- 51** Enfiler la gaine ondulée sur la bague de support.
- 52** Monter le bol protecteur de base avec le tube protecteur en introduisant le graisseur dans le trou pratiqué sur le bol protecteur de base.
- 53** Visser les vis de fixation.
L'usage de visseuses est déconseillé.

DÉMONTAGE DE LA PROTECTION POUR JOINTS GRAND ANGLE À GAINES UNIQUES

- 54** Dévisser les vis de l'embout de protection.
- 55** Dévisser les vis de fixation du demi-protecteur.
- 56** Retirer le demi-protecteur.
- 57** Dégager l'embout de protection et la gaine ondulée.
- 58** Décrocher le ressort de maintien, en le laissant inséré dans un des deux trous de la bague pour éviter de le perdre.
- 59** Dégager les bagues de support.

MONTAGE DE LA PROTECTION POUR JOINTS GRAND ANGLE À GAINES UNIQUES

- 60** Graisser les logements et monter les bagues de support de la protection.
Monter la bague sur la mâchoire interne, avec le goujon de repère tourné vers le tube de transmission.
- 61** Placer la bague de support sur le joint homocinétique avec les bossages orientés vers la mâchoire interne. La bague est munie d'un graisseur qui n'est utilisé que pour les joints homocinétiques 50°. Ne pas considérer le graisseur de la grande bague de support de la gaine de protection des joints homocinétiques 80°.
- 62** Accrocher le ressort de maintien aux deux bords ou pans de la bague de support.

63 Enfiler la gaine de protection en faisant coïncider les trous radiaux avec les pions de repère de la bague de support, ainsi que le trou sur le fond avec le goujon de repère de la petite bague. Le graisseur de la bague doit être aligné avec les trous de la gaine de protection.

64 Vérifier que les trous radiaux de la gaine de protection coïncident avec les trous des pions de repère de la bague de support et que le goujon de repère est enfilé. Visser les 6 vis de serrage de la gaine de protection L'usage de visseuses est déconseillé.

65 Monter le cône protecteur de base et le tube en enfiler le goujon de repère de la bague dans le trou à cet effet du cône protecteur de base. Le graisseur de la bague se trouve dans le trou du cône protecteur de base.

66 Visser les 3 vis de fixation du demi-protecteur sur la bague de support. L'usage de visseuses est déconseillé.

DÉMONTAGE DE LA PROTECTION POUR JOINTS GRAND ANGLE À CARTER RIGIDE

67 Dévisser les vis de fixation du carter rigide.

68 Défiler le carter rigide.

69 Dévisser les vis de fixation du cône protecteur.

70 Enlever le kit cône protecteur et le tube de protection.

71 Enlever la gaine ondulée.

72 Décrocher le ressort de retenue en le laissant inséré dans l'un des deux trous de la bague pour éviter de le perdre.

73 Élargir la bague de support du joint grand angle et la retirer de son logement.

74 Élargir la bague de support et l'extraire de son logement.

MONTAGE DE LA PROTECTION POUR JOINTS GRAND ANGLE À CARTER RIGIDE

75 Graisser le logement de la bague de support de la mâchoire.

76 Graisser le logement de la bague de support du joint grand angle.

77 Placer la bague de support sur le joint homocinétique avec les bossages orientés vers la mâchoire interne.

78 Accrocher le ressort de maintien aux deux bords ou pans de la bague de support.

79 Placer la bague sur la mâchoire interne avec l'axe de repère orienté vers le tube de transmission.

80 Vérifier que les trous radiaux de la gaine de protection sont alignés sur les trous pratiqués dans les bossages de la bague de support et que l'axe de repère est inséré.

81 Enfiler le carter rigide en orientant les trous de la façon indiquée sur la figure.

82 Visser les vis de fixation sur le carter rigide. L'utilisation de visseuses est déconseillée.

83 Monter le cône protecteur de base avec le tube en introduisant l'axe de repère de la bague dans le trou pratiqué sur le cône protecteur de base. Le graisseur de la bague se trouve dans le trou du cône protecteur de base.

84 Visser les 3 vis de fixation de la bonnette de protection. L'usage de visseuses est déconseillé.

COMMENT RACCOURCIR LA TRANSMISSION À CARDAN

Bondioli & Pavesi conseille de ne pas modifier ses produits et, en tout cas, recommande d'appeler le revendeur de la machine ou un centre d'assistance qualifié. Si la transmission doit être raccourcie, respecter la méthode décrite ci-après.

85 Démonter le protecteur.

86 Couper les tubes de la transmission à la longueur nécessaire.

Il faut toujours conserver un recouvrement des tubes télescopiques d'au moins la moitié de leur longueur en conditions normales de travail et d'au moins un tiers de leur longueur en toutes conditions de travail. Et même lorsque la transmission n'est pas en rotation, il faut conserver un recouvrement suffisant pour éviter tout point dur.

87 Ébavurer soigneusement avec une lime les bords à l'extrémité des deux tubes et notamment le bord extérieur du tube intérieur et le bord intérieur du tube extérieur.

Nettoyer les tubes et éliminer complètement les copeaux et la limaille. En cas de **raccourcissement de la transmission**, l'ébavurage, le nettoyage et le graissage des tubes doivent être effectués correctement pour la durée correcte de la transmission.

88 Couper les tubes des protecteurs un à la fois et à la même longueur des tubes de la transmission.

89 Graisser le tube interne de la transmission et remonter la protection.

90 Vérifier la longueur de la transmission dans les conditions d'allongement minimum et maximum sur la machine.

INCONVÉNIENTS ET REMÈDES

91 MARQUAGE DES OREILLES DES MÂCHOIRES
ANGULARITÉS DE TRAVAIL EXCESSIVES

- Diminuer l'angle de fonctionnement.
- Débrayer les prises de force pour des manoeuvres dont l'angle dépasse 45°.

92 DÉFORMATION DES MÂCHOIRES *DÉPASSEMENT DU COUPLE ADMISSIBLE*

- Éviter les surcharges et les démarrages sous charge de la prise de force.
- Vérifier l'état du limiteur de couple.

93 RUPTURE DU CROISILLON *DÉPASSEMENT DU COUPLE ADMISSIBLE*

- Éviter les surcharges et les démarrages sous charge de la prise de force.
- Vérifier l'état du limiteur de couple.

94 USURE PRÉMATURÉE DU CROISILLON *PUISANCE DE TRAVAIL EXCESSIVE*

- Ne pas dépasser les conditions de vitesse et de puissance indiquées dans le manuel d'utilisation de la machine.

LUBRIFICATION INSUFFISANTE

- Suivre les instructions du point 23.

95 DÉSACCOUPLEMENT DES TUBES TÉLESCOPIQUES *TRANSMISSION TROP COURTE*

- Ne pas dépasser les conditions d'allongement maximum préconisées.
- Pour les machines à poste fixe: positionner le tracteur par rapport à la machine de façon à assurer le recouvrement des éléments télescopiques comme indiqué au point 3.

96 DÉFORMATION DES ÉLÉMENTS TÉLESCOPIQUES *DÉPASSEMENT DU COUPLE ADMISSIBLE*

- Éviter les surcharges et les démarrages sous charge de la prise de force
- Vérifier l'état du limiteur de couple.
- S'assurer que la transmission n'entre pas en contact avec des parties du tracteur ou de la machine pendant les manoeuvres.

97 USURE PRÉMATURÉE DES TUBES TÉLESCOPIQUES *LUBRIFICATION INSUFFISANTE*

- Suivre scrupuleusement les instructions du chapitre Graissage
- SUPERPOSITION INSUFFISANTE DES TUBES**
- Voir les instructions du point 3.

98 USURE PRÉMATURÉE DES BAGUES DE PROTECTION *LUBRIFICATION INSUFFISANTE*

- Suivre les instructions du point 23.
- CHAÎNETTE DE RETENUE NON FIXÉE CORRECTEMENT**
- Voir les instructions du point 5.

99 Les pièces en plastique des transmissions à cardan Bondioli & Pavesi sont entièrement recyclables. Pour la protection de l'environnement, leur élimination doit se faire selon la loi antipollution.

ITALIANO Istruzioni Originali

INSTALLAZIONE

- 1** Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite con idonee attrezature antinfortunistiche.
- 2** Il trattore mostrato sulla protezione indica il lato trattore della trasmissione. L'eventuale limitatore di coppia o ruota libera deve essere sempre montato sul lato della macchina operatrice.
- 3** I tubi telescopici devono sovrapporsi per almeno 1/2 della loro lunghezza in normali condizioni di lavoro e devono sovrapporsi per almeno 1/3 della loro lunghezza in ogni condizione di lavoro.
Anche quando la trasmissione non è in rotazione, i tubi telescopici devono mantenere una sovrapposizione adeguata per evitare impuntamenti.
- 4** Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che la trasmissione cardanica sia correttamente fissata al trattore ed alla macchina.
Controllare il serraggio di eventuali bulloni di fissaggio.
- 5** Fissare le catene di ritegno della protezione. Le migliori condizioni di funzionamento si hanno con la catena in posizione radiale rispetto alla trasmissione. Regolare la lunghezza delle catene in modo che permettano l'articolazione della trasmissione in ogni condizione di lavoro, di trasporto e di manovra. Evitare che le catene si attorciglino attorno alla trasmissione per eccessiva lunghezza.
- 6** Se la lunghezza della catena non è stata regolata correttamente e la tensione diviene eccessiva, ad esempio durante le manovre della macchina, il gancio ad "S" di collegamento si apre e la catena si separa dalla protezione.
In questo caso, è necessario sostituire la catena.
Il gancio ad "S" della nuova catena deve essere infilato nell'occhiello dell'imbuto base e deve essere chiuso, per evitare che si sfili, mantenendo la sua rotondità.
- 7** Se la lunghezza della catena con dispositivo di separazione dall'imbuto base non è stata regolata correttamente e la tensione diviene eccessiva, ad esempio durante le manovre della macchina, il gancio a molla si stacca dall'anello di fissaggio e la catena si separa dalla protezione.
In questo caso, la catena può essere riagganciata facilmente come illustrato nella seguente procedura.
- 8** Aprire l'anello di fissaggio svitando la vite e spostando la piastrina.
- 9** Inserire la catena nell'anello di fissaggio e riposizionare la piastrina.
- 10** Chiudere la piastrina mediante la vite.
- 11** Non utilizzare le catene per trasportare o sostenere la trasmissione cardanica al termine del lavoro. Usare un apposito supporto come indicato in figura.
- 12** Pulire ed ingrassare la presa di forza del trattore e della macchina operatrice per agevolare la installazione della trasmissione cardanica.

13 Trasportare la trasmissione mantenendola orizzontale per evitare che lo sfilamento possa provocare incidenti o danneggiare la protezione. In funzione del peso della trasmissione utilizzare adeguati mezzi di trasporto.

14 PULSANTE

Spingere il pulsante ed infilare il mozzo della forcella sulla presa di forza in modo che il pulsante scatti nella gola. Verificare che il pulsante ritorni nella posizione iniziale dopo il fissaggio alla presa di forza.

15 COLLARE A SFERE

Allineare la forcella sulla presa di moto. Muovere il collare nella posizione di rilascio. Fare scorrere la forcella completamente sulla presa di moto. Lasciare il collare e tirare indietro la forcella finché le sfere scattano nella gola della presa di moto ed il collare torna nella sua posizione iniziale. Verificare il corretto fissaggio della forcella sulla presa di forza.

16 COLLARE A SFERE AUTOMATICO

Tirare il collare finché rimane bloccato nella posizione arretrata. Far scorrere la forcella sulla presa di moto finché il collare scatta nella posizione iniziale. Verificare il corretto fissaggio della forcella sulla presa di forza.

17 BULLONE CONICO

Infilare il mozzo della forcella sulla presa di forza ed inserire il perno in modo che il profilo conico aderisca alla gola della presa di moto.

Coppia di serraggio Coppia di serraggio consigliata:

- 150 Nm (110 ft lbs) per profili 1 3/8" Z6 o Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) per profili 1 3/4" Z6 o Z20.

Non sostituire con un bullone normale, utilizzare un bullone conico Bondioli & Pavesi.

18 BULLONE DI STRINGIMENTO

Infilare il mozzo della forcella sulla presa di forza ed inserire il bullone.

Coppia di serraggio consigliata:

- 90 Nm (65 ft lbs) per bulloni M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) per bulloni M14.

19 Utilizzare soltanto bulloni di dimensione e classe indicati dal manuale della macchina. Scegliere la lunghezza del bullone in modo di minimizzare le sue sporgenze.

LUBRIFICAZIONE

20 Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite con idonee attrezzi antinfortunistiche.

21 Sostituire le parti usurate o danneggiate con ricambi originali Bondioli & Pavesi. Non modificare o manomettere alcun componente della trasmissione, per operazioni non previste dal libretto di uso e manutenzione rivolgersi al rivenditore Bondioli & Pavesi.

22 LUBRIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TELESCOPICI

Separare le due parti della trasmissione ed ingrassare manualmente gli elementi telescopici se non è previsto un ingrassatore per questo scopo.

23 Verificare l'efficienza e lubrificare ogni componente prima di utilizzare la trasmissione. Pulire e ingrassare la trasmissione al termine dell'utilizzo

stagionale. Lubrificare i componenti secondo lo schema illustrato, gli intervalli di lubrificazione sono espressi in ore.

Le quantità di grasso indicate nel manuale sono consigliate per un intervallo di 50 ore. **Applicazioni particolarmente severe in ambiente aggressivo possono richiedere lubrificazioni più frequenti di 50 ore.**

Quantità indicate in grammi (g). 1 oncia (oz.) = 28.3 g (grammi).

Pompare il grasso nelle crociere finché esce dai cuscinetti.

Pompare il grasso in modo progressivo e non impulsivo.

Si raccomanda di utilizzare grasso NLGI grado 2.

Al termine dell'utilizzo stagionale, si consiglia di togliere il grasso eventualmente accumulatosi all'interno della protezione del giunto omocinetico.

24 LUBRIFICAZIONE DEL GIUNTO OMOCINETICO 80°

Allineare i fori della fascia di protezione con gli ingassatori delle crociere e del corpo centrale del giunto omocinetico. Il grasso pompato nel corpo dell'omocinetico lubrifica anche l'anello di supporto della fascia di protezione attraverso un canale interno. Si raccomanda di pompare ogni 50 ore almeno una quantità di grasso pari a quella indicata nella tabella del punto 23.

LIMITATORI DI COPPIA E RUOTA LIBERA

25 RA - RUOTA LIBERA

Elimina i ritorni di potenza dalla macchina al trattore durante le fasi di decelerazione o di arresto della presa di forza.

 Non avvicinarsi alla macchina finché tutti i componenti non si sono arrestati. Lubrificare ogni 50 ore di lavoro e dopo ogni periodo di inattività.

26 SA - LN LIMITATORE DI COPPIA A NOTTOLINI

Interrompe la trasmissione di potenza quando la coppia supera il valore di taratura.

Disinnestare prontamente la presa di moto quando si avverte il rumore dovuto allo scattare dei nottolini.

Lubrificare ogni 50 ore di lavoro e dopo ogni periodo di inattività.

27 LB - LIMITATORE DI COPPIA A BULLONE

Agisce interrompendo la trasmissione di potenza qualora la coppia trasmessa superi il valore corrispondente alla sua taratura.

Per ripristinare la trasmissione, è necessario sostituire la vite tranciata con una di uguale diametro, classe e lunghezza.

Lubrificare i limitatori LB dotati di ingassatore almeno una volta a stagione e dopo ogni periodo di inattività.

28 LR - LIMITATORE DI COPPIA AUTOMATICO

Interrompe la trasmissione di potenza quando si verifica un picco di coppia superiore al valore di taratura. Durante l'intervento del dispositivo, la trasmissione di potenza è interrotta ma può riprendere automaticamente azionando la trasmissione a bassa velocità dopo aver rimosso l'ingolfamento.

Il dispositivo è lubrificato al montaggio e non necessita di periodica lubrificazione.

29 GE - GIUNTO ELASTICO

Assorbe i picchi di coppia e smorza le vibrazioni ed i carichi alternati.

Non è richiesta manutenzione periodica.

LIMITATORI DI COPPIA A DISCHI DI ATTRITO

Al momento dell'installazione o dopo un periodo di non utilizzo, verificare l'efficienza dei dischi di attrito.

- Se i dischi della frizione sono esposti, (vedere figura 30) la frizione è del tipo FV con molla a tazza ed FFV con molle elicoidali. Misurare e registrare l'altezza della molla come mostrato in figura 31. Se i dischi della frizione sono coperti da una banda metallica (vedere figura 32) la frizione è del tipo FT.

Se i dischi della frizione sono esposti ed i bulloni sono dotati di dadi ciechi, la frizione è del tipo FK.

Al termine dell'utilizzo stagionale, rilasciare la pressione delle molle e mantenere il dispositivo all'asciutto. Prima del riutilizzo, verificare l'efficienza dei dischi di attrito e ripristinare la compressione delle molle al valore originale.

In caso di surriscaldamento dovuto a frequenti e prolungati slittamenti, consultare il rivenditore della macchina o il rivenditore Bondioli & Pavesi.

30 FV - LIMITATORE DI COPPIA A DISCHI DI ATTRITO

Lo slittamento dei dischi di attrito limita il valore della coppia trasmessa.

Picchi di coppia e sovraccarichi di breve durata vengono eliminati.

E' utilizzabile sia come limitatore di coppia sia come dispositivo di avviamento per macchine a forte inerzia.

La taratura è regolabile registrando l'altezza di lavoro delle molle.

Nella frizione FV i dischi metallici e di attrito sono esposti.

31 La taratura dei limitatori di coppia a dischi di attrito FV varia con l'altezza h delle molle. Per aumentare/diminuire la taratura avvitare/svitare gli otto dadi 1/4 di giro e verificare il corretto funzionamento. Ripetere l'operazione se necessario. Evitare l'eccessivo serraggio dei bulloni, il funzionamento del dispositivo può essere compromesso.

32 FT - FK - LIMITATORI DI COPPIA A DISCHI DI ATTRITO

Lo slittamento dei dischi di attrito limita il valore della coppia trasmessa.

Picchi di coppia e sovraccarichi di breve durata vengono eliminati. E' utilizzabile sia come limitatore di coppia sia come dispositivo di avviamento per macchine a forte inerzia. La frizione FT ha una banda metallica attorno alla sua circonferenza. La compressione della molla è corretta quando risulta in aderenza alla fascia metallica. Questa condizione può essere ottenuta serrando i bulloni finché la molla blocca la fascia e poi svitando il dado di 1/4 di giro. Evitare l'eccessivo serraggio dei bulloni, il funzionamento del dispositivo può essere compromesso.

La frizione FK è dotata di bulloni con dadi ciechi. La compressione della molla è corretta quando i dadi sono completamente avvitati. Utilizzare solo bulloni e dadi speciali B&P.

33 Se nella forcella a flangia sono presenti quattro grani con esagono incassato oltre agli otto bulloni, la frizione è dotata di Sistema di Rilascio. La pressione della molla è ridotta al minimo quando i quattro grani sono avvitati nella flangia. Vedere il foglio istruzioni che viene allegato alle frizioni dotate di Sistema di Rilascio. Il Sistema di Rilascio consente di verificare le condizioni dei dischi di attrito e di ridurre al minimo la spinta delle molle sui dischi di attrito durante i periodi di non utilizzo. Le frizioni dotate di Sistema di Rilascio vengono fornite complete di libretto

 di uso e manutenzione, leggere il libretto per un uso corretto del Sistema di Rilascio.

34 FFV - LIMITATORE DI COPPIA A DISCHI DI ATTRITO

Lo slittamento dei dischi di attrito limita il valore della coppia trasmessa.

Picchi di coppia e sovraccarichi di breve durata vengono eliminati.

E' utilizzabile sia come limitatore di coppia sia come dispositivo di avviamento per macchine a forte inerzia. La taratura è regolabile registrando l'altezza di lavoro delle molle. Nella frizione FFV i dischi metallici e di attrito sono esposti.

35 La taratura dei limitatori di coppia a dischi di attrito FFV varia con l'altezza h delle molle. Per aumentare/diminuire la taratura avvitare/svitare gli otto dadi 1/4 di giro e verificare il corretto funzionamento. Ripetere l'operazione se necessario. Evitare l'eccessivo serraggio dei bulloni, il funzionamento del dispositivo può essere compromesso.

36 FNT - FNV - FFNV -FNK LIMITATORE DI COPPIA A DISCHI DI ATTRITO CON RUOTA LIBERA

Unisce alle caratteristiche funzionali del limitatore a dischi di attrito, quelle della ruota libera. E' impiegato su macchine a forte massa rotante.

 Non avvicinarsi alla macchina finché tutti i componenti non si sono arrestati. Lubrificare ogni 50 ore di lavoro e dopo ogni periodo di inattività.

37 Le frizioni possono raggiungere elevate temperature. **Non toccare!** Per evitare rischi di incendio, mantenere la zona adiacente la frizione pulita da materiale infiammabile ed evitare slittamenti prolungati.

SMONTAGGIO DELLA PROTEZIONE

38 Svitare le viti di fissaggio.

39 Sfilare l'imbuto base con il tubo.

40 Togliere la fascia ondulata ed estrarre la ghiera di supporto.

MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE

41 Ingrassare la sede della ghiera di supporto sulle forcille interne.

42 Montare la ghiera di supporto nella gola con il perno di riferimento rivolto verso il tubo di trasmissione.

43 Montare la fascia ondulata infilando il perno di riferimento della ghiera nell'apposito foro della fascia.

44 Montare l'imbuto base con il tubo infilando il perno di riferimento e l'ingrassatore della ghiera negli appositi fori dell'imbuto.

45 Avvitare le viti di fissaggio.
E' sconsigliato l'uso di avvitatori.

SMONTAGGIO DELLA PROTEZIONE G9

46 Svitare le viti di fissaggio.

47 Sfilare l'imbuto base con il tubo.

48 Togliere la fascia ondulata ed estrarre la ghiera di supporto.

MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE G9

49 Ingrassare la sede della ghiera di supporto sulle forcille interne.

50 Montare la ghiera di supporto nella gola con l'ingrassatore rivolto verso il tubo di trasmissione.

51 Infilare la fascia ondulata facendo corrispondere l'ingrassatore nell'apposito foro.

52 Montare l'imbuto base con il tubo infilando l'ingrassatore nel foro ricavato sull'imbuto base.

53 Avvitare le viti di fissaggio.
E' sconsigliato l'uso di avvitatori.

SMONTAGGIO DELLA PROTEZIONE PER GIUNTI OMOCINETICI A FASCIA UNICA

54 Svitare le viti della fascia di protezione.

55 Svitare le viti dell'imbuto base.

56 Sfilare l'imbuto base con il tubo.

57 Sfilare la fascia di protezione.

58 Sganciare la molla di ritegno, lasciandola inserita in uno dei due fori della ghiera, per evitare di perderla.

59 Allargare le ghiere di supporto e estrarre le sedi.

MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE PER GIUNTI OMOCINETICI A FASCIA UNICA

60 Ingrassare le sedi ed installare le ghiere di supporto della protezione.

61 Posizionare la ghiera sulla forcella interna con il perno di riferimento rivolto verso il tubo di trasmissione.

61 Posizionare la ghiera di supporto sul giunto omocinetico con le borchie rivolte verso la forcella interna. La ghiera è dotata di ingrassatore che è utilizzato solo per giunti omocinetici 50°. Non considerare l'ingrassatore della ghiera grande per la protezione di giunti 80°.

62 Agganciare la molla di ritegno ai due lembo della ghiera di supporto.

63 Infilare la fascia di protezione allineando i fori radiali con le borchie della ghiera di supporto ed il foro sul fondo con il perno di riferimento della ghiera

piccola. L'ingrassatore della ghiera deve essere allineato con i fori sulla fascia di protezione.

64 Verificare che i fori radiali della fascia di protezione siano allineati con i fori ricavati nelle borchie della ghiera di supporto e che il perno di riferimento sia infilato. Avvitare le 6 viti flangiate della fascia di protezione. E' sconsigliato l'uso di avvitatori.

65 Montare l'imbuto base con il tubo infilando il perno di riferimento della ghiera nel foro ricavato sull'imbuto base. L'ingrassatore della ghiera risulta nel foro dell'imbuto base.

66 Avvitare le 3 viti di fissaggio della fascia di protezione. E' sconsigliato l'uso di avvitatori.

SMONTAGGIO PROTEZIONE PER GIUNTI OMOCINETICI A GUSCIO RIGIDO

67 Svitare le viti di fissaggio del guscio rigido.

68 Sfilare il guscio rigido.

69 Svitare le viti di fissaggio dell'imbuto.

70 Sfilare il kit imbuto e tubo di protezione.

71 Sfilare la fascia ondulata.

72 Sganciare la molla di ritegno, lasciandola inserita in uno dei due fori della ghiera, per evitare di perderla.

73 Allargare la ghiera di supporto del giunto omocinetico e estrarla dalla sede.

74 Allargare la ghiera di supporto e estrarla dalla sede.

MONTAGGIO PROTEZIONE PER GIUNTI OMOCINETICI A GUSCIO RIGIDO

75 Ingrassare la sede della ghiera di supporto forcella.

76 Ingrassare la sede della ghiera di supporto del giunto omocinetico.

77 Posizionare la ghiera di supporto sul giunto omocinetico con le borchie rivolte verso la forcella interna.

78 Agganciare la molla di ritegno ai due lembi della ghiera di supporto.

79 Posizionare la ghiera sulla forcella interna con il perno di riferimento rivolto verso il tubo di trasmissione.

80 Verificare che i fori radiali della fascia di protezione siano allineati con i fori ricavati nelle borchie della ghiera di supporto e che il perno di riferimento sia infilato.

- 81** Infilare il guscio rigido orientando i fori come mostrato in figura.
- 82** Avvitare le viti di fissaggio sul guscio rigido. È sconsigliato l'uso di avvitatori.
- 83** Montare l'imbuto base con il tubo infilando il perno di riferimento della ghiera nel foro ricavato sull'imbuto base. L'ingrassatore della ghiera risulta nel foro dell'imbuto base.
- 84** Avvitare le 3 viti di fissaggio della fascia di protezione. E' sconsigliato l'uso di avvitatori.

COME ACCORCIARE L'ALBERO CARDANICO

Bondioli & Pavesi consiglia di non modificare i propri prodotti e in ogni caso raccomanda di contattare il proprio rivenditore della macchina o un centro assistenza qualificato. Se è necessario accorciare la trasmissione seguire la seguente procedura.

- 85** Smontare la protezione.
- 86** Accorciare i tubi di trasmissione alla lunghezza necessaria.
I tubi telescopici devono sovrapporsi per almeno 1/2 della loro lunghezza in normali condizioni di lavoro e devono sovrapporsi per almeno 1/3 della loro lunghezza in ogni condizione di lavoro.
Anche quando la trasmissione non è in rotazione, i tubi telescopici devono mantenere una sovrapposizione adeguata per evitare impuntamenti.
- 87** Sbavare accuratamente con una lima i bordi di estremità di entrambi i tubi ed in particolare il bordo esterno del tubo interno ed il bordo interno del tubo esterno.
Pulire i tubi e rimuovere completamente i trucioli e la limatura. In caso di **accorciamento della trasmissione**, la sbavatura, pulizia e re-ingrassaggio dei tubi devono essere eseguiti correttamente per la corretta durata della trasmissione.
- 88** Tagliare i tubi di protezione uno alla volta della stessa lunghezza asportata dai tubi di trasmissione.
- 89** Ingrassare il tubo interno di trasmissione e rimontare la protezione.
- 90** Verificare la lunghezza della trasmissione nelle condizioni di allungamento minimo e massimo sulla macchina.

INCONVENIENTI E RIMEDI

- 91** USURA BRACCI FORCELLE
ECESSIVI ANGOLI DI LAVORO
- Ridurre l'angolo di lavoro.
 - Disinserire la presa di moto nelle manovre in cui gli angoli dei giunti superino i 45°.
- 92** DEFORMAZIONE DELLE FORCELLE
ECESSIVI PICCHI DI COPPIA
- Evitare i sovraccarichi e gli innesti sotto carico della presa di forza.
 - Verificare la efficienza del limitatore di coppia.

93 ROTTURA PERNI CROCIERA
ECESSIVI PICCHI DI COPPIA

- Evitare i sovraccarichi e gli innesti sotto carico della presa di forza.
- Verificare la efficienza del limitatore di coppia.

94 USURA PRECOCE DEI PERNI CROCIERA
ECESSIVA POTENZA DI LAVORO

- Non superare le condizioni di velocità e potenza stabilite nel manuale di uso della macchina.

LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE

- Seguire le istruzioni al punto 23.

95 SFILAMENTO DEI TUBI TELESCOPICI
ECESSIVO ALLUNGAMENTO DELLA TRASMISSIONE

- Evitare le condizioni di estremo allungamento della trasmissione cardanica.
- Per macchine stazionarie: posizionare il trattore rispetto alla macchina in modo che gli elementi telescopici siano sovrapposti come illustrato al punto 3.

96 DEFORMAZIONE DEGLI ELEMENTI TELESCOPICI
ECESSIVO PICCO DI COPPIA

- Evitare i sovraccarichi e gli innesti sotto carico della presa di forza.
- Verificare la efficienza del limitatore di coppia.
- Verificare che la trasmissione non venga a contatto con le parti del trattore o della macchina durante le manovre.

97 PRECOCE USURA DEI TUBI TELESCOPICI
LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE

- Seguire le istruzioni del capitolo Lubrificazione
- SOVRAPPOSIZIONE INSUFFICIENTE DEI TUBI*
- Vedere istruzioni al punto 3.

98 PRECOCE USURA DELLE GHIERE DI PROTEZIONE
LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE

- Seguire le istruzioni al punto 23.
- CATENA DI RITEGNO NON FISSATA CORRETTAMENTE*
- Vedere istruzioni al punto 5.

99 Le parti in plastica delle trasmissioni cardaniche Bondioli & Pavesi sono tutte completamente riciclabili. Per un mondo più pulito, al momento della loro sostituzione devono essere raccolte in modo adeguato.

INSTALACIÓN

- 1** Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser efectuadas utilizando medios adecuados de protección.
- 2** El tractor mostrado en la protección indica el lado del tractor de la transmisión. El eventual limitador de par o rueda libre debe montarse siempre en el lado de la máquina operadora.
- 3** En toda situación de trabajo los tubos telescópicos deben sobreponerse al menos en la medida de 1/2 de su longitud. Aunque la transmisión esté parada, los tubos telescópicos deben de estar superpuestos como se indica.
- 4** Antes de comenzar el trabajo controlar que la transmisión de cardán esté correctamente fijada al tractor y a la máquina operadora. Si los hay, controlar el nivel de apriete de los pernos de fijación.
- 5** Fijar las cadenas de la protección. Las mejores condiciones de funcionamiento se obtienen con la cadena en posición radial respecto de la transmisión. Regular la longitud de las cadenas de manera que permitan la articulación de la transmisión en todas las situaciones de trabajo, de transporte y de maniobra. Evitar que las cadenas se retuerzan alrededor de la transmisión como consecuencia de longitud excesiva.
- 6** En caso de que la longitud de la cadena con dispositivo de separación respecto del embudo base no haya sido correctamente regulada y la tensión llegue a ser excesiva -por ejemplo durante la ejecución de maniobras de la máquina- el gancho con resorte se desconecta del anillo de fijación y la cadena se separa de la protección. En esta situación la cadena puede ser reenganchada con facilidad, procediendo para ello tal como se ilustra a continuación. El gancho en "S" de la cadena nueva debe ser introducido en el ojal del embudo base y debe ser cerrado (para evitar que se desconecte) manteniendo su redondez.
- 7** En caso de que la longitud de la cadena con dispositivo de separación respecto del embudo base no haya sido correctamente regulada y la tensión llegue a ser excesiva -por ejemplo durante la ejecución de maniobras de la máquina- el gancho con resorte se desconecta del anillo de fijación y la cadena se separa de la protección. En esta situación la cadena puede ser reenganchada con facilidad, procediendo para ello tal como se ilustra a continuación.
- 8** Abrir el anillo de fijación desenroscando el tornillo y desplazando la placa.
- 9** Colocar la cadena en el anillo de fijación y reposicionar la plaquita.
- 10** Fijar la plaquita mediante el tornillo.
- 11** No utilizar las cadenas para transportar o sostener la transmisión de cardán al término del trabajo. Usar un soporte adecuado como se indica en la figura.
- 12** Limpiar y engrasar la toma de fuerza del tractor y de la máquina operadora para facilitar la instalación de la transmisión de cardán.

13 Transportar la transmisión manteniéndola horizontal para evitar que se separe con riesgo de provocar accidentes o dañar la protección. Utilizar medios de transporte adecuados en función del peso de la transmisión.

14 PULSADOR

Empujar el pulsador e introducir el cubo de la horquilla en la toma de fuerza de manera que el pulsador se introduzca en la garganta. Controlar que el pulsador retorne a su posición inicial después de su fijación a la toma de fuerza.

15 COLLAR DE BOLAS

Alinear la horquilla en la toma de fuerza. Situar el collar en la posición de liberación. Hacer deslizar por completo la horquilla sobre la toma de fuerza. Soltar el collar y tirar hacia atrás la horquilla hasta obtener que las bolas se introduzcan en la garganta de la toma de fuerza y el collar retorne a su posición inicial. Verificar la correcta fijación de la horquilla en la toma de fuerza.

16 COLLAR AUTOMÁTICO DE BOLAS

Tirar el collar hasta obtener que quede bloqueado en la posición trasera. Hacer deslizar la horquilla sobre la toma de fuerza hasta obtener que el collar se sitúe en la posición inicial. Verificar la correcta fijación de la horquilla en la toma de fuerza.

17 TORNILLO CÓNICO

Introducir el cubo de la horquilla en la toma de fuerza e insertar el tornillo de manera que el perfil cónico quede adherido a la garganta de la toma de fuerza.

Par de apriete aconsejado:

- 150 Nm (110 ft lbs) para perfiles 1 3/8" Z6 o Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) para perfiles 1 3/4" Z6 o Z20.

No sustituir con un tornillo común; se debe utilizar un tornillo cónico específico Bondioli & Pavesi.

18 TORNILLO DE APRIETE

Introducir el cubo de la horquilla en la toma de fuerza e insertar el tornillo de manera que el perfil cónico quede adherido a la garganta de la toma de fuerza. Par de apriete aconsejado:

- 90 Nm (65 ft lbs) para pernos M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) para pernos M14.

19 Utilizar sólo pasadores de las dimensiones y clase indicadas en el manual de la máquina. Elegir la longitud del pasador de manera que sobresalga lo menos posible.

LUBRICACIÓN

20 Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser efectuadas utilizando medios adecuados de protección.

21 Sustituir las partes desgastadas o dañadas con recambios originales Bondioli & Pavesi. No modificar ni alterar ningún componente de la transmisión; para ejecutar operaciones no previstas en el manual de uso y mantenimiento dirigirse al revendedor Bondioli & Pavesi.

22 ENGRASE DE LOS ELEMENTOS TELESCÓPICOS

Separar las dos partes de la transmisión y engrasar manualmente los elementos telescópicos en caso de no estar previsto un engrasador para este fin.

23 Controlar la eficacia y lubricar todos los componentes antes de utilizar la transmisión. Limpiar y engrasar la transmisión una vez concluido el período de uso estacional. Lubricar los componentes según el esquema que se ilustra; las frecuencias de lubricación se expresan en horas.

Las cantidades de grasa indicadas en el manual son válidas para un intervalo de 50 horas. Las aplicaciones particularmente pesadas en ambientes agresivos pueden requerir lubricaciones más frecuentes, es decir, antes de las 50 horas.

Cantidades indicadas en gramos (g). 1 onza (oz.) = 28,3 g (gramos).

Bombar grasa en las crucetas hasta que rebose por los cojinetes.

Introducir grasa de una forma suave y progresiva. Se recomienda utilizar grasa NLGI grado 2. Al finalizar el período de uso estacional, se recomienda eliminar la grasa que se acumula dentro de la protección de la junta homocinética.

24 LUBRICACIÓN DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA 80°

Alinear los orificios de la banda de protección con los engrasadores de las crucetas y del cuerpo central de la junta homocinética. La grasa introducida en el cuerpo de la junta homocinética lubrica el anillo de soporte de la banda de protección a través de un canal interno. Se recomienda bombear cada 50 horas una cantidad de grasa equivalente a la indicada en la tabla del punto 23.

LIMITADORES DE PAR Y RUEDA LIBRE

25 RA - RUEDA LIBRE

Evita la transmisión de potencia de la máquina al tractor en la fase de detención de la toma de fuerza.

 Se emplea en máquinas de gran masa en rotación.

Lubricar cada 50 horas de trabajo y después de cada período de inactividad.

26 SA - LN - LIMITADOR DE PAR POR PESTILLOS

Opera interrumpiendo la transmisión de potencia cuando el par transmitido supera el valor correspondiente a su regulación.

Desacoplar rápidamente la toma de fuerza al advertir el ruido debido al movimiento de los pestillos.

Lubricar cada 50 horas de trabajo y después de cada período de inactividad.

27 LB - LIMITADOR DE PAR POR TORNILLO

Opera interrumpiendo la transmisión de potencia cuando el par transmitido supera el valor correspondiente a su regulación.

Para restablecer la transmisión es necesario sustituir el tornillo cortado con uno de igual diámetro, clase y longitud.

Lubricar los limitadores LB provistos de engrasador al menos una vez por temporada y después de cada período de inactividad.

28 LR - LIMITADOR AUTOMÁTICO DE PAR

Interrumpe la transmisión de potencia cuando el pico de par supera al valor de ajuste. Durante la intervención del dispositivo, la transmisión de potencia se interrumpe pero se puede restablecer automáticamente accionando la transmisión a baja velocidad después de haber eliminado la anomalía.

El dispositivo se lubrica durante el montaje y no requiere lubricación periódica.

29 GE - JUNTA ELÁSTICA

Absorbe los picos de par y atenúa las vibraciones y cargas alternas.

No requiere mantenimiento periódico.

LIMITADORES DE PAR DE DISCOS DE FRICCIÓN

Al efectuarse la instalación o después de un período de inactividad, es necesario controlar el nivel de eficacia de los discos de fricción.

- Si los discos del embrague están expuestos (véase figura 30), significa que el embrague es de tipo FV con resorte Belleville y FFV con resortes helicoidales. Medir y registrar la altura del resorte de la manera ilustrada en la figura 31. En caso de que los discos del embrague estén cubiertos con un aro metálico (véase figura 32), significa que el embrague es del tipo FT. **Si los discos del embrague están expuestos y los pernos están dotados de tuercas ciegas, el embrague es del tipo FK.** Al término del uso estacional, quitar la presión de los resortes y mantener el dispositivo en seco. Antes de la reutilización controlar la eficacia de los discos de fricción y restablecer el valor original de compresión de los resortes.

En caso de recalentamiento debido a frecuentes y prolongados patinajes consultar al revendedor de la máquina o al revendedor Bondioli & Pavesi.

30 FV - EMBRAGUE DE DISCOS DE FRICCIÓN

El patinaje de los discos de fricción limita el valor del par transmitido.

Picos de par y sobrecargas de breve duración son eliminados. Se utiliza sea como limitador de par sea como dispositivo de arranque para máquinas de gran inercia. La regulación se efectúa ajustando la altura de trabajo del resorte. En el embrague FV los discos metálicos y de fricción permanecen expuestos.

31 La regulación de los limitadores de par de discos de fricción FV varía con la altura h de los resortes. Para aumentar/reducir la regulación enroscar/desenroscar las ocho tuercas 1/4 de vuelta y verificar su correcto funcionamiento. Repetir la operación cuando sea necesario. Evitar el apriete excesivo de los pernos ya que ello puede alterar el funcionamiento del dispositivo.

32 FT - FK - LIMITADORES DE PAR DE DISCOS DE FRICCIÓN

El patinaje de los discos de fricción limita el valor del par transmitido.

Picos de par y sobrecargas de breve duración son eliminados. Se utiliza sea como limitador de par sea como dispositivo de arranque para máquinas de gran inercia. El embrague FT tiene un aro metálico en torno a su circunferencia. La compresión del resorte es correcta cuando el mismo queda adherido al aro metálico. Para ello apretar los pernos hasta obtener que el resorte bloquee la banda y, a continuación, desenroscar la tuerca en la medida de 1/4 de vuelta. Evitar el apriete excesivo de los pernos ya que ello puede alterar el funcionamiento del dispositivo.

El embrague FK está dotado de pernos con tuercas ciegas. La compresión del resorte es correcta cuando las tuercas están enroscadas a fondo. Utilizar sólo pernos y tuercas especiales B&P.

33 Si en la horquilla de brida están presentes cuatro espigas con hexágono interno (Allen) además de los ocho pernos, significa que el embrague está provisto de Sistema de Liberación. La presión del resorte queda reducida al mínimo cuando las cuatro espigas están enroscadas en la brida. Véase la hoja de instrucciones que se adjunta a los embragues equipados con Sistema de Liberación. El Sistema de Liberación permite verificar las condiciones de los discos de fricción y reducir al mínimo el empuje de los resortes sobre estos discos durante los períodos de no utilización.

Los embragues provistos de Sistema de Liberación se suministran con Manual de uso y mantenimiento. Para un correcto uso del Sistema de Liberación es indispensable leer este manual.

34 FFV - EMBRAGUE DE DISCOS DE FRICCIÓN

El patinaje de los discos de fricción limita el valor del par transmitido. Picos de par y sobrecargas de breve duración son eliminados. Se utiliza sea como limitador de par sea como dispositivo de arranque para máquinas de gran inercia.

35 La regulación se efectúa ajustando la altura de trabajo de los resortes. En el embrague FFV los discos metálicos y de fricción permanecen expuestos. La regulación de los limitadores de par de discos de fricción FV varía con la altura h de los resortes. Para aumentar/reducir la regulación enroscar/desenroscar las ocho tuercas 1/4 de vuelta y verificar su correcto funcionamiento. Repetir la operación cuando sea necesario. Evitar el apriete excesivo de los pernos ya que ello puede alterar el funcionamiento del dispositivo.

36 FNT - FNV - FFNV - FN - FNK LIMITADOR DE PAR DE DISCOS DE FRICCIÓN CON RUEDA LIBRE

Une a las características de funcionamiento del limitador de discos de fricción aquéllas de la rueda libre. Se emplea en máquinas de fuerte masa giratoria. No  aproximarse a la máquina antes de la completa detención de todos sus componentes. Lubricar cada 50 horas de trabajo y después de cada período de inactividad.

37 Los embragues pueden alcanzar elevadas temperaturas. ¡No tocar! Para evitar riesgos de incendio, mantener la zona adyacente al embrague libre de material inflamable y evitar patinajes prolongados.

DESMONTAJE DE LA PROTECCIÓN

38 Desenroscar los tornillos de fijación.

39 Extraer el embudo base y el tubo.

40 Retirar el aro ondulado y extraer el collarín de soporte.

MONTAJE DE LA PROTECCIÓN

41 Engrasar el asiento del collarín de soporte en las horquillas internas.

42 Montar la virola de soporte en la garganta con el perno de referencia orientado hacia el tubo de transmisión.

43 Montar el fuelle e introducir el perno de referencia de la virola en el orificio del fuelle.

44 Montar el embudo base con el tubo e introducir el perno de referencia y el engrasador de la virola en los orificios del embudo.

45 Enroscar los tornillos de fijación.
No utilizar destornilladores eléctricos.

DESMONTAJE DE LA PROTECCIÓN G9

- 46** Desenroscar los tornillos de fijación.
- 47** Extraer el embudo base y el tubo.
- 48** Retirar el aro ondulado y extraer el collarín de soporte.

MONTAJE DE LA PROTECCIÓN G9

- 49** Engrasar el asiento del collarín de soporte en las horquillas internas.
- 50** Montar el collarín de soporte en la garganta con el engrasador dispuesto hacia el tubo de transmisión.
- 51** Instalar el aro ondulado haciendo corresponder el engrasador con el respectivo agujero.
- 52** Instalar el embudo base y el tubo.
- 53** Enroscar los tornillos de fijación.
No utilizar destornilladores eléctricos.

DESMONTAJE DE LA PROTECCIÓN PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS DE UNA SOLA BANDA

- 54** Desenroscar los tornillos de la banda de protección.
- 55** Desenroscar los tornillos del embudo base.
- 56** Extraer el embudo base y el tubo.
- 57** Extraer la banda de protección.
- 58** Desenganchar el resorte de sujeción, dejándolo insertado en uno de los dos orificios del collarín para evitar que se pierda.
- 59** Ensanchar los collarines de soporte y extraerlos desde sus asientos.

MONTAJE DE LA PROTECCIÓN PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS DE UNA SOLA BANDA

- 60** Engrasar los alojamientos y montar las virolas de soporte de la protección.
Colocar la virola en la horquilla interna con el perno de referencia orientado hacia el tubo de transmisión.
- 61** Posicionar el collarín de soporte en la junta homocinética con los bulones dispuestos hacia la horquilla interna. El collarín está provisto de engrasador que se utiliza sólo para juntas homocinéticas 50°. No considerar el engrasador del collarín grande para la protección de juntas 80°.

- 62** Enganchar el resorte de sujeción en las dos pestañas del collarín de soporte.
- 63** Introducir la banda de protección alineando los orificios radiales con los remaches de la virola de soporte y el orificio del fondo con el perno de referencia de la virola pequeña. El engrasador de la virola debe estar alineado con los orificios de la banda de protección.
- 64** Comprobar que los orificios radiales de la banda de protección estén alineados con los orificios de los remaches de la virola de soporte y que el perno de referencia esté introducido. Apretar los 6 tornillos embriddados de la banda de protección. No utilizar destornilladores eléctricos.
- 65** Montar el embudo base con el tubo e introducir el perno de referencia de la virola en el orificio del embudo. El engrasador de la virola debe estar en el orificio del embudo base.
- 66** Enroscar los 3 tornillos de fijación de la banda de protección. No utilizar destornilladores eléctricos.

DESMONTAJE DE LA PROTECCIÓN PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS DE FUNDA RÍGIDA

- 67** Desenroscar los tornillos de fijación de la funda rígida.
- 68** Sacar la funda rígida.
- 69** Desenroscar los tornillos de fijación del embudo.
- 70** Extraer el kit del embudo y tubo de protección.
- 71** Extraer el aro ondulado.
- 72** Desenganchar el muelle de retención, dejándolo introducido en uno de los dos orificios de la virola, para evitar perderlo.
- 73** Ensanchar el collarín de soporte de la junta homocinética y extraerlo del alojamiento.
- 74** Ensanchar el collarín de soporte y extraerlo del alojamiento.

MONTAJE DE LA PROTECCIÓN PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS DE FUNDA RÍGIDA

- 75** Engrasar el alojamiento del collarín de soporte de la horquilla.
- 76** Engrasar el alojamiento del collarín de soporte de la junta homocinética.
- 77** Posicionar el collarín de soporte en la junta homocinética con los bulones dispuestos hacia la horquilla interna.
- 78** Enganchar el resorte de sujeción en las dos pestañas del collarín de soporte.

79 Colocar el collarín en la horquilla interna con el perno de referencia hacia el tubo de transmisión.

80 Comprobar que los agujeros radiales de la banda de protección estén alineados con los agujeros presentes en los bulones del collarín de soporte y que el perno de referencia esté introducido.

81 Introducir la funda rígida orientando los agujeros como se indica en la figura.

82 Enroscar los tornillos de fijación en la funda rígida. No se recomienda usar atornilladores eléctricos.

83 Montar el embudo base y el tubo introduciendo el perno de referencia del collarín en el agujero existente en el embudo base. El engrasador del collarín resulta en el agujero del embudo base.

84 Enroscar los 3 tornillos de fijación de la cinta de protección. No utilizar destornilladores eléctricos.

COMO ACORTAR EL EJE DE CARDÁN

Bondioli & Pavesi aconseja no modificar sus productos y, en todo caso recomienda al cliente contactar con el propio revendedor de la máquina o con un centro de asistencia cualificado. Cuando sea necesario acortar la transmisión se deberá aplicar el procedimiento que a continuación se indica.

85 Desmontar la protección.

86 Acortar los tubos de transmisión en función de la longitud requerida.

En toda situación de trabajo los tubos telescopicos deben sobreponerse al menos en la medida de 1/2 de su longitud.

Aunque la transmisión esté parada, los tubos telescopicos deben estar superpuestos como indicado para evitar que se levanten.

87 Quitar cuidadosamente con una lima las rebabas de los bordes de los extremos de ambos tubos y en particular del borde externo del tubo interno y del borde interno del tubo externo.

Limpiar los tubos y retirar completamente las virutas y las limaduras. En caso de **acortamiento de la transmisión**, quitar la rebaba, limpiar y volver a engrasar los tubos perfectamente para una mayor duración de la transmisión.

88 Cortar los tubos de protección uno por vez en la misma medida en que han sido cortados los tubos de transmisión.

89 Engrasar el tubo interno de transmisión y reinstalar la protección.

90 Controlar la longitud de la transmisión en las condiciones de alargamiento mínimo y máximo en la máquina.

INCONVENIENTES Y REMEDIOS

91 DESGASTE BRAZOS HORQUILLAS
ÁNGULOS EXCESIVOS DE TRABAJO

- Reducir el ángulo de trabajo.

- Desconectar la toma de fuerza al efectuar maniobras en que los ángulos de las juntas superen los 45°.

92 DEFORMACIÓN DE LAS HORQUILLAS *PICOS EXCESIVOS DE PAR*

- Evitar sobrecargas y acoplamientos bajo carga de la toma de fuerza.
- Controlar la eficacia del limitador de par.

93 ROTURA PERNOS CRUCETA *PICOS EXCESIVOS DE PAR*

- Evitar sobrecargas y acoplamientos bajo carga de la toma de fuerza.
- Controlar la eficacia del limitador de par.

94 DESGASTE PREMATURO DE LOS PERNOS CRUCETA *POTENCIA EXCESIVA DE TRABAJO*

- No superar los valores de velocidad y potencia establecidos en el manual de uso de la máquina.

LUBRICACIÓN INSUFICIENTE

- Aplicar las instrucciones del punto 23.

95 EXTRACCIÓN DE LOS TUBOS TELESCÓPICOS *ALARGAMIENTO EXCESIVO DE LA TRANSMISIÓN*

- Debe evitarse la situación de alargamiento excesivo de la transmisión de cardán.
- Per macchine stazionarie: Para máquinas estacionales: situar el tractor respecto de la máquina de modo que los elementos queden sobrepuertos de la manera ilustrada en el capítulo "Seguridad y Condiciones de uso".

96 DEFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS TELESCÓPICOS *PICO EXCESIVO DE PAR*

- Evitar sobrecargas y acoplamientos bajo carga de la toma de fuerza
- Controlar la eficacia del limitador de par.
- Verificar que la transmisión no entre en contacto con partes del tractor o de la máquina durante las maniobras.

97 DESGASTE PREMATURO DE LOS TUBOS TELESCÓPICOS *LUBRICACIÓN INSUFICIENTE*

- Seguir las instrucciones del capítulo Lubricación
- Ver las instrucciones del punto 3.

98 DESGASTE PREMATURO DE LAS VIROLAS DE PROTECCIÓN *LUBRICACIÓN INSUFICIENTE*

- Seguir las instrucciones del punto 23.
- Ver las instrucciones del punto 5.

99 Todas partes de plástico de las transmisiones de cardán Bondioli & Pavesi son enteramente reciclables. Para garantizar un mundo más limpio, al sustituirlas deben ser tratadas de modo adecuado.

INSTALAÇÃO

- 1** Todas as operações de manutenção e reparação deverão ser efectuadas com o uso de equipamento adequado de prevenção de acidentes.
- 2** A ilustração do tractor na protecção indica o lado onde a transmissão deverá ser instalada. O eventual limitador de binário e a roda livre deverão ser montados no lado da alfaia.
- 3** Os tubos telescópicos devem sobrepor-se em pelo menos 1/2 do seu comprimento em condições normais de trabalho e em pelo menos 1/3 do seu comprimento em qualquer condição de trabalho. Mesmo quando a transmissão não está em movimento, os tubos telescópicos devem manter uma sobreposição adequada para evitar emperramentos.
- 4** Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que a transmissão cardânica está correctamente fixa ao tractor e à alfaia. Verifique se os eventuais parafusos de fixação estão devidamente apertados.
- 5** Fixe as correntes de retenção da protecção. A condição ideal de funcionamento obtém-se com a corrente posicionada de uma forma radial em relação à transmissão. Regule o comprimento das correntes por forma que permitam a articulação da transmissão em qualquer condição de trabalho, de transporte e de manobra. Certifique-se de que as correntes não se enrolam à volta da transmissão devido a tamanho excessivo.
- 6** Se o comprimento da correia não tiver sido regulado correctamente e a tensão for excessiva, por exemplo, durante as manobras da alfaia, o gancho em "S" abre-se e a corrente separa-se da protecção. Neste caso, é necessário substituir a corrente. O gancho em "S" da nova corrente deve ser enfiado no olhal do funil base e deve estar fechado, para evitar que se deforme, mantendo a sua forma circular.
- 7** Se o comprimento da correia com dispositivo de separação do funil base não tiver sido regulado correctamente e a tensão for excessiva, por exemplo, durante as manobras da alfaia, o gancho com mola desprende-se do anel de fixação e a corrente separa-se da protecção. Neste caso, a corrente pode ser facilmente reengatada, como descrito no seguinte procedimento.
- 8** Abra o anel de fixação desapertando o parafuso e deslocando a placa.
- 9** Insira a corrente no anel de fixação e volte a colocar a placa.
- 10** Feche a placa com o parafuso.
- 11** Não utilize as correntes para transportar ou sustentar a transmissão cardânica no final do trabalho. Utilize um suporte apropriado, como indicado na figura.
- 12** Limpe e lubrifique com massa a tomada de força do tractor e da alfaia, por forma a facilitar a montagem da transmissão cardânica.

13 Quando transportar a transmissão, mantenha-a na posição horizontal, para evitar que as partes se separem com a possibilidade de provocar um acidente ou danificar a protecção. Utilize meios de transporte adequados ao peso da transmissão.

14 BOTÃO

Carregue no botão e enfile o cubo da forquilha na tomada de força de modo que o botão encaixe no canal. Certifique-se de que o botão regressa à posição inicial após a fixação à tomada de força.

15 COLAR DE ESFERAS

Alinhe a forquilha na tomada de força. Posicione o colar na posição de desbloqueio. Deslize completamente a forquilha ao longo da tomada de força. Solte o colar e puxe a forquilha até que as esferas encaixem no canal da tomada de força e o colar regresse à posição inicial. Verifique a correcta fixação da forquilha na tomada de força.

16 COLAR DE ESFERAS AUTOMÁTICO

Puxe o colar até que permaneça bloqueado na posição de recuo. Deslize a forquilha na tomada de força até que o colar regresse à posição original. Verifique se a forquilha está correctamente fixa na tomada de força.

17 PARAFUSO CÓNICO

Enfile o cubo da forquilha na tomada de força e insira o pino por forma que o perfil cónico adira ao canal da tomada de força.

Binário de aperto Binário de aperto recomendado:

- 150 Nm (110 ft lbs) para perfis de 1 3/8" Z6 ou Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) para perfis de 1 3/4" Z6 ou Z20.

Não substitua por um parafuso normal, utilize um parafuso cónico Bondioli & Pavesi.

18 PARAFUSO DE APERTO

Enfile o cubo da forquilha na tomada de força e introduza o parafuso.

Binário de aperto recomendado:

- 90 Nm (65 ft lbs) para parafusos M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) para parafusos M14.

19 Utilize apenas parafusos de dimensões e classe indicados no manual da alfaia. Seleccione o comprimento do parafuso de modo a minimizar a sua saliência.

LUBRIFICAÇÃO

20 Todas as operações de manutenção e reparação deverão ser efectuadas com o uso de equipamento adequado de prevenção de acidentes.

21 Substitua as peças gastas ou danificadas por peças de reposição originais da Bondioli & Pavesi. Não modifique nem altere quaisquer componentes da transmissão. Se for preciso efectuar uma operação não prevista no Manual de Utilização e Manutenção, contacte o revendedor Bondioli & Pavesi mais próximo.

22 LUBRIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS TELESCÓPICOS

Separe as duas partes da transmissão e lubrifique manualmente com massa os elementos telescópicos caso não exista um bico específico.

23 Controle a eficiência e lubrifique todos os componentes antes de utilizar a transmissão. Limpe e lubrifique a transmissão no final da época de trabalho. Lubrifique os componentes em conformidade com o esquema ilustrado, e a cadência de lubrificação encontra-se exprimida em horas.

As quantidades de massa indicadas no manual são aconselhadas para um intervalo de 50 horas. **Aplicações muito rigorosas num ambiente agressivo podem necessitar de lubrificações mais frequentes das 50 horas.**

Quantidades indicadas em gramas (gr.). 1 onça (oz.) = 28.3 gr. (gramas).

Pompeie a massa nas cruzetas até sair dos rolamentos.

Pompeie a massa de forma progressiva e não impulsiva. Recomendamos utilizar massa NLGI grau 2. No final da época de trabalho, convém limpar os resíduos de massa que se acumularam no interior da protecção da junta homocinemática.

24 LUBRIFICAÇÃO DA JUNTA HOMOCINEMÁTICA A 80°

Rode os furos da tira de protecção até ficarem em linha com os lubrificadores das cruzetas e do corpo central da junta homocinemática. A massa introduzida no corpo do homocinemático lubrifica também o anel de suporte da faixa de protecção através de um canal interno. Aconselhamos a bombeiar cada 50 horas pelo menos uma quantidade de massa igual àquela indicada na tabela do ponto 23.

LIMITADORES DE BINÁRIO E RODA LIVRE

25 RA - RODA LIVRE.

Elimina os retornos de potência da alfaia ao tractor durante as fases de desaceleração ou de paragem da tomada de força.

 Não se aproxime da alfaia até que todos os órgãos estejam parados. Lubrifique a cada 50 horas de trabalho e após cada período de inactividade.

26 SA - LN LIMITADOR DE BINÁRIO DE LINGUETAS.

Interrompe a transmissão de potência quando o binário excede o valor de calibragem. Desengate imediatamente a tomada de força quando sentir o ruído provocado pelo encaixe das linguetas. Lubrifique a cada 50 horas de trabalho e após cada período de inactividade.

27 LB - LIMITADOR DE BINÁRIO DE PARAFUSO.

Interrompe a transmissão de potência quando o binário excede o valor de calibragem. Para restabelecer o funcionamento da transmissão, substitua o parafuso cisalhado por outro de diâmetro, classe e comprimento iguais. Lubrifique os limitadores LB com copo de lubrificação pelo menos uma vez por estação e após cada período de inactividade.

28 LR - LIMITADOR DE BINÁRIO AUTOMÁTICO

Interrompe a transmissão de potência quando acontece o valor mais alto do binário superior ao valor de calibragem. Durante a intervenção do dispositivo a transmissão de potência interrompe-se mas pode retomar automaticamente accionando a transmissão com velocidade reduzida e após ter retirado a obstrução.

O dispositivo é do tipo com lubrificação permanente e por conseguinte, não requer periódica manutenção.

29 GE - JUNTA ELÁSTICA

Absorve os picos de binário e amortece as vibrações e as cargas alternadas. Não requer manutenção periódica.

LIMITADORES DE BINÁRIO COM DISCOS DE ATRITO

No momento da instalação e após um período de inactividade, verifique se os discos de atrito funcionam correctamente.

- Se os discos da embraiagem forem expostos, (vide figura 30) a embraiagem é do tipo FV com mola em forma de taça e FFV com molas helicoidais. Meça e anote a altura da mola como mostra a figura 31. Se os discos da embraiagem forem cobertos por uma faixa metálica (figura 32), a embraiagem é do tipo FT.

Se os discos da embraiagem estiverem expostos e os parafusos estiverem equipados com porcas cegas, a embraiagem é do tipo FK. No final da estação de trabalho, solte a pressão das molas e guarde o dispositivo num local seco. Antes de voltar a utilizar, verifique se os discos de atrito estão em perfeitas condições de funcionamento e restabeleça a compressão das molas com o valor original. Em caso de sobreaquecimento devido a patinagens frequentes e prolongadas, consulte o revendedor da alfaia ou a Bondioli & Pavesi.

30 FV - LIMITADOR DE BINÁRIO DE DISCOS DE ATRITO.

A patinagem dos discos de atrito limita o valor do binário transmitido.

Os picos de binário e as sobrecargas de breve duração são eliminados.

É utilizável quer como limitador de binário, quer como dispositivo de arranque para alfaias com um valor de inércia alto. A calibragem pode ser afinada regulando a altura de trabalho da mola. Na embraiagem FV, os discos metálicos e de atrito estão expostos.

31 A calibragem dos limitadores de binário de discos de atrito FV varia conforme a altura "h" das molas. Para aumentar/diminuir a calibragem, aperte/desaperte as oito porcas 1/4 de volta e verifique o correcto funcionamento. Repita a operação se necessário. Evite o aperto excessivo dos parafusos para não alterar o funcionamento correcto do dispositivo.

32 FT - FK - LIMITADORES DE BINÁRIO COM DISCOS DE ATRITO

O deslize dos discos de atrito limita o valor do binário transmitido.

Os picos de binário e as sobrecargas de breve duração são eliminados. Pode ser utilizado quer como limitador de binário, quer como dispositivo de arranque para alfaias com um valor de inércia elevado. A embraiagem FT contém uma faixa metálica ao redor da sua circunferência. A compressão da mola está correcta quando aderente à faixa metálica. Esta condição pode ser obtida apertando os parafusos até que a mola bloquee a faixa e, de seguida, desapertando a porca 1/4 de volta. Evite o aperto excessivo dos parafusos, para não comprometer o funcionamento do dispositivo. **A embraiagem FK está equipada com parafusos com porcas cegas. A compressão da mola está correcta quando as porcas estão completamente apertadas. Utilize apenas parafusos e porcas especiais B&P.**

33 Se na forquilha com flange existirem quatro grãos hexagonais para além dos oito parafusos, a embraiagem está equipada com um Sistema de desengate. A pressão da mola é mínima quando os quatro grãos estiverem apertados na flange. Consulte as instruções anexas às embraiagens deste tipo.

O Sistema de desengate permite controlar as condições dos discos de atrito e reduzir ao mínimo o impulso das molas nos discos de atrito durante os períodos de inutilização.

 As embraiagens equipadas com o Sistema de desengate são entregues com o respectivo Manual de uso e manutenção, cuja leitura é obrigatória.

34 FFV - LIMITADOR DE BINÁRIO DE DISCOS DE ATRITO.

A patinagem dos discos de atrito limita o valor do binário transmitido. Os picos de binário e as sobrecargas de breve duração são eliminados.

É utilizável quer como limitador de binário, quer como dispositivo de arranque para alfaias com um valor de inércia alto. A calibragem pode ser afinada regulando a altura de trabalho das molas. Na embraiagem FFV, os discos metálicos e de atrito estão expostos.

35 A calibragem dos limitadores de binário de discos de atrito FFV varia consoante a altura "h" das molas. Para aumentar/diminuir a calibragem, aperte/desaperte as oito porcas 1/4 de volta e verifique o correcto funcionamento. Repita a operação se necessário. Evite o aperto excessivo dos parafusos para não alterar o funcionamento correcto do dispositivo.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK**LIMITADOR DE BINÁRIO DE DISCOS DE ATRITO COM RODA LIVRE**

Une às características funcionais do limitador de disco de atrito, as da roda livre. É utilizado em alfaias com um valor de massa rotativa elevado.

 Não se aproxime da alfaia até que todos os órgãos estejam parados.
Lubrifique a cada 50 horas de trabalho e após cada período de inactividade.

37 As embraiagens podem atingir temperaturas elevadas. **Não lhes toque!** Para evitar riscos de incêndio, mantenha a zona próximo da embraiagem limpa de materiais inflamáveis e evitar patinagens prolongadas.

DESMONTAGEM DA PROTECÇÃO

38 Desaperte os parafusos de fixação.

39 Retire o funil e o tubo.

40 Remova a faixa ondulada e a bucha de suporte.

MONTAGEM DA PROTECÇÃO

41 Lubrifique a sede da bucha de suporte nas forquilhas internas.

42 Monte a bucha de suporte no canal com o pino virado para o tubo de transmissão do respectivo furo.

43 Monte a faixa ondulada enfiando o pino de referência da bucha nodevido furo da faixa.

44 Monte o funil base e o tubo enfiando o pino de referência e o lubrificador da bucha nosdevidos furos do funil.

45 Aperte os parafusos de fixação.

Não é aconselhável o uso de dispositivos de aperto.

DESMONTAGEM DA PROTECÇÃO G9

- 46** Desaperte os parafusos de fixação.
- 47** Retire o funil e o tubo.
- 48** Remova a faixa ondulada e a bucha de suporte.

MONTAGEM DA PROTECÇÃO G9

- 49** Lubrifique a sede da bucha de suporte nas forquilhas internas.
- 50** Monte a bucha de suporte no canal com o copo de lubrificação virado para o tubo de transmissão.
- 51** Enfie a faixa ondulada por forma a que o bico corresponda.
- 52** Enfie o funil base e o tubo.
- 53** Aperte os parafusos de fixação.
Não é aconselhável o uso de dispositivos de aperto.

DESMONTAGEM DA PROTECÇÃO PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS DE BANDA ÚNICA

- 54** Desaperte os parafusos da faixa de protecção.
- 55** Desaperte os parafusos do funil.
- 56** Retire o funil e o tubo.
- 57** Retire a faixa de protecção.
- 58** Desengate a mola de retenção, deixando-a inserida num dos dois orifícios do aro, para evitar perdê-la.
- 59** Alargue as buchas de suporte e extraia-as das sedes.

MONTAGEM DA PROTECÇÃO PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS DE BANDA ÚNICA

- 60** Lubrifique com massa as sedes e monte as buchas de suporte da protecção. Coloque a bucha na forquilha interna com o pino de referência virado para o tubo de transmissão.
- 61** Posicione a bucha de suporte na junta homocinética com os rebites virados para a forquilha interna. A bucha possui um copo de lubrificação que é utilizado apenas para juntas homocinéticas 50°. Não considere o copo de lubrificação da bucha grande para a protecção de juntas 80°.

- 62** Engate a mola de retenção nas duas abas do aro de suporte.
- 63** Enfie a faixa de protecção alinhando os furos radiais com os pinos das buchas de suporte e o furo no fundo com o pino de referência da bucha pequena. O lubrificador da bucha deve estar alinhado com os furos da faixa de protecção.
- 64** Verifique se os furos radiais da faixa de protecção estão em linha com os furos que se encontram nos pinos das buchas de suporte, e se o pino de referência está enfiado. Aperte os 6 parafusos flangeados da faixa de protecção. Não é aconselhável o uso de dispositivos de aperto.
- 65** Monte o funil base e o tubo enfiando o pino de referência da bucha no furo que se encontra no funil base. O lubrificador da bucha encontra-se no furo do funil base.
- 66** Aperte os 3 parafusos de fixação da faixa de protecção. Não é aconselhável o uso de dispositivos de aperto.

DESMONTAGEM DA PROTEÇÃO PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS COM PROTEÇÃO RÍGIDA

- 67** Desaperte os parafusos de fixação da proteção rígida.
- 68** Retire a proteção rígida.
- 69** Desaperte os parafusos de fixação do funil.
- 70** Remova o kit de funil e o tubo de protecção.
- 71** Remova a faixa ondulada.
- 72** Solte a mola de retenção, deixando-a inserida em um dos dois orifícios da bucha para não a perder.
- 73** Alargue a virola de suporte da junta homocinética e extraia-a da sede.
- 74** Alargue a virola de suporte e extraia-a da sede.

MONTAGEM DA PROTEÇÃO PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS COM PROTEÇÃO RÍGIDA

- 75** Lubrifique a sede da virola de suporte forquilha.
- 76** Lubrifique a sede da virola de suporte da junta homocinética.
- 77** Posicione a bucha de suporte na junta homocinética com os rebites virados para a forquilha interna.
- 78** Engate a mola de retenção nas duas abas do aro de suporte.
- 79** Posicione a virola na forquilha interna com o pino de referência virado para o tubo de transmissão.

80 Certifique-se de que os orifícios radiais da faixa de proteção estejam alinhados com os orifícios nos rebites da virola de suporte e o pino de referência esteja inserido.

81 Insira a proteção rígida orientando os orifícios conforme indicado na figura.

82 Aperte os parafusos de fixação na proteção rígida. É aconselhável utilizar dispositivos de aperto.

83 Monte o funil com o tubo inserindo o pino de referência da virola no orifício existente no funil. O copo de lubrificação da virola resulta no orifício do funil.

84 Aperte os 3 parafusos de fixação da faixa de proteção. Não é aconselhável o uso de dispositivos de aperto.

COME ENCURTAR O EIXO CARDÂNICO

A Bondioli & Pavesi aconselha a não modificar nem alterar os seus produtos. Em caso de dúvida, contacte o fabricante ou um centro de assistência autorizado. Se for necessário encurtar a transmissão, o procedimento a seguir é o descrito abaixo.

85 Desmonte a protecção.

86 Encurte os tubos da transmissão ao comprimento necessário. Os tubos telescópicos devem sobrepor-se em pelo menos, 1/2 do seu comprimento em condições normais de trabalho e em pelo menos 1/3 do seu comprimento em qualquer condição de trabalho. Mesmo quando a transmissão não está em movimento, os tubos telescópicos devem manter uma sobreposição adequada para evitar emperramentos.

87 Rebarbe completamente, com uma lima, as bordas de extremidade de ambos os tubos e, nomeadamente, a borda externa do tubo interno e a borda interna do tubo externo.

Limpe os tubos e remova completamente as limalhas e a limadura. Em caso de **encurtamento da transmissão**, a rebarbação, a limpeza e a nova lubrificação dos tubos devem ser realizadas corretamente para a vida útil correta da transmissão.

88 Corte os tubos de protecção um de cada vez e com a mesma medida retirada dos tubos de transmissão.

89 Lubrifique o tubo interno de transmissão e monte a protecção.

90 Verifique o comprimento da transmissão nas condições de alongamento mínimo e máximo na alfaia.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

91 DESGASTE DOS BRAÇOS DAS FORQUILHAS
ÂNGULOS DE TRABALHO EXCESSIVOS

- Reduza o ângulo de trabalho.
- Desengate a tomada de força nas manobras em que os ângulos das junções superem 45°.

92 DEFORMAÇÃO DAS FORQUILHAS
PICOS DE BINÁRIO EXCESSIVOS

- Evite sobrecargas e engates sob carga da tomada de força.
- Verifique se o limitador de binário funciona perfeitamente.

93 RUPTURA DOS PINOS DA CRUZETA
PICOS DE BINÁRIO EXCESSIVOS

- Evite sobrecargas e engates sob carga da tomada de força.
- Verifique se o limitador de binário funciona correctamente.

94 DESGASTE PRECOCE DOS PINOS DA CRUZETA
POTÊNCIA DE TRABALHO EXCESSIVA

- Não supere as condições de velocidade e potência indicadas no Manual de uso da alfaia.

LUBRIFICAÇÃO INSUFICIENTE

- Siga as instruções do ponto 23.

95 EXTRACÇÃO DOS TUBOS TELESCÓPICOS
ALONGAMENTO EXCESSIVO DA TRANSMISSÃO

- Evite as condições de alongamento extremo da transmissão cardânica.
- No caso de alfaias estacionárias, a posição do tractor em relação à alfaia deverá permitir a sobreposição dos elementos telescópicos, como ilustrado no ponto 3.

96 DEFORMAÇÃO DOS ELEMENTOS TELESCÓPICOS
PICO DE BINÁRIO EXCESSIVO

- Evite sobrecargas e engates sob carga da tomada de força
- Verifique se o limitador de binário funciona perfeitamente.
- Certifique-se de que a transmissão não entra em contacto com os órgãos do tractor e da alfaia durante as manobras.

97 DESGASTE PRECOCE DOS TUBOS TELESCÓPICOS
LUBRIFICAÇÃO ESCASSA

- Consulte as instruções do capítulo “Lubrificação”
- *Sobreposição Insuficiente dos Tubos*
- Consulte as instruções no ponto 3.

98 PRECOCE DESGASTE DAS BUCHAS DE PROTECÇÃO
LUBRIFICAÇÃO ESCASSA

- Siga as instruções do ponto 23.

CORREIA DE RETENÇÃO FIXADA DE MANEIRA NÃO CORRECTA

- Consulte as instruções do ponto 5.

99 As peças de plástico das transmissões cardânicas Bondioli & Pavesi são todas completamente recicláveis. Para um mundo mais limpo, aquando da substituição das peças, estas devem ser recicladas de forma adequada.

INSTALLATIE

- 1** Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met de gepaste beschermingen.
- 2** Het tractorsymboolje op de bescherming geeft de tractorzijde van de overbrenging aan. Een eventuele draaimomentbegrenzer of vrijwiel moet steeds aan de zijde van de aangekoppelde machine geïnstalleerd worden.
- 3** De telescoopbuizen moeten elkaar in normale werkstandigheden minstens voor de helft van hun lengte overlappen en in alle werkstandigheden voor minstens 1/3. Ook wanneer de overbrenging niet draait, moeten de telescoopbuizen elkaar voldoende overlappen om vastlopen te voorkomen.
- 4** Alvorens met het werk te beginnen dient men na te gaan of de cardanoverbrenging op de juiste wijze aan de tractor en aan de machine is bevestigd. Controleer of eventuele bevestigingsbouten goed vastzitten.
- 5** Maak de veiligheidskettingen vast. Men verkrijgt de bestewerkomstandigheden wanneer de ketting loodrecht tegenover de overbrenging bevestigd is. Regel de lengte van de kettingen zodanig dat het scharnieren van de overbrenging onder alle werk-, transport- en manoeuvreeromstandigheden mogelijk is. Zorg ervoor dat de kettingen niet te los hangen zodat ze rond de overbrenging gaan draaien.
- 6** Als de lengte van de ketting niet goed is afgesteld en er te veel spanning op komt te staan, bijvoorbeeld tijdens manoeuvres van de machine, gaat de "S"-verbindingshaak open en raakt de ketting los van de bescherming. In dat geval moet de ketting vervangen worden. De "S"-haak van de nieuwe ketting moet door het oog van de basistrechter gehaald worden en moet gesloten worden, om te voorkomen dat hij losschiet, met behoud van de ronding.
- 7** Als de lengte van de ketting met het mechaniek om deze los te koppelen van de basistrechter niet goed is afgesteld en er te veel spanning op komt te staan, bijvoorbeeld tijdens manoeuvres van de machine, schiet de veerhaak uit het bevestigingsoog en raakt de ketting los van de bescherming. In dat geval kan de ketting weer makkelijk worden bevestigd, zoals weergegeven in de volgende procedure.
- 8** Maak het bevestigingsoog los door de schroeven los te draaien en het plaatje te verplaatsen.
- 9** Maak de haak vast aan het bevestigingsoog en zet het plaatje terug op zijn plaats.
- 10** Sluit het plaatje met behulp van de schroeven.
- 11** Gebruik de veiligheidskettingen niet om de cardanoverbrenging na het werk te transporteren of te ondersteunen. Gebruik een specifieke steun zoals is aangeduid op de afbeelding.
- 12** Smeer de aftakas van de tractor en van de machine en maak hem schoon alvorens de cardanoverbrenging te installeren.

13 Transporteer de overbrenging in horizontale positie om te voorkomen dat ze uitschuift en ongelukken veroorzaakt of de bescherming beschadigt. Gebruik transportmiddelen die voor het gewicht van de overbrenging geschikt zijn.

14 DRUKSTIFT

Druk op de stift en schuif de naad van de gaffel op de aftakas, zodanig dat de drukstift vastklikt in de gleuf van de aftakas. Controleer of de drukstift na bevestiging in de oorspronkelijke positie terugkeert.

15 KOGELRING

Alineer de gaffel op de aftakas. Schuif de ring naar de opening. Schuif de gaffel helemaal over de aftakas. Laat de ring los en trek aan de gaffel tot de kogels in de groef van de aftakas vallen en de ring terug op zijn oorspronkelijke positie zit. Controleer of de gaffel goed bevestigd is op de aftakas.

16 AUTOMATISCHE KOGELRING

Trek aan de ring tot deze in de achterste stand zit. Schuif de gaffel over de aftakas tot de ring terug op zijn oorspronkelijke positie zit. Controleer of de gaffel goed bevestigd is op de aftakas.

17 CONISCHE BOUT

Schuif de naad van de gaffel op de aftakas en breng de bout aan zodat het conisch profiel in de groef van de aftakas komt te zitten. Aanbevolen draaimoment:
 - 150 Nm (110 ft lbs) voor profielen 1 3/8" Z6 of Z21.
 - 220 Nm (160 ft lbs) voor profielen 1 3/4" Z6 of Z20.

Niet vervangen door een gewone bout, maar een conische bout van Bondioli & Pavesi gebruiken.

18 BORGABOUT

Schuif de naad van de gaffel op de aftakas en breng de bout aan.
 Aanbevolen draaimoment: - 90 Nm (65 ft lbs) voor M12-bouten;
 - 140 Nm (100 ft lbs) voor M14-bouten.

19 Gebruik uitsluitend bouten met dezelfde afmetingen en van dezelfde klasse zoals aangegeven in het handboek van de machine. Kies de lengte van de bout zodanig dat hij minimaal uitsteekt.

SMERING

20 Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met de gepaste beschermingen.

21 Vervang versleten of beschadigde onderdelen door originele reserveonderdelen van Bondioli & Pavesi. Breng niet eigenmachtig veranderingen aan in de onderdelen van de overbrenging, voor handelingen die niet beschreven zijn in de gebruiks- en onderhoudshandleiding dient men zich te wenden tot de dealer van Bondioli & Pavesi.

22 SMERING TELESCOOPELEMENTEN

Scheid de twee helften van de overbrenging en smeer de telescoopelementen met de hand indien er daarvoor een smeerhulp aanwezig is.

23 Controleer de werking van alle componenten en smeer deze alvorens de overbrenging te gebruiken. Aan het einde van het seizoensgebruik dient men de overbrenging schoon te maken en te smeren. Smeer de verschillende

onderdelen aan de hand van het schema, de smeerintervallen zijn uitgedrukt in uren.

De in de handleiding aangegeven hoeveelheden vet zijn aanbevolen voor een interval van 50 uur. **Bij zwaar gebruik in een agressieve omgeving kan het nodig zijn om vaker dan om de 50 uur te smeren.** Hoeveelheden uitgedrukt in grammen (g) 1 ounce (oz.) = 28.3 g (gram). Pomp het vet in de kruisstukken tot het uit de lagers komt. Smeer geleidelijk en niet te snel. Het is aangeraden smeervet NLGI graad 2 te gebruiken. Het wordt aanbevolen om aan het einde van het seisoensgebruik het eventueel aan de binnenkant van de bescherming van de homokinetische koppeling opgehoorde vet te verwijderen.

24 SMERING VAN DE HOMOKINETISCHE KOPPELING 80°

24 Lijn de gaten van de beschermring uit met de smeernippels van de kruisstukken en van het middengedeelte van de homokinetische koppeling. Het smeervet dat in het huis van de homokinetische koppeling wordt gepompt, smeert ook de steunring van de beschermring via een interne leiding. Het is aanbevolen om elke 50 uur minstens de hoeveelheid smeervet te pompen die in de tabel onder punt 23 is aangegeven.

DRAAIMOMENTBEGRENZERS EN VRIJWIEL

25 RA - VRIJWIEL

Dit element voorkomt dat de aandrijfkrachten van de machine naar de tractor teruglopen tijdens het versnellen of vertragen van de aftakas.

 Kom niet in de buurt van de machine voordat alle onderdelen stilstaan. Smeren na iedere 50 bedrijfsuren en na iedere langere periode van stilstand.

26 SA - LN DRAAIMOMENTBEGRENZER MET PALLEN

Onderbreekt de krachtoverbrenging wanneer het draaimoment de ijkwaarde overschrijdt. Schakel de aftakas meteen uit wanneer u de pallen hoort klikken. Smeren na iedere 50 bedrijfsuren en na iedere langere periode van stilstand.

27 LB - DRAAIMOMENTBEGRENZER MET BOUT

Onderbreekt de krachtoverbrenging wanneer het draaimoment de ijkwaarde overschrijdt. Als de bout breekt, dient u deze te vervangen door een bout van dezelfde afmetingen en kwaliteitsklasse. Smeer de LB begrenzers die voorzien zijn van een smeernippel minstens een maal per seizoen en na iedere langere periode van stilstand.

28 LR - AUTOMATISCHE DRAAIMOMENTBEGRENZER

Onderbreekt de krachtoverbrenging, wanneer de draaimomentwaarde hoger is dan de ijkwaarde. Tijdens de werking van de draaimomentbegrenzer is de krachtoverbrenging onderbroken, maar nadat de stuwing is verholpen kan deze automatisch worden hervat door de overbrenging op lage snelheid in te schakelen. Het systeem wordt bij de montage gesmeerd en hoeft niet periodiek te worden gesmeerd.

29 GE - ELASTISCHE KOPPELING

Voorkomt overschrijdingen van het toegestane draaimoment en dempt trillingen en wisselbelastingen. Er is geen periodiek onderhoud vereist.

DRAAIMOMENTBEGRENZERS MET FRICTIEPLATEN

Op het moment van de installatie van het mechanisme of na een periode van stilstand dient men te controleren of de frictieplaten goed functioneren.

• Wanneer de frictieplaten zichtbaar zijn (zie figuur 30) is de koppeling van het type FV met schotelveer en FFV met Schroefveren. Meet en noteer de veerhoogte zoals afgebeeld in figuur 31. Wanneer de frictieplaten bedekt zijn met een metalen strook (zie figuur 32), dan is het een FT-frictiekoppeling. **Als de platen van de koppeling zichtbaar zijn en de bouten blinde moeren hebben, dan is de koppeling van het type FK.** Na afloop van het seisoensgebruik dient u de veerdruk te ontspannen en het mechanisme op een droge plaats te bewaren. Alvorens het mechanisme weer in gebruik te nemen, dient men te controleren of de frictieplaten goed functioneren en dient men de veerhoogte terug te brengen naar de oorspronkelijke waarde. Bij oververhitting van het mechanisme als gevolg van vaak en langdurig slippen, dient men de dealer van de machine of de dealer van Bondioli & Pavesi te raadplegen.

30 FV - DRAAIMOMENTBEGRENZER MET FRICIEPLATEN

Het slippen van de frictieplaten verlaagt de waarde van het draaimoment. Kortstondige overschrijding van het toegestane draaimoment en overbelasting worden vermeden. Deze voorziening kan worden gebruikt als draaimomentbegrenzer of als startmechanisme voor zeer trage machines. De ijking kan gewijzigd worden via de bijstelling van de werkhoogte van de veer. Bij een FV-frictiekoppeling zijn de metalen platen en de frictieplaten zichtbaar.

31 De ijking van de draaimomentbegrenzers met FV-frictieplaten varieert naar gelang de hoogte 'h' van de veren. Om de ijkwaarde te verhogen/verlagen draait u de acht moeren een kwartdraai vast/los. Controleer vervolgens de werking. Herhaal deze handeling indien nodig. Draai de bouten niet te vast, dit zou de werking immers negatief kunnen beïnvloeden.

32 FT - FK - DRAAIMOMENTBEGRENZERS MET FRICIEPLATEN

Het slippen van de frictieplaten verlaagt de waarde van het draaimoment. Kortstondige overschrijding van het toegestane draaimoment en overbelasting worden vermeden. Deze voorziening kan worden gebruikt als draaimomentbegrenzer of als startmechanisme voor zeer trage machines. De FT-frictiekoppeling heeft een metalen strook om haar omtrek. De druk van de veer is correct wanneer ze de metalen strook raakt. Deze conditie kan verkregen worden door de bouten aan te halen tot de veer de strook blokkeert en de moer vervolgens 1/4 slag los te draaien. Draai de bouten niet te vast, dit zou de werking negatief kunnen beïnvloeden. **De FK-koppeling heeft bouten met blinde moeren. De samendrukking van de veer is correct als de moeren volledig zijn aangedraaid. Gebruik uitsluitend speciale B&P-bouten en -moeren.**

33 Wanneer er in de flensgaffel behalve de acht bouten ook vier cilinderkopschroeven met binnenzeskant zitten, is de frictiekoppeling voorzien van een veiligheidsveer. De druk van de veer wordt tot het minimum teruggebracht wanneer de vier schroeven in de flens worden gedraaid. Lees de instructies die bij de frictiekoppelingen met veiligheidsveer geleverd zijn. Dankzij de veiligheidsveer is het mogelijk de staat van de frictieplaten te controleren en de druk van de veren op de frictieplaten tot het minimum terug te brengen tijdens periodes van stilstand. Bij de frictiekoppelingen die voorzien zijn van een veiligheidsveer wordt een gebruik- en onderhoudshandleiding geleverd.
⚠️ Lees deze voor een correct gebruik van de veiligheidsveer.

34 FFV - DRAAIMOMENTBEGRENZER MET FRICIEPLATEN

Het slippen van de frictieplaten verlaagt de waarde van het draaimoment. Kortstondige overschrijding van het toegestane draaimoment en overbelasting worden vermeden. Deze voorziening kan worden gebruikt als draaimomentbegrenzer of als startmechanisme voor zeer trage machines.

35 De ijking kan gewijzigd worden via de bijstelling van de werkhoogte van de veren. Bij een FFV-frictiekoppeling zijn de metalen platen en de frictieplaten zichtbaar. De ijking van de draaimomentbegrenzers met FFV-frictieplaten varieert naar gelang de hoogte 'h' van de veren. Om de ijkwaarde te verhogen/verlagen draait u de acht moeren een kwartdraai vast/los. Controleer vervolgens de werking. Herhaal deze handeling indien nodig. Draai de bouten niet te vast, dit zou de werking immers negatief kunnen beïnvloeden.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK DRAAIMOMENTBEGRENZER MET PRICTIEPLATEN EN VRIJWIEL
 Verenigt alle functionele karakteristieken van de draaimomentbegrenzer met die van het vrijwiel. Deze is verplicht op machines met sterk roterende massa's.
 Kom niet in de buurt van de machine voordat alle onderdelen stilstaan.
 Smeren na iedere 50 bedrijfsuren en na iedere langere periode van stilstand.

37 De frictiekoppelingen kunnen heet worden. **Niet aanraken!** Om brand te voorkomen, dient al het brandbare materiaal uit de buurt van de frictiekoppeling gehouden te worden en aanhoudend slippen van de frictiekoppeling vermeden te worden.

DEMONTAGE VAN DE BESCHERMING

38 Draai de bevestigingsschroeven los.

39 Haal de basistrechter en de buis los.

40 Verwijder de golfstrook en verwijder de draagring.

MONTAGE VAN DE BESCHERMING

41 Smeer de behuizing van de draagring op de binnengaffels.

42 Montere de draagring in de gleuf. Zorg ervoor dat de referentiepin naar de transmissiebuis is gericht.

43 Montere de geribbelde band door de referentiepin van de ring in het gat van de band te steken.

44 Montere de basistrechter met de buis door de referentiepin en de smeernippel van de ring in de gaten van de trechter te steken.

45 Draai de bevestigingsschroeven vast.
 Het gebruik van elektrische schroevendraaiers wordt afgeraden.

DEMONTAGE VAN DE BESCHERMING G9

46 Draai de bevestigingsschroeven los.

47 Haal de basistrechter en de buis los.

48 Verwijder de golfstrook en verwijder de draagring.

-
- 49** Smeer de behuizing van de draagring op de binnengaffels.
- 50** Monteer de draagring in de groef met de smeernippel naar de overbrengingsbuis gericht.
- 51** Steek de golfstrook zo naar binnen dat de smeernippel samenvalt met de daarvoor bestemde opening.
- 52** Plaats de basistrechter en de buis.
- 53** Draai de bevestigingsschroeven vast.
Het gebruik van elektrische schroevendraaiers wordt afgeraden.

DEMONTAGE VAN DE BESCHERMING VOOR HOMOKINETISCHE KOPPELINGEN MET ENKELE BAND

-
- 54** Draai de schroeven van de beschermstrook los.
- 55** Draai de schroeven van de basistrechter los.
- 56** Haal de basistrechter en de buis los.
- 57** Haal de beschermstrook los.
- 58** Maak de sluitveer los waarbij u hem in één van de twee gaten van de ring laat zitten, om te voorkomen dat u hem kwijtraakt.
- 59** Maak de draagringen wijder en haal ze uit de behuizingen.

MONTAGE VAN DE BESCHERMING VOOR HOMOKINETISCHE KOPPELINGEN MET ENKELE BAND

-
- 60** Smeer de zittingen en installeer de draagringen van de bescherming.
Plaats de ring op de binnengaffel met de referentiepin naar de transmissiebuis gericht.
- 61** Plaats de draagring op de homokinetische koppeling met het beslag naar de binnengaffel gericht. De ring is uitgerust met een smeernippel die alleen voor homokinetische koppelingen van 50° wordt gebruikt. De smeernippel van de grote ring is niet van toepassing voor de bescherming van 80° koppelingen.
- 62** Bevestig de sluitveer aan de twee sluppen van de steunring.
- 63** Breng de beschermrand aan en lijn de radiale gaten uit met het beslag van de draagring en het gat op de achterkant met de referentiepin van de kleine ring. De smeernippel van de ring moet met de gaten op de beschermrand worden uitgelijnd.
- 64** Controleer of de radiale gaten van de beschermrand zijn uitgelijnd met de gaten in het beslag van de draagring en of de referentiepin erin geplaatst is. Draai de 6 flensschroeven van de beschermrand aan. Het gebruik van elektrische schroevendraaiers wordt afgeraden.

65 Monteer de basistrechter met de buis door de referentiepin van de ring in het gat op de basistrechter te steken. De smeernippel van de ring bevindt zich in het gat van de basistrechter.

66 Draai de 3 bevestigingsschroeven van de beschermstrook vast. Het gebruik van elektrische schroevendraaiers wordt afgeraden.

DEMONTAGE BESCHERMING VOOR HOMOKINETISCHE KOPPELINGEN MET STARRE DOP

67 Draai de bevestigingsschroeven van de starre dop los.

68 Verwijder de starre dop.

69 Draai de bevestigingsschroeven van de trechter los.

70 Verwijder de trechter- en beschermlijst.

71 Verwijder de golfstrook.

72 Koppel de blokkeerklem los, maar laat ze in een van de openingen van de moer zitten zodat ze niet wordt verloren.

73 Verbreed de draagring van de homokinetische koppeling en haal deze uit zijn zitting.

74 Verbreed de draagring en haal deze uit zijn zitting.

MONTAGE BESCHERMING VOOR HOMOKINETISCHE KOPPELINGEN MET STARRE DOP

75 Smeer de zitting van de draagring van de gaffel.

76 Smeer de zitting van de draagring van de homokinetische koppeling.

77 Plaats de draagring op de homokinetische koppeling met het beslag naar de binnengaffel gericht.

78 Bevestig de sluitveer aan de twee sluppen van de steunring.

79 Plaats de ring op de binnengaffel met de referentiepen naar de overbrengingsbuis gericht.

80 Controleer of de radiale openingen van de beschermingsband zijn uitgelijnd met de openingen in het beslag van de draagring en of de referentiepen is ingebracht.

81 Plaats de starre dop door de gaten uit te lijnen zoals afgebeeld.

82 Draai de bevestigingsschroeven op de starre dop vast. Het gebruik van elektrische schroevendraaiers wordt afgeraden.

NL

83 Monteer de basistrechter met de buis door de referentiepen van de ring in het gat van de basistrechter te steken. De smeernippel van de ring zit in het gat van de basistrechter.

84 Draai de 3 bevestigingsschroeven van de beschermingsband vast. Het gebruik van elektrische schroevendraaiers wordt afgeraden.

HOE MAAKT U DE CARDANOVERBRENGING KORTER

Bondioli & Pavesi raadt u aan geen veranderingen aan te brengen aan de producten en in elk geval de verkoper van de machine of een bevoegde technische dienst te raadplegen. Voer de volgende procedure uit wanneer u de overbrenging wilt inkorten.

85 Demontage van de bescherming.

86 Kort de overbrengingsbuizen in tot de gewenste lengte.

De telescoopbuizen moeten elkaar in normale werkstandigheden minstens voor de helft van hun lengte overlappen en in alle werkstandigheden voor minstens 1/3. Ook wanneer de overbrenging niet draait, moeten de telescoopbuizen elkaar voldoende overlappen om vastlopen te voorkomen.

87 Ontbraam voorzichtig de uiteinden van beide buizen met een vijl, vooral de buitenste rand van de binnenveste buis en de binnenveste rand van de buitenste buis.

Maak de buizen schoon en verwijder schaafsel en vijsel volledig. Als de **cardanas wordt ingekort**, moet het ontbramen, reinigen en opnieuw invetten van de buizen op de juiste manier worden uitgevoerd voor een goede levensduur van de cardanas.

88 Kort de beschermende buizen één voor één evenveel in als de overbrengingsbuizen.

89 Smeer de binnenveste overbrengingsbuis en breng de bescherming weer aan.

90 Controleer de minimum- en maximumlengte van de overbrenging op de machine.

STORINGEN EN HET VERHELPEN ERVAN

91 SLIJTAGE GAFFELBENEN
OVERSCHRIJDEN VAN DE TOEGESTANE WERKHOEKEN

- De werkhoek kleiner maken.
- Schakel de aftakas uit bij manoeuvres waarbij de hoeken van de koppelingen meer dan 45° bedragen.

92 VERVERMING VAN DE GAFFELBENEN
OVERSCHRIJDING VAN HET TOEGESTANE DRAAIMOMENT

- Vermijd overbelastingen en inschakelingen onder belasting van de aftakas.
- Controleer de werking van de draaimomentbegrenzer.

93 BREUK VAN DE TAPPEN VAN HET KRUISSTUK
OVERSCHRIJDING VAN HET TOEGESTANE DRAAIMOMENT

- Vermijd overbelastingen en inschakelingen onder belasting van de aftakas.
- Controleer de werking van de draaimomentbegrenzer.

94 VOORTIJDIGE SLIJTAGE VAN DE TAPPEN VAN HET KRUISSTUK
TE HOOG WERKVERMOGEN

- Overschrijd nooit de snelheid en het vermogen die in het handboek zijn aangegeven.

ONVOLDOENDE SMERING

- Volg de aanwijzingen van punt 23.

95 LOSRAKEN VAN DE TELESCOOPBUIZEN
OVERBRENGING TE VEEL UITGESCHOVEN

- Zorg ervoor dat de cardanoverbrenging niet te veel wordt uitgeschoven.
- Voor stilstaande machines: de tractor zodanig plaatsen ten opzichte van de machine dat de telescoopelementen elkaar overlappen zoals aangegeven in punt 3.

96 VERVERMING VAN DE TELESCOOPELEMENTEN
OVERSCHRIJDING VAN HET TOEGESTANE DRAAIMOMENT

- Vermijd overbelastingen en inschakelingen onder belasting van de aftakas
- Controleer de werking van de draaimomentbegrenzer.
- Zorg ervoor dat de bescherming gedurende de manoeuvres niet in aanraking komt met de delen van de tractor of de machine.

97 VOORTIJDIGE SLIJTAGE VAN DE TELESCOOPBUIZEN
ONVOLDOENDE SMERING

- Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk Smering

ONVOLDOENDE OVERLAPPING VAN DE BUIZEN

- Zie de aanwijzingen onder punt 3.

98 VROEGTIJDIGE SLIJTAGE VAN DE BESCHERMINGSRINGEN
ONVOLDOENDE SMERING

- Volg de aanwijzingen onder punt 23.

VERKEERD BEVESTIGDE VEILIGHEIDSKETTING

- Zie de aanwijzingen onder punt 5.

99 De onderdelen van plastic van de Bondioli & Pavesi cardanoverbrengingen zijn volledig recyclebaar. Voor een schone wereld, moeten de onderdelen die vervangen worden op gepaste wijze worden ingezameld.

INSTALLATION

- 1** Alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal foretages under anvendelse af egnet sikkerhedsudstyr.
- 2** Det viste traktorsymbol angiver den side af kardanakslen, der skal vende mod traktoren. En eventuel momentbegrænsning eller et eventuelt frihjul skal altid monteres på maskinsiden.
- 3** Under normal drift skal teleskopprørene altid overlappet hinanden med mindst 1/2 af deres længde, og under alle arbejdsforhold skal overlappet mindst være 1/3 af rørenes længde. Under manøvrer hvor kardanakslen ikke roterer, skal teleskopprørenes overlappning være stort nok til at holde dem på linje og sikre, at de glider frit. Selv når kardanakslen ikke roterer, skal teleskopprørene overlappet hinanden på behørig vis.
- 4** Før arbejdet påbegyndes, kontrolleres det, at kardanakslen er forsvarligt fastgjort til traktoren og maskinen.
Kontrollér, at eventuelle bolte er fastspændte.
- 5** Fastgør afskærmningskæderne. De bedste driftsbetingelser opnås med kæden placeret vinkelret i forhold til kardanakslen. Regulér kædernes længde, således at kardanakslens vinkel altid er korrekt under enhvert arbejds-, transport- og manøvreringsforhold. Sørg for, at kæderne ikke er så lange, at de snor sig omkring kardanakslen.
- 6** Hvis længden af kæden ikke er reguleret korrekt og spændingen bliver for høj, f.eks. under maskinens manøvrer, vil "S"-krogen gå ud af låseringen, og kæden løsner sig fra afskærmnningen. I så fald skal kæden udskiftes. "S"-krogen på den nye kæde skal sættes i øjet på basistragten og lukkes, så den ikke kan gå løs og beholder den runde facon.
- 7** Hvis kædens længde (inkl. adskillelsesmekanisme fra basistragten) ikke reguleres korrekt og spændingen bliver for høj, for eksempel under maskinens manøvrer, vil fjederkoblingen gå af låseringen, og kæden løsner sig fra afskærmnningen. I så fald kan kæden nemt hægtes på igen som beskrevet i det følgende.
- 8** Åbn låseringen ved at løsne skruen og flytte pladen.
- 9** Sæt kæden ind i ringen, og sæt pladen på plads.
- 10** Fastgør pladen med skruen.
- 11** Kæderne må ikke bruges til håndtering af kardanakslen eller til ophængning af denne efter endt arbejde. Brug en særlig understøttning som angivet i figuren.
- 12** Før kardanakslen monteres, skal traktorens og maskinens kraftudtag rengøres og smøres.
- 13** Kardanakslen må kun håndteres vandret. Derved forebygger man skader på personer eller sikkerhedsanordninger. Anvend passende transportmidler ved transport af kardanakslen.

14 SNAPLÅS

Tryk snaplåsen ind, og fastgør gaffelnavet, indtil snaplåsen glider på plads i noten. Efter tilkobling skal snaplåsen igen glide ud.

15 KUGLEKRAVE

Bring gaflen på linje med kraftudtaget. Flyt kraven til den åbne position. Lad gaflen glide helt ind på kraftudtaget. Slip kraven, og træk gaflen tilbage, til kuglerne udløses i kraftudtaget, og kraven vender tilbage til udgangspositionen. Kontrollér, at gaflen er fastgjort korrekt på kraftudtaget.

16 AUTOMATISK KUGLEKRAVE

Træk kraven tilbage, til den låses fast i den åbne position. Lad gaflen glide ind på kraftudtaget, til kraven udløses i udgangspositionen. Kontrollér, at gaflen er fastgjort korrekt på kraftudtaget.

17 KONISK STIFT

Fastgør gaffelnavet på kraftudtaget, og etablér en fast samling mellem den koniske klemeskru og profilaksens not.

Anbefalet tilspændingsmoment:

- 150 Nm ved profiler 1 3/8" Z6 eller Z21;
- 220 Nm ved profiler 1 3/4" Z6 eller Z20.

Brug kun koniske klemeskruer fra Bondioli & Pavesi.

18 SPÆNDEBOLT

Fastgør gaffelnavet på kraftudtaget og skub klemeskruen ind.

Anbefalet tilspændingsmoment:

- 90 Nm ved M12 bolte;
- 140 Nm ved M14 bolte.

19 Brug boltstørrelse og -klasse i henhold til angivelser i maskinmanualen. Vælg boltlængde med mindste udhæng.**SMØRING****20** Alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal udføres under anvendelse af egnet sikkerhedsudstyr.

21 Slidte eller beskadigede komponenter skal udskiftes med originale reservedele fra Bondioli & Pavesi. Man må ikke selv ændre eller stille på nogen del af kardanakslen. Bondioli & Pavesis autoriserede forhandlere skal kontaktes ved indgreb, som ikke er omtalt i denne brugs- og vedligeholdelsesmanual.

22 SMØRING AF TELESKOPRØR

Skil kardanakslen ad. Hvis der ikke er nogen smørenippel, skal gliderørene smøres manuelt.

23 Kontrollér, at alle dele er i god og velsmurt stand, før kardanakslen tages i brug. Rengør, og smør kardanakslen ved sæsonslut. Smør komponenterne i henhold til angivelserne i skemaet. Smøringsintervallerne er angivet i timer.

Mængderne af smørefedt angivet i anvisningen anbefales for et interval på 50 timer. **Særligt tunge applikationer i aggressive omgivelser kan kræve smøring oftere end hver 50 timer.**

Mængde angivet i gram (g). 1 ounce (oz.) = 28,3 g (gram).

Pump smørefedt ind i krydsmekanismerne, til det kommer ud af lejerne.

Pump smørefedtet kontinuerligt og uden tryk. Det anbefales at anvende fedttypen NLGI grad 2. Ved sæsonslut anbefales det at fjerne eventuelt smørefedt, der har hobet sig op i det homokinetiske leds afskærmning.

24 SMØRING AF 80° HOMOKINETISK LED

Lad åbningerne i afskærmningen flugte med smøreåbningerne i krydsmekanismerne og det homokinetiske leds centrale hus. Smørefedtet pumpet ind i det homokinetiske leds hus smører også støtteringen i afskærmningen via en indvendig kanal. Det anbefales for hver 50 timer at pumpe en mængde smørefedt ind svarende til mindst den mængde, der er angivet i tabellen i punkt 23.

MOMENTBEGRÆNSERE OG FRIHJUL

25 RA - FRIHJUL

Afbrydelse af forbindelse mellem maskine og traktor, når kraftudtaget bremses eller stoppes.

 Maskinområdet må først betrædes, når de roterende dele står stille. Smøring efter hver 50. driftstime og efter længere tids stilstand.

26 SA - LN MOMENTBEGRÆNSER MED SPÆRREELEMENTER

Afbryder kraftoverføring, når det angivne drejningsmoment overskrides.

Hvis spærrelementerne rasler, skal kraftudtaget straks kobles fra.

Smøring efter hver 50. driftstime og efter længere tids stilstand.

27 LB - BOLTBEGRÆNSER

Afbrydelse af kraftoverføring, når det angivne drejningsmoment overskrides.

Kraftoverføringen genoprettes ved at udskifte den forskudte bolt med én af samme diameter, klasse og længde. Smør LB boltkoblinger med smørenipler mindst en gang i sæsonen og efter længere tids stilstand.

28 LR - AUTOMATISK KNASTKOBLING

Afbryder kraftoverføring, når der opstår et toppunkt i momentet, der overstiger den indstillede værdi. Under anordningens indgreb afbrydes kraftoverføringen, men den kan genoptages automatisk, hvis kardanakslen aktiveres manuelt, efter at forhindringen er afhjulpet.

Anordningen er smurt under monteringen. Yderligere smøring er ikke nødvendig.

29 GE - ELASTISK LED

Absorberer pludselige belastninger samt dæmper vibrationer og skiftende belastninger. Periodisk vedligeholdelse er ikke nødvendig.

OVERBELASTNINGSKOBLING MED KOBLINGSSPLADER

Kontrollér koblingspladernes funktionstilstand ved montering og efter længere tids stilstand.

- Hvis koblingspladerne er fritlagte (se figur 30), er koblingen af typen FV med belleville-fjeder og FFV med spiralfjedre. Mål og justér fjederens højde som vist i figur 31. Hvis koblingspladerne er dækket til af et metalbånd (se figur 32) er koblingen af typen FT.

Hvis koblingspladerne er frilagte, og boltene er udstyret med blindmøtrikker, er koblingen af typen FK.

Ved sæsonslut skal fjedrene løsnes, og koblingen skal opbevares på et tørt sted. Koblingspladernes tilstand skal kontrolleres, før de tages i brug igen, og den oprindelige fjederforspænding skal genoprettes.

Ved overophedning af koblingen pga. hyppige og vedvarende glidninger kontaktes maskinforhandleren eller den lokale Bondioli & Pavesi-forhandler.

30 FV - MOMENTBEGRÆNSERE MED FRIKTIONSPLADER

Den overførte værdi for drejningsmomentet begrænses af friktionspladernes glidning. Store drejningsmomenter og kortvarige overbelastninger elimineres. Den kan anvendes både som momentbegrænsere og som startanordning for maskiner med stærk inert. Værdien kan reguleres ved at justere fjederens arbejdshøjde. I koblinger af typen FV er metalpladerne og friktionsplader fritlagte.

31 Justeringen af momentbegrænsere med friktionspladerne af typen FV

varierer afhængigt af fjedrenes højde. Værdien øges/mindskes ved at fastspænde/løsne de otte møtrikker 1/4 omgang og kontrollere korrekt funktion. Gentag ovenstående om nødvendigt. Sørg for ikke at fastspænde boltene for meget, da det kan medføre fejfunktion af anordningen.

32 FT - FK - OVERBELASTNSKOBLING MED KOBLINGSPLADER

Den overførte værdi for drejningsmomentet begrænses af koblingspladernes glidning. Store drejningsmomenter og kortvarige overbelastninger elimineres. Den kan anvendes både som momentbegrænsere og som startanordning for maskiner med stærk inert. Der er anbragt et metalbånd omkring type FT. Fjederforspændingen er korrekt, når fjederen berører metalafskærmningen. Denne tilstand kan opnås ved at spænde boltene, til fjederen blokerer båndet, og derefter løsne møtrikken 1/4 omgang. Sørg for ikke at fastspænde boltene for meget, da det kan medføre fejfunktion af anordningen. **FK-koblinger er udstyret med bolte med blindmøtrikker. Fjederens kompression er korrekt, når møtrikkerne er skruet helt i. Brug kun de specielle B&P-bolte og -møtrikker.**

33 Hvis der sidder fire unbrakoskruer i flangeagflen sammen med de otte bolte, er koblingen udstyret med udløsningsssystem. Fjedertrykket reduceres til et minimum, når de fire unbrakoskruer er skruet ind i flangen. Se venligst vejledningen, der følger med koblinger udstyret med udløsningsssystem, for yderligere oplysninger. Udløsningsssystemet gør det muligt at kontrollere koblingspladernes tilstand samt at reducere fjedrenes tryk på koblingspladerne til et minimum i perioder med stilstand. Koblinger forsynet med udløsningsssystem leveres sammen med en bruger- og vedligeholdelsesmanual. Læs manualen for en korrekt brug af udløsningsssystemet.

34 FFV - MOMENTBEGRÆNSERE MED FRIKTIONSPLADER

Den overførte værdi for drejningsmomentet begrænses af friktionspladernes glidning. Store drejningsmomenter og kortvarige overbelastninger elimineres. Den kan anvendes både som momentbegrænsere og som startanordning for maskiner med stærk inert. Værdien kan reguleres ved at justere fjedrenes arbejdshøjde. I koblinger af typen FV er metalpladerne og friktionsplader fritlagte.

35 Værdien for overført drejningsmoment indstilles ved at øge eller mindske fjedrenes højde "h". Værdien øges/mindskes ved at stramme/løsne de otte møtrikker 1/4 omgang og kontrollere korrekt funktion. Gentag om nødvendigt proceduren. Undgå at overspænde boltene, da det kan medføre skader på maskine, traktor eller kardanaksel.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK

MOMENTBEGRÆNSER MED FRIKTIONSPLADER OG FRIHJUL

Her forenes de funktionelle karakteristika for momentbegrænseren med friktionsplader med de funktionelle karakteristika for frihjulet. Anvendes på maskiner med stærk inert. Maskinområdet må først betrædes, når de roterende dele står stille. Smøring efter hver 50. driftstime og efter længere tids stilstand.



DK

- 37** Friktionskoblingerne kan under brug nå op på meget høje temperaturer.
Må ikke berøres! For at udgå risikoen for antændelse skal man holde området i nærheden af koblingen fri for brændbart materiale og ligeledes udgå længerevarende glidning.

DEMONTERING AF AFSKÆRMNINGEN

- 38** Skru fastgørelsesskruerne ud.
- 39** Fjern basistragten og røret.
- 40** Fjern den bølgede afskærmning og løberingen.

MONTERING AF AFSKÆRMNINGEN

- 41** Indfedt løberingens sæde på de indvendige gafler.
- 42** Montér løberingen i gaffelfuren med referencebolten vendt mod kardanrøret.
- 43** Montér den bølgede afskærmning ved at indsætte løberingens referencebolt i den tilhørende åbning i afskærmningen.
- 44** Montér basistragten og røret ved at sætte løberingens referencebolt og løberingens smørenippe i de dertil beregnede åbninger i basistragten.
- 45** Skru fastgørelsesskruerne godt fast.
Det frarådes at anvende elektriske skruemaskiner.

DEMONTERING AF AFSKÆRMNINGEN G9

- 46** Skru fastgørelsesskruerne ud.
- 47** Fjern basistragten og røret.
- 48** Fjern den bølgede afskærmning og løberingen.

MONTERING AF AFSKÆRMNINGEN G9

- 49** Indfedt løberingens sæde på de indvendige gafler.
- 50** Montér løberingen i gaffelfuren med smøreniplen vendt mod kardanrøret.
- 51** Montér den bølgede afskærmning, så smøreniplen anbringes i den egnede åbning.
- 52** Installér basistragten og røret.
- 53** Skru fastgørelsesskruerne godt fast.
Det frarådes at anvende elektriske skruemaskiner.

AFMONTERING AF BESKYTTELSEN TIL HOMOKINETISKE LED MED ENKELTBÅND

- 54** Skru fastgørelsesskruerne ud af afskærmningen.
- 55** Løsn skruerne på basistragten.
- 56** Fjern basistragten og røret.
- 57** Fjern afskærmningen.
- 58** Frigør låsefjederen, men lad den sidde i en af de to åbninger i ringen, for at den ikke skal gå tabt.
- 59** Udvid løberingene, og træk dem ud af sæderne.

MONTERING AF BESKYTTELSE TIL HOMOKINETISKE LED MED ENKELTBÅND

- 60** Indfødt sæderne, og montér afskærmningens løberinge.
Montér løberingen på gaflen med referencebolten vendt mod kardanrøret.
- 61** Placér løberingen på det homokinetiske led med stifterne vendt mod den indvendige gaffel. Løberingen er forsynet med smørenippel, der kun anvendes til homokinetiske led 50° . Anvend ikke smøreniplen på den store løbering til afskærmningen af led 80° .
- 62** Hægt låsefjederen i de to kroge på løberingen.
- 63** Indsæt afskærmningen, og lad de radiale åbninger flugte med løberingens bolte og åbningen nederst med referencebolten på den lille ring. Løberingens smørenippel skal flugte med åbningerne på afskærmningen.
- 64** Kontrollér, at afskærmningens radiale åbninger flugter med åbningerne i løberingens bolte, og at referencebolten er indsats. Spænd de 6 flangeskruer på afskærmningen fast. Det frarådes at anvende elektriske skruemaskiner.
- 65** Montér basistragten og røret ved at sætte løberingens referencebolt igennem åbningen i basistragten. Ringens smørenippel ses i åbningen på basistragten.
- 66** Spænd de 3 fastgørelsesskruer i afskærmningen. Det frarådes at anvende elektriske skruemaskiner.

AFMONTERING AF BESKYTTELSE TIL HOMOKINETISKE LED MED HÅRD SKAL

- 67** Skru fastgørelsesskruerne af den hårde skal.
- 68** Træk den stive skal ud.
- 69** Skru fastgørelsesskruerne af tragten.
- 70** Fjern tragt- og beskyttelsesrørsættet.
- 71** Fjern det bølgende bånd.

DK

72 Udløs holdefjederen, som skal efterlades indsat i et af de to huller på ringen, for at undgå at miste den.

73 Udvid løberingen på det homokinetiske led, og træk den ud af sædet.

74 Udvid løberingen, og træk den ud af sædet.

MONTERING AF BESKYTTELSEN TIL HOMOKINETISKE LED MED HÅRD SKAL

75 Smør sædet til gaflens løbering.

76 Smør sædet til det homokinetiske leds løbering.

77 Placér løberingen på det homokinetiske led med stifterne vendt mod den indvendige gaffel.

78 Hægt låsefjederen i de to kroge på løberingen.

79 Placér ringen på den indvendige gaffel med referencestiften vendt mod transmissionsrøret.

80 Kontroller, at de radiale huller i beskyttelsesbåndet flugter med hullerne i løberingens tapper, og at referencestiften er indsat.

81 Indsæt den hårde skal ved at vende hullerne som vist i figuren.

82 Skru fastgørelsesskruerne fast på den hårde skal. Det frarådes at anvende elektriske skruemaskiner.

83 Saml bundtragten med røret ved at indsætte referencestiften på ringmøtrikken i hullet lavet på bundtragten. Ringmøtrikkens smørenippel er i hullet i bundtragten.

84 Stram de 3 fastgøringsskruer på beskyttelsesskærmen. Det frarådes at anvende elektriske skruemaskiner.

AFKORTNING AF KARDANAKSEL

Bondioli & Pavesi anbefaler, at der ikke foretages ændringer på deres produkter. Det anbefales altid at rette henvendelse til forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Er en afkortning af kardanakslen nødvendig, skal nedenstående procedure følges.

85 Demontér afskærmningen.

86 Forkort kardanrørene til den passende længde.

Under normal drift skal teleskoprørene altid overlappe hinanden med mindst af deres længde, og under alle arbejdsforhold skal overlappet mindst være 1/3 af rørenes længde.

Under manøvrer hvor kardanakslen ikke roterer, skal teleskoprørenes overlapning være stort nok til at holde dem på linje og sikre, at de glider frit.

87 Afgrat grundigt begge rørs endekanter med en fil og især det indre rørs udvendige kant og det ydre rørs indvendige kant.
Rengør rørene og fjern spåner og filingen helt. I tilfælde af **afkortning af transmissionen** skal afgratning, rengøring og eftersmøring af rørene udføres korrekt for korrekt varighed af selve transmissionen.

88 Beskyttelsesrørene afkortes et ad gangen til samme længde som kardanrørene.

89 Smør det indvendige kardanrør, og remontér afskærmningen.

90 Kontrollér længden af kardanakslen i maskinens minimum- og maksimumposition.

FEJL OG AFHJÆLPNING

91 SLITAGE PÅ GAFFELBENET *FOR STOR ARBEJDSVINKEL*

- Reducér arbejdsvinklen.
- Kobl kraftudtaget fra ved arbejdsvinkler over 45°.

92 DEFORMATION AF GAFLERNE *FOR STORT DREJNINGSMOMENT*

- Undgå overbelastning og at koble kraftudtaget til under belastning.
- Kontrollér momentbegrænsers funktion.

93 BRUD I KRYDSMEKANISMEN *FOR STORT DREJNINGSMOMENT*

- Undgå overbelastning og tilkobling af kraftudtaget under belastning.
- Kontrollér momentbegrænsers funktion.

94 KRYDSMEKANISMEN SLIDES NED FOR TIDLIGT *FOR HØJT ARBEJDSTEMPO*

- Overskrid ikke de grænser for hastighed og ydeevne, der angives i maskinmanualen.
FOR DÅRLIG SMØRING
- Følg vejledningen i punkt 23.

95 TELESKOPRØRENE SKUBBES UD *FOR STORT STRÆK AF KARDANAKSEL*

- Undgå brug med ekstremt stræk af kardanaksel.
- Ved stationære maskiner skal traktoren placeres i forhold til maskinen, således at beskyttelsesrørene overlapper hinanden, jfr. anvisningerne i kapitlet "Anvendelsesbetingelser".

96 DEFORMATION AF BESKYTTELSES RØRENE *FOR STORT DREJNINGSMOMENT*

- Undgå overbelastning og at koble kraftudtaget til under belastning.
- Kontrollér momentbegrænsers funktion.
- Kardanakslen må hverken komme i berøring med traktor eller med maskine under manøvrering.

97 TELESKOPRØRENE SLIDES FOR TIDLIGT NED *UTILSTRÆKKELIG SMØRING*

- Følg anvisningerne i kapitlet Smøring
BESKYTTELSES RØRENE OVERLAPPER IKKE HINANDEN TILSTRÆKKELIGT
- Se anvisningerne i punkt 3.

DK

98 BESKYTTELSESRINGENE SLIDES FOR TIDLIGT
UTILSTRÆKKELIG SMØRING

- Følg anvisningerne i punkt 23.
- KÆDEN ER IKKE KORREKT FASTGJORT*
- Se anvisningerne i punkt 5.

99 Alle plastdele i Bondioli & Pavesi kardanaksler kan genbruges. For miljøets skyld bør disse dele ved udskiftning derfor indsamlles på korrekt vis.

INSTALLATION

- 1** Använd alltid lämpliga skyddsanordningar när underhåll och reparationer skall utföras.
- 2** Traktorn som visas på skyddet anger vilken sida av kraftöverföringsaxeln som ska anslutas till traktorn. Eventuella momentbegränsare eller frihjulskopplingar måste alltid monteras på maskinsidan.
- 3** I normala arbetslägen skall de teleskopiska rören överlappa varandra med minst 1/2 av sin längd och de skall överlappa varandra med minst 1/3 av sin längd i alla arbetslägen. Det är viktigt att skyddsrören överlappar varandra på lämpligt sätt även när kraftöverföringsaxeln är i vila.
- 4** Innan du påbörjar arbetet måste du kontrollera att kraftöverföringsaxeln är korrekt kopplad till traktorn och till maskinen.
Kontrollera att eventuella fästbultar är ordentligt åtdragna.
- 5** Sätt fast kedjorna till skyddsanordningen. Bästa funktionsvillkor erhålls när kedjan är radiell i förhållande till kraftöverföringsaxeln. Reglera längden på kedjorna så att kraftöverföringsaxeln kan röra sig fritt i samtliga arbetslägen, både vid transport och vid manövrer. Se till att kedjorna inte är för långa och rullas runt kraftöverföringsaxeln.
- 6** Om kedjans längd inte är rätt inställt och kedjan är alltför spänd, t.ex. under drift av redskapet, öppnas S-kroken och kedjan lossnar från skyddsanordningen.
I detta fall måste kedjan bytas.
Den nya kedjans S-krok skall sättas in i bastrattens öglor och måste stängas så att den inte lossnar och så att den behåller sin rundhet.
- 7** Om kedjans längd, med separationsanordning från bastratten, inte är rätt inställt och kedjan är alltför spänd, t.ex. under drift av redskapet, lossnar fjäderkopplingen från fästringen och kedjan från skyddet.
Kedjan kan då enkelt fästas på nytt enligt beskrivningen nedan.
- 8** Öppna fästringen genom att skruva ur skruven och flytta skivan.
- 9** Sätt in kedjan i fästringen och sätt tillbaka skivan.
- 10** Fäst skivan med hjälp av skruven.
- 11** Använd inte kedjorna för att transportera eller hänga upp kraftöverföringsaxeln efter avslutat arbete. Använd ett lämpligt stöd som visas i bilden.
- 12** Rengör och smörj kraftuttaget på traktorn och på redskapsmaskinen för att underlätta installationen av kraftöverföringsaxeln.
- 13** Se till att kraftöverföringsaxeln är i horisontellt läge under transport för att förhindra att de två delarna glider isär och försakar olyckor eller skadar skyddsanordningen. Använd transportmedel som passar för att transportera kraftöverföringsaxeln, med hänsyn tagen till dess vikt.

14 TRYCKTAPP

Tryck på trycktappen och skjut ned gaffelnavet på kraftuttaget så att tappen fastnar i spåret. Kontrollera att trycktappen återgår till ursprungsläget efter att den satts fast på kraftuttaget.

15 LAGERRING

Justera gaffeln på kraftuttaget. Flytta låsringen till öppet läge. Skjut ned gaffeln helt på kraftuttaget. Släpp låsringen och dra gaffeln bakåt så att kulorna läses fast i spåret på kraftuttaget och så att låsringen återgår till sitt ursprungsläge. Kontrollera att gaffeln är ordentligt låst på kraftuttaget.

16 AUTOMATISK LAGERRING

Dra i låsringen så att den läses i sitt bakre läge. Skjut ned gaffeln helt på kraftuttaget så att låsringen läses fast i sitt ursprungsläge. Kontrollera att gaffeln är ordentligt låst på kraftuttaget.

17 KONISK BULT

Skjut ned gaffelnavet på kraftuttaget och sätt i bulten så att den koniska profilen hamnar i spåret på kraftuttaget.

Rekommenderat åtdragningsmoment:

- 150 Nm (110 ft lbs) för 1 3/8" Z6 eller Z21 profiler.
- 220 Nm (160 ft lbs) för 1 3/4" Z6 eller Z20 profiler.

Byt aldrig den koniska bulten mot en normal bult utan använd en konisk bult från Bondioli & Pavesi.

18 SPÄNNBULT

Skjut ned gaffelnavet på kraftuttaget och sätt i bulten.

Rekommenderat åtdragningsmoment:

- 90 Nm (65 ft lbs) för M12 bultar;
- 140 Nm (100 ft lbs) för M14 bultar.

19 Använd endast bultar med det mått och den klass som anges i maskinmanualen. Välj längd på bulten så att den sticker ur så lite som möjligt.

SMÖRJNING

20 Använd alltid lämpliga skyddsanordningar när underhåll och reparationer skall utföras.

21 Byt ut slitna eller skadade delar mot original reservdelar från Bondioli & Pavesi. Gör inga ändringar på någon komponent på kraftöverföringsaxeln. Vad gäller arbeten som inte beskrivs i bruks- och underhållsmanualen, vänd dig till din Bondioli & Pavesi återförsäljare.

22 SMÖRJNING AV DE TELESKOPISKA ANORDNINGARNA

Sära på de två delarna av kraftöverföringsaxeln och smörj de teleskopiska delarna för hand om ingen smörjnippel finns för detta ändamål.

23 Kontrollera att alla komponenter är i gott skick och smörj dem innan kraftöverföringsaxeln används. Rengör och smörj kraftöverföringsaxeln när den inte skall användas längre vid säsongens slut. Smörj komponenterna enligt det illustrerade schemat. Smörjintervallerna uttrycks i timmar.

Mängderna fett som anges i manualen rekommenderas för 50-timmarsintervall. För speciellt hårdar arbeten i mycket aggressiva miljöer kan det krävas smörjning oftare än var 50:e timme.

Mängder i gram (g). 1 uns (uns) = 28,3 g (gram).

Pumpa fett i knutkorsen tills det kommer ut fett från lagren.

Undvik höga tryck vid pumpning av fett. Pumpa jämnt.

Vi rekommenderar fettet NLGI, grad 2.

Vi rekommenderar att allt överflödigt fett som har ansamlats inuti vidvinkelknutens skydd tas bort vid säsongs slut.

24 SMÖRJNING AV 80° VIDVINKELKNUT

Se till att hålen på skyddshöljet är mitt för smörjnipporna på knutkorsen och på vidvinkelknutens stomme. Fettet som pumpas in i vidvinkelknutens stomme smörjer även skyddshöljets fästring via en invändig kanal. Vi rekommenderar att minst den mängd fett som anges i punkt 23 pumpas in var 50:e timme.

ÖVERBELASTNINGS- OCH FRIHJULSKOPPLINGAR

25 RA - FRIHJULSKOPPLING

Denna anordning förhindrar överföring av belastningar från maskinen till traktorn när kraftuttaget bromsas eller stoppas.

 Gå inte fram till maskinen förrän alla komponenter har slutat rotera. Smörj var 50:e arbetstimme och efter en längre tids stillestånd.

26 SA - LN SPÄRRNOCKSKOPPLING

Överbelastningskoppling som utlöser när värdet för inställt vridmoment överskrids. Koppla omedelbart ur kraftuttaget om du hör ett ljud som beror på att spärmockarna tar i. Smörj var 50:e arbetstimme och efter en längre tids stillestånd.

27 LB - ÖVERBELASTNINGSKOPPLING MED BRYTBULT

Överbelastningskoppling som utlöser när värdet för inställt vridmoment överskrids.

För att återställa kraftöverföringsaxelns funktion måste den trasiga bulten bytas ut mot en bult med samma diameter, klass och längd.

Smörj överbelastningskopplingarna LB, som är försedda med smörjnippilar, minst en gång per säsong och efter varje stilleståndsperiod.

28 LR - AUTOMATISK ÖVERBELASTNINGSKOPPLING

Överbelastningskoppling som utlöser vid vridmomentstoppar som överskrider det inställda vridmomentet. När överbelastningskopplingen utlöser avbryts kraftöverföringen, men kraftöverföringsaxelns funktion återställs automatiskt om den aktiveras på låg hastighet efter att problemet åtgärdats.

Anordningen smörjs vid monteringen och kräver ingen regelbunden smörjning.

29 GE - TORSIONSDÄMPARE

Tar upp stötbelastningar och vibrationer och jämnar ut alternerande belastningar.

Det krävs inget regelbundet underhåll.

LAMELLSLIRKOPPLINGAR

Vid installation eller efter perioder av stillestånd, kontrollera att lamellerna fungerar som de skall.

- Om lamellerna är synliga, (se figur 30) är kopplingen av typ FV med tallriksfjäder och FFV med spiralfjädrar. Mät och justera höjden på fjädern såsom visas i figur 31. Om kopplingslamellerna är täckta av ett metallband (se figur 32) är kopplingen av typ FT. **Om kopplingslamellerna är exponerade och bultarna är utrustade med**

blindmuttrar är kopplingen av typ FK. Vid säsongens slut, spänna av fjädrarna och förvara kopplingen torrt. Innan kopplingen åter tas i bruk, kontrollera lamellernas funktion och återställ fjädertrycket till det ursprungliga värdet. Vid överhettning beroende på att kopplingen slirat ofta och under lång tid, rådfråga maskinens återförsäljare eller återförsäljare Bondioli & Pavesi.

30 FV - LAMELLSLIRKOPPLING

När kopplingslamellerna slirar begränsas det vridmomentet som överförs till maskinen. Momenttoppar och kortvariga överbelastningar elimineras. Denna anordning kan användas både som överbelastningskoppling och som startanordning för maskiner med stor tröghet. Inställningen kan justeras genom att fjäderns arbetshöjd justeras. På FV lamellsirkopplingar är metalldiskarna och kopplingslamellerna frilagda.

31 Inställningen på överbelastningskopplingar med kopplingslameller av typ FV varierar med höjden h på fjädrarna. För att öka/minska inställningen, skruva åt/lossa på de åtta muttrarna 1/4 varv och kontrollera att korrekt funktion erhålls på detta sätt. Gör om justeringen om så krävs. Undvik att dra åt bultarna för mycket. Om bultarna är för hårt åtdragna kan det leda till felfunktioner.

32 FT - FK - LAMELLSLIRKOPPLINGAR

När kopplingslamellerna slirar begränsas vridmomentet som överförs till maskinen. Momenttoppar och kortvariga överbelastningar elimineras. Denna anordning kan användas både som överbelastningskoppling och som startanordning för maskiner med stor tröghet. FT-kopplingen är försedd med ett metallband längs ytterkanten. Fjäderkompressionen är korrekt när fjädern ligger an mot metallbandet. Detta kan uppnås genom att spänna bultarna tills fjädern läser bandet och sedan lossa muttern ett 1/4 varv. Undvik att dra åt bultarna för mycket. Om bultarna är för hårt åtdragna kan detta leda till felfunktioner. **FK-kopplingen är utrustad med bultar med blindmuttrar. Fjäderkompressionen är korrekt när muttrarna är helt åtdragna.** Använd endast B&P specialbultar och specialmuttrar.

33 Om det finns fyra insekskruvar i flänsgaffeln, utöver de åtta bultarna, är kopplingen försedd med fjäderavspänningssystem. Trycket på fjädern är reducerat till ett minimum när de fyra skruvarna i flänsen är åtdragna. Se anvisningarna som medföljer alla kopplingar som är försedda med fjäderavspänningssystem. Tack vare fjäderavspänningssystem kan man kontrollera skicket på kopplingslamellerna och reducera fjädernas tryck mot kopplingslamellerna under stilleståndsperioder till ett minimum. Kopplingar som är försedda med fjäderavspänningssystem levereras tillsammans med en bruks- och underhållsanvisning. Läs denna anvisning för att lära dig använda fjäderavspänningssystemet på korrekt sätt.

34 FFV - LAMELLSLIRKOPPLING

När kopplingslamellerna slirar begränsas det vridmomentet som överförs till maskinen. Momenttoppar och kortvariga överbelastningar elimineras. Denna anordning kan användas både som överbelastningskoppling och som startanordning för maskiner med stor tröghet. Inställningen kan justeras genom att fjädernas arbetshöjd justeras. På FFV lamellsirkopplingar är metalldiskarna och kopplingslamellerna frilagda.

35 Inställningen på överbelastningskopplingar med kopplingslameller av typ FFV varierar med höjden h på fjädrarna. För att öka/minska inställningen, skruva åt/lossa på de åtta muttrarna 1/4 varv och kontrollera att korrekt funktion erhålls på detta sätt. Gör om justeringen om så krävs. Undvik att dra åt bultarna för mycket. Om bultarna är för hårt åtdragna kan det leda till felfunktioner.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK**KOMBINERAD LAMELLSLIR- OCH FRIHJULSKOPPLING**

Förenar funktionerna hos lamellslirkopplingen och frihjulskopplingen.

Den används på maskiner med stor belastning.

! Gå inte fram till maskinen förrän alla komponenter har slutat rotera.
Smörj var 50:e arbetstimme och efter en längre tids stillestånd.

37 Kopplingarna kan uppnå höga temperaturer. **Vidrör inte kopplingarna!** Håll området runt kopplingen rent från material som kan fatta eld och förhindra att kopplingen slirar någon längre tid. Annars finns riks för eldsvåda.

DEMONTERA SKYDDSANORDNING

38 Skruva ut fästskruvarna.

39 Avlägsna bastratten och röret.

40 Ta av den yttre konen och dra ut lagerringen.

MONTERA SKYDDSANORDNING

41 Smörj lagerringens spår på de inre gafflarna.

42 Montera lagerringen i spåret med referenspinnen vänd mot transmissionsröret.

43 Montera den yttre konen genom att sätta in lagerringens referenspinne i det särskilda hålet på konen.

44 Montera bastratten med röret genom att sätta in lagerringens referenspinne och smörjnippel i de särskilda hålen på tratten.

45 Dra åt fästskruvarna.

Det är inte lämpligt att använda elektriska eller pneumatiska skruvmejslar.

DEMONTERA SKYDDSANORDNING G9

46 Skruva ut fästskruvarna.

47 Avlägsna bastratten och röret.

48 Ta av den yttre konen och dra ut lagerringen.

MONTERA SKYDDSANORDNING G9

49 Smörj lagerringens spår på de inre gafflarna.

50 Montera lagerringen i spåret med smörjnippeln vänd mot transmissionsröret.

51 Montera det elastiska bandet på sådant sätt att smörjnippeln hamnar vid avsett hål.

52 Montera bastratten och röret.

53 Dra åt fästskruvarna.

Det är inte lämpligt att använda elektriska eller pneumatiska skruvmejslar.

DEMONTERING AV SKYDDDET FÖR HOMOKINETISKA KOPPLINGAR MED UNIKT BAND

54 Skruva ut skruvarna från skyddshöljet.

55 Skruva ut skruvarna från bastratten.

56 Avlägsna bastratten och röret.

57 Ta av skyddshöljet.

58 Lossa fjädern, men låt den sitta kvar i ett av hålen på lagerringen, så att den inte kommer bort.

59 Öppna lagerringarna och dra ut dem från spåren.

MONTERING AV SKYDDDET FÖR HOMOKINETISKA KOPPLINGAR MED UNIKT BAND

60 Smörj spåren och montera skyddets lagerringar.

Placera lagerringen på den invändiga gaffeln med referenspinnen vänd mot transmissionsrören.

61 Positionera lagerringen på vidvinkelknuten med hylsorna vända mot den inre gaffeln. Ringen är försedd med en smörjnippel som endast används för vidvinkelknutar 50°. Använd inte smörjnippeln på den stora ringen för skyddsanordningar till vidvinkelknutar 80°.

62 Haka fast fjädern på lagringens två ytterkanter.

63 Sätt på skyddshöljet och se till att de radiella hålen är mitt för hylsorna på lagringen och att hålet i botten är mitt för den lilla ringens referenspinne. Lageringens smörjnippel måste vara mitt för hålen på skyddshöljet.

64 Kontrollera att de radiella hålen på skyddshöljet är mitt för hålen på lagringens hylsor och att referenspinnen är insatt. Skruva i skyddshöljets 6 flänsade skruvar. Det är inte lämpligt att använda elektriska eller pneumatiska skruvmejslar.

65 Montera bastratten med röret genom att sätta in lagringens referenspinne i hålet på bastratten. Lageringens smörjnippel är i bastrattens hål.

66 Dra åt de 3 fästskruvarna på skyddshöljet. Det är inte lämpligt att använda elektriska eller pneumatiska skruvmejslar.

DEMONTERING AV SKYDDET FÖR HOMOKINETISKA KOPPLINGAR MED STYVT HÖLJE

- 67** Skruva loss det styva höljets fästsksruvar.
- 68** Ta bort det styva höljet.
- 69** Skruva ut trattens fästsksruvar.
- 70** Ta bort trappaketet och skyddsröret.
- 71** Ta bort det korrugerade bandet.
- 72** Frigör låsfjädern, men låt den sitta kvar i ett av de två hålen på läsringen så att du inte tappar bort den.
- 73** Bredda den homokinetiska kopplingens stödring och ta ut den från sätet.
- 74** Bredda stödringen och ta ut den från sätet.

MONTERING AV SKYDDET FÖR HOMOKINETISKA KOPPLINGAR MED STYVT HÖLJE

- 75** Smörj in sätet för gaffelns stödring.
- 76** Smörj sätet för den homokinetiska kopplingens stödring.
- 77** Positionera lagerringen på vidvinkelknuten med hylsorna vända mot den inre gaffeln.
- 78** Haka fast fjädern på lagerringens två ytterkanter.
- 79** Placera ringen på innergaffeln med referensstiftet vänt mot transmissionsröret.
- 80** Kontrollera att de radiella hålen på skyddshöljet ligger i linje med öppningarna i hylsorna på lagerringen och att referensstiftet sitter i.
- 81** Sätt i den styva kåpan genom att rikta in hålen enligt bilden.
- 82** Skruva fast den styva kåpans fästsksruvar. Vi avråder från att använda skruvdragare.
- 83** Montera bastratten med röret genom att föra in referensstiftet på hylsan i hålet på bastratten. Smörjnippeln sitter i hålet på bottentratten.
- 84** Skruva fast skyddsbandets 3 fästsksruvar. Det är inte lämpligt att använda elektriska eller pneumatiska skruvmejslar.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT KORTA AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXELN

Inga ändringar bör göras på Bondioli & Pavesi produkter. Under alla omständigheter bör maskinåterförsäljaren eller ett behörigt servicecenter kontaktas för eventuella ändringar. Om det blir nödvändigt att korta av kraftöverföringsaxeln skall anvisningarna nedan följas.

S**85** Ta isär skyddsanordningen.**86** Korta av transmissionsrören så att de får lämplig längd.

I normala arbetslägen skall de teleskopiska rören överlappa varandra med minst 1/2 av sin längd och de skall överlappa varandra med minst 1/3 av sin längd i alla arbetslägen.

Det är viktigt att skyddsrören överlappar varandra på lämpligt sätt även när kraftöverföringsaxeln är i vila.

87 Avgrada noga ändkanterna på båda rören med en fil och i synnerhet innerrörets yttre kant och ytterrörets inre kant.

Rengör rören och avlägsna allt slipspän. Om **transmissionen förkortas** måste gradning, rengöring och smörjning av rören utföras på rätt sätt för en korrekt varaktighet av transmissionen.

88 Skär sedan av skyddsrören - ett åt gången - och se till att de blir lika långa som transmissionsrören.**89** Smörj det inre transmissionsröret och sätt tillbaka skyddsanordningen.**90** Kontrollera längden på kraftöverföringsaxeln när den är som mest utskjuten och indragen på maskinen.

PROBLEM OCH LÖSNINGAR

91 GAFFELSKÄNKLARNA ÄR UTSPLITNA
FÖR STORA ARBETSVINKLAR

- Reducera arbetsvinkeln.
- Koppla ur kraftuttaget vid manövrer där vinklarna på knutarna överstiger 45°.

92 DEFORMATION PÅ GAFLARNA
FÖR STORA VRIDMOMENTSTOPPAR ELLER ÖVERBELASTNINGAR

- Undvik alltid överbelastning och koppla aldrig in kraftuttaget under belastning.
- Kontrollera att överbelastningskopplingen fungerar som den skall.

93 BROTT PÅ KNUTKORSTAPPARNA
FÖR STORA VRIDMOMENTSTOPPAR ELLER ÖVERBELASTNINGAR

- Undvik alltid överbelastning och koppla aldrig in kraftuttaget under belastning.
- Kontrollera att överbelastningskopplingen fungerar som den skall.

94 KRAFTIG FÖRSLITNING AV KNUTKORSTAPPARNA
FÖR STORT EFFEKTUTTAG

- Överskrid inte hastigheten och effekten som specificeras i maskinens bruksanvisning.

OTILLRÄCKLIG SMÖRJNING

- Följ anvisningarna i punkt 23.

95 DE TELESKOPISKA RÖREN SEPARERAS**95** KRAFTÖVERFÖRINGSAXELN HAR DRAGITS UT FÖR LÅNGT

- Undvik att dra ut kraftöverföringsaxeln för långt så att rören separeras.
- Vid användning av stationära maskiner skall traktorn och redskapet placeras så att de teleskopiska rören överlappar varandra enligt beskrivningen i punkt 3.

96 DEFORMATION PÅ DE TELESKOPISKA ANORDNINGARNA
FÖR STORA VRIDMOMENTSTOPPAR ELLER ÖVERBELASTNINGAR

- Undvik alltid överbelastning och koppla aldrig in kraftuttaget under belastning
- Kontrollera att överbelastningskopplingen fungerar som den skall.
- Kontrollera att kraftöverföringsaxeln inte kommer i kontakt med traktor- eller maskinkomponenter under manövrer.

**97 KRAFTIGT SLITAGE PÅ DE TELESKOPiska RÖREN
OTILLRÄCKLIG SMÖRJNING**

- Följ anvisningarna i kapitlet Smörjning
- RÖREN LAPPÄR INTE ÖVER VARANDRA TILLRÄCKLIGT**
- Se anvisningarna i punkt 3.

**98 KRAFTIGT SLITAGE PÅ LAGERRINGARNA
OTILLRÄCKLIG SMÖRJNING**

- Följ anvisningarna i punkt 23.
- KEDJAN INTE FÄST PÅ KORREKT SÄTT**
- Se anvisningarna i punkt 5.

99 Delarna i plast i Bondioli & Pavesi kraftöverföringsaxlar är fullständigt återanvändbara. När delarna skall bytas, tänk på att kasserade delar skall hanteras och återanvändas på korrekt sätt.

INSTALLASJON

- 1** Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må kun utføres med bruk av egnet sikkerhetsutstyr.
- 2** Traktorsymbolet angir hvilken side av drivakselen som skal vende mot traktoren. En eventuell momentbegrenser eller frihjulskobling må installeres på siden som vender mot maskinen som er tilkoblet.
- 3** Gliderørene skal under normale arbeidsforhold overlappa hverandre med minst halvparten (1/2) av sin lengde, og må under uansett arbeidsforhold overlappa med 1/3 av egen lengde.
Det er viktig at gliderørene overlapper hverandre på en tilfredsstillende måte også når drivakselen står stille for å unngå at maskinen stopper opp.
- 4** Før arbeidet starter må man forsikre seg om at drivakselen er korrekt tilkoblet traktoren og maskinen.
Kontroller at eventuelle festebolter er godt strammet til.
- 5** Fest sikkerhetskjettingene. De beste driftsbetingelsene oppnås når kjettingen befinner seg i radial posisjon i forhold til drivakselen. Reguler lengden på kjettingene, slik at drivakselen har tilstrekkelig bevegelsesfrihet under drift, transport og manøvrering. Unngå at kjettingen tvinner seg rundt en lengre del av drivakselen.
- 6** Dersom lengden på kjettingen med adskillelsesanordning fra grunntrakten ikke er regulert korrekt og strekket blir for kraftig, for eksempel under manøvrering av maskinen, vil den "S"-formede kroken åpne seg, og kjettingen skille seg fra beskyttelsen. I dette tilfellet vil det bli nødvendig å bytte ut kjettingen. Den "S"-formede kroken til den nye kjettingen må være ført inn hullet i grunntrakten, og den må være lukket for å unngå at den trekkes ut mens den runde formen samtidig opprettholdes.
- 7** Dersom lengden på kjettingen med adskillelsesanordning fra grunntrakten ikke er regulert korrekt, og strekket blir for kraftig, for eksempel under manøvrering av maskinen, vil den fjærbelastede kroken løsne fra festeringen og kjetting skille seg fra beskyttelsen. I dette tilfellet kan kjettingen lett hektes fast igjen som vist i figuren, ved å gå frem på følgende måte.
- 8** Åpne festeringen ved å skru løs skruen og flytte den lille platen.
- 9** Før kjettingen inn i festeringen og sett platen på plass igjen.
- 10** Lukk platen ved hjelp av skruen.
- 11** Sikkerhetskjettingene må ikke brukes til å løfte drivakselen eller til å henge den opp etter avsluttet arbeid. Bruk den dertil egnede støtten slik det indikeres i figuren.
- 12** Rengjør og smør kraftuttaket på traktoren og maskinen, slik at det er lettere å koble til drivakselen.

13 Drivakselen må kun transporteres vannrett. Dette hindrer at deler løsner og skader personer og sikkerhetsutstyr. Bruk et transportmiddel som tåler vekten av drivakselen.

14 BOLT

Trykk inn den fjærbelastede bolten og fest gaffelnavet på kraftuttaket, inntil bolten glir på plass i noten. Pass på at bolten går tilbake til utgangsposisjonen etter tilkobling.

15 KLEMRING

Plasser gaffelen riktig på kraftuttaket. Flytt klemringen til frakoblingsposisjon. Flytt gaffelen så langt den går på kraftuttaket. Slipp klemringen og trekk gaffelen bakover til kulene klikker på plass i sporet i kraftuttaket, og ringen går tilbake til utgangsposisjonen. Kontroller at gaffelen er riktig montert på kraftuttaket.

16 AUTOMATISK KLEMRING

Trekk klemringen tilbake, slik at den blir stående i tilbaketrukket posisjon. Skyv gaffelen på kraftuttaket, til klemringen smekker på plass i utgangsposisjonen. Kontroller at gaffelen er riktig montert på kraftuttaket.

17 KJEGLEBOLT

Fest gaffelnavet på kraftuttaket og sorg for en tett kobling mellom kjeglebolten og profilakselens not.

Strammingmoment Anbefalt tilstrammingsmoment:

- 150 Nm (110 ft lbs) for profiler på 1 3/8" Z6 eller Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) for profiler på 1 3/4" Z6 eller Z20.

Må ikke skiftes ut med en normal bolt. Bruk bare koniske skruer/ kjeglebolter fra Bondioli & Pavesi.

18 KLEMSKRUE

Fest gaffelnavet på kraftuttaket og før inn bolten. Anbefalt tilstrammingsmoment:

- 90 Nm (65 ft lbs) for bolter av typen M12;
- 140 Nm (106 ft lbs) for bolter av typen M14.

19 Bruk kun bolter med de dimensjonene og av den klasse som angis i bruksanvisningen for maskinen. Velg lengden på bolten slik at den stikker minst mulig ut.

SMØRING

20 Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må kun utføres med egnet sikkerhetsutstyr.

21 Skift ut slitte eller skadde deler med originale reservedeler fra Bondioli & Pavesi. Man må aldri endre eller foreta inngrep på noen av delene i drivakselen. Dersom det skal utføres arbeidsoppgaver som ikke er beskrevet i bruksanvisningen, må man henvende seg til Bondioli & Pavesi-forhandleren.

22 SMØRING AV GLIDERØRENE

Adskill de to akseldelene og smør gliderørene manuelt, dersom de ikke er utstyrt med smørenippel.

23 Kontroller at alle delene er i god stand og smør dem før drivakselen brukes. Rengjør og smør drivakselen ved hver sesongslutt. Smør delene ifølge skjemaet. Smøreintervallene er oppgitt i timer.

De fettmengdene som er oppgitt i bruksanvisningen er de som anbefales for 50 timer. **Spesielt tunge arbeidsoppgaver i aggressiv atmosfære kan gjøre det nødvendig å smøre oftere enn hver 50. time.**

Mengder oppgitt i gram (g). 1 unse (oz.) = 28,3 g (gram).

Pump fett i krysskoblingene til det tyter ut av lagrene.

Fettet skal pumpes jevnt og ikke støtvis.

Det anbefales å bruke fett NLGI grad 2.

Ved sesongslutt anbefales det å fjerne fettet som har samlet seg i beskyttelsen på det homokinetiske ledet.

24 SMØRING AV DET HOMOKINETISKE LEDDET PÅ 80°

Setthullene i beskyttelsesbåndet på linje med smorniplene på krysskoblingene og på midtsekksjonen av det homokinetiske ledet. Fettet som pumpes i selve det homokinetiske ledet smører også støtteringen på beskyttelsesbåndet via en indre kanal. Det anbefales at man hver 50. time pumper en fettmengden som minst tilsvarer den som er oppgitt i tabellen i punkt 23.

OVERBELASTNINGSKOPLINGER OG FRIHJUL

25 RA - FRIHJUL

Eliminerer tilbakeslag fra redskapet til traktoren når hastigheten på kraftuttaket senkes eller det stanser.

Unngå å nærme deg maskinen før alle delene har stanset. Smør maskinen hver 50. arbeidstime og etter enhver periode med stillstand.

26 SA LN- OVERBELASTNINGSKOPLING MED KNOTTER

Avbryter kraftoverføringen når det fastsatte dreiemomentet overstiges.

Kraftuttaket må kobles ut med en gang når man hører støyen fra knottene som har sprettet ut.

Smør hver 50. arbeidstime og etter stillstandsperioder.

27 LB - OVERBELASTNINGSKOBLING MED BOLTBRUDD

Avbryter kraftoverføringen når dreiemomentet overstiger innstillingen.

For å sette igang drivakselen igjen, må man skifte ut den ødelagte bolten med en av samme diameter, klasse og lengde.

Smør begrenserne LB som er utstyrt med smørenippel minst en gang hver sesong og etter en stillstandsperiode.

28 LR - AUTOMATISK OVERBELASTNINGSKOBLING

Avbryter kraftoverføringen når det fastsatte dreiemomentet overstiges.

Når innretningen aktiveres vil kraftoverføringen avbrytes, men den kan gjenopptas automatisk ved å aktivere lavhastighetsoverføringen etter å ha fjernet blokkasjen. Innretningen ble smart ved montering og har ikke behov for jevnlig smøring.

29 GE - ELASTISK LEDD

Absorberer overdrevne dreiemomenter og demper vibrasjoner og svingende belastning.

Det er ikke behov for rutinemessig vedlikehold.

OVERBELASTNINGSKOPLINGER MED FRIKSJONSPLATER

Ved installasjon eller etter en stillstandsperiode, må man kontrollere at friksjonsplatene er i funksjonsdyktig stand.

- Dersom friksjonsplatene er ubeskyttet, (se figur 30) er kløtsjen av typen FV med

koppfjær og FFV med propellformede fjærer. Mål og juster høyden på fjæren, slik som vist på figur 31. Dersom friksjonsplatene er dekket av et metallbånd (se figur 32), er friksjonskoblingen av typen FT. **Dersom skivene i kløtsjen er synlige og boltene er utstyrt med blindmuttere, er kløtsjen av typen FK.** Ved sesongslutt slakkes fjæren ifølge den prosedyren som ble beskrevet tidligere. Oppbevar innretningen på et tørt sted. Før den tas i bruk igjen, må man kontrollere at friksjonsplatene virker som de skal. Stram fjærene til den spenningen de hadde i utgangspunktet. Ved overoppvarming som følge av hyppig sluring over lengre tid, må man kontakte maskinforhandleren eller forhandleren av Bondioli & Pavesi.

30 FV - OVERBELASTNINGSKOBLING MED FRIKSJONSPLATER

Friksjonsplatenes sluring reduserer det overførte dreiemomentet. Overdrevne dreiemomenter og overbelastninger av kort varighet vil elimineres. Kan brukes både som momentbegrenser og startinnretning for redskap med stor treghet. Innstillingen kan reguleres ved å justere fjærens arbeidshøyde. På friksjonskoblinger av typen FV er metall- og friksjonsplatene ubeskyttet.

31 Innstillingen av overbelastningskoblinger med friksjonsplater FV varierer med høyden h på fjærene.

For å øke/redusere innstillingen strammer/slakker man de åtte boltene 1/4 omdreining og kontrollerer at funksjonen er korrekt. Gjenta om nødvendig prosedyren. Unngå overdreven stramming av boltene, da dette kan føre til feilfunksjon på innretningen.

32 FT - FK - OVERBELASTNINGSKOBLINGER MED FRIKSJONSPLATER

Friksjonsplatenes sluring reduserer det overførte dreiemomentet. Overdrevne dreiemomenter og overbelastninger av kort varighet vil elimineres. Kan brukes både som momentbegrenser og startinnretning for redskap med stor treghet. Friksjonskoblingen FT er omgitt av et metallbånd. Fjæren er korrekt strammet når den er på høyde med metallbåndet. Denne tilstanden kan oppnås ved å stramme til boltene, inntil fjæren blokkerer båndet og deretter løsne mutteren 1/4 omdreining. Unngå overdreven stramming av boltene, da det kan føre til feilfunksjon på innretningen. **FK-kløtsjer er utstyrt med bolter med blindmuttere. Fjærtrykket er korrekt når mutterne er skrudd helt til. Bruk kun B&P spesialbolter og -muttere.**

33 Dersom det på flensegaffelen finnes fire skruer med innfelt sekskanthode, i tillegg til de åtte boltene, er friksjonskoblingen utstyrt med Utkoblingssystem.

Trykket på fjæren er redusert til et minimum når de fire skruene er skrudd fast til flensen. Se bruksanvisningen som følger med friksjonskoblinger utstyrt med Utkoblingssystem. Utkoblingssystemet gjør det mulig å kontrollere tilstanden til friksjonsplatene og redusere trykket fra fjærene på friksjonsplatene til et minimum under stillstandsperioder.

 Friksjonskoblinger utstyrt med utkoblingssystem leveres med bruks- og vedlikeholdsmanual: det er viktig å lese denne før korrekt bruk av utkoblingssystemet.

34 FFV - OVERBELASTNINGSKOBLING MED FRIKSJONSPLATER

Friksjonsplatenes sluring reduserer det overførte dreiemomentet. Overdrevne dreiemomenter og overbelastninger av kort varighet vil elimineres. Kan brukes både som momentbegrenser og startinnretning for redskap med stor treghet. Innstillingen kan reguleres ved å justere fjærenes arbeidshøyde. På friksjonskoblinger av typen FFV er metall- og friksjonsplatene ubeskyttet.

35 Innstillingen av overbelastningskoblinger med friksjonsplater FV varierer med høyden h på fjærene.

For å øke/redusere innstillingen strammer/slakker man de åtte boltene 1/4 omdreining og kontrollerer at funksjonen er korrekt. Gjenta om nødvendig prosedyren. Unngå overdreven stramming av boltene, da det kan føre til feilfunksjon på innretningen.

**36 FNT - FNV - FFNV - FNK
OVERBELASTNINGSKOBLING MED FRIKSJONSPLATER OG FRIHJUL**

Forener driftsegenskapene til overbelastningskoblinger med friksjonsplater med de til frihjulskoblinger.

Brukes på maskiner med stor roterende masse.

 Unngå å nærme deg maskinen før alle delene har stanset.

Smør hver 50. arbeidstime og etter stillstandsperioder.

37 Friksjonskoblinger kan bli svært varme. **Må ikke berøres!** For å unngå brannfare, må området rundt friksjonskoblingen holdes fritt for brennbart materiale og man bør unngå langvarig sluring.

AVMONTERING AV BESKYTTELSEN

38 Skru løs festeskruene.

39 Trekk av hovedtrakten og røret.

40 Fjern bølgebåndet og trekk av støtteringen.

MONTERING AV BESKYTTELSEN

41 Smør sporet til støtteringen på de innvendige gaflene.

42 Monter støtteringen i sporet, slik at referansebolten vender mot kraftoverføringsrøret.

43 Monter bølgebåndet ved å sette referansebolten på ringen i hullet på båndet.

44 Monter trakten med røret ved å sette referansebolten og smørenippelen på ringen i hullene på trakten.

45 Stram festeskruene.
Ikke bruk strammeapparater.

AVMONTERING AV BESKYTTELSEN G9

46 Skru løs festeskruene.

47 Trekk av hovedtrakten og røret.

48 Fjern bølgebåndet og trekk av støtteringen.

MONTERING AV BESKYTTELSEN G9

49 Smør sporet til støtteringen på de innvendige gaflene.

50 Monter støtteringen i sporet, slik at smørenippelen vender mot kraftoverføringsrøret.

- 51** Monter bølgebåndet slik at smørenippelen står på høyde med åpningen.
- 52** Monter hovedtrakten og røret.
- 53** Stram festeskruene.
Ikke bruk strammeapparater.

DEMONTERING AV BESKYTTELSEN FOR HOMOKINETISKE LEDD MED ENKELT BÅND

- 54** Løsne skruene på beskyttelseskragen.
- 55** Løsne skruene på hovedtrakten.
- 56** Trekk av hovedtrakten og røret.
- 57** Trekk løs beskyttelseskragen.
- 58** Frigjør fjæren, men la den bli sittende i ett av de to hullene på låseringen, slik at du ikke mister den.
- 59** Vid ut støtteringene og trekk dem ut.

MONTERING AV BESKYTTELSEN FOR HOMOKINETISKE LEDD MED ENKELT LEDD

- 60** Smør sporene og monter støtteringene på sikringen.
Plasser ringen på den indre gaffelen, slik at referansebolten vender mot kraftoverføringsrøret.
- 61** Monter støtteringa på det homokinetiske leddet, slik at beslagene vender mot den innvendige gaffelen. Støtteringa er utstyrt med smørenippel som kun benyttes for homokinetiske ledd på 50°. Ta ikke hensyn til smørenippelen til den store støtteringa for beskyttelse av ledd på 80°.
- 62** Hekt fjæren til de to endene på støtteringa.
- 63** Drei beskyttelsesdekselet til referansetappene på støtteringa stemmer overens med naglene på støtteringa og hullet i bunnen med referansebolten på den lille ringen. Smørenippelen på ringen skal stemme overens med hullene på beskyttelsesbåndet.
- 64** Kontroller at referansehullene på beskyttelsesbåndet stemmer overens med hullene i naglene på støtteringa og at referansebolten er satt på plass. Stram de 6 festeskruene på beskyttelsesbåndet. Ikke bruk strammeapparater.
- 65** Monter trakten med røret ved å sette referansebolten i ringen i hullet på trakten. Smørenippelen på ringen vil være i hullet på trakten.
- 66** Stram til de 3 skruene på beskyttelseskragen. Ikke bruk strammeapparater.

DEMONTERING AV BESKYTTELSE FOR HOMOKINETISKE LEDD MED HARDT SKALL

-
- 67** Skru løs festeskrue til det harde skallet.
- 68** Ta ut det harde skallet.
- 69** Skru løs festeskrue til trakten.
- 70** Trekk ut traktenheten og beskyttelsesører.
- 71** Fjern bølgebåndet.
- 72** Frigjøre sikringsfjæren, la den ligge i ett av de to hullene til ringen, for å unngå å miste den.
- 73** Utvid støtteringen på det homokinetiske leddet og ta den ut fra plassen sin.
- 74** Utvid støtteringen og trekk den ut fra plassen sin.

MONTERING AV BESKYTTELSE FOR HOMOKINETISKE LEDD MED HARDT SKALL

- 75** Smør sporet til støtteringen på gaffelen.
- 76** Smør festet for støtteringen for det homokinetiske leddet.
- 77** Monter støtteringen på det homokinetiske leddet, slik at beslagene vender mot den innvendige gaffelen.
- 78** Hekt fjæren til de to endene på støtteringen.
- 79** Plasser støtteringen på den innvendige gaffelen slik at referansestiften vender mot transmisjonsrøret.
- 80** Kontroller at radialhullene på beskyttelseskragen står i flukt med hullene på beslagene på støtteringen og at referansestiften er satt inn.
- 81** Sett inn det harde skallet ved å plassere hullene som vist i figuren.
- 82** Skru fast festeskrue til det harde skallet. Bruk elektriske skrutrekkkere anbefales ikke.
- 83** Monter hovedtrakten og røret ved å føre inn referansestiften i hullet på trakten. Smørenippelen til ringen er i hullet på hovedtrakten.
- 84** Skru fast de 3 festeskrue til beskyttelsesbåndet. Ikke bruk strammeapparater.

FORKORTNING AV DRIVAKSELEN

Bondioli & Pavesi oppfordrer til ikke å modifisere våre produkter. Kontakt i alle tilfeller forhandleren av redskapet eller et kvalifisert serviceverksted. Hvis det er nødvendig å forkorte drivakselen, må man gå frem på følgende måte.

85 Monter av beskyttelsesanordningen.**86** Forkort drivakselrørene til ønsket lengde.

86 Gliderørene skal under normale arbeidsforhold overlape hverandre med minst 1/2 av sin lengde, og må under uansett arbeidsforhold overlape med minst 1/3 av lengen.

Det er viktig at beskyttelsesrørene overlapper hverandre på en tilfredsstillende måte også når drivakselen står stille.

87 Flekk endekantene på begge rørene med en fil og spesielt den ytre kanten av det indre røret og den indre kanten av det ytre røret.

Rengjør rørene og fjern spon og avfilt material. Ved **forkortelse av drivakselen**, må filingen, renhold og ny smøring av rørene utføres riktig for å oppnå riktig levetid for drivakselen.

88 Kutt beskyttelsesrørene like mye som du kuttet drivakselrørene, ett av gangen.**89** Smør det innvendige drivakselrøret og monter beskyttelsesutstyret.**90** Kontroller lengden på drivakselen når den har minimal og maksimal lengde i forhold til redskapet.**PROBLEMER OG LØSNINGER****91 SLITASJE GAFFELBEN
FOR STORE ARBEIDSVINKLER**

- Reduser arbeidsvinkelen.
- Koble ut kraftuttaket under manøvrering hvor leddvinklene overstiger 45°.

**92 DEFORMASJON AV GAFLENE
OVERDREVNE DREIEMOMENTER**

- Unngå overbelastning og innkobling under belastning av kraftuttaket.
- Kontroller at overbelastningskoblingen virker som den skal.

**93 ØDELAGT KRYSSMEKANISME
OVERDREVNE DREIEMOMENTER**

- Unngå overbelastning og innkobling under belastning av kraftuttaket.
- Kontroller at overbelastningskoblingen virker som den skal.

**94 TIDLIG SLITASJE PÅ KRYSSMEKANISME
OVERDREVEN BELASTNING UNDER ARBEID**

- Ikke overskrid den hastighet og yteevne som er oppgitt i bruksanvisningen for redskapet.

UTILSTREKKELIG SMØRING

- Følg instruksene i punkt 23.

**95 GLIDERØR GLIR FRA HVERANDRE
DRIVAKSEL OVERFORLENGET**

- Unngå overdreven utstrekking av drivakselen/ kardangakselen.
- For stasjonære maskiner: Plasser traktoren på en slik måte i forhold til redskapet, at rørene overlapper hverandre som forkart i punkt 3.

**96 DEFORMASJON AV GLIDERØRENE
OVERDREVNE DREIEMOMENTER**

- Unngå overbelastning samt innkobling under belastning av kraftuttaket
- Kontroller at overbelastningskoblingen virker som den skal.
- Kontroller at drivakselen ikke kommer i berøring med deler av traktoren eller redskapet under manøvrering.

**97 TIDLIG SLITASJE PÅ GLIDERØR
UTILSTREKKELIG SMØRING**

- Smøring
- GLIDERØR GLIR FRA HVERANDRE
- Se instrukser i punkt 3.

**98 TIDLIG SLITASJE PÅ BESKYTTELSESSTRINGER
UTILSTREKKELIG SMØRING**

- Følg instruksene i punkt 23.
- STRÄMMEKJEDEN IKKE FESTET KORREKT
- Se instrukser i punkt 5.

99 Alle deler av plast på kardangakslene fra Bondioli & Pavesi kan gjenvinnes fullstendig. For å oppnå et renere miljø, er det viktig at disse leveres inn til egnnet oppsamlingssted når de blir byttet ut.

ASENNUS

- 1** Kaikkien huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana on käytettävä asianmukaisia suojarusteita.
- 2** Suojuksen päällä näkyvä traktorin kuva ilmaisee voimansiirron traktorin puolen. Mahdollinen ylikuormakytkin tai vapaakytkin on aina asennettava työkoneen puolelle.
- 3** Teleskooppiputkien on oltava sisäkkäin vähintään 1/2 pituudestaan normaaleissa työskentelyolosuhteissa ja vähintään 1/3 pituudestaan kaikissa työolosuhteissa.
Teleskooppiputkien on oltava riittävästi sisäkkäin silloinkin kun voimansiirto ei pyöri.
- 4** Varmista ennen työn aloittamista, että nivelakseli on oikein kiinnitetty traktoriin ja koneeseen. Tarkista mahdollisten kiinnityspulttien kireys.
Tarkista kiinnityspulttien kireys.
- 5** Kiinnitä suojuksen ketjut. Toimintaolosuhteet ovat parhaat mahdolliset, kun ketju on säteen suunnassa voimansiirtoakseliin nähdyn. Sääädä ketujen pituus siten, että ne sallivat voimansiirtoakselin nivelen liikkeet jokaisessa työ-, kuljetus- tai siirtotilanteessa. Vältä ketujen kiertymistä voimansiirtoakselin ympärille liian suuren pituuden vuoksi.
- 6** Jos ketjun pituutta ei ole säädetty oikein ja se kiristyy liikaa, esimerkiksi koneen toimintojen aikana, S-koukku avautuu ja ketju irtoaa suojuksesta. Tässä tapauksessa ketju on vaihdettava.
Uuden ketjun S-koukku pujotetaan pohjasuppilon korvakkeeseen ja se on suljettava, ettei se pääse luistamaan ja pysyy pyöreänä.
- 7** Jos ketjun pituutta yhdessä erotuslaitteen kanssa pohjasuppiloon nähdyn ei ole säädetty oikein ja se kiristyy liikaa, esimerkiksi koneen toimintojen aikana, jousikoukku irtoaa kiinnitysrenkaasta ja ketju irtoaa suojuksesta.
Tällöin ketju voidaan kiinnittää helposti uudelleen seuraavassa kuvatulla tavalla.
- 8** Avaa kiinnitysrengas kiertämällä ruuvi auki ja siirtämällä levyä.
- 9** Työnnä ketju kiinnitysrenkaan läpi ja aseta levy takaisin paikalleen.
- 10** Kiinnitä levy paikalleen ruuvin avulla.
- 11** Älä käytä ketjuja nivelakselin kuljettamiseen tai kannattamiseen työn päätyttyä. Käytä sopivaa kannatinta, kuten kuvassa näytetään.
- 12** Puhdistaa ja voitele traktorin ja koneen liitos nivelakselin asentamisen helpottamiseksi.
- 13** Nivelakseli kuljetetaan vaakasuorassa asennossa, jottei ulos luiskahtaminen aiheuttaisi vahinkoja tai vaurioittaisi suojusta. Käytä sopivia kuljetusvälineitä voimansiirtoakselin painon mukaan.

PAINIKE

14 Paina painiketta ja työnnä haarukan napa liitokseen siten, että nappula painuu liitoksen kaulaan. Tarkista, että nappula palaa alkuasentoon liitoksen kiinnityksen jälkeen.

KUULAKAULUS

15 Kohdista haarukka liitokseen. Siirrä kaulus vapautusasentoon. Anna haarukan liukua kokonaan liitokseen. Laske kaulus ja vedä haarukkaa takaisin, kunnes kuulat naksahvat liitoksen kaulaan ja kaulus palaa alkuperäiseen asentoonsa. Tarkista, että haarukka on oikein kiinni liitoksessa.

AUTOMAATTINEN KUULAKAULUS

16 Vedä kaulusta, kunnes se pysähtyy taka-asentoon. Anna haarukan liukua liitokseen, kunnes kaulus naksahttaa alkuasentoonsa. Tarkista, että haarukka on oikein kiinni liitoksessa.

KARTIOPULTTI

17 Työnnä haarukan napa liitokseen ja työnnä tappia siten, että kartioprofilli menee liitoksen kaulaan.

Kiristysmomentti Suositeltu kiristysmomentti:

- 150 Nm (110 ft lbs) profiileille 1 3/8" Z6 tai Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) profiileille 1 3/4" Z6 tai Z20.

Älä vaihda tilalle tavallista pulttia, vaan käytä Bondioli & Pavesin kartiopulttia.

KIRISTYSPULTTI

18 Työnnä haarukan napa liitokseen ja työnnä pultti sisään.

Suositeltu kiristysmomentti:

- 90 Nm (65 ft lbs) pultteille M12,
- 140 Nm (100 ft lbs) pultteille M14.

19 Käytä ainoastaan koneen käyttöohjekirjan mukaisia pulkkikokoja ja luokkia. Valitse pultin pituus siten, että se työntyy ulos mahdollisimman vähän.

VOITELU

20 Kaikkien huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana on käytettävä asianmukaisia suojaravusteita.

21 Vaihda kuluneet tai vioittuneet osat alkuperäisiin Bondioli & Pavesin varaosiin. Älä tee minkäänlaisia muutoksia voimansiirron komponentteihin. Toimenpiteissä, joita ei ole mainittu käyttöohjeessa, on käännyttää Bondioli & Pavesin jälleenmyyjän puoleen.

TELESKOOPPIOSIEN VOITELU

22 Irrota voimansiirtoakselin osat toisistaan ja rasvaa teleskooppiosat käsin, mikäli rasvanipppaa ei ole.

23 Tarkasta kaikkien komponenttien kunto ja voitele ne ennen voimansiirron käyttöä. Puhdista ja voitele voimansiirto kausikäytön jälkeen. Voitele osat kuvan ohjeita noudattaen. Voiteluvälit on ilmaistu tunteina.

Käyttöohjeessa mainitut rasvamäärität ovat suositeltavia 50 tunnin voiteluväliä.

Erityisen raskaassa käytössä ja vaativassa ympäristössä 50 tunnin voiteluväliä on mahdollisesti lyhennettävä.

Grammoina (g) ilmaistut määrität. 1 unssi (oz.) = 28,3 g (grammaa).

Pumppaa rasvaa keskiötappeihin, kunnes sitä tulee ulos laakereista.

Pumppaa rasva vähitellen välttääen sysäysittäistä pumppausta.

Suositeltu rasvalaatu on NLGI, luokka 2. Vakionopeusnivelen suojuksen sisälle mahdollisesti kerääntynyt rasva on suositeltavaa poistaa kausikäytön päätyessä.

24 80°:N VAKIONOPEUSNIVELEN VOITELU

Aseta suojahihnan reiät vakionopeusnivelen keskiötappien ja keskusrungon rasvanippojen kohdalle. Vakionopeusnivelen runkoon pumpattu rasva voitelee myös suojahihnan tukirenkaan sisäisen kanavan kautta. Rasvaa on suositeltavaa pumpata 50 tunnin välein vähintään kohdan 23 taulukossa mainittu määrä.

YLIKUORMAKYTKIMET JA VAPAAKYTKIN

25 RA - VAPAAKYTKIN

Estää tehon palautumisen työkoneelta traktorille jarrutettaessa tai voimanoton pysähtymisvaiheessa.

⚠ Älä mene koneen lähelle ennen kuin kaikki osat ovat pysähtyneet. Voitele 50 työtunnin välein ja aina käyttämättömän jakson jälkeen.

26 SA - LN NOKKAKYTKIN

Keskeyttää tehon siiron säädetyn väwäntömomentin ylityessä.

Kytke voimanotto irti välittömästi, kun kuulet säppien äänen.

Voitele 50 työtunnin välein ja aina käyttämättömän jakson jälkeen.

27 LB - MURTOPULTTIKYTKIN

Keskeyttää tehon siiron säädetyn väwäntömomentin ylityessä.

Voimansiirto on korjattava vaihtamalla murtuneen pultin tilalle pultti, jonka halkaisija, luokka ja typpi ovat samat kuin entisen pultti. Voitele rasvanipalla varustetut LB-kytkimet vähintään kerran kaudessa ja aina käyttämättömän jakson jälkeen.

28 LR - AUTOMAATTINEN YLIKUORMITUSKYTKIN

Keskeyttää tehonsiiron, jos esiintyy säätöarvoa suurempia kuormitusluippuja. Ylikuormituskytkimen toiminnan aikana tehonsiirto on keskeytetty, mutta sitä voidaan jatkaa automaattisesti hitaalla nopeudella kuormitusvaihteluiden poistumisen jälkeen.

Kytkin on voideltu asennuksen yhteydessä, eikä se vaadi säännöllistä voitelua.

29 GE - JOUSTOKYTKIN

Vaimentaa iskukuormitusta, tärinää ja vaihtelevia kuormituksia.

Ei vaadi säännöllistä kunnossapitoa.

LEVYKYTKIMET

Tarkista kitkalevyjen kunto laitteen asennuksen yhteydessä tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen.

- Jos kytkimen levyt ovat näkyvissä (katso kuva 30), kytkin on levyjousella varustettu typpi FV ja kierrejousilla varustettu typpi FFV. Mittaa ja säädä jousen korkeus kuvan 31 mukaisesti. Jos kytkimen levyt on peitetty metallinauhalla (katso kuva 32), kytkin on typpiä FT.

Jos kytkinlevyt ovat näkyvissä ja pulteissa on hattumutterit, kytkin on typpiä FK. Vapauta jousien paine kausikäytön lopussa ja säilytä laite kuivassa paikassa. Tarkista kitkalevyjen kunto ja säädä jousipaine alkuperäiseen arvoon ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

Mikäli kytkin on ylikuumentunut usein tapahtuvan ja pitkään kestävän liistamisen seurauksena, ota yhteys työkoneen jälleenmyyjään tai Bondioli & Pavesin jälleenmyyjään.

FV – LEVYKYTKIN

30 Kitkalevyjen luistaminen rajoittaa momentin arvoa.

Iskukuormitukset ja lyhytaikaiset ylikuormitukset eliminoidaan.

Voidaan käyttää sekä ylikuormakytkimenä että käynnistyslaitteena koneissa, joissa on suuri inertia kuormitus. Säädetään jousen työkorkeutta säätmällä.

FV-kytkimessä metalli- ja kitkalevyt ovat esillä.

31 FV-kytkinten ylikuormakytkinten säätö vaihtelee jousen korkeuden h mukaan. Säätöä lisätään/vähennetään kiristämällä/löysämällä kahdeksaa mutteria 1/4 kierrosta, jonka jälkeen tarkistetaan asianmukainen toiminta. Toista toimenpide tarpeen vaatiessa. Vältä pulttien liikaa kiristämistä, sillä se saattaa häirittää laitteen toimintaa.

32 FT - FK - KITKALEVYKYTKIN

Kitkalevyjen luistaminen rajoittaa momentin arvoa. Iskukuormitukset ja lyhytaikaiset ylikuormitukset eliminoidaan. Voidaan käyttää sekä ylikuormakytkimenä että käynnistyslaitteena koneissa, joissa on suuri inertia kuormitus. FT-kytkimen kehän ympärillä on metallinauhalla. Jousen paine on oikea, kun jousi on kiinni metallinauhassa. Paine säädetään oikeaan arvoon kiristämällä pultteja, kunnes jousi lukiitsee nauhan ja avaamalla mutteria sen jälkeen 1/4 kierrosta. Vältä pulttien liikaa kiristämistä, sillä se saattaa häirittää laitteen toimintaa. **FK-kytkimessä on hattumuttereilla varustetut pultit. Jousen puristus on oikein, kun mutterit on kierretty kokonaan kiinni. Käytä ainoastaan B&P:n erikoispultteja ja -muttereita.**

33 Jos laippahaarukassa on kahdeksan pultin lisäksi neljä kuusioruuvia, kytkimeen kuuluu vapautusjärjestelmä. Jousen paine on minimissä, kun neljä ruuvia on kiristetty laippaan. Lue ohjeet vapautusjärjestelmällä varustettujen kytkinten mukana toimitetusta ohjeesta.

Vapautusjärjestelmä mahdollistaa kitkalevyjen tilan tarkistamisen ja kitkalevyjen jousien paineen alentamisen minimiin kun laite ei ole käytössä.

⚠️ Vapautusjärjestelmällä varustettujen kytkinten mukana toimitetaan käyttö- ja huolto-ohjekirja. Lue ohjekirja, jotta osaat käyttää vapautusjärjestelmää oikein.

34 FFV – LEVYKYTKIN

Kitkalevyjen luistaminen rajoittaa momentin arvoa.

Iskukuormitukset ja lyhytaikaiset ylikuormitukset eliminoidaan.

Voidaan käyttää sekä ylikuormakytkimenä että käynnistyslaitteena koneissa, joissa on suuri inertia kuormitus. Säädetään joustien työkorkeutta säätmällä.

FFV-kytkimessä metalli- ja kitkalevyt ovat esillä.

35 FFV-kytkinten ylikuormakytkinten säätö vaihtelee jousien korkeuden h mukaan. Säätöä lisätään/vähennetään kiristämällä/löysämällä kahdeksaa mutteria 1/4 kierrosta, jonka jälkeen tarkistetaan asianmukainen toiminta. Toista toimenpide tarpeen vaatiessa. Vältä pulttien liikaa kiristämistä, sillä se saattaa häirittää laitteen toimintaa.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK**LEVYKYTKIN JA VAPAAKYTKIN**

Yhdistää kitkalevykytkinten ja vapaakytkinten toimintaominaisuudet.

Käytetään koneissa, joissa on suuri pyörivä massa.

⚠️ Älä mene koneen läheille ennen kuin kaikki osat ovat pysähtyneet.

⚠️ Voitele 50 työtunnin välein ja aina käyttämättömän jakson jälkeen.

37 Kytkimet saattavat kuumentua hyvin korkeaan lämpötilaan. Älä koske! Tulipalovaaran välttämiseksi kytkintä ympäröivä alue on pidettävä puhtaana tulenaroista materiaaleista ja pitkää luistattamista on vältettävä.

SUOJUKSEN IRROTTAMINEN

38 Ruuvaa auki kiinnitysruuvit.

39 Irrota pohjasuppilo ja putki.

40 Poista aallotettu osa ja irrota tukirengas.

SUOJUKSEN ASENTAMINEN

41 Voitele tukirenkaan paikka sisähaarukoissa.

42 Asenna tukirengas kaulalle siten, että ohjaustappi on voimansiirron putkea kohti.

43 Asenna poimutettu hihna paikalleen työntämällä renkaan ohjaustappi hihnassa olevaan reikään.

44 Asenna pohjasuppilo ja putki työntämällä renkaan ohjaustappi ja rasvanippa suppilossa oleviin reikiin.

45 Ruuvaa kiinnitysruuvit kiinni.
Iskumeisselin käyttäminen ei ole suositeltavaa.

SUOJUKSEN IRROTTAMINEN G9

46 Ruuvaa auki kiinnitysruuvit.

47 Irrota pohjasuppilo ja putki.

48 Poista aallotettu osa ja irrota tukirengas.

SUOJUKSEN ASENTAMINEN G9

49 Voitele tukirenkaan paikka sisähaarukoissa.

50 Asenna tukirengas uraan siten, että voitelunippa on voimansiirtoputkeen päin.

51 Työnnä aallotettu osa paikalleen niin, että voitelunippa on aukon kohdalla.

52 Laita pohjasrappilo ja putki paikoilleen.

53 Ruuvaa kiinnitysruuvit kiinni.
Iskumeisselin käyttäminen ei ole suositeltavaa.

54 Ruuvaa auki suojuksen ruuvit.

55 Ruuvaa auki pohjasuppilon ruuvit.

56 Irrota pohjasuppilo ja putki.

57 Vedä suojuus pois paikaltaan.

58 Irrota kiinnitysjousi, jätä se kiinni toiseen renkaan reikään, jotta se ei häviää.

59 Levitä tukirenkaita ja vedä ne pois paikoiltaan.

SUOJUKSEN ASENTAMINEN YKSISITEISISSÄ VAKIONOPEUSNIVELISSÄ

60 Rasvaa alustat ja asenna suojuksen tukirenkaat.

Aseta rengas sisähaarukalle siten, että ohjaustappi on voimansiirtoputkea kohti.

61 Aseta tukirengas samakineettisen kytimen päälle siten, että tapit ovat sisähaarukkaan pään. Rengas on varustettu rasvanipalla, jota käytetään ainoastaan samakineettisille 50° kytkimille. Älä käytä suuren renkaan rasvanippaa 80° kytkinten suojaamiseksi.

62 Kiinnitä jousi tukirenkaan kahteen reunaan.

63 Työnnä suojahihna paikalleen siten, että säteisreiät menevat tukirenkaassa olevien urien kohdalle ja pohjassa oleva reikä pienen renkaan ohjaustapin kohdalle. Renkaan rasvanippa on asetettava suojahihnassa olevien reikien kohdalle.

64 Tarkista, että suojahihnan säteisreiät ovat tukirenkaassa olevien urien kohdalla ja että ohjaustappi on työntynyt kokonaan sisään. Kiristä suojahihnan kuusi laipparuuvia. Iskumeisselin käyttö ei ole suositeltavaa.

65 Asenna pohjasuppilo ja putki työtämällä renkaan ohjaustappi pohjasuppilossa olevaan reikään. Renkaan rasvanippa on tällöin pohjasuppilon reiässä.

66 Ruuvaa kiinni suojuksen 3 kiinnitysruuvia. Iskumeisselin käyttäminen ei ole suositeltavaa.

SUOJUKSEN IRROTTAMINEN JÄYKKÄKUORISISSÄ VAKIONOPEUSNIVELISSÄ

67 Kierrä auki jäykän kuoren kiinnitysruuvit.

68 Irrota jäykkä kuori.

69 Kierrä auki suppilon kiinnitysruuvit.

70 Irrota supilosarja ja suojaapukset.

71 Irrota aalotettu osa.

72 Irrota pidikejousi, mutta jätä se kiinni jompaankumpaan renkaan rei'istä, jotta se ei pääsisi hukkumaan.

73 Levitä vakionopeusnivelen tukirengas ja ota se pois paikaltaan.

74 Levitä tukirengas ja vedä se pois paikaltaan.

ASENNA SUOJUS JÄYKKÄKUORISILLE VAKIONOPEUSNIVELILLE

75 Rasvaa tukirenkaan haarukan asennuspaikka.

76 Rasvaa vakionopeusnivelen tukirenkaan asennuspaikka.

77 Aseta tukirengas samakineettisen kytkimen päälle siten, että tapit ovat sisähaarukkaan pään.

78 Kiinnitä jousi tukirenkaan kahteen reunaan.

79 Aseta rengas sisähaarukan päälle siten, että viitetappi on voimansiirtoputkeen pään.

80 Tarkista, että suojuksiteen säteisreiät ovat kohdakkain tukirenkaan tappeihin tehtyjen reikien kanssa ja että viitetappi on paikalleen työnnetty.

81 Työnnä jäykkää kuori suunnaten reiät kuvan mukaisesti.

82 Kierrä kiinni kiinnitysruuvit jäykkään kuoreen. Ei suositella käyttämään ruuvinvääntimiä.

83 Asenna pohjasuppilo putken kanssa paikoilleen työntäen holkin viitetappi pohjasuppilossa olevaan aukkoon. Tällöin holkin rasvanippa on pohjasuppilon aukossa.

84 Kierrä kiinni suojuksiteen 3 kiinnitysruuvia. Iskumeisselin käyttäminen ei ole suositeltavaa.

NIVELAKSELIN LYHENTÄMINEN

Bondioli & Pavesi ei suosittele muutosten tekemistä tuotteisiinsa ja neuvo aina ottamaan yhteyttä koneen myyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos nivelakselia joudutaan lyhentämään, toimi seuraavasti.

85 Pura suojuks.

86 Lyhennä voimansiirtoakselin putket vaadittuun mittaan.

Teleskooppiputkien on oltava sisäkkäin vähintään 1/2 pituudestaan normaaleissa työskentelyolosuhteissa ja vähintään 1/3 pituudestaan kaikissa työolosuhteissa.

Teleskooppiputkien on oltava riittävästi sisäkkäin silloinkin kun voimansiirto ei pyöri.

87

Poista huolellisesti viilalla purseet kummankin putken päätyreunoista ja erityisen huolellisesti sisäputken ulkoreunasta ja ulkoputken sisäreunasta. Puhdista putket ja poista lastut ja viilausjätteet kokonaan. Jos **voimansiirtoa lyhenetään**, putkien purseenpoisto, puhdistus ja uudelleen rasvaus on suoritettava asianmukaisesti voimansiirron keston varmistamiseksi.

88

Leikkaa suoja-putket yksi kerrallaan samaan mittaan kuin voimansiirtoakselin putket.

89

Voitele sisempi voimansiirtoakselin putki ja asenna suoja paikalleen.

90

Tarkista voimansiirtoakselin pituus koneessa minimi- ja maksimiolosuhteissa.

VIAT JA KORJAUKSET

91

HAARUKOIDEN VARSIEN KULUMINEN LIIAN SUURET TYÖKULMAT

- Pienennä työkulmaa.
- Kytke voimanotto irti toimenpiteissä, joissa nivelten kulmat ovat yli 45° .

92

HAARUKOIDEN VÄÄNTYMINEN YLIKUORMITUS

- Vältä ylikuormitusta ja kytkentää voimanoton ollessa kuormitettuna.
- Tarkista ylikuormakytkimen kunto.

93

RISTITAPPPIEN VAURIOITUMINEN YLIKUORMITUS

- Vältä ylikuormitusta ja kytkentää kuormitettuna.
- Tarkista ylikuormakytkimen kunto.

94

NOPEA RISTITAPPPIEN KULUMINEN LIIAN SUURI TYÖTEHO

- Älä ylitä koneen käyttöohjeessa mainittuja nopeus- ja teho-olosuhteita.
- LIIAN VÄHÄINEN VOITELU**
- Noudata kohdan 23 ohjeita.

95

TELESKOOPPIPUTKIEN LUISTAMINEN VOIMANSIIRTOAKSELIN LIINKA PITUUS

- Vältä tilanteita, joissa nivelakseli voi venyä liikaa.
- Paikallaan olevat koneet: sijoita traktori työkoneeseen nähdien siten, että teleskooppiosat ovat sisäkkäin kohdan 3 mukaisesti.

96

TELESKOOPPIOSIEN VÄÄNTYMINEN YLIKUORMITUS

- Vältä ylikuormitusta ja kytkentää voimanoton ollessa kuormitettuna.
- Tarkista ylikuormakytkimen kunto.
- Tarkista, ettei voimansiirtoakseli kosketa traktorin tai työkoneen osia liikkeiden aikana.

97

TELESKOOPPIPUTKIEN ENNENAIKAINEN KULUMINEN RIITTÄMÄTÖN VOITELU

- Noudata voiteluohjeita, katso kappale Voitelu
- PUTKET LIIAN VÄHÄN PÄÄLEKKÄIN**
- Lue ohjeet kohdasta 3.

**98 SUOJARENKAIDEN ENNENAIAKAINEN KULUMINEN
RIITTÄMÄTÖN VOITELU**

- Noudata kohdan 23 ohjeita.
- KIINNITYSKETJU EI OLE OIKEIN PAIKALLAAN.**
- Lue ohjeet kohdasta 5.

99 Kaikki Bondioli & Pavesi nivelakseleiden muoviosat ovat täysin kierrätyskelpoisia. Huolehdi niiden kierrätyksestä asianmukaisella tavalla ympäristön suojelemiseksi.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- 1** Όλες οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται με τα κατάλληλα εξαρτήματα για την πρόληψη ατυχημάτων.
- 2** Το τρακτέρ που εμφανίζεται στο προστατευτικό υποδεικνύει την πλευρά του συστήματος μετάδοσης του τρακτέρ. Ο ενδεχόμενος περιοριστής ροτής ή ελεύθερος τροχός πρέπει πάντα να τοποθετείται στην πλευρά της μηχανής λειτουργίας.
- 3** Οι τηλεσκοπικοί σωλήνες πρέπει να υπερκαλύπτονται τουλάχιστον κατά το 1/2 του μήκους τους σε κανονικές συνθήκες εργασίας και τουλάχιστον κατά το 1/3 σε κάθε συνθήκη εργασίας.
Ακόμα και όταν η μετάδοση δεν περιστρέφεται, οι τηλεσκοπικοί σωλήνες πρέπει να διατηρούν μια κατάλληλη υπερκάλυψη προς αποφυγή προσκρούσεων.
- 4** Πριν αρχίσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας μετάδοσης κίνησης τύπου καντράν έχει στερεωθεί σωστά στο τρακτέρ και στο μηχάνημα.
Ελέγχετε το σφίξιμο τυχόν μπουλονιών στερέωσης.
- 5** Στερεώστε τις αλυσίδες συγκράτησης της προστασίας. Οι καλύτερες συνθήκες λειτουργίας επιτυγχάνονται με την αλυσίδα σε ακτινική θέση ως προς τον άξονα μετάδοσης κίνησης. Ρυθμίστε το μήκος των αλυσίδων έτσι ώστε να επιτρέπουν την άρθρωση του άξονα μετάδοσης σε κάθε συνθήκη εργασίας, μεταφοράς και μανούβρας.
Αποφύγετε το τύλιγμα των αλυσίδων γύρω από τον άξονα μετάδοσης κίνησης, λόγω υπερβολικού μήκους.
- 6** Εάν το μήκος της αλυσίδας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά και η τάση αυξηθεί υπερβολικά, π.χ. κατά την κίνηση του τρακτέρ, ο γάντζος σύνδεσης σχήματος "S" ανοίγει και η αλυσίδα απελευθερώνεται από την προστασία.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντικαταστήσετε την αλυσίδα.
Ο γάντζος σχήματος "S" της νέας αλυσίδας πρέπει να συνδεθεί στο άνοιγμα του χωνιού βάσης και να κλείσει ούτως ώστε να μην αποσπάται διατηρώντας την καμπυλότητά του.
- 7** Εάν το μήκος της αλυσίδας με σύστημα απελευθέρωσης από το χωνί βάσης δεν έχει ρυθμιστεί σωστά και η τάση αυξηθεί υπερβολικά, π.χ. κατά την κίνηση του τρακτέρ, ο γάντζος με το ελατήριο αποσπάται από το δακτύλιο στερέωσης και η αλυσίδα απελευθερώνεται από την προστασία.
Στην περίπτωση αυτή η αλυσίδα μπορεί να επανασυνδεθεί εύκολα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
- 8** Ανοίξτε το δακτύλιο στερέωσης ξεβιδώνοντας τη βίδα και μετακινώντας την πλάκα.
- 9** Συνδέστε την αλυσίδα στο δακτύλιο στερέωσης και τοποθετήστε την πλάκα.
- 10** Κλείστε την πλάκα με τη βίδα.
- 11** Μην χρησιμοποιείτε τις αλυσίδες για τη μεταφορά ή τη στήριξη του άξονα μετάδοσης κίνησης τύπου καρντάν στο τέλος της εργασίας. Χρησιμοποιήστε το ειδικό υποστήριγμα όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
- 12** Καθαρίζετε και γρασάρετε την έξοδο ισχύος του τρακτέρ και του μηχανήματος, για να διευκολύνετε την τοποθέτηση του άξονα μετάδοσης κίνησης τύπου καρντάν.

13 Μεταφέρετε τον άξονα μετάδοσης κίνησης σε οριζόντια θέση, για να αποφύγετε αυχήματα ή ζημιές της προστασίας από τη μετακίνηση. Ανάλογα με το βάρος του άξονα μετάδοσης κίνησης, χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα μεταφοράς.

14 ΚΟΥΜΠΙ

Σπρώξτε το κουμπί και περάστε τον ομφαλό των ζευκτών στην έξοδο ισχύος, έτσι ώστε το κουμπί να ασφαλίσει στο λαιμό. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί επιστρέψει στην αρχική του θέση μετά τη στερέωση στην έξοδο ισχύος.

15 ΚΟΛΑΡΟ ΜΕ ΣΦΑΙΡΕΣ

Ευθυγραμμίστε το ζεύκτη με την έξοδο ισχύος. Μετακινήστε το κολάρο στη θέση απελευθέρωσης. Μετακινήστε εντελώς το ζεύκτη πάνω στην έξοδο ισχύος. Αφήστε το κολάρο και τραβήξτε προς τα πίσω το ζεύκτη έως ότου οι σφαίρες ασφαλίσουν στο λαιμό της εξόδου ισχύος και το κολάρο επιστρέψει στην αρχική του θέση. Βεβαιωθείτε για τη σωστή στερέωση του ζεύκτη στην έξοδο ισχύος.

16 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΕ ΣΦΑΙΡΕΣ

Τραβήξτε το κολάρο έως ότου ασφαλίσει στην πίσω θέση. Μετακινήστε το ζεύκτη πάνω στην έξοδο ισχύος έως ότου το κολάρο επιστρέψει στην αρχική του θέση. Βεβαιωθείτε για τη σωστή στερέωση του ζεύκτη στην έξοδο ισχύος.

17 ΚΩΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΟΣ

Περάστε τον ομφαλό του ζεύκτη στην έξοδο ισχύος και τοποθετήστε τον πείρο έτσι ώστε το κωνικό προφίλ να προσαρμόσει στο λαιμό της εξόδου ισχύος.

Ροτή σφιξίματος Συνιστώμενη ροτή σφιξίματος:

-150 Nm (110 ft lbs) για προφίλ 1 3/8" Z6 ή Z21

-220 Nm (160 ft lbs) για προφίλ 1 3/4" Z6 ή Z20

Για την αντικατάσταση, μη χρησιμοποιείτε κοινό μπουλόνι, αλλά κωνικό μπουλόνι Bondioli & Pavesi.

18 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ

Περάστε τον ομφαλό του ζεύκτη στην έξοδο ισχύος και τοποθετήστε το μπουλόνι.

Συνιστώμενη ροτή σφιξίματος:

-90 Nm (65 ft lbs) για μπουλόνια M12.

-140 Nm (100 ft lbs) για μπουλόνια M14.

19 Χρησιμοποιήστε μόνο μπουλόνια των ενδεδειγμένων διαστάσεων και κατηγορίας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του μηχανήματος. Επιλέξτε το μήκος του μπουλονιού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η προεξοχή του.

ΛΙΠΑΝΣΗ

20 Όλες οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται με τα κατάλληλα εξαρτήματα για την πρόληψη αυχημάτων.

21 Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή ελαττωματικά μέρη με γνήσια ανταλλακτικά Bondioli & Pavesi. Μην αλλάζετε και μην τροποποιείτε κανένα εξάρτημα του άξονα μετάδοσης κίνησης. Για διαδικασίες που δεν προβλέπονται από το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία της Bondioli & Pavesi.

22 ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χωρίστε τα δύο μέρη του άξονα μετάδοσης κίνησης και γρασάρετε με το χέρι τους τηλεσκοπικούς σωλήνες αν δεν προβλέπεται γρασάδόρος για το σκοπό αυτό.

23 ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 80 ΜΟΙΡΩΝ

Ελέγχετε την απόδοση και λιπάνετε κάθε εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα μετάδοσης. Καθαρίστε και γρασάρετε το σύστημα μετάδοσης στο τέλος της εποχιακής χρήσης. Λιπάνετε τα εξαρτήματα σύμφωνα με το παρουσιαζόμενο σχέδιο, τα διαστήματα λίπανσης εκφράζονται σε ώρες.

Οι ποσότητες γράσου που αναφέρονται στο εγχειρίδιο συνιστώνται για ένα χρονικό διάστημα 50 ώρών. Ιδιαίτερα αυστηρές εφαρμογές σε επιθετικό περιβάλλον ενδέχεται να απαιτούν λιπάνσεις πιο συχνές από τις 50 ώρες.

Υποδεικνυόμενες ποσότητες σε γραμμάρια (g). 1 ουγγία (oz.) = 28.3 g (γραμμάρια).

Αντλήστε γράσο στους σταυρούς έως ότου αρχίσει να βγαίνει από τα ρουλεμάν.

Αντλήστε το γράσο βαθμιαία και όχι απότομα.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γράσο NLGI βαθμού 2.

Στο τέλος της εποχιακής χρήσης, συνιστάται να αφαιρέσετε το γράσο που ενδεχομένως να έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό του προστατευτικού του ομοκινητικού συνδέσμου.

24 ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 80 ΜΟΙΡΩΝ

Ευθυγραμμίστε τις οπές του ελάσματος προστασίας με τους γρασαδόρους των σταυρών και του κεντρικού σώματος του ομοκινητικού συνδέσμου. Το γράσο που αντλείται στο σώμα του ομοκινητικού συνδέσμου λιπαίνει και τον δακτύλιο συγκράτησης του ελάσματος προστασίας μέσω του εσωτερικού καναλιού. Συνιστάται να αντλείται κάθε 50 ώρες τουλάχιστον μια ποσότητα ίση με αυτήν που αναγράφεται στον πίνακα στο σημείο 23.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

25 RA - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Μηδενίζει την επιστροφή ισχύος από το μηχάνημα προς το τρακτέρ κατά το στάδιο επιβράδυνσης ή ακινητοποίησης της εξόδου ισχύος.

 Μην πλησιάζετε το μηχάνημα εάν δεν ακινητοποιηθούν όλα τα εξαρτήματά του. Λιπαίνετε κάθε 50 ώρες εργασίας και ύστερα από περίοδο ακινησίας.

26 SA - LN ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Διακόπτει τη μετάδοση της ισχύος όταν η ροπή ξεπερνά την προκαθορισμένη τιμή.

Αποσυνδέστε αμέσως το παρτικόφ όταν ακούσετε το θόρυβο που οφείλεται στις καστανίες.

Λιπαίνετε κάθε 50 ώρες εργασίας και ύστερα από περίοδο ακινησίας.

27 LB - ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΜΕ ΜΠΟΥΛΟΝΙ

Επεμβαίνει διακόπτοντας τη μετάδοση ισχύος όταν η μεταδιδόμενη ροπή ξεπερνά την τιμή της ρύθμισης.

Για να αποκατασταθεί η μετάδοση κίνησης, πρέπει να αντικαταστήσετε την κομμένη βίδα με άλλη ίσης διαμέτρου, κλάσης και μήκους.

Λιπαίνετε τους περιοριστές LB που διαθέτουν γρασαδόρο τουλάχιστον μία φορά κάθε εποχή και ύστερα από περίοδο ακινησίας.

28 LR - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ

Διακόπτει τη μεταφορά ισχύος όταν παρουσιάζεται αιχμή ροπής μεταλύτερη από την τιμή ρύθμισης. Κατά την επέμβαση της διάταξης, η μετάδοση ισχύος είναι κομμένη αλλά μπορεί να επανέλθει αυτόματα ενεργοποιώντας το σύστημα μετάδοσης με χαμηλή ταχύτητα, μετά την αποκατάσταση του μπουκώματος.

Η διάταξη λιπαίνεται κατά τη συναρμολόγηση και δεν απαιτεί περιοδική λίπανση.

29 GE - ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Απορροφά τις ροπές αιχμής και αποσβένει τους κραδασμούς και τα εναλλασσόμενα φορτία. Δεν απαιτεί περιοδική συντήρηση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΡΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΡΙΒΗΣ

Κατά την τοποθέτηση και ύστερα από περίοδο ακινησίας, ελέγχετε την απόδοση των δισκών τριβής.

• Αν οι δισκοί του συμπλέκτη είναι εκτεθειμένοι (βλέπε εικ. 30), ο συμπλέκτης είναι τύπου FV με ελατηριωτό δακτύλιο και FFV με ελικοειδείς δακτυλίους. Μετρήστε και

ρυθμίστε το ύψος του ελατηρίου όπως στην εικόνα 31. Αν οι δίσκοι του συμπλέκτη είναι καλυμμένοι από μεταλλικό έλασμα (βλέπε εικ. 32), ο συμπλέκτης είναι τύπου FT.

Αν οι δίσκοι του συμπλέκτη είναι εκτεθειμένοι και τα μπουλόνια έχουν τυφλά παξιμάδια, ο συμπλέκτης είναι τύπου FK.

Στο τέλος της εποχιακής χρήσης, χαλαρώστε την πίεση των ελατηρίων και διατηρήστε το σύστημα στεγνό. Πριν το χρησιμοποιήσετε, ελέγχετε την απόδοση των δίσκων τριβής και αποκαταστήστε τη συμπίεση των ελατηρίων στην αρχική της τιμή.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης από συχνά και παρατεταμένα πατιναρίσματα, απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία της Bondioli & Pavesi.

30 FV - ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΡΙΒΗΣ

Το πατινάρισμα των δίσκων τριβής, περιορίζει την τιμή της μεταδιδόμενης ροπής. Ροπές αιχμής και υπερφορτώσεις μικρής διάρκειας μηδενίζονται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν περιοριστής ροπής, όσο και σαν διάταξη εικόνης σε μηχανήματα με μεγάλη αδράνεια. Η ρύθμιση μπορεί να μεταβληθεί, αλλάζοντας το ύψος εργασίας του ελατηρίου. Στο συμπλέκτη FV οι μεταλλικοί δίσκοι και οι δίσκοι τριβής είναι εκτεθειμένοι.

31 Η ρύθμιση των περιοριστών ροπής με δίσκους τριβής FV, αλλάζει με το ύψος h των ελατηρίων. Για να αυξήσετε/μειώσετε τη ρύθμιση, βιδώστε/ξεβιδώστε τα οχτώ παξιμάδια κατά 1/4 της στροφής και ελέγχετε τη σωστή λειτουργία. Εν ανάγκη, επαναλάβατε τη διαδικασία. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο των μπουλονιών, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί.

32 FT - FK - ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΡΙΒΗΣ

Το πατινάρισμα των δίσκων τριβής, περιορίζει την τιμή της μεταδιδόμενης ροπής. Ροπές αιχμής και υπερφορτώσεις μικρής διάρκειας μηδενίζονται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν περιοριστής ροπής, όσο και σαν διάταξη εικόνης σε μηχανήματα με μεγάλη αδράνεια. Ο συμπλέκτης FT έχει ένα μεταλλικό έλασμα γύρω από την περιφέρειά του. Η συμπίεση του ελατηρίου είναι σωστή όταν εφαρμόζει στο μεταλλικό έλασμα. Η συνθήκη αυτή επιτυγχάνεται σφίγγοντας τα μπουλόνια έως ότου το ελατηρίο μπλοκάρει το έλασμα και ξεβιδώνοντας εν συνεχείᾳ το παξιμάδι κατά 1/4 της στροφής. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο των μπουλονιών, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί. Ο συμπλέκτης FK έχει μπουλόνια με τυφλά παξιμάδια. Η συμπίεση του ελατηρίου είναι σωστή, όταν τα παξιμάδια είναι πλήρως βιδωμένα. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά μπουλόνια και παξιμάδια B&P.

33 Αν στο ζεύκτη με φλάντζα υπάρχουν τέσσερα παξιμάδια με χωνευτό εξάγωνο, εκτός από τα οχτώ μπουλόνια, ο συμπλέκτης διαθέτει Σύστημα απελευθέρωσης. Η μείωση του ελατηρίου μειώνεται στο ελάχιστο διάστημα στην οποία τα τέσσερα παξιμάδια βιδώθωσούν στη φλάντζα. Βλέπε έντυπο οδηγών για τους συμπλέκτες με Σύστημα απελευθέρωσης. Το Σύστημα απελευθέρωσης, επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης των δίσκων τριβής και τη μείωση στο ελάχιστο της ώθησης των ελατηρίων στους δίσκους τριβής κατά τη διάρκεια των περιόδων ακινησίας. Οι συμπλέκτες με Σύστημα απελευθέρωσης, διατίθενται με εγχειρίδιο οδηγιών και συντήρησης. Διαβάστε το εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση του Συστήματος απελευθέρωσης.

34 FFV - ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΡΙΒΗΣ

Το πατινάρισμα των δίσκων τριβής, περιορίζει την τιμή της μεταδιδόμενης ροπής. Ροπές αιχμής και υπερφορτώσεις μικρής διάρκειας μηδενίζονται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν περιοριστής ροπής, όσο και σαν διάταξη εικόνης σε μηχανήματα με μεγάλη αδράνεια. Η ρύθμιση μπορεί να μεταβληθεί, αλλάζοντας το ύψος εργασίας των ελατηρίων. Στο συμπλέκτη FFV οι μεταλλικοί δίσκοι και οι δίσκοι τριβής είναι εκτεθειμένοι.

35 Η ρύθμιση των περιοριστών ροπής με δίσκους τριβής FFV, αλλάζει με το ύψος h των ελατηρίων. Για να αυξήσετε/μειώσετε τη ρύθμιση, βιδώστε/ξεβιδώστε τα οχτώ παξιμάδια κατά 1/4 της στροφής και ελέγχετε τη σωστή λειτουργία. Εν ανάγκη, επαναλάβατε τη διαδικασία. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο των μπουλονιών, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί.

Συνδυάζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του περιοριστή ροπής με δίσκους τριβής και του ελεύθερου τροχού.

Χρησιμοποιείται σε μηχανήματα με μεγάλη περιστρεφόμενη μάζα.

 Μην πλησιάζετε το μηχάνημα εάν δεν ακινητοποιηθούν όλα τα εξαρτήματά του. Λιπαίνετε κάθε 50 ώρες εργασίας και ύστερα από περίοδο ακινησίας.

37 Οι συμπλέκτες μπορούν να φτάσουν υψηλές θερμοκρασίες. **Μην τους αγγίζετε!**

Για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς, διατηρείτε την περιοχή κοντά στο συμπλέκτη, καθαρή από εύφλεκτα υλικά και αποφύγετε το παρατεταμένο πατινάρισμα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

38 Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης.

39 Βγάλτε το χωνί βάσης και το σωλήνα.

40 Αφαιρέστε την κυματοειδή ζώνη και βγάλτε το δακτύλιο στήριξης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

41 Γρασάρετε την έδρα του δακτυλίου στήριξης στους εσωτερικούς ζεύκτες.

42 Τοποθετήστε το δακτύλιο στήριξης στον αύλακα με τον πείρο αναφοράς γυρισμένο προς το σωλήνα μετάδοσης.

43 Τοποθετήστε την κυματοειδή λωρίδα εισάγοντας τον πείρο αναφοράς του δακτυλίου στην ειδική οπή της λωρίδας.

44 Τοποθετήστε το χωνί βάσης με το σωλήνα εισάγοντας τον πείρο αναφοράς και το γρασαδόρο του δακτυλίου στις ειδικές οπές στο χωνί.

45 Βιδώστε τις βίδες στερέωσης.

Δε συνιστάται η χρήση κατσαβιδιού.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ G9

46 Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης.

47 Βγάλτε το χωνί βάσης και το σωλήνα.

48 Αφαιρέστε την κυματοειδή ζώνη και βγάλτε το δακτύλιο στήριξης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ G9

49 Γρασάρετε την έδρα του δακτυλίου στήριξης στους εσωτερικούς ζεύκτες.

50 Τοποθετήστε το δακτύλιο στήριξης στο λαιμό με το γρασαδόρο προς την πλευρά του σωλήνα μετάδοσης.

51 Περάστε την κυματοειδή ζώνη προσαρμόζοντας το γρασαδόρο στο ειδικό άνοιγμα.

52 Τοποθετήστε το χωνί βάσης και το σωλήνα.

53 Βιδώστε τις βίδες στερέωσης.
Δε συνιστάται η χρήση κατσαβιδιού.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

54 Ξεβιδώστε τις βίδες του ελάσματος προστασίας.

55 Ξεβιδώστε τις βίδες του χωνιού βάσης.

56 Βγάλτε το χωνί βάσης και το σωλήνα.

57 Βγάλτε το έλασμα προστασίας.

58 Ελευθερώστε το ελατήριο συγκράτησης και αφήστε το σε μία από τις δύο τρύπες του δακτυλίου για να μην το χάσετε.

59 Ανοίξτε τους δακτυλίους στήριξης και βγάλτε τους από τις έδρες τους.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

60 Γρασάρετε τις έδρες και τοποθετήστε τους δακτυλίους στήριξης του προστατευτικού.

Τοποθετήστε το δακτύλιο στον εσωτερικό ζεύκτη με τον πείρο αναφοράς γυρισμένο προς το σωλήνα μετάδοσης.

61 Τοποθετήστε το δακτύλιο στήριξης στον ομοκινητικό σύνδεσμο με τους πείρους προς τον εξωτερικό ζεύκτη. Ο δακτύλιος διαθέτει γρασαδόρο που χρησιμοποιείται μόνο για ομοκινητικούς συνδέσμους 50°. Μη λαμβάνετε υπόψη το γρασαδόρο του μεγάλου δακτυλίου για την προστασία συνδέσμων 80°.

Συνδέστε το ελατήριο συγκράτησης στα δύο άκρα του δακτυλίου στήριξης.

63 Εισάγετε το έλασμα προστασίας ευθυγραμμίζοντας τις ακτινικές οπές με τους κρίκους του δακτυλίου στήριξης και την οπή στον πυθμένα με τον πείρο αναφοράς του μικρού δακτυλίου. Ο γρασαδόρος του δακτυλίου πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τις οπές στο έλασμα προστασίας.

64 Βεβαιωθείτε ότι οι ακτινικές οπές του ελάσματος προστασίας είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές στους κρίκους του δακτυλίου στήριξης και ότι ο πείρος αναφοράς είναι τοποθετημένος. Βιδώστε τις 6 βίδες με φλάντζα του ελάσματος προστασίας. Δε συνιστάται η χρήση ηλεκτρικού κατσαβιδιού.

65 Τοποθετήστε το χωνί βάσης με το σωλήνα εισάγοντας τον πείρο αναφοράς του δακτυλίου στην οπή στο χωνί βάσης. Ο γρασαδόρος του δακτυλίου προκυπτεί στην οπή του χωνιού βάσης.

66 Βιδώστε τις 3 βίδες στερέωσης του ελάσματος προστασίας. Δε συνιστάται η χρήση κατσαβιδιού.

- 67** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του άκαμπτου κελύφους.
- 68** Τραβήξτε έξω το άκαμπτο κέλυφος.
- 69** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του χωνιού.
- 70** Αφαιρέστε το συγκρότημα χωνιού και προστατευτικού σωλήνα.
- 71** Βγάλτε τον αποστάτη.
- 72** Ελευθερώστε το ελατήριο συγκράτησης και αφήστε το σε μία από τις δύο τρύπες του δακτυλίου, για να μην το χάσετε.
- 73** Ανοίξτε τον δακτύλιο στήριξης του ομοκινητικού συνδέσμου και αφαιρέστε τον από την έδρα του.
- 74** Ανοίξτε τον δακτύλιο στήριξης και βγάλτε τον από την έδρα του.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

- 75** Γρασάρετε την έδρα του δακτυλίου στήριξης ζευκτών.
- 76** Γρασάρετε την έδρα του περικοχλίου στήριξης του ομοκινητικού συνδέσμου.
- 77** Τοποθετήστε τον δακτύλιο στήριξης στον ομοκινητικό σύνδεσμο με τους πείρους προς τον εσωτερικό ζεύκτη.
- 78** Συνδέστε το ελατήριο συγκράτησης στα δύο άκρα του δακτυλίου στήριξης.
- 79** Τοποθετήστε τον δακτύλιο στον εσωτερικό ζεύκτη με τον πείρο αναφοράς προς την πλευρά του σωλήνα μετάδοσης..
- 80** Βεβαιωθείτε ότι τα ακτινικά ανοίγματα του ελάσματος προστασίας είναι ευθυγραμμισμένα με τα ανοίγματα στους πείρους του δακτυλίου στήριξης και ότι ο πείρος αναφοράς έχει τοποθετηθεί.
- 81** Τοποθετήστε το άκαμπτο κέλυφος προσανατολίζοντας τα ανοίγματα όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 82** Βιδώστε τις βίδες στερέωσης στο άκαμπτο κέλυφος. Δεν συνιστάται η χρήση βιδολόγων.
- 83** Τοποθετήστε τον δακτύλιο στον εσωτερικό ζεύκτη με τον πείρο αναφοράς του δακτυλίου προς την πλευρά του σωλήνα μετάδοσης. Ο γρασαδόρος του δακτυλίου εφαρμόζει στην οπή του χωνιού βάσης.
- 84** Βιδώστε τις 3 βίδες στερέωσης της προστατευτικής λωρίδας. Δεν συνιστάται η χρήση κατσαβιδιού.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΤΥΞΕΤΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΚΑΡΝΤΑΝ

H Bondioli & Pavesi σας συνιστά να μην τροποποιείτε τα προϊόντα της και σε κάθε περίπτωση να απευθύνεστε στην Αντιπροσωπεία της εταιρίας. Εάν είναι αναγκαία η σύμπτυξη του άξονα μετάδοσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

85 Βγάλτε την προστασία.

86 Συμπτύξτε τους σωλήνες μετάδοσης στο επιθυμητό μήκος.

Οι τηλεσκοπικοί σωλήνες πρέπει να υπερκαλύπτονται τουλάχιστον κατά το 1/2 του μήκους τους σε κανονικές συνθήκες εργασίας και τουλάχιστον κατά το 1/3 σε κάθε συνθήκη εργασίας. Ακόμα και όταν η μετάδοση δεν περιστρέφεται, οι τηλεσκοπικοί σωλήνες πρέπει να διατηρούν μια κατάλληλη υπερκάλυψη προς αποφυγή προσκρούσεων.

87 Λειάνετε σχολαστικά με μια λίμα τα άκρα και των δύο σωλήνων και ειδικότερα το εξωτερικό άκρο του εσωτερικού σωλήνα και το εσωτερικό άκρο του εξωτερικού σωλήνα.

Καθαρίστε τους σωλήνες και αφαιρέστε εντελώς τα ρινίσματα και το λιμάρισμα. Σε περίπτωση **μείωσης του μήκους της μετάδοσης**, ήλείανση, ο καθαρισμός και το εκ νέου γρασάρισμα των σωλήνων πρέπει να εκτελούνται σωστά για τη σωστή διάρκεια ζωής της μετάδοσης.

88 Κόψτε τους σωλήνες προστασίας έναν-έναν, κατά το ίδιο μήκος που συμπτύξατε τους σωλήνες μετάδοσης.

89 Γρασάρετε τον εσωτερικό σωλήνα μετάδοσης και τοποθετήστε πάλι την προστασία.

90 Ελέγξτε το μήκος του άξονα μετάδοσης κίνησης στις συνθήκες ελάχιστης και μεγιστηριανής επιμήκυνσης στο μηχάνημα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

91 ΦΘΟΡΑ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΖΕΥΚΤΩΝ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Μειώστε τη γωνία λειτουργίας.
- Αποσυνδέστε το παρτικόφ στις μανούβρες κατά τις οποίες οι γωνίες των συνδέσμων ξεπερνούν τις 45°.

92 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΖΕΥΚΤΩΝ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΡΟΠΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

- Αποφύγετε τις υπερφορτώσεις και τις συνδέσεις του παρτικόφ όταν το μηχάνημα είναι φορτωμένο.
- Ελέγξτε την απόδοση του περιοριστή ροπής.

93 ΣΠΑΣΙΜΟ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΡΟΠΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Ξ Αποφύγετε τις υπερφορτώσεις και τις συνδέσεις του παρτικόφ όταν το μηχάνημα είναι φορτωμένο.

Ξ Ελέγξτε την απόδοση του περιοριστή ροπής.

94 ΠΡΟΩΡΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ξ Μην υπερβαίνετε την ταχύτητα και την ισχύ που καθορίζονται στο εγχειρίδιο του μηχανήματος.

ΑΝΕΓΑΡΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

Ξ Ακολουθήστε τις οδηγίες του σημείου 23.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

- Αποφύγετε τις συνθήκες που προκαλούν υπερβολική επιμήκυνση του άξονα μετάδοσης κίνησης τύπου καρντάν.
- Για ακίνητα μηχανήματα: τοπιοθετήστε το τρακτέρ σε τέτοια θέση ως προς το μηχάνημα, ώστε οι τηλεσκοπικοί σωλήνες να υπερκαλύπτονται όπως αναφέρεται στο σημείο 3.

96 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ ΑΙΧΜΗΣ

- Αποφύγετε τις υπερφορτώσεις και τις συνδέσεις του παρτικόφ όταν το μηχάνημα είναι φορτωμένο.
- Ελέγξτε την απόδοση του περιοριστή ροτήγις.
- Βεβαιωθείτε στις μανούβρες, ο άξονας μετάδοσης κίνησης δεν έρχεται σε επαφή με το τρακτέρ ή το μηχάνημα.

97 ΠΡΟΩΡΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο Λίπανση

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

- Βλέπε οδηγίες στο σημείο 3.

98 ΠΡΟΩΡΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΡΙΚΩΝ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

- Ξ Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σημείο 23.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΗ

- Βλέπε οδηγίες στο σημείο 5.

99 Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα των αξόνων μετάδοσης κίνησης τύπου καρντάν

Bondioli & Pavesi είναι πλήρως ανακυκλώσιμα. Για καθαρό περιβάλλον, κατά την

αντικατάστασή τους πρέπει να περισυλλέγονται κατάλληλα.

MONTAŻ

- 1** Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy wykonywać w odpowiedniej odzieży ochronnej.
- 2** Symbol ciągnika na osłonie oznacza stronę ciągnika napędu. Ewentualny ogranicznik momentu obrotowego lub wolne koło muszą być zawsze montowane od strony maszyny.
- 3** Rury teleskopowe muszą zachodzić na siebie przynajmniej w 1/2 ich długości w normalnych warunkach pracy i przynajmniej w 1/3 ich długości we wszystkich warunkach pracy.
Nawet gdy napęd się nie obraca, rury teleskopowe muszą odpowiednio na siebie zachodzić, aby uniknąć zacinania się.
- 4** Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, czy napęd kardanowy jest prawidłowo przymocowany do ciągnika i do maszyny.
Sprawdzić dokręcenie ewentualnych śrub mocujących.
- 5** Zamocować łańcuchy przytrzymujące osłonę. Najlepiej, gdy łańcuch jest w położeniu promieniowym względem napędu. Wyregulować długość łańcuchów tak, by umożliwiały wyginanie się napędu we wszystkich warunkach pracy, transportu i manewrowania. Unikać okręcania się łańcuchów wokół napędu z powodu nadmiernej długości.
- 6** Jeśli długość łańcucha nie została prawidłowo wyregulowana i występuje jego nadmierne napinanie, na przykład podczas manewrów maszyny, hak łączący w kształcie "S" otwiera się i łańcuch odczepia się od osłony.
W tym przypadku trzeba wymienić łańcuch.
Hak w kształcie "S" nowego łańcucha musi być przełożony przez ucho lejka podstawowego i musi być zamknięty, aby uniemożliwić wysuwanie się, zachowując swoją okrągłość.
- 7** Jeśli długość łańcucha z urządzeniem oddzielającym od lejka podstawowego nie została prawidłowo wyregulowana i występuje jego nadmierne napinanie, na przykład podczas manewrów maszyny, hak sprężynowy odczepia się od pierścienia mocującego a łańcuch odczepia się od osłony.
W tym przypadku łańcuch można łatwo ponownie przyczepić zgodnie z poniższą procedurą.
- 8** Otworzyć pierścień mocujący odkręcając śrubę i odsuwając płytke.
- 9** Włożyć łańcuch w pierścień mocujący i ustawić płytke.
- 10** Unieruchomić płytke śrubą.
- 11** Nie używać łańcuchów do transportu lub podtrzymywania napędu kardanowego po skończonej pracy. Użyć odpowiedniej podpory, jak pokazano na rysunku.
- 12** Czyścić i smarować odbiór mocy ciągnika i maszyny, aby ułatwić montaż napędu kardanowego.

13 Napęd transportować w pozycji poziomej, aby ewentualne wysunięcie się nie spowodowało wypadku lub uszkodzenia osłony. Zależnie od masy napędu stosować odpowiednie środki transportu.

14 PRZYCISK

Wcisnąć przycisk i założyć piastę widełek na odbiór mocy tak, by przycisk został zwolniony w rowku. Sprawdzić, czy przycisk powraca w położenie wyjściowe po zamocowaniu do odbioru mocy.

15 PIERŚCIEŃ KULKOWY

Ustawić widełki w linii napędu pomocniczego. Przekręcić pierścień w położenie zwolnienia. Wsunąć widełki całkowicie na napęd pomocniczy. Odsunąć pierścień i pociągnąć widełki do tyłu tak, by kulki zwolniły się w rowku napędu pomocniczego a pierścień powrócił do położenia wyjściowego. Sprawdzić, czy widełki są prawidłowo zamocowane na odbiorze mocy.

16 PIERŚCIEŃ KULKOWY AUTOMATYCZNY

Pociągnąć pierścień aż do zatrzymania w położeniu cofniętym. Wsunąć widełki na napęd pomocniczy tak, by pierścień zwolnił się w położeniu wyjściowym. Sprawdzić, czy widełki są prawidłowo zamocowane na odbiorze mocy.

17 ŚRUBA STOŻKOWA

Założyć piastę widełek na odbiór mocy i włożyć sworzeń tak, by profil stożkowy przylegał do rowka napędu pomocniczego.

Moment obrotowy dokręcania Zalecany moment obrotowy dokręcania:

- 150 Nm (110 ft lbs) dla profili 1 3/8" Z6 lub Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) dla profili 1 3/4" Z6 lub Z20.

Nie zastępować normalną śrubą, używać śruby stożkowej Bondioli & Pavesi.

18 ŚRUBA DOKRĘCAJĄCA

Założyć piastę widełek na odbiór mocy i włożyć śrubę.

Zalecany moment obrotowy dokręcania:

- 90 Nm (65 ft lbs) dla śrub M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) dla śrub M14.

19 Stosować wyłącznie śruby o wymiarach i klasie podanych w instrukcji maszyny. Wybrać długość śruby tak, by zminimalizować jej wystawianie.

SMAROWANIE

20 Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy wykonywać w odpowiedniej odzieży ochronnej.

21 Wymienić elementy zużyte lub uszkodzone na oryginalne części zamienne Bondioli & Pavesi. Nie modyfikować jakichkolwiek części napędu, w przypadku czynności nieprzewidzianych w instrukcji użytkowania i konserwacji należy zwrócić się do sprzedawcy Bondioli & Pavesi.

22 SMAROWANIE ELEMENTÓW TELESKOPOWYCH

Oddzielić dwie części napędu i nasmarować ręcznie elementy teleskopowe, jeśli do tego celu nie jest przewidziana smarownica.

23 Sprawdzić sprawność i naoliwić wszystkie części przed użyciem napędu. Wyczyścić i nasmarować napęd po skończonym sezonie robót. Smarować części według schematu na rysunku. Częstotliwość smarowania wyrażono w

godzinach. Ilości smaru podawane w instrukcji są zalecane przy częstotliwości smarowania co 50 godzin. **W razie stosowania w ekstremalnych warunkach smarowanie może być wymagane częściej niż co 50 godzin.**

Ilości podane w gramach (g). 1 uncja (oz.) = 28,3 g (gramów).

Pompować smar do jarzm krzyżowych, aż zacznie wypływać z łożysk.

Pompować smar stopniowo, nie impulsywnie. Zaleca się stosowanie smaru NLGI stopień 2. Po skończonym sezonie robót zaleca się usunięcie ewentualnego smaru zebranego pod osłoną przegubu homokinetycznego.

24 SMAROWANIE PRZEGUBU HOMOKINETYCZNEGO 80°

Wyosiąwać otwory opaski ochronnej ze smarownicami jarzm krzyżowych oraz korpusu środkowego przegubu homokinetycznego. Smar wpompowany w korpus środkowy przegubu homokinetycznego smaruje również wspornik opaski ochronnej poprzez kanał wewnętrzny. Zaleca się pompowanie co 50 godzin co najmniej takiej ilości smaru, jak podano w tabeli w punkcie 23.

OGRANICZNIKI MOMENTU OBROTOWEGO I WOLNE KOŁO

25 RA - WOLNE KOŁO

Eliminuje powroty mocy z maszyny do ciągnika podczas zwalniania i zatrzymywania odbioru mocy.

⚠ Nie zbliżać się do maszyny przed zatrzymaniem się wszystkim części. Smarować co 50 godzin roboczych i po każdym okresie bezczynności.

26 SA - LN ZAPADKOWY OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO

Przerywa przenoszenie mocy, gdy moment obrotowy przekroczy wartość kalibrowania. Bezzwłocznie odłączyć napęd pomocniczy po usłyszeniu odgłosu zwalnianej zapadki. Smarować co 50 godzin roboczych i po każdym okresie bezczynności.

27 LB - ŚRUBOWY OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO

Zadziała przerywając przenoszenie mocy, gdy przenoszony moment obrotowy przekroczy wartość kalibrowania. Aby przywrócić napęd, trzeba wymienić przeciętą śrubę na nową o takiej samej średnicy, długości i tej samej klasie. Smarować ograniczniki LB wyposażone w smarownicę przynajmniej raz na sezon i po każdym okresie bezczynności.

28 LR - AUTOMATYCZNY OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO

Przerywa przenoszenie mocy, gdy wartość szczytowa momentu obrotowego przekroczy wartość kalibrowania. Podczas działania tego urządzenia przekazywanie mocy jest przerwane, lecz może zostać automatycznie wznowione poprzez włączenie przekazywania z małą prędkością po usunięciu zalania silnika. Urządzenie jest smarowane w momencie montażu i nie wymaga smarowania okresowego.

29 GE - SPRZĘGŁO PODATNE

Absorbuje szczytowe wartości momentu obrotowego i tłumi wibracje i obciążenia przemienne. Nie wymaga konserwacji okresowej.

CIERNE OGRANICZNIKI MOMENTU OBROTOWEGO TARCZOWE

W momencie instalacji urządzenia lub podłuższym okresie bezczynności sprawdzić sprawność tarcz ciernych.

- Jeśli tarcze sprzęgła są odkryte, (patrz rysunek 30) sprzęgło jest typu FV ze sprężyną talerzową i FFV ze sprężynami śrubowymi. Zmierzyć i wyregulować

wysokość sprężyny zgodnie z rysunkiem 31. Jeśli tarcze sprzęgła są pokryte metalową opaską (patrz rysunek 32) sprzęgło jest typu FT. **Jeśli tarcze sprzęgła są odkryte a śruby posiadają nakrętki kapturkowe, jest to sprzęgło typu FK.** Po skończonym sezonie robót zwolnić sprężyny i przechowywać urządzenie w suchym miejscu. Przed ponownym użyciem sprawdzić sprawność tarcz ciernych i ponownie naciągnąć sprężyny do wartości oryginalnej. W przypadku przegrzewania się spowodowanego częstymi i długimi poślizgami skonsultować się ze sprzedawcą maszyny lub ze sprzedawcą Bondioli & Pavesi.

30 FV - CIERNY OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO TARCZOWY

30 Poślizg tarcz ciernych ogranicza wartość przenoszonego momentu obrotowego. Wartości szczytowe momentu obrotowego i krótkotrwale przeciążenia są eliminowane. Można stosować zarówno jako ogranicznik momentu obrotowego jak i jako urządzenie rozruchowe do maszyn o dużej bezwładności.

Kalibrowanie jest regulowane poprzez ustawienie wysokości pracy sprężyny. W sprzęgu FV tarcze metalowe i cierne są odkryte.

31 Kalibrowanie ciernych ograniczników momentu obrotowego tarczowych FV

31 zmienia się zależnie od wysokości h sprężyn. Aby zwiększyć/zmniejszyć kalibrowanie dokręcić/odkręcić osiem nakrętek o 1/4 obrotu i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania. Czynność powtórzyć, jeśli jest to konieczne. Unikać nadmiernego dokręcenia śrub, może to spowodować pogorszenie działania urządzenia.

32 FT - FK - CIERNE OGRANICZNIKI MOMENTU OBROTOWEGO TARCZOWY

Poślizg tarcz ciernych ogranicza wartość przenoszonego momentu obrotowego. Wartości szczytowe momentu obrotowego i krótkotrwale przeciążenia są eliminowane. Można stosować zarówno jako ogranicznik momentu obrotowego jak i jako urządzenie rozruchowe do maszyn o dużej bezwładności. Sprzęgło FT ma metalową opaskę wokół swego obwodu. Naciąg sprężyny jest prawidłowy, gdy przylega ona do metalowej opaski. Można uzyskać taki stan poprzez dokręcenie śrub aż do zablokowania opaski przez sprężynę a następnie odkręcając nakrętkę o 1/4 obrotu. Unikać nadmiernego dokręcenia śrub, może to spowodować pogorszenie działania urządzenia. mutterne er skrudd helt til. Bruk kun B&P spesialbolter og -muttere.

Sprzęgło FK jest wyposażone w śruby z nakrętkami kapturkowymi. Ścislanie sprężyny jest prawidłowe, gdy nakrętki są całkowicie dokręcone. Używać tylko specjalnych śrub i nakrętek B&P.

33 Jeżeli w widełkach kołnierzowych znajdują się, oprócz ośmiu śrub, cztery

33 kołki z łączem sześciokątnym wpuszczanym, sprzęgło jest wyposażone w System Zwalniający. Naciąg sprężyny jest zredukowany do minimum, gdy cztery kołki są wkręcane w kołnierz. Patrz arkusz z instrukcjami załączony do sprzęgów wyposażonych w System Zwalniający. System Zwalniający umożliwia sprawdzenie stanu tarcz ciernych i zmniejszenie do minimum docisku sprężyn na tarcze cierne w okresach bezczynności. Sprzęgło wyposażone w System Zwalniający

! są dostarczane wraz z instrukcją użytkowania i konserwacji, przeczytać instrukcję, aby prawidłowo używać Systemu Zwalniającego.

34 FFV - CIERNY OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO TARCZOWY

34 Poślizg tarcz ciernych ogranicza wartość przenoszonego momentu obrotowego. Wartości szczytowe momentu obrotowego i krótkotrwale przeciążenia są eliminowane. Można stosować zarówno jako ogranicznik momentu obrotowego jak i jako urządzenie rozruchowe do maszyn o dużej bezwładności.

Kalibrowanie jest regulowane poprzez ustawienie wysokości pracy sprężyn.

35 W spręzgle FFV tarcze metalowe i cierne są odkryte.

Kalibrowanie ciernych ograniczników momentu obrotowego tarczowych FFV zmienia się zależnie od wysokości h sprężyn. Aby zwiększyć/zmniejszyć kalibrowanie dokreći/odkręcić osiem nakrętek o 1/4 obrotu i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania. Czynność powtórzyć, jeśli jest to konieczne. Unikać nadmiernego dokręcenia śrub, może to spowodować pogorszenie działania urządzenia.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK CIERNY OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO TARCZOWY Z WOLNYM KOŁEM

Łączy funkcjonalność ciernego ogranicznika tarczowego z charakterystykami wolnego koła. Stosowany w maszynach o dużej masie obrotowej.

 Nie zbliżać się do maszyny przed zatrzymaniem się wszystkim części. Smarować co 50 godzin roboczych i po każdym okresie bezczynności.

37 Sprzęgła mogą osiągać wysokie temperatury. **Nie dotykać!** Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, obszar przyległy do sprzęgła powinien być oczyszczony z materiałów palnych a ponadto należy unikać przedłużonych poślizgów.

DEMONTAŻ OSŁONY

38 Odkręcić śruby mocujące.

39 Ściągnąć lejek podstawowy i rurę.

40 Zdjąć opaskę falistą i wyciągnąć pierścień podtrzymujący.

MONTAŻ OSŁONY

41 Nasmarować gniazdo pierścienia podtrzymującego na widełkach wewnętrznych.

42 Zamontować pierścień podtrzymujący w rowku w taki sposób, aby sworzeń referencyjny był zwrócony w stronę rury napędowej.

43 Zamontować opaskę falistą wsuwając sworzeń referencyjny pierścienia w specjalny otwór w opasce.

44 Zamontować lejek podstawowy wraz z rurą wsuwając sworzeń referencyjny oraz smarownicę pierścienia w specjalne otwory w lejku.

45 Dokręcić śruby mocujące. Nie zaleca się używania śrubokrętów i kluczy.

DEMONTAŻ OSŁONY G9

46 Odkręcić śruby mocujące.

47 Ściągnąć lejek podstawowy i rurę.

48 Zdjąć opaskę falistą i wyciągnąć pierścień podtrzymujący.

- 49** Nasmarować gniazdo pierścienia podtrzymującego na widełkach wewnętrznych.
- 50** Włożyć pierścień podtrzymujący w rowek przy smarownicy zwróconej ku rurze napędowej.
- 51** Założyć opaskę falistą tak, by smarownica była ustawiona na odpowiedni otwór.
- 52** Założyć lejek podstawowy i rurę wsuwając smarownicę w otwór na lejku podstawowym.
- 53** Dokręcić śruby mocujące.
Nie zaleca się używania śrubokrętów i kluczy.

DEMONTAŻ OSŁONY PRZEGUBÓW RÓWNOBIEŻNYCH Z JEDNĄ OPASKĄ

- 54** Odkręcić śruby opaski ochronnej.
- 55** Odkręcić śruby lejka podstawowego.
- 56** Ściągnąć lejek podstawowy i rurę.
- 57** Ściągnąć opaskę ochronną.
- 58** Odczepić sprężynę podtrzymującą i pozostawić ją włożoną w jednym z dwóch otworów pierścienia, aby jej nie zgubić.
- 59** Rozszerzając pierścień podtrzymujące wyciągnąć je z gniazd.

MONTAŻ OSŁONY PRZEGUBÓW RÓWNOBIEŻNYCH Z JEDNĄ OPASKĄ

- 60** Nasmarować obsady i zainstalować pierścienie podtrzymujące osłony. Umieścić pierścień na widełkach wewnętrznych w taki sposób, aby sworzień referencyjny był zwrócony w stronę rury napędowej.
- 61** Ustawić pierścień podtrzymujący na sprzęgłe homokinetycznym z wypustkami zwróconymi ku widełkom wewnętrznym. Pierścień jest wyposażony w smarownicę stosowaną tylko do sprzęgeli homokinetycznych 50°. Smarownica pierścienia dużego nie może służyć do ochrony sprzęgiel 80°.
- 62** Zaczepić sprężynę podtrzymującą na dwóch brzegach pierścienia podtrzymującego.
- 63** Założyć opaskę ochronną w taki sposób, aby wyosiować otwory promieniowe z wypustkami pierścienia podtrzymującego oraz otwór na dnie ze sworzniem referencyjnym małego pierścienia. Smarownica pierścienia powinna być wyosiowana z otworami na opasce ochronnej.
- 64** Sprawdzić, czy otwory promieniowe opaski ochronnej są wyosiowane z otworami wykonanymi na wypustkach pierścienia podtrzymującego oraz

sworzeń referencyjny jest wsunięty. Przykręcić 6 śrub kołnierzowych opaski ochronnej. Odradza się stosowanie wkrętarki.

65 Zamontować lejek podstawowy wraz z rurą wsuwając sworzeń referencyjny pierścienia w otwór wykonany na lejku podstawowym. Smarownica pierścienia znajduje się w otworze lejka podstawowego.

66 Dokręcić 3 śruby mocujące opaski ochronnej. Nie zaleca się używania śrubokrętów i kluczy.

DEMONTAŻ OSŁONY PRZEGUBÓW RÓWNOBIEŻNYCH ZE SZTYWNĄ OSŁONĄ

67 Odkręcić śruby mocujące sztywną osłonę.

68 Wyjąć sztywną osłonę.

69 Odkręcić śruby mocujące lejek.

70 Odkręcić zespół lejka i osłonę rurową.

71 Zdjąć opaskę falistą.

72 Odczepić sprężynę przytrzymującą, pozostawiając ją umieszczoną w jednym z dwóch otworów tulei, aby jej nie zgubić.

73 Poszerzyć pierścień podtrzymujący przegubu równobieżnego i wyjąć go z gniazda.

74 Rozszerzając pierścień podtrzymujący wyciągnąć ją z gniazda.

MONTAŻ OSŁONY PRZEGUBÓW RÓWNOBIEŻNYCH ZE SZTYWNĄ OSŁONĄ

75 Nasmarować gniazdo pierścienia podtrzymującego widełki.

76 Nasmarować gniazdo pierścienia podtrzymującego na przegubie równobieżnym.

77 Ustawić pierścień podtrzymujący na sprzęgłe homokinetycznym z wypustkami zwróconymi ku widełkom wewnętrzny.

78 Zaczepić sprężynę podtrzymującą na dwóch brzegach pierścienia podtrzymującego.

79 Ustawić pierścień na widełkach wewnętrznych z trzpieniem referencyjnym zwróconym ku rurze napędowej.

80 Sprawdzić, czy otwory promieniste opaski ochronnej są ustawione współosiowo do otworów wykonanych na wypustkach pierścienia podtrzymującego oraz czy trzpień referencyjny został wsunięty.

81 Nasunąć sztywną osłonę, ustawiając otwory w sposób pokazany na rysunku.

Dokręcić śruby mocujące na sztywną osłonę. Odradza się używania wkrętarki.

83 Założyć lejek podstawowy i rurę wsuwając trzpień referencyjny pierścienia w otwór na lejku podstawowym. Smarownica pierścienia w otworze lejka podstawowego.

84 Dokręcić 3 śruby mocujące osłonę zabezpieczającą. Odradza się stosowania wkrętaków.

JAK SKRÓCIĆ WAŁ KARDANA

Bondioli & Pavesi zaleca niemodyfikowanie swoich produktów, a w każdym razie prosimy o kontakt ze sprzedawcą maszyny lub wykwalifikowanym mechanikiem z centrum serwisowego. Jeżeli konieczne jest skrócenie wału napędowego, należy przestrzegać następującej procedury.

85 Zdemontować osłonę.

86 Skrócić rury napędu na wymaganą długość. Rury teleskopowe muszą zachodzić na siebie przynajmniej w 1/2 ich długości w normalnych warunkach pracy i przynajmniej w 1/3 ich długości we wszystkich warunkach pracy. Nawet gdy napęd się nie obraca, rury teleskopowe muszą odpowiednio na siebie zachodzić, aby uniknąć zacinania się.

87 Dokładnie spiławać pilnikiem krawędzie na końcach obu rur, a w szczególności krawędź zewnętrzną rury wewnętrznej i krawędź wewnętrzną rury zewnętrznej.

Wyczyścić rury oraz całkowicie usunąć wióry i opilki. W przypadku **skracania przekładni** piłowanie, czyszczenie i ponowne smarowanie rur powinno zostać przeprowadzone prawidłowo w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności przekładni.

88 Przyciąć osłony rurowe pojedynczo o taką samą długość, o jaką skrócono rury napędu.

89 Nasmarować wewnętrzną rurę napędową i ponownie zamontować osłonę.

90 Sprawdzić długość napędu w warunkach minimalnego i maksymalnego rozciągnięcia po podłączeniu do maszyny.

PROBLEMY I ŚRODKI ZARADCZE

91 ZUŻYCIE RAMION WIDEŁEK

ZBYT DUŻE KĄTY PRACY

- Zmniejszyć kąt pracy.
- Odłączyć napęd pomocniczy podczas manewrów, przy których kąty przegubów przekraczają 45°.

92 ODKSZTAŁCENIE WIDEŁEK

ZBYT DUŻE WARTOŚCI SZCZYTOWE MOMENTU OBROTOWEGO

- Unikać przeciążeń i sprzęgień obciążeniowych odbioru mocy.
- Sprawdzić sprawność ogranicznika momentu obrotowego.

93 PEKNIECIE SWORZNI JARZMA KRZYŻOWEGO
ZBYT DUŻE WARTOŚCI SZCZYTOWE MOMENTU OBROTOWEGO

- Unikać przeciążeń i sprzęgiet obciążeniowych odbioru mocy.
- Sprawdzić sprawność ogranicznika momentu obrotowego.

94 PRZEDWCZESNE ZUŻYCIE SWORZNI JARZMA KRZYŻOWEGO
ZBYT DUŻA MOC ROBOCZA

- Nie przekraczać prędkości i mocy określonych w instrukcji maszyny.
- NIEDOSTATECZNE SMAROWANIE**

- Postępować według instrukcji w punkcie 23.

95 ZSUWANIE SIĘ RUR TELESKOPOWYCH
NADMIERNE RÓZCIĄGNIĘCIE NAPĘDU

- Unikać warunków, w których występuje ekstremalne rozciągnięcie napędu kardanowego.
- W przypadku maszyn stacjonarnych: ustawić ciągnik względem maszyny tak, by elementy teleskopowe zachodziły na siebie zgodnie z informacjami w punkcie 3.

96 ODKSZTAŁCENIE ELEMENTÓW TELESKOPOWYCH
ZBYT DUŻA WARTOŚĆ SZCZYTOWA MOMENTU OBROTOWEGO

- Unikać przeciążeń i sprzęgiet obciążeniowych odbioru mocy.
- Sprawdzić sprawność ogranicznika momentu obrotowego.
- Upewnić się, że napęd nie ma kontaktu z częściami ciągnika lub maszyny podczas manewrów.

97 PRZEDWCZESNE ZUŻYCIE RUR TELESKOPOWYCH
NIEDOSTATECZNE SMAROWANIE

- Wykonać instrukcje podane w rozdziale Smarowanie
- NIEDOSTATECZNE ZACHODZENIE NA SIEBIE RUR**
- Patrz instrukcje w punkcie 3.

98 PRZEDWCZESNE ZUŻYCIE PIERŚCIENI OCHRONNYCH
NIEDOSTATECZNE SMAROWANIE

- Wykonać instrukcje w punkcie 23.
- ŁAŃCUCH PRZYTRZYMUJĄCY NIE JEST PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANY**
- Patrz instrukcje w punkcie 5.

99 Wszystkie plastikowe części napędów kardanowych Bondioli & Pavesi są w całości wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Aby zachować czystość świata, po ich wymianie należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

INSTALACE

- 1** Všechny údržbové a opravářské práce se musí provádět s vhodným bezpečnostním náradím.
- 2** Traktor zobrazený na ochranném prvku označuje u převodu stranu traktoru. Případný omezovač momentu nebo volnoběžku je nutné namontovat vždy na stranu pracovního stroje.
- 3** Zasunovatelné trubky se musí překrývat alespoň ze 1/2 své délky za normálních pracovních podmínek a alespoň z 1/3 své délky za každých pracovních podmínek.
I když se převod neotáčí, musí si zasunovatelné trubky udržet své překrytí, aby nedošlo k uvíznutí.
- 4** Před začátkem prací se přesvědčte, že je pohon kloubovým hřidelem správně připevněný k traktoru i stroji.
Zkontrolujte utažení případných upevňovacích šroubů.
- 5** U ochrany připevněte řetězy zarážky. Lepší funkčnosti dosáhnete s řetězem v radiální poloze vzhledem k převodu. Serďte délku řetězů tak, aby umožňovaly kloubový pohyb převodu za každých pracovních, dopravních a manipulačních podmínek. Řetězy se nesmí otočit kolem převodu z důvodu přílišné délky.
- 6** Jestliže délka řetězu nebyla správně seřízena a vznikne nadmerné napětí, např. při pohybu stroje, připojovací hák ve tvaru "S" se otevře a řetěz se odpojí od ochranného zařízení. V tomto případě je nutné řetěz vyměnit. Hák ve tvaru "S" nového řetězu se musí nasadit do očka základního trychtýře a musí se zavřít, aby se nevyvlekl, při současném zachování jeho oblosti.
- 7** Jestliže délka řetězu s odpojovacím zařízením od základního trychtýře nebyla správně seřízena a vznikne nadmerné napětí, např. při pohybu stroje, hák s pružinou se odpojí od upevňovacího kroužku a řetěz se oddělí od ochranného prvku. V tomto případě lze řetěz snadno zaháknout podle následujícího postupu.
- 8** Otevřete upevňovací kroužek uvolněním šroubu a posunutím destičky.
- 9** Vsuňte řetěz do upevňovacího kroužku a destičku vraťte zpět.
- 10** Zavřete destičku pomocí šroubu.
- 11** Po ukončení práce nepoužívejte řetězy k dopravě nebo k podepření převodu kloubovým hřidelem. Použijte vhodnou podpěru, jak ukazuje obrázek.
- 12** Vyčistěte a namažte vývodový hřidel traktoru a pracovního stroje k usnadnění instalace převodu kloubovým hřidelem.
- 13** Převod dopravujte ve vodorovné poloze, protože jeho vysunutí by mohlo způsobit úraz nebo poškodit ochranný prvek. Použijte vhodný dopravní prostředek odpovídající váze převodu.

14 TLAČÍTKO

Stiskněte tlačítko a navlékněte hlavu vidlice na vývodový hřidel tak, aby tlačítko zaskočilo do drážky. Zkontrolujte, zda se tlačítko po upevnění k vývodovému hřideli vrátí do původní polohy.

15 KULIČKOVÉ HRDLO

Vyrovnějte vidlici na pohonu. Posuňte hrdlo do polohy uvolnění. Nechte vidlici sklouznout úplně na pohon. Pusťte hrdlo a vidlici zatáhněte dozadu, až kuličky vyskočí do drážky pohonu a hrdlo se vrátí do své původní polohy. Zkontrolujte správné upevnění vidlice na vývodovém hřideli.

16 AUTOMATICKÉ KULIČKOVÉ HRDLO

Zatáhněte za hrdlo, až zůstane zablokované v aretované poloze. Nechte vidlici sklouznout na pohon, až hrdlo vyskočí do původní polohy. Zkontrolujte správné upevnění vidlice na vývodovém hřideli.

17 KUŽELOVÝ ŠROUB

Navlékněte hlavu vidlice na vývodový hřidel a zasuňte čep tak, aby kuželový profil dobře seděl na hrdle pohonu.

Utahovací moment Doporučený utahovací moment:

- 150 Nm (110 ft lbs) pro profily 1 3/8" Z6 nebo Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) pro profily 1 3/4" Z6 nebo Z20.

Nevyměňujte za běžný šroub, použijte kuželový šroub Bondioli & Pavesi.

18 UTAHOVACÍ ŠROUB

Navlékněte hlavu vidlice na vývodový hřidel a zasuňte šroub.

Doporučený utahovací moment:

- 90 Nm (65 ft lbs) pro šrouby M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) pro šrouby M14.

19 Používejte pouze šrouby rozměrů a třídy, které jsou uvedeny v návodu k použití stroje. Délku šroubu zvolte tak, abyste minimalizovali jeho přesah.**MAZÁNÍ****20 Všechny údržbové a opravářské práce se musí provádět s vhodným bezpečnostním náradím.**

21 Opotřebované nebo poškozené části vyměňte za originální náhradní díly Bondioli & Pavesi. Neupravujte ani neměňte žádný díl převodu; v případech, které nejsou popsány v návodu k použití a údržbě, se obraťte na prodejce Bondioli & Pavesi.

22 MAZÁNÍ ZASUNOVATELNÝCH PRVKŮ

Oddělte obě části převodu a ručně namažte zasunovatelné prvky, nejsou-li k tomu účelu vybaveny mazacím zařízením.

23 Před použitím převodu zkontrolujte jeho účinnost a namažte všechny díly. Po skončení pracovní sezóny převod vycistěte a namažte. Díly namažte podle zobrazeného schématu, intervaly mazání jsou uvedeny v hodinách. Množství tuku uvedená v návodu se doporučují pro interval 50 hodin. **Zvláště náročná používání v agresivním prostředí mohou vyžadovat mazání častější než 50 hodin.**

Množství uvedená v gramech (g). 1 unce (oz.) = 28.3 g (gramů). Mazivo čerpejte do křížáků, dokud nevytéká z ložisek.

Mazivo čerpejte plynule a ne příliš prudce.

Doporučujeme používat mazivo NLGI stupně 2.

Po skončení pracovní sezóny doporučujeme odstranit mazivo, které se mohlo nahromadit uvnitř ochrany stejnoběžného kloubu.

24 MAZÁNÍ STEJNOBĚŽNÉHO KLOUBU 80°

Vyrvnejte otvory ochranné pásky s maznicemi křízáků a centrálního tělesa homokinetické spojky. Mazací tuk načerpaný do homokinetického kloubu maže přes vnitřní kanálek rovněž nosný kroužek ochranné pásky.

Doporučuje se každých 50 hodin načerpat množství tuku podle údaje v tabulce v bodě 23.

OMEZOVAČE MOMENTU A VOLNOBĚŽKA

25 RA - VOLNOBĚŽKA

Brání přenosu výkonu stroje zpět ke traktoru ve fázi zpomalení nebo zastavení vývodového hřidele.

 Nepřibližujte se ke stroji, dokud se všechny části nezastaví. Mažte po 50 pracovních hodinách a po každém období nečinnosti.

26 SA - LN OMEZOVAČ MOMENTU SE ZÁPADKAMI

Přeruší převod výkonu, pokud moment překročí hodnotu cejchování.

Jakmile uslyšíte hluk způsobený uvolněním západek, okamžitě vypněte pohon. Mažte po 50 pracovních hodinách a po každém období nečinnosti.

27 LB - OMEZOVAČ MOMENTU SE ŠROUBEM

Působí přerušením převodu výkonu, jakmile přenášený moment překročí hodnotu odpovídající cejchování. K obnově převodu je nutné nahradit odříznutý šroub novým šroubem stejného průměru, třídy a délky. Omezovače momentu LB vybavené mazacím zařízením mažte jednou za sezónu a po období nečinnosti.

28 LR - AUTOMATICKÝ OMEZOVAČ MOMENTU

Přeruší přenos výkonu, když dojde k momentové špičce větší, než je nastavená hodnota. Když omezovač zasáhne, přenos výkonu se přeruší, ale může se zase automaticky obnovit, když se po odstranění závady přenos spustí s nízkou rychlosí. Zařízení se maže při montáži a nevyžaduje pravidelné mazání.

29 GE - PRUŽNÝ KLOUB

Pohlcuje špičkový moment a tlumí vibrace a střídavé záteže.

Není nutná pravidelná údržba.

OMEZOVAČE MOMENTU S TŘECÍMI DISKY

V okamžiku instalace nebo po odstavení zkонтrolujte účinnost třecích disků.

- Jsou-li třecí disky přístupné (viz obrázek 30), tření je typu FV s miskovou pružinou a FFV se spirálovými pružinami. Změřte a serďte výšku pružiny podle obrázku 31.

Jestliže jsou třecí disky pokryté kovovým páskem (viz obrázek 32), tření je typu FT.

Pokud jsou kotouče spojky vysunuté a šrouby jsou opatřené slepými maticemi, je to spojka typu FK.

Po skončení pracovní sezóny uvolněte tlak pružin a zařízení udržujte v suchu.

Před dalším použitím zkонтrolujte účinnost třecích disků a obnovte stlačení pružin na původní hodnotu. V případě přehřátí zařízení z důvodu častých a dlouhodobých prokluzů se obraťte na prodejce stroje nebo na prodejce Bondioli & Pavesi.

30 FV - OMEZOVAČ MOMENTU S TŘECÍMI DISKY

Prokluzování třecích disků omezuje hodnotu přenášeného momentu.

Odstraní se špičkové momenty a krátkodobá přetížení.

Lze použít jako omezovač momentu nebo jako spouštěcí zařízení pro stroje se silnou setrvačností.

Cejchování je regulovatelné se záznamem výšky práce pružiny.

U spojky FV jsou kovové i třecí disky přístupné.

31 Cejchování omezovačů momentu s třecími disky FV se liší podle výšky h pružin. Ke zvýšení/snížení cejchování zašroubujte/vyšroubujte osm šroubů o 1/4 otáčky a zkонтrolujte správnou funkčnost. V případě potřeby postup opakujte. Šrouby příliš neutahujte, mohli byste ohrozit funkčnost zařízení.

32 FT - FK - OMEZOVAČE MOMENTU S TŘECÍMI DISKY

Prokluzování třecích disků omezuje hodnotu přenášeného momentu.

Odstraní se špičkové momenty a krátkodobá přetížení. Lze použít jako omezovač momentu nebo jako spouštěcí zařízení pro stroje se silnou setrvačností. Spojka FT má kolem svého obvodu kovový pásek. Stlačení pružiny je správné, jestliže přiléhá ke kovové pásce. Správné stlačení dosáhněte utažením šroubů tak, aby pružina blokovala pásek, a následným uvolněním matice o 1/4 otáčky. Šrouby příliš neutahujte, mohli byste ohrozit funkčnost zařízení. Spojka FK má šrouby se slepými maticemi. Stlačení kotouče je správné, když jsou matice zcela zašroubované. Používejte pouze speciální šrouby a matice B&P.

33 Jestliže jsou na vidlici s přírubou mimo osmi šroubů čtyři kolíky se zapuštěným šestiúhelníkem, je tření vybaveno uvolňovacím systémem. Jsou-li čtyři čepy zašroubovány do příruby, je tlak pružiny snížen na minimum. Další informace najdete v letáku s pokyny, který je přiložený ke třecím spojkám vybaveným uvolňovacím systémem.

Systém uvolnění umožňuje kontrolovat stav třecích disků a snížit na minimum náraz pružin na třecí disky v době, kdy se nepoužívají.

 Spojky vybavené uvolňovacím systémem se dodávají s návodem k použití a udržbě; ke správnému používání si pozorně tento návod přečtěte.

34 FFV - OMEZOVAČ MOMENTU S TŘECÍMI DISKY

Prokluzování třecích disků omezuje hodnotu přenášeného momentu.

Odstraní se špičkové momenty a krátkodobá přetížení.

Lze použít jako omezovač momentu nebo jako spouštěcí zařízení pro stroje se silnou setrvačností. Cejchování je regulovatelné se záznamem výšky práce pružin. U spojky FFV jsou kovové i třecí disky přístupné.

35 Cejchování omezovačů momentu s třecími disky FFV se liší podle výšky h pružin. Ke zvýšení/snížení cejchování zašroubujte/vyšroubujte osm šroubů o 1/4 otáčky a zkонтrolujte správnou funkčnost. V případě potřeby postup opakujte. Šrouby příliš neutahujte, mohli byste ohrozit funkčnost zařízení.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK**OMEZOVAČ MOMENTU S TŘECÍMI DISKY A S VOLNOBĚŽKOU**

Spojuje funkční vlastnosti omezovače s třecími disky s vlastnostmi volnoběžky.

Používá se na strojích s velkou otácející se hmotností.

 Nepřibližujte se ke stroji, dokud se všechny části nezastaví.

 Mažte po 50 pracovních hodinách a po každém období nečinnosti.

37 Třecí spojky mohou dosáhnout vysokých teplot. **Nedotýkejte se jich!** Místo sousedící s třením udržujte čisté, bez hořlavých materiálů, a vyhněte se delším prokluzu, aby nedošlo k požáru.

38 Odšroubujte upevňovací šrouby.**39** Vytáhněte základní trychtýř a trubku.**40** Sejměte zvlněnou pásku a vytáhněte upínací objímku.**MONTÁŽ OCHRANNÉHO PRVKU****41** Naneste mazivo na usazení upínací objímky na vnitřních vidlicích.**42** Namontujte upínací objímku do hrdla s referenčním čepem obráceným směrem k trubce převodu.**43** Namontujte zvlněnou pásku zavedením referenčního čepu objímky do příslušného otvoru pásky.**44** Namontujte základní trychtýř a trubku zastrčením referenčního čepu a maznice objímky do příslušných otvorů trychtýře.**45** Zašroubujte upevňovací šrouby.
Použití utahováků nedoporučujeme.**DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO PRVKU G9****46** Odšroubujte upevňovací šrouby.**47** Vytáhněte základní trychtýř a trubku.**48** Sejměte zvlněnou pásku a vytáhněte upínací objímku.**MONTÁŽ OCHRANNÉHO PRVKU G9****49** Naneste mazivo na usazení upínací objímky na vnitřních vidlicích.**50** Namontujte upínací objímku do drážky s mazacím zařízením obráceným směrem k trubce převodu.**51** Nasadte zvlněnou pásku tak, aby mazací zařízení odpovídalo příslušnému otvoru.**52** Namontujte základní trychtýř a trubku nasazením mazacího zařízení do otvoru vytvořeného v základním trychtýři.**53** Zašroubujte upevňovací šrouby.
Použití utahováků nedoporučujeme.

DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU HOMOKINETICKÝCH KLOUBŮ S JEDNOU PÁSKOU

- 54** Odšroubujte šrouby ochranné pásky.
- 55** Odšroubujte šrouby základního trychtýře.
- 56** Vytáhněte základní trychtýř a trubku.
- 57** Sejměte ochrannou pásku.
- 58** Vyhákněte upevňovací pružinu a nechte ji zasunutou do jednoho ze dvou otvorů objímky, aby se neztratila.
- 59** Roztáhněte upínací objímky a vytáhněte je z jejich usazení.

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU HOMOKINETICKÝCH KLOUBŮ S JEDNOU PÁSKOU

- 60** Namažte sedla a nainstalujte upínací objímky krytu.
Umístěte objímku na vnitřní vidlici s referenčním čepem obráceným směrem k trubce převodu.
- 61** Umístěte upínací objímku na stejnobežný kloub s výstupky obrácenými směrem k vnitřní vidlici. Objimka je vybavena mazacím zařízením, které se používá pouze pro stejnobežné klouby 50°. Mazací zařízení velké objímky není vhodné pro ochranu kloubů 80°.
- 62** Zahákněte upevňovací pružinu ke dvěma okrajům upínací objímky.
- 63** Zaveděte ochrannou pásku a vyrovnejte radiální otvory se štítky upínací objímky a otvor ve dně s referenčním čepem malé objímky. Maznice objímky musí být vyrovnaná s otvory na ochranné pásce.
- 64** Zkontrolujte, zda radiální otvory na ochranné pásce jsou vyrovnané s otvory vytvořenými ve štítcích upínací objímky a zda je referenční čep zastrčený. Zašroubujte 6 přírubových šroubů ochranné pásky. Použití utahováků nedoporučujeme.
- 65** Namontujte základní trychtýř a trubku zastrčením referenčního čepu a objímky do otvoru vytvořeného v základním trychtýři. Maznice objímky je v otvoru základního trychtýře.
- 66** Přišroubujte 3 upevňovací šrouby ochranné pásky. Použití utahováků nedoporučujeme.

DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU HOMOKINETICKÝCH KLOUBŮ S PEVNOU OBJÍMKOU

- 67** Odšroubujte upevňovací šrouby pevné objímky.
- 68** Vytáhněte pevnou objímku.

cz

69

Odšroubujte upevňovací šrouby trychtýře.

70

Vytáhněte sestavu s trychtýře a ochrannou trubku.

71

Sejměte vlnitou pásku.

72

Uvolněte pojistnou pružinu, ale ponechte ji vloženou do jednoho ze dvou otvorů objímky, abyste ji neztratili.

73 Roztáhněte upínací objímku na homokinetickém kloubu a vytáhněte ji z místa uložení.

74

Roztáhněte upínací objímku a vytáhněte ji z místa uložení.

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU HOMOKINETICKÝCH KLOUBŮ S PEVNOU OBJÍMKOU

75

Naneste mazivo na místo uložení upínací objímky na vidlicích.

76

Promážte místo uložení upínací objímky na homokinetickém kloubu.

77 Umístěte upínací objímku na stejnoběžný kloub s výstupky obrácenými směrem k vnitřní vidlici.

78

Zahákněte upevňovací pružinu ke dvěma okrajům upínací objímky.

79 Umístěte objímku na vnitřní vidlici s referenčním čepem otočeným směrem k trubce převodu.

80 Zkontrolujte, zda jsou radiální otvory ochranné pásky vyrovnané s otvory vytvořenými ve výstupcích upínací objímky a jestliže je nasazen referenční čep.

81

Nasadte pevnou objímku tak, že zarovnáte otvory podle obrázku.

82 Našroubujte upevňovací šrouby na pevnou objímku. Nedoporučujeme používat šroubováky.

83 Namontujte základní trychtýř a trubku nasazením referenčního čepu do otvoru vytvořeného v dolním trychtýři. Maznice objímky je nasazena v otvoru základního trychtýře.

84 Zašroubujte 3 upevňovací šrouby ochranné pásky. Použití utahováků nedoporučujeme.

JAK ZKRÁTIT KLOUBOVÝ HŘÍDEL

Společnost Bondioli & Pavesi nedoporučuje změnu svých výrobků a vždy doporučuje kontaktovat příslušného prodejce stroje nebo odborné servisní středisko. V případě nutnosti zkrácení převodu postupujte takto:

85

Odmontujte ochranný prvek.

86 Zkraťte trubky převodu na potřebnou délku.

Zasunovatelné trubky se musí překrývat alespoň ze 1/2 své délky za normálních pracovních podmínek a alespoň z 1/3 své délky za každých pracovních podmínek. I když se převod neotáčí, musí si zasunovatelné trubky udržet své překrytí, aby nedošlo k uvíznutí.

87 Okraje obou trubek pečlivě zbabte otřepů pomocí pilníku, zejména vnější okraj vnitřní trubky a vnitřní okraj vnější trubky.

Vyčistěte trubky a zcela odstraňte otřepy po pilování. V případě **zkrácení převodu** musí být odstraňování otřepů, čištění a opětné mazání trubek provedeno správně po správnou dobu převodu.

88 Ořízněte postupně ochranné trubky o stejnou délku podle trubek převodu.

89 Na vnitřní převodní trubku naneste mazivo a opět namontujte ochranný prvek.

90 Zkontrolujte délku převodu za podmínek minimálního a maximálního prodloužení na stroji.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

91 OPOTŘEBENÍ RAMEN VIDLIC
NADMĚRNÉ PRACOVNÍ ÚHLY

- Snižte pracovní úhel.
- Vypněte pohon při pohybech, při kterých jsou úhly kloubů vyšší než 45°.

92 DEFORMACE VIDLIC
NADMĚRNÉ ŠPIČKOVÉ MOMENTY

- Vyhñeťte se přetížení a řazení pod zatížením vývodového hřídele.
- Zkontrolujte účinnost omezovače momentu.

93 PRASKNUTÍ ČEPŮ KŘIŽÁKU
NADMĚRNÉ ŠPIČKOVÉ MOMENTY

- Vyhñeťte se přetížení a řazení pod zatížením vývodového hřídele.
- Zkontrolujte účinnost omezovače momentu.

94 PŘEDČASNÉ OPOTŘEBENÍ ČEPŮ KŘIŽÁKU
NADMĚRNÝ PRACOVNÍ VÝKON

- Nepřekračujte rychlosť a výkon uvedené v návodu ke stroji.
NEOSTATEČNÉ NAMAZÁNÍ
- Rídte se pokyny v bodu 23.

95 VYSUNUTÍ ZASUNOVATELNÝCH TRUBEK
NADMĚRNÉ PRODLOUŽENÍ PŘEVODU

- Vyhñeťte se stavu nadměrného prodloužení převodu kloubovým hřídelem.
- U nepohyblivých strojů: umístěte traktor vzhledem ke stroji tak, aby se zasunovatelné prvky překrývaly jako na obrázku v bodě 3.

96 DEFORMACE ZASUNOVATELNÝCH PRVKŮ
NADMĚRNÝ ŠPIČKOVÝ MOMENT

- Vyhñeťte se přetížení a řazení pod zatížením vývodového hřídele.
- Zkontrolujte účinnost omezovače momentu.
- Zkontrolujte, zda se převod při pohybu nedotýká částí traktoru nebo pracovního stroje.

97 PŘEDČASNÉ OPOTŘEBENÍ ZASUNOVATELNÝCH TRUBEK
NEDOSTATEČNÉ NAMAZÁNÍ

- Říďte se pokyny v kapitole Mazání
- NEDOSTATEČNÉ PŘEKRYTÍ TRUBEK**
- Viz pokyny v bodě 3.

98 PŘEDČASNÉ OPOTŘEBENÍ OBJÍMEK KRYTU
NEDOSTATEČNÉ NAMAZÁNÍ

- Provedte pokyny v bodě 23.
- ŘETĚZ ZARÁŽKY NENÍ SPRÁVNĚ PŘIPEVNĚN**
- Viz pokyny v bodě 5.

99 Plastové části převodů kloubovým hřidelem Bondioli & Pavesi jsou zcela recyklovatelné. V případě jejich výměny je správně zlikvidujte, abyste neznečistili své životní prostředí.

PAIGALDUS

- 1** Paigaldamise ning hooldustööde ajal kandke alati piisavat ohutusvarustust.
- 2** Traktori tähis völlikestal näitab jõuülekande traktori poolset otsa. Mistahes kaitse- või vabakägisidur peab olema installitud jõuülekande seadmestiku poolsesse otsa.
- 3** Teleskoopkestad peavad oma tavalises asendis kattuma 1/2 ulatuses ning vähemalt 1/3 ulatuses mistahes töösändis. Manööverdamise ajal, kui ülekanne ei pöörle, tuleb tagada sobiv teleskoopvölli ülekatte selleks, et teleskoopvölliid oleksid joondatud ning liiguksid korralikult.
- 4** Enne töö alustamist veenduge, et jõuülekanne on korralikult traktori ja seadmestiku külge ühendatud. Kontrollige, et köik kinnituskruvid oleksid korralikult kinni.
- 5** Kinnitage jõuülekande kaitse ketid. Parima tulemuse saab siis, kui ketid on kinnitatud jõuülekande kaitsega peaegu risti. Reguleerige kettide pikkust nii, et jõuülekande liikumine oleks võimalik kõikides töö-, transpordi- ja manööverdamisolukordades. Vältige liigset lõtvust, kuna siis võivad ketid end ümber jõuülekande kerida.
- 6** Kui keti pikkus ei ole korrektsest seadistatud ning pinge on liialt suur, võib näiteks manööverdamise ajal vedrukonks S-konksu küljest eralduda ning kett tuleb kaitse küljest lahti. Sellisel juhul tuleb kett välja vahetada. Uue keti S-konks tuleb sisestada alumise koonuse aasa sisse ning see tuleb sulgeda, et vältida libisemist ning, et ta säilitaks oma ümmarguse kuju.
- 7** Kui keti pikkus seadmestiku ja alumise koonuse vahel pole õige ning pinge kasvab liiga suureks, näiteks manööverdamise ajal, siis eraldub vedrukonks lukustusrõnga küljest ning kett tuleb kaitse küljest lahti. Sellisel juhul saab ketti uesti kinnitada nagu järgnevalt kirjeldatud.
- 8** Avage kinnitusrõngas, keerake kruvi lahti ning liigutage plaati.
- 9** Sisestage kett lukustusrõngasse ning asetage plaat tagasi.
- 10** Sulgege plaat kruviga.
- 11** Ärge kasutage turvakette jõuülekande vedamiseks või toestamiseks pärast töö lõpetamist. Kasutage spetsiaalset tuge, nagu joonisel näidatud.
- 12** Puhastage ja määridge traktori käivitusvölli ning seadmestiku völli hõlbustamaks jõuülekande paigaldamist.
- 13** Käsitlemise ajal hoidke jõuülekannet horisontaalses asendis välimaks poolte eemaldumist, mis võib omakorda põhjustada vigastusi või kahjustada kaitsekate. Raskete jõuülekannete transportimiseks kasutage vastavaid vahendeid.

14 SURVETIHVT

Vajutage tihtvile ja libistage hark käivitusvölliile nii, et tiht lukustuks käivitusvölli süvendis. Kontrollige, et tiht oleks pärast völli paigaldamist oma algses asendis.

15 KUULMUHV

Joondage hark käivitusvölliiga. Libistage muhv avatud asendisse. Libistage hark täielikult sooni völliile. Vabastage muhv ning tömmake harki tagasi kuni kuulid on haardunud käivitusvölli süvenditega ning muhv on tagasi oma algses (suletud) asendis. Veenduge, et muhv naaseb oma algsesse (suletud) asendisse ning hark on korralikult völli külge kinnitatud.

16 AUTOMAATNE KUULMUHV

Tömmake muhvi tagasi kuni see lukustub avatud asendis. Kasutage mölemat kätt hargi libistamisel völliile - muhv läheb lukust automaatselt lahti. Tömmake või lükake harki mööda völli kuni kuulid on haakunud süvenditega ning muhv naaseb oma algsesse (suletud) asendisse. Veenduge, et muhv naaseb oma algsesse (suletud) asendisse ning hark on korralikult völli külge kinnitatud.

17 KOONUSTIHVT

Libistage hargi rumm käivitusvölliile ning sisestage splint nii, et kooniline profiil sobitub völli süvendisse.

Pingutusmoment Soovitatavad pingutusmomendid:

- 150 Nm (110 ft lbs) 1 3/8" Z6 või Z21 profili jaoks.
- 220 Nm (160 ft lbs) 1 3/4" Z6 või Z20 profili jaoks.

Asendamisel kasutage ainult Bondoli ja Pavesi koonustihvte.

18 KINNITUSPOLT

Libistage hargi rumm käivitusvölliile ning sisestage polt.

Soovitatavad pingutusmomendid:

- 90 Nm (65 ft lbs) M12 poltide puhul;
- 140 Nm (100 ft lbs) M14 poltide puhul.

19 Kasutage ainult seadmestiku kasutusjuhendis näidatud suuruse ja klassiga polte. Valige selline poldi pikkus, mille välja ulatuv osa oleks minimaalseim.**ÕLITAMINE****20 Paigaldamise ning hooldustööde ajal kandke alati piisavat ohutusvarustust.**

21 Asendage kulunud või kahjustatud osad ehtsate Bondioli & Pavesi varuosadega. Ärge tehke omavoliisi muudatusi mistahes jõuülekande osale. Tegevuste puhul, mida pole käesolevas juhendis kirjeldatud, pöörduge seadmestiku edasimüüja või tootja või oma kohaliku Bondioli ja Pavesi esindaja poole.

22 TELESKOOPVÖLLIDE MÄÄRIMINE

Kui seade pole õlitussüsteemiga varustatud, eraldage jõuülekande kaks poolt ning õlitage teleskoopvölle käsitsi.

23 Kontrollige enne jõuülekande kasutamist, et seade töötaks efektiivselt, ja määrite kõiki osi. Puhastage ja määrite jõuülekandesüsteem kasutusperioodi lõpus. Määrite detaile vastavalt äratoodud skeemile: määrimisvälbad on toodud tundides.

Juhendis ära toodud soovitatavad määrdetkogused kehtivad 50 tunni pikkuse hooldusvälba korral. **Juhul kui masinat kasutatakse eriti rasketes tingimustes ja nõoudlikus keskkonnas, võib määrimine olla vajalik sagedamini kui 50-tunniste vahemike järel.**

Kogused grammides (g). 1 unts (oz.) = 28,3 g (gramm).

Pumbake määret ristliigenditesse, kuni see hakkab laagritest välja tulema.

Määre tuleb liigenditesse pumbata aeglaselt, mitte korraga.

Soovitame kasutada 2. klassi NLGI määret.

Kasutusperioodi lõpus soovitame vajadusel eemaldada sünkroonliigendisse kogunenud määre.

24 80° SÜNKROONLIIGENDI MÄÄRIMINE

Seadke kaitsekatte avad liigendite määrijate ja sünkroonliigendi kerega kohakuti. Sünkroonliigendisse pumbatav määre määrib tänu spetsiaalsele kanalile ka kaitsekatte kinnitust. Soovitame iga 50 tunni tagant pumbata süsteemi punktis 23 ära toodud tabelis märgitud kogus määret.

KAITSE- JA VABAKÄIGUSIDURID

25 RA - VABAKÄIGUSIDUR

See seade väldib inertsist tingitud ülekande tagasilööke seadmestikult traktori aeglustumise või käivitusvölli seis kamise puhul.

 Ärge lähenuge seadmestikule enne kui kõik osad on peatunud. Määrite iga 50 töötunni tagant ning pärast hoiustamist.

26 SA - LN PINGET VÄHENDAV KAITSESIDUR

See seade katkestab jõuülekande kui ülekantav pöördemoment ületab kalibreeritud väärtsuse.

Vabastage käivitusvölli niipea, kui kostub ragisevat heli.

Määrite iga 50 töötunni tagant ning pärast hoiustamist.

27 LB - PURUNEVA POLDIGA KAITSESIDUR

See seade katkestab jõuülekande poldi purustamise teel kui ülekantav pöördemoment ületab kalibreeritud väärtsuse.

Asendage purunenud polt uue, sama diameetri, pikkuse ja tüübi poldiga kui originaalpolti. Olitage LB kaitsesidureid vähemalt kord hooaja jooksul või pikka kasutuseta perioodi järel õlitussüsteemi kaudu.

28 LR - AUTOMAATNE KAITSESIDUR

Peatab jõuülekande juhul, kui jõumomendi väärtsus ületab seadistatud piiri. Seadise vallandumise korral jõuülekanne katkestatakse, ent selle automaatseks taastamiseks piisab, kui panna pärast takistuse kõrvaldamist jõuülekanne tööle madalatel pööretel. Seadise määrimine toimub montaaži käigus ja see ei vaja regulaarset määrimist.

29 GE - AMORTISEERIV SIDUR

Leevendab pörutusi ja vibratsiooni ning ühtlustab muutuva või pulseeriva koormuse ülekannet. Seade ei vaja hooldust.

HÖÖRDESIDURID

Enne paigaldamist või pärast pikaaegset ladustamist kontrollige höördeketaste seisukorda.

- Kui höördeketaste plaadid on nähtaval (vaadake joonist 30) on siduri tüübiks FV, sellel on Belleville vedru ning FFV keerdverdud. Möötke ning märkige üles

vedru kõrgus nagu näidatud joonisel 31. Kui hõördeketaste plaadid on kaetud metallvööga (vaadake joonist 32) on siduri tüübiks FT. **Kui sidurikettad on nähtaval ning poltidel on kübarmutrid, siis on tegu FK-tüüpi siduriga.** Pärast sesoonset kasutamist vabastage vedrud pinge alt ning hoidke sidurit kuivas kohas. Enne siduri kasutamist kontrollige hõördeketaste seisukorda ning taastage vedru pinge. Kui seade peaks tiheda või pikemaajalise libistamise töttu üle kuumenemata võtke ühendust kas seadmestiku või Bondioli & Pavesi edasimüüjaga.

30 FV – HÕÖRDESIDUR

Masinale ülekantavat pöördemomenti piiratakse siduriketaste libistamise teel. Pöördemomendi haripunktid või lühiajalised ülekoormused sumbuvid korrektsest reguleeritud siduri kasutamisel. Seda on võimalik kasutada kaitsesidurina kui ka käivitusseadmena kõrge inertskoormusega seadmestike puhul. Pöördemoment on seadistatav vedru töökõrguse reguleerimise teel. FV hõördeketaste kate ning plaadid on nähtaval.

31 PÖÖRDEMOMENDI SEADISTUST REGULEERITAKSE VEDRU KÕRGUSE „H“ SUURENDAMISE VÕI VÄHENDAMISE TEEL

Pöördemomendi seadistuse suurendamiseks / vähendamiseks keerake kinni / lahti igat kaheksat mutrit veerand pöörde võrra ning kontrollige seadme toimivust. Vajadusel korrale protseduuri. Vältige poltide liigset kinni keeramist kuna see võib vigastada seadmestikku, traktorit või jõuülekannet.

32 FT - HÕÖRDESIDURID

Masinale ülekantavat pöördemomenti piiratakse siduriketaste libistamise teel. Pöördemomendi haripunkte või lühiajalised ülekoormusi summutatakse kui sidurit kasutatakse ning see on korrektsest reguleeritud. Seda on võimalik kasutada kaitsesidurina kui ka käivitusseadmena kõrge inertskoormusega seadmestike puhul. FT hõördesiduril on ümber metallist vöö. Poldid tuleb kinni keerata nii, et metallvöö siduri ümber puutuks napilt vedruga kokku. Seda olekut on võimalik saavutada keerates polte kuni vedru lukustab võö ning seejärel keerata mutrit _ pöörde võrra lahti. Vältige poltide liigset kinni keeramist kuna see võib vigastada seadmestikku, traktorit või jõuülekannet. **FK-siduril on kübarmutriga poldid. Vedrusurve on nõuetekohane, kui mutrid on lõpuni keeratud. Kasutage ainult B&P eripolte ja -mutreid.**

33 KUI SIDURIL ON ÄÄRIKHARGIL PEALE KAHEKSA KUUSKANT POLDI KA NELI KUUSKANTKRUVI, ON SIDURIL VEDRU VABASTUSSÜSTEEM

Vedru vabastatakse pinge alt kui need neli kruvi keeratakse äärikharki. Vaadake kasutusjuhendit, mis on kaasas vedru vabastussüsteemiga siduritel. Vedru vabastussüsteemi saab kasutada hõördeketaste seisukorra kontrollimiseks ning vedru surve alandamiseks miinimumini selleks ajaks kui seadet ei kasutata. Siduritel, millel on komplektis ka  vedru vabastussüsteem, on kaasas ka kasutus- ning hooldusjuhend. Vedru vabastussüsteemi korrektseks kasutamiseks lugege neid juhendeid.

34 FFV – HÕÖRDESIDUR

Masinale ülekantavat pöördemomenti piiratakse siduriketaste libistamise teel. Pöördemomendi haripunktid või lühiajalised ülekoormused sumbuvid korrektsest reguleeritud siduri kasutamisel. Seda on võimalik kasutada kaitsesidurina kui ka käivitusseadmena kõrge inertskoormusega seadmestike puhul.

35 PÖÖRDREMONT ON SEADISTATAV VEDRUDU TÖÖKÕRGUSE REGULEERIMISE TEEL.

FFV hõördeketaste kate ning plaadid on nähtaval. Pöördemomendi seadistust reguleeritakse suurendades või vähendades vedru kõrgust „h“. Pöördemomendi seadistuse suurendamiseks / vähendamiseks keerake kinni / lahti igat kaheksat mutrit veerand pöörde võrra ning kontrollige seadme toimivust. Vajadusel korrale protseduuri. Vältige poltide liigset kinni keeramist kuna see võib vigastada seadmestikku, traktorit või jõuülekannet.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK**KOMBINEERITUD HÖÖRDESIDUR JA VABAKÄIGUSIDUR**

Sidur, kus on kombineeritud höördesiduri ning vabakäigusiduri funktsionaalsed omadused. Kasutatakse seadmestikel, millel on kõrge inertskoormus.

! Ärge lähenege masinale enne kui kõik osad on peatunud.
Määridge iga 50 töötunni tagant ning pärast hoiustamist.

37 Kasutamise käigus võivad höördesidurid muutuda väga kuumaks. **Ärge puudutage!** Tulekahju ohu välimiseks, hoidke höördesidurit ümbritsev ala puhas kergesisüttivatest materjalidest ning vältige pikemaajalist siduri libistamist.

KAITSE LAHTIVÖTMINE

38 Eemaldage ristpeakruvid.

39 Eemaldage alumine koonus ja völli kaitsekest.

40 Eemaldage välimine koonus ja laager.

KAITSE KOKKUPANEMINE

41 Ölitage sisehargi tugirõnga laagri süvendit.

42 Kinnitage äärik kõrisse, nii et juhtihvt jäääks ülekandetoru poole.

43 Monteerige kohale laineline võö - selleks tuleb ääriku juhtihvt lükata vastavasse võö avasse.

44 Kinnitage kohale alumine koonus ja voolik - selleks tuleb juhtihvt ja määrija lükata koonuse vastavatesse avadesse.

45 Keerake kinni ristpeakruvid.

Elektrilise kruvikeeraja kasutamine pole soovitatav.

KAITSE LAHTIVÖTMINE G9

46 Eemaldage ristpeakruvid.

47 Eemaldage alumine koonus ja völli kaitsekest.

48 Eemaldage välimine koonus ja laager.

KAITSE KOKKUPANEMINE G9

49 Ölitage sisehargi tugirõnga laagri süvendit.

50 Paigaldage laager hargi süvendisse ning ölitage jõuülekande võllikesta poole jääd osa.

- 51** Paigaldage välimine koonus asetades määrdekinnituse läbi vastava ava.
- 52** Paigaldage baaskoonus ja kilbitoru.
- 53** Keerake kinni ristpeakruvid.
Elektrilise kruvikeeraja kasutamine pole soovitatav.

ÜHE LINDIGA PÜSIKIRUSLIIGENDITE KAITSE EEMALDAMINE

- 54** Eemaldage kaitsevöö ristpeakruvid.
- 55** Eemaldage alumise koonuse kruvid.
- 56** Eemaldage alumine koonus ja võlli kaitsekest.
- 57** Eemaldage kaitsevöö.
- 58** Ühendage lahti kinnitusvedru jälettes selle ühte laagrirönga kahest august vältimaks vedru kaotsiminekut.
- 59** Tõmmake lahti laager ning eemaldage see.

ÜHE LINDIGA PÜSIKIRUSLIIGENDITE KAITSE KOKKUPANEK

- 60** Määrite avad ja paigaldage kaitsekatte kinnitusäärikud.
Seadke äärik sisemise hargi külge, nii et juhtihvt jäeks ülekandetoru poole.
- 61** Paigaldage sünkroonliigendi korpusele laager nii, et juhtihvtid oleksid sisehargi poole. Laagril on ölitussüsteem, mida kasutatakse ainult 50° sünkroonliigendite puhul. Ärge kasutage suure laagri ölitussüsteemi 80° liigendi kaitse puhul.
- 62** Ühendage kinnitusvedru laagrirönga kahe serva kolga.
- 63** Lükake kaitsevöö kohale nii, et radiaalsed avad jääksid kohakuti ääriku neetidega ning põhjasolev ava väikese ääriku juhtihvtiga. Ääriku määrija peab olema kaitsevöö avadega ühel joonel.
- 64** Kontrollige, et kaitsevöö radiaalsed avad oleksid kohakuti ääriku neetide avadega ja et juhtihvt oleks korralikult oma pesas. Keerake kohale kaitsevöö 6 äärikkruvi. Me ei soovitata kasutada elektrikruvikeerajat.
- 65** Kinnitage kohale alumine koonus ja voolik - selleks tuleb juhtihvt lükata alumise koonuse vastavasse avasse. Ääriku määrija jäab alumise koonuse avasse.
- 66** Keerake kinni 3 kaitse vöö kruvi. Elektrilise kruvikeeraja kasutamine pole soovitatav.

KÖVAKORPUSEGA PÜSIKIRUSLIIGENDITE KAITSE EEMALDAMINE

- 67** Lõdvendage kövakorpuse kinnituspolte.

- 68** Eemaldage jäik kest.
- 69** Lõdvendage aluskoonuse kinnituspolte.
- 70** Eemaldage aluskoonus ja kaitsevoooliku komplekt.
- 71** Eemaldage väline koonus.
- 72** Vabastage kinnitusvedru, jättes selle ühte kahest rönga august, et see ei läheks kaotsi.
- 73** Avage püsikiirusliigendi laagrivõru ja eemaldage see oma kohalt.
- 74** Tõmmake laagrivõru laiali ja eemaldage see oma kohalt.

KÕVAKORPUSEGA PÜSIKIIRUSLIIGENDITE KAITSE KOKKUPANEK

- 75** Määrite kahvli laagrivõru pesa.
- 76** Määrite püsikiirusliigendi laagrivõru pesa.
- 77** Paigaldage sünkroonliigendi korpusle laager nii, et juhtihvtid oleksid sisihargi poole.
- 78** Ühendage kinnitusvedru laagrirönga kahe serva kolga.
- 79** Paigaldage laagrivõru kahvli soonde nii, et baastihvtid oleksid ajamivoooliku suunas.
- 80** Veenduge, et kaitselindi radiaalsed avad oleksid joondatud laagrivõru tihvtide avadega, ja et baastihvt oleks sisestatud.
- 81** Sisestage kõvakorpus, paigutades avad nii, nagu on näidatud joonisel.
- 82** Pingutage kõvakorpuse kinnituspolte. Soovituslik on mitte kasutada kruvipüstolit.
- 83** Paigaldage aluskoonus ja voolik, sisestades laagrivõru baastihvti aluskoonusele olevasse avasse. Laagrivõru määrdeliitmik asub aluskoonuse avas.
- 84** Keerake sisse kaitsevöö 3 kinnituskruvi. Elektrilise kruvikeeraja kasutamine pole soovituslik.

KUIDAS LÜHENDADA JÕUÜLEKANNET

Bondioli & Pavesi ei soovita nende toodetele muudatustega tegemist ja kõikidel puhkadel soovitab teil võtta ühendust teie seadmestiku edasimüüja või kvalifitseeritud hoolduskeskusega. Sellisel juhul saab ketti uuesti kinnitada nagu järgnevalt kirjeldatud.

- 85** Eemalda kaitse.

86 Lõigake võllikestade pikkus sobivaks.

Teleskoopvölliide kestad peavad oma tavalises asendis kattuma vähemalt 1/2 ulatuses ning mistahes töösändis vähemalt 1/3 ulatuses.

Manööverdamise ajal, kui ülekanne ei pöörle, tuleb tagada sobiv teleskoopvölliide ülekate selleks, et teleskoopvölliid oleksid joondatud ning liiguksid korralikult.

87 Lihvige hoolikalt viiliga mölema toru servi, eriti sisemise toru välisserva ja välimise toru siseserva.

Puhastage torud ja eemaldage täielikult kogu puru ja räbu. Kui **jõuülekannet lühendatakse**, tuleb torusid kogu jõuülekande kasutusaja välitel korralikult lihvida, puhastada ja uuesti määrida.

88 Lõigake vaid ühte völli kaitseesta korraga, eemaldades täpselt sama pikkusega jupi, mis ülekande völlikesta puhul.

89 Määrite sisemist jõuülekande völlikesta ning paigaldage kaitse jõuülekandele.

90 Kontrollige jõuülekande pikkust seadmestiku vähimas ja suurimas pikendusasendis.

VEAOTSING

91 HARGI KÖRVADE KULUMINE

LIIGNE TÖÖNURK

- Vähendage töönrurka.
- Vabastage käivitusvöll kui ühendusnurk ületab 45°.

92 HARKIDE DEFORMEERUMINE

JÕUMOMENDI HARIPUNKTID LIIGA SUURED VÕI OOTAMATU KOORMUS

- Vältige ülekoormust ning käivitusvölli sisselülitamist koormuse all.
- Kontrollige kaitsesiduri efektiivsust.

93 LIIGEND PURUNENUD

JÕUMOMENDI HARIPUNKTID LIIGA SUURED VÕI OOTAMATU KOORMUS

- Vältige ülekoormust ning käivitusvölli sisselülitamist koormuse all.
- Kontrollige kaitsesiduri efektiivsust.

94 LIIGENDI KIIRE KULUMINE

LIIGA SUUR KOORMUS

- Ärge ületage kasutusjuhendis toodud kiiruse või võimsuse näite.

EBAPI/SAV MÄÄRIMINE

- Järgige punkti 23 juhiseid.

95 TELESKOOPVÖLLIDE ERAKDUMINE

JÕUÜLEKANDE LIIGNE PIKENDAMINE

- Ärge pikendage jõuülekannet nii, et völlikestad eralduksid.
- Statsionaarsete seadmete puhul paigutage traktor seadmestiku suhtes nii, et teleskoopvölliide kestad kattuksid nagu näidatud punktis 3.

96 TELESKOOPVÖLLIDE VÄÄNDUMINE VÕI PAINDUMINE

JÕUMOMENDI HARIPUNKTID LIIGA SUURED VÕI OOTAMATU KOORMUS

- Vältige ülekoormust ning käivitusvölli sisselülitamist koormuse all
- Kontrollige kaitsesiduri efektiivsust.
- Kontrollige, et jõuülekanne ei oleks manööverdamise ajal kokkupuutes traktori või seadmestiku komponentidega.

**97 TELESKOOPTORUDE ÜLIKIIRE KULUMINE
EBAPIISAV MÄÄRIMINE**

- Järgige juhiseid peatükis Määrimine
- TORUDE EBAPIISAV KATTUMINE**
- Vt. juhised punktis 3.

**98 KAITSEÄRIKUTE ÜLIKIIRE KULUMINE
EBAPIISAV MÄÄRIMINE**

- Vt. juhised punktis 23.
- KETT POLE KORRALIKULT KINNITATUD**
- Vt. juhised punktis 5.

99 Kõik Bondioli & Pavesi plastikosad on täielikult taaskasutatavad. Kaitske keskkonda likvideerides paigaldamisel üle jäänud plastik komponendid nõuetekohaselt.

UZSTĀDĪŠANA

- 1** Veicot jebkādu apkopes vai labošanas darbu, vienmēr uzvelciet attiecīgus drošības līdzekļus.
- 2** Transmisijas gals, kas jāpievieno traktoram, ir norādīts ar traktora zīmējumu uz aizsarga. Griezes momenta ierobežotājs un brīvgaitas sajūgs, ja tādus lieto, noteikti ir jāuzstāda piekabināmās iekārtas pusē.
- 3** Teleskopiskajām caurulēm noteikti vajadzētu pārklāties par vismaz 1/2 no to garuma normālos darbināšanas apstākļos un par vismaz 1/3 no to garuma visos darbināšanas apstākļos. Pārvietošanās laikā, kad jūgvārpsta nerotē, teleskopiskajām caurulēm ir jāpārklājas pietiekamā mērā, lai caurules būtu pareizi savietotas un varētu brīvi slīdēt.
- 4** Pirms darba sākšanas pārliecinieties, ka jūgvārpsta ir cieši piestiprināta pie traktora un piekabināmās iekārtas.
Pārbaudiet, vai visas nostiprinājuma skrūves ir cieši pievilktais.
- 5** Pievienojiet jūgvārpstas aizsarga noturētājus (ķedes). Vislabāk ir tad, ja ķedes veido gandrīz 90 grādu leņķi pret jūgvārpstas aizsargu. Noregulējet ķēzu garumu tā, lai tās būtu tik valīgas, ka jūgvārpsta var veikt pilnu kustību - darbināšanas, pagriezienu un transportēšanas laikā. Tomēr neatstājiet ķēdes pārāk valīgas, jo tad tās var apmesties ap jūgvārpstu.
- 6** Ja ķēdes garums nav pareizi noregulēts un tā ir pārāk nospriegota (piemēram, kad tiek manevrēts ar piekabināmo ierīci), tad "S" āķis atvienosies no aizslēdošā gredzena un ķēde atvienosies no aizsarga.
Sādā gadījumā nomainiet ķēdi.
Jaunās ķēdes "S" veida āķis ir jāievieto pamata konusa acī un ir jāaizver, lai izvairītos no slīdēšanas un ļautu saglabāt tā formu.
- 7** Ja ķēdes garums ar ierīci nošķiršanai no pamata konusa tiks noregulēts nepareizi un spriegums ir pārāk liels, piemēram, piekabināmās ierīces manevrēšanas laikā, tad atsperākis atvienosies no aizslēdošā gredzena, un ķēde atvienosies no aizsarga. Sādā gadījumā ķēdi iespējams viegli atvienot atpakaļ, kā tas aprakstīts sekojošajā procedūrā.
- 8** Atveriet aizslēdošo gredzenu, atskrūvējot skrūvi un atvirzot plāksni.
- 9** Ievietojiet ķēdi noslēdošajā gredzenā un novietojiet plāksni atpakaļ.
- 10** Nostipriniet plāksni ar skrūvi.
- 11** Nekad neizmantojiet drošības ķēdes, lai transportētu vai atbalstītu jūgvārpstu darba maiņas beigās. Izmantojiet atbilstošo balstu, kā norādīts attēlā.
- 12** Notīriet un ieziediet traktora PTO un piekabināmo ierīci, pirms sākat pievienot jūgvārpstu.
- 13** Pārvietošanas laikā jūgvārpstu turiet horizontāli, lai izvairītos no pušu izslīdēšanas, kas var izraisīt ievainojumus vai sabojāt aizsargus. Izmantojiet piemērotu aprīkojumu, lai transportētu smagas jūgvārpstas.

14 SPIEDTAPA

Nospiediet tapu un uzbīdiet jūgu uz PTO ass, tā lai tapa ieslēgtos PTO rievā. Pārliecinieties, ka tapa atgriežas savā sākotnējā pozīcijā pēc pievienošanas asij.

15 BUMBINU IELIKTNIS

Novietojiet jūgu uz PTO. Pabīdīt ieliktni atvērtā pozīcijā. Uzbīdīt jūgu uz ass. Atlaidīt ieliktni un pas piedīt vai pabīdīt jūgu pa asi, līdz bumbīnas ievietojas rievā un ieliktnis atgriežas savā sākotnējā (aizvērtā) pozīcijā. Pārliecinieties, ka ieliktnis atgriežas savā sākotnējā (aizvērtā) pozīcijā un jūgs ir pareizi pievienots asij.

16 AUTOMĀTISKĀS BUMBINU IELIKTNIS

Pabīdīt ieliktni atpakaļ, līdz tas nobloķejas atvērtā pozīcijā. Ar abām rokām uzbīdīt jūgu uz ass - ieliktnis automātiski atbloķēsies. Pastumiet vai pabīdīt jūgu pa asi, līdz bumbīnas ievietojas rievā un ieliktnis atgriežas savā originālajā (aizvērtā) pozīcijā. Pārliecinieties, ka ieliktnis atgriežas savā sākotnējā (aizvērtā) pozīcijā, un ka jūgs ir pareizi pievienots asij.

17 KONUSVEIDA TAPA

Uzbīdīt jūgu uz PTO ass un ievietojiet tapu tā, lai konusveida profils ievietotos ass rievā.

Ieteicamais pievilkuma spēks (griezes moments):

- 150 Nm (110 ft lbs) - 1 3/8" Z6 vai Z21 profilam.
- 220 Nm (160 ft lbs) - 1 3/4" Z6 vai Z20 profilam.

Nomainišanas gadījumā izmantojiet tikai Bondioli & Pavesi konusveida tapas.

18 SAVILCES BULTSKRŪVĒ

Uzbīdīt jūgu uz PTO ass un ievietojiet bultskrūvi.

Ieteicamais pievilkuma spēks (griezes moments):

- 90 Nm (65 ft lbs) - M12 skrūvēm;
- 140 Nm (100 ft lbs) - M14 skrūvēm.

19 Izmantojiet tikai tāda lieluma un veida skrūves, kā norādīts piekabināmās ierīces rokasgrāmatā. Izvēlieties tāda garuma skrūves, lai ārā palikusi daļa būtu pēc iespējas mazāka.

EĻĻOŠANA

20 Veicot jebkādu apkopes vai labošanas darbu, noteikti uzvelciet attiecīgu drošības aprīkojumu.

21 Nomainiet nodilušas vai bojātas detaļas ar oriģinālajām Bondioli & Pavesi rezerves daļām. Nemodificejiet un neaizskariet jūgvārpstas sastāvdaļas. Par jebkādām darbībām, kas nav izskaidrotas šajā rokasgrāmatā, konsultējieties ar piekabināmās ierīces ražotāju vai pārdevēju vai vietējo Bondioli & Pavesi pārstāvi.

22 TELESKOPISCO CAURUĻU EĻĻOŠANA

22 Ja ieziešanas vietas nav paredzētas, atdaliet jūgvārpstas divas daļas un manuāli ieziediet teleskopiskās caurules.

23 Pārliecinieties, vai visas sastāvdaļas ir labā stāvoklī un pareizi ieziestas.

Pirms sezonas uzglabāšanas notīriet un ieziediet transmisiju. Ieziediet detaļas, ievērojot norādīto grafiku, intervāli ir norādīti stundās.

Rokasgrāmatā norādītais smērvielas daudzums ir ieteicams 50 stundu eļļošanas intervālam. **Ja darba apstākļi ir īpaši smagi vai, ja vide ir agresīva, iespējams, ka ieziešanu būs jāveic biežāk, nekā reizi 50 stundās.**

Daudzums ir norādīts gramos (g). 1 unce (oz.) = 28,3 g (grami).

Uzpildiet smērvielu krusteņos, līdz tā sāk izlieties ārā no gultniem.

Uzpildiet smērvielu pakāpeniski, nedarbiniet smērvielas spiedsūkni ar rāvieniem.

Iesakām lietot 2. kategorijas NLGI smērvielu.

Pirms tehnikas nodošanas uzglabāšanā sezonas beigās, iesakām pilnībā notīrīt smērvielas paliekas, kas uzkrājušās konstantātruma savienojuma pārsega iekšienē.

24 80° KONSTANTĀTRUMA SAVIENOJUMA EĻĻOŠANA

Izvietojiet aizsargsloksnē esošās atveres iepretim krusteņu eļļotājiem konstantātruma savienojuma centrālajā korpusā. Pateicoties iekšējam kanālam, konstantātruma savienojuma korpusā iepumpētā smērvielā ieļlo arī aizsargsloksnes balstgredzenu. Iesakām ik pēc 50 stundām iepumpēt vismaz tādu smērvielas daudzumu, kāds ir norādīts 23. punkta tabulā.

GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOTĀJS UN SAJŪGS

25 RA - PĀRSNIEDZES SAJŪGS

Šī iekārta novērš inerces spēku pārvadīšanu no piekabināmās iekārtas uz traktoru ātruma samazināšanas vai apstāšanās gadījumā.

 Turieties atstatus no piekabināmās ierīces, līdz visas daļas beidz kustēties. Ieziediet ik pēc 50 darba stundām, kā arī pēc uzglabāšanas.

26 SA - LN SPRŪDRATA GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOTĀJS

Šī iekārta pārtrauc jaudas padevi, ja griezes moments pārsniedz attiecīgo iestatījumu. Nekavējoties atvienojiet PTO, ja dzirdama sprūstoša skāņa. Ieziediet katras 50 izmantošanas stundas un pēc uzglabāšanas.

27 LB - BĪDSKRŪVES GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOTĀJS

Šī iekārta pārtrauc jaudas padevi, pabīdot skrūvi, ja griezes moments pārsniedz noteikto iestatījumu. Nomainiet skrūvi, kurai ir tāds pats diametrs, garums un veids ka oriģinālajai. Ieziediet LB ierobežotājus ar ieziešanas aprīkojumu vismaz reizi katrā sezona un pēc neizmantošanas periodiem.

28 LR - AUTOMĀTISKS GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOTĀJS

Šī ierīce pārtrauc jaudas padevi, ja griezes moments pārsniedz kalibrēto maksimālo griezes momenta vērtību. Ierīces ieslēgšanas laikā jaudas padeve tiek pārtraukta, bet tā var automātiski atsākties, darbinot transmisiju zemā ātrumā pēc applūšanas novēršanas. Šī ierīce tika ieļota montāžas laikā un tā neprasa periodisku eļļošanu.

29 GE - TRIECIENU ABSORBĒJOŠAIS SAJŪGS

Absorbē triecienvēida slodzes un vibrācijas, izlīdzina jūgvārpstas darbību mainīgas vai pulsējošas slodzes apstākļos.

Apkope nav nepieciešama.

BERZES GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOTĀJI

Sajūga uzstādišanas laikā vai pēc uzglabāšanas periodiem pārbaudiet berzes auduma stāvokli.

- Ja sajūga plākšņu malas ir redzamas (sk. 30. att.), tas ir FV veida sajūgs ar Belleville atspeli un FFV spirālveida atspēriem. Izmēriet un pierakstiet atsperes augstumu kā parādīts 31. attēlā. Ja sajūga plāksnes ir klātas ar metāla stīpu (skatiet 32. attēlu) tas ir FT veida sajūgs. **Ja sajūga diskī ir atklāti un bultskrūvēm ir kupoluzgriežņi, sajūga tips ir FK.** Pēc sezonas izmantošanas atlaidiet atsperi un glabājiet sajūgu sausā vietā. Pirms sajūga izmantošanas pārbaudiet berzes

disku stāvokli un atjaunojiet atsperes nospriegojumu. Ja sajūgs pārkarst biežas vai ilgas berzes rezultātā, sazinieties ar savu aprīkojuma dīleri vai ražotāju, vai vietējo Bondioli & Pavesi pārstāvi.

30 FV – BERZES GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOTĀJS

Uz piekabināmo ierīci pāraidītais griezes moments tiek ierobežots, laujot sajūga plāksnēm slīdēt vienai gar otru.

Ja sajūgs tiek pareizi izmantots un noregulēts, tiek ierobežotas griezes momenta kulminācijas vai īsas pārslodzes. To var izmantot ka pārslodzes sajūgu vai arī, lai uzsāktu tādu piekabināmo iekārtu darbību, kam ir lielas inerces slodzes.

Šo griezes momenta iestatījumu var mainīt, regulējot atsperes darba augstumu.

Ja sajūga starpliku un plāksņu malas ir redzamas, tas ir FV veida sajūgs.

31 Griezes momentu var mainīt, palielinot un samazinot atspēru augstumu "h". Lai palielinātu / samazinātu griezes momenta iestatījumu, pievelciet / atlaidiet astoņus uzgriežņus par ceturtdaļpagriezienu un pārbaudiet, vai darbība ir pareiza. Atkārtojiet procedūru, ja tas nepieciešams. Izvairieties no pārliekas skrūvju pievilkšanas, jo tā var rasties piekabināmās iekārtas, traktora vai jūgvārpstas bojājumi.

32 FT - FK - FRICTION DISC TORQUE LIMITERS

Iz-žiliq tal-friction discs jilimita l-valur tat-torque trasmessa. Il-massimi tat-torque u tagħbija żejda temporanja jiġu eliminati. Jista' jintuża kemm bħala torque limiter, kif ukoll bħala tagħmir klaċċ tat-tagħbija żejda, jew sabiex jgħin l-istratjar ta' magni b'tagħbija inerżjali għolha. Il-klacc FT għandu faxxa tal-metall madwar iċ-ċirkonferenza tiegħu. Il-kompressjoni tal-molla tkun kif suppost meta tkun tmiss mal-faxxa tal-metall. Din il-kondizzjoni tista' tintlaħaq billi tissikkha l-viti sakemm il-molla tillokkja l-faxxa, u mbagħad tholl l-iskorfini b'1/4 ta' dawra. Evita l-issikkar żejjed tal-viti, għax l-operat tat-tagħmir jista' jkun kompromess. **Il-clutch FK għandu viti b'rás ta' skorfini. Il-kompressjoni tal-molla tkun korretta meta l-iskorfini jkunu ssikkati b'mod shiħ. Uža biss viti u skorfini speċjali B&P.**

33 Ja sajūgam uz jūga malas ir-ċetrstūru skrūves papildus astoñstūru skrūvēm, tas ir-aprikots ar Atspères Atlaišanas sistēmu. Atspères nospriegojums tiek atlaists, kad sis-ċetrstūru skrūves tiek ieskrūvētas malas jūgā. Skatiet instrukciju brošūru, kas piegādāta kopā ar sajūgiem, kam ir uzstādīta Atspères Atlaišanas sistēma. Atspères Atlaišanas Sistēma dod iespēju pārbaudi berzes sajūga stāvokli un samazināt atspères nospriegojumu diskos l-idz minimumam to neizmantošanas laikā. Berzes sajūgiem, kas aprikoji ar Atspères Atlaišanas Sistēmu, papildus tiek piegādāts informācijas buklets. Izlasiet šo informāciju, lai pareizi izmantotu  Atspères Atlaišanas Sistēmu.

34 FFV – BERZES GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOTĀJS

Uz piekabināmo ierīci pāraidītais griezes moments tiek ierobežots, laujot sajūga plāksnēm slīdēt vienai gar otru. Ja sajūgs tiek pareizi izmantots un noregulēts, tiek ierobežotas griezes momenta kulminācijas vai īsas pārslodzes. To var izmantot ka pārslodzes sajūgu vai arī, lai uzsāktu tādu piekabināmo iekārtu darbību, kam ir lielas inerces slodzes.

35 Šo griezes momenta iestatījumu var mainīt, regulējot atspēru darba augstumu. Ja sajūga starpliku un plāksņu malas ir redzamas, tas ir FFV veida sajūgs. Šo griezes momenta iestatījumu var mainīt, palielinot un samazinot atspēru darba augstumu "h". Lai palielinātu / samazinātu griezes momenta iestatījumu, pievelciet / atlaidiet astoņus uzgriežņus par ceturtdaļpagriezienu un pārbaudiet, vai darbība ir pareiza. Atkārtojiet procedūru, ja tas nepieciešams. Izvairieties no pārliekas skrūvju pievilkšanas, jo tā var rasties piekabināmās iekārtas, traktora vai jūgvārpstas bojājumi.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK
KOMBINĒTAIS BERZES UN PĀRSLODZES IEROBEŽOŠANAS SAJŪGS

Šajā sajūgā ir apvienotas berzes sajūga un pārslodzes sajūga funkcijas.

Tas tiek izmantots mašīnām ar lielām inerces slodzēm.

 Turieties atstatus no piekabināmās ierīces, līdz visas daļas beidz kustēties. Ieziņiet ik pēc 50 darba stundām un pēc uzglabāšanas.

- 37** Lietošanas laikā berzes sajūgi var kļūt karsti. **Nepieskarieties!** Lai novērstu ugunsgrēka iespēju, sajūga tuvumā nedrīkst atrasties viegli uzliesmojoši priekšmeti, kā arī nedrīkst pieļaut ilgstošu sajūga slīdēšanu.

AIZSARGU NONEMŠANA

38 Noņemiet Philips skrūves.

39 Noņemiet pamata konusu un aizsarga cauruli.

40 Noņemiet ārējo konusu un gultņa gredzenu.

AIZSARGA SALIKŠANA

41 Ieziņiet gultņu gropi iekšējos jūgos.

42 Uzstādīet balstgredzenu rievā tā, lai kontroles tapa būtu vērsta transmisijas caurules virzienā.

43 Uzstādīet gofrētu sloksni, ievietojot gredzena kontroles tapu atbilstošajā sloksnes atverē.

44 Uzstādīet bāzes piltvi ar cauruli, ievietojot gredzena kontroles tapu un ziežvārstu atbilstošajā piltuves atverē.

45 Pievelciet Philips skrūves. Elektriskā skrūvgrieža izmantošana nav ieteicama.

AIZSARGU NONEMŠANA G9

46 Noņemiet Philips skrūves.

47 Noņemiet pamata konusu un aizsarga cauruli.

48 Noņemiet ārējo konusu un gultņa gredzenu.

AIZSARGA SALIKŠANA G9

49 Ieziņiet gultņu gropi iekšējos jūgos.

50 Ievietojiet gultņa gredzenu jūga gropē, ieziešanas vietu vēršot pret piedziņas cauruli.

- 51** Uzstādiet ārējo konusu, caur pareizo caurumu ievietojot ieziņanas iekārtu.
- 52** Uzstādiet pamata konusu un aizsarga cauruli.
- 53** Pievelciet Philips skrūves.
Elektriskā skrūvgrieža izmantošana nav ieteicama.

AIZSARGA NONĒMŠANA VIENJOSLAS KONSTANTĀ ĀTRUMA SAVIENOJUMIEM

- 54** Atskrūvējiet aizsargsloksnes skrūves.
- 55** Atskrūvējiet pamata konusa skrūves.
- 56** Noņemiet pamata konusu un aizsargcauruli.
- 57** Noņemiet aizsargsloksni.
- 58** Atākējiet sprostsperi, lai tā būtu piestiprināta tikai pie vienas no divām gredzena atverēm, lai nepazaudētu to.
- 59** Paplētiet gultņu gredzenus un izņemiet tos.

AIZSARGA MONTĀŽA VIENJOSLAS KONSTANTĀ ĀTRUMA SAVIENOJUMIEM

- 60** Ieļlojiet ligzdas un uzstādiet aizsargā balstgredzenus.
Ievietojet gredzenu iekšējā jūgā tā, lai kontroles tapa būtu vērsta transmisijas caurules virzienā.
- 61** Ievietojet gultņu gredzenu konstantā ātruma savienojuma korpusā, tapas vēršot pret iekšējo jūgu. Gultņu gredzens ir aprīkots ar ieziņanas vietu, un tas tiek izmantots tikai 50° konstantā ātruma savienojumiem. Neizmantojet ieziņanas vietu aizsarga lielajam gredzenam 80° savienojumiem.

- 62** Piestipriniet sprostsperi pie divām gredzena malām.
- 63** Iespraudiet aizsargsloksni, izvietojot radiālas atveres iepretim balstgredzena paplāksnei, bet dibena atveri - iepretim maza gredzena kontroles tapai. Gredzena ziežvārstam jābūt izvietotam iepretim aizsargsloksnes atverēm.
- 64** Pārbaudiet, vai aizsargsloksnes radiālas atveres ir izvietoti iepretim balstgredzena paplāksnē esošajām atverēm un vai kontroles tapa ir iesprauta. Pieskrūvējiet 6 aizsargsloksnes atloka skrūves. Elektriskā skrūvgrieža izmantošana nav ieteicama.
- 65** Uzstādiet bāzes piltvi ar cauruli, ievietojot gredzena kontroles tapu bāzes piltuves atverē. Gredzena ziežvārstam jābūt ievietotam bāzes piltuves atverē.
- 66** Pievelciet 3 nostiprināšanas skrūves uz aizsargsloksnes. Elektriskā skrūvgrieža izmantošana nav ieteicama.

- 67** Atskrūvējiet cietā apvalka stiprinājuma skrūves.
- 68** Noņemiet cieto apvalku.
- 69** Atskrūvējiet pamata konusa stiprinājuma skrūves.
- 70** Noņemiet pamata konusu un aizsargcaurules komplektu.
- 71** Noņemiet ārējo konusu.
- 72** Atlaidiet fiksācijas atsperi, atstājiet to vienā no diviem gredzena caurumiem, lai to nepazaudētu.
- 73** Atveriet konstantā ātruma savienojuma gultņa gredzenu un izņemiet to no vietas.
- 74** Papletiet gultņa gredzenu un izņemiet to no vietas.

AIZSARGA MONTĀŽA CIETĀ APVALKA KONSTANTĀ ĀTRUMA SAVIENOJUMIEM

- 75** Ieeļlojiet jūga gultņa gredzena vietu.
- 76** Ieeļlojiet konstantā ātruma savienojuma gultņa gredzena vietu.
- 77** Ievietojiet gultņu gredzenu konstantā ātruma savienojuma korpusā, tapas vēršot pret iekšējo jūgu.
- 78** Piestipriniet sprostsperi pie divām gredzena malām.
- 79** Uzstādiet gultņa gredzenu uz jūga gropes ar atskaites tapu vērstu pret jūgvārpstas cauruli.
- 80** Pārliecinieties, ka aizsargsloksnes radiālie caurumi ir vienā līmenī ar gultņa gredzena tapu caurumiem un ka ir ievietota atskaites tapa.
- 81** Ievietojiet cieto apvalku, izvietojot caurumus, kā parādīts attēlā.
- 82** Pievelciet cietā apvalka stiprinājuma skrūves. Nav ieteicams izmantot skrūvgriezi.
- 83** Ievietojiet pamata konusu un cauruli, ievietojot gultņa gredzena atskaites tapu pamata konusa caurumā. Gultņa gredzena iezīšanas vieta atrodas pamata konusa caurumā.
- 84** Pievelciet 3 uzmavas fiksācijas skrūves. Elektriskā skrūvgrieža izmantošana nav ieteicama.

PIEDZINAS VĀRPSTAS SAĪSINĀŠANA

Bondioli & Pavesi neiesaka mainīt tās ražoto ierīču uzbūvi un, lai kā arī notiku, ieteic jums pirms šāda darba veikšanas sazināties ar piekabināmo ierīču pārdevēju vai kvalificētu darbnīcu. Ja jūgvārpsta ir pārāk gara, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

85 Noņemiet aizsargus.

86 Saīsiniet vārpstas caurules, cik nepieciešams. Teleskopiskajām caurulēm noteikti vajadzētu pārklāties par vismaz 1/2 no to garuma normālos darbināšanas apstākļos un par vismaz 1/3 no to garuma visos darbināšanas apstākļos. Pārvietošanās laikā, kad jūgvārpsta nerote, teleskopiskajām caurulēm ir jāpārklājas pietiekamā mērā, lai caurules būtu pareizi savietotas un varētu brīvi slīdēt.

87 Abu cauruļu malas uzmanīgi noslīpējiet ar vīli, jo īpaši iekšējās caurules ārējo malu un ārējās caurules iekšējo malu.

Notiriet caurules un pilnībā noņemiet atliekas un metāla skaidas. Ja **jūgvārpsta ir saīsināta**, caurules pareizi jāslīpē, jātīra un atkārtoti jāieello visu jūgvārpstas kalpošanas laiku.

88 Pa vienai saīsiniet aizsargcaurules, nogriežot no tām tikpat lielu garumu kā piedziņas caurulēm.

89 Izleidiet iekšējo piedziņas cauruli un atlieciet atpakaļ aizsargus uz piedziņas vārpstas.

90 Pārbaudiet piedziņas vārpstas garumu piekabināmās ierīces minimālajā un maksimālajā attālinājumā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

91 JŪGA CILPU NODILŠANA

PĀRĀK LIELS DARBĪBAS LENĶIS

- Samaziniet darbības lenķi.
- Atvienojiet PTO, ja saviēnojuma lenķis pārsniedz 45°.

92 JŪGU DEFORMĀCIJA

PĀRĀK LIELS GRIEZES MOMENTS VAI TRIECIENSLODZE

- Izvairieties no pārslogošanas vai PTO ieslēgšanas, atrodoties zem slodzes.
- Pārbaudiet griezes momenta ierobežotāja darbspēju.

93 SALAUZTS KRUSTA STIENIS

PĀRĀK LIELS GRIEZES MOMENTS VAI TRIECIENSLODZE

- Izvairieties no pārslogošanas vai PTO ieslēgšanas, atrodoties zem slodzes.
- Pārbaudiet griezes momenta ierobežotāja darbību.

94 PALIELINĀTS KRUSTA STIENU NODILUMS

PĀRĀK LIELA SLODZE

- Nepārsniedziet ātruma vai jaudas robežas, kādas norādītas instrukciju rokasgrāmatā.

NEPIETIEKAMA EĻĻOŠANA

- Vadieties pēc 23. punktā norādītajām instrukcijām.

95 TELESKOPISKO CAURUĻU ATDALĪŠANĀS
PĀRĀK LIELS JŪGVĀRPĀSTAS PAGARINĀJUMS

- Nepagariniet jūgvārpstu tādā apmērā, lai caurules atdalītos.
- Attiecībā uz stacionāro mašīnēriju, pozicinējiet traktoru, lai teleskopiskās caurules pārkāatos tā, kā norādīts 3. punktā.

96 TELESKOPISKO CAURUĻU SAGRIEŠANĀS VAI SALIEKŠANĀS
PĀRĀK LIELS GRIEZES MOMENTS VAI TRIECIENSLODZE

- Izvairieties no pārslogošanas vai PTO ieslēgšanas, atrodoties zem slodzes
- Pārbaudiet griezes momenta ierobežotāja darbspēju.
- Pārliecinieties, vai jūgvārpsta kustības laikā nesaskaras ar traktoru vai piekabināmo iekārtu.

97 TELESKOPISKO CAURUĻU PRIEKŠLAICĪGS NODILUMS
NEPIETIEKAMA EĻĻOŠĀNA

- Sekojiet norādījumiem, kas izklāstīti nodalā Eļļošana
- Skatiet 3. punkta norādījumus

98 TELESKOPISKO CAURUĻU PRIEKŠLAICĪGS NODILUMS
NEPIETIEKAMA EĻĻOŠĀNA

- Sekojiet 23. punkta norādījumiem
- **SPROSTKĒDE NAV PIESTITPRINĀTA PAREIZI**
- Skatiet 5. punkta norādījumus.

99 Visas Bondioli & Pavesi jūgvārpstu plastmasas daļas var pilnībā pārstrādāt.
 Saudzējiet dabu - kad nomaināt nolietotas plastmasas daļas, izmetiet tās atkritumos saskaņā ar noteikumiem!

INSTALIAVIMAS

- 1** Atlikdami techninės priežiūros ar remonto darbus, visada nešiokite atitinkamas apsaugos priemones.
- 2** Žymė ant traktoriaus apsaugos nurodo traktoriaus transmisijos galą. Sukimo momento ribotuvas ar laisvo riedėjimo sankaba visada turi būti sumontuota padargo gale.
- 3** Normaliomis sąlygomis teleskopinių vamzdžių užlaida visada turi būti mažiausiai 1/2 jų ilgio ir darbo sąlygomis mažiausiai 1/3 jų ilgio. Manevry metu, kai transmisija nesisuka, teleskopinių vamzdžių užlaida turi būti tokio ilgio, kad būtų palaikomas vamzdžių sulygiavimas ir jie galėtų laisvai slysti.
- 4** Prieš pradėdami dribti įsitikinkite, ar transmisija saugiai pritvirtinta prie traktoriaus ir padargo. Patirkinkite ar visi fiksuojamieji varžtai tinkamai priveržti.
- 5** Pritvirtinkite transmisijos apsaugos laikančiasias grandines. Geriausia grandines pritvirtinti statmenai transmisijos apsaugai. Nustatykite tokį grandinių ilgį, kad jos leistų transmisijai laisvai suktis darbo, gabenimo ir manevravimo metu. Grandinės neturi būti pernelyg laisvos, kad jos nesvyrinėtų.
- 6** Jeigu grandinės ilgis blogai sureguliuotas o įtempimas yra pernelyg didelis, pavyzdžiui, padargo manevravimo metu, spyruokliuojantis kablys atsijungs nuo fiksuojamojo žiedo ir grandinė atsijungs nuo apsaugos. Tokiu atveju grandinę reikia pakeisti. Naujos grandinės „S“ kablių reikia jidéti į pagrindinio kūgio ąselę ir uždaryti, kad jis neišslystu ir išlaikytų savo apvalią formą.
- 7** Jeigu grandinės ilgis su įtaisu atskyrimui nuo pagrindinio kūgio yra blogai sureguliuotas, o įtempimas yra pernelyg didelis, pavyzdžiui, padargo manevravimo metu, spyruokliuojantis kablys atsijungs nuo užfiksuojamojo žiedo ir grandinė atsijungs nuo apsaugos. Tokiu atveju grandinę galima vėl lengvai prijungti, kaip aprašyta tolimesnėje procedūroje.
- 8** Atverždami varžtą ir stumdamai diską atidarykite fiksuojančią žiedą.
- 9** Idékite grandinę į fiksuojamąjį žiedą ir vėl įstatykite diską.
- 10** Pritvirtinkite diską užsukdami varžtą.
- 11** Darbo pamainos pabaigoje niekada nenaudokite apsauginių grandinių transmisijai transportuoti arba pakabinti. Naudokite specialią atramą, kaip parodyta paveikslėlyje.
- 12** Prieš instaluodami transmisiją, nuvalykite ir sutepkite traktoriaus DV ir padargo veleną.
- 13** Darbo su transmisija metu žiurėkite, kad ji būtų horizontalioje padėtyje - tada pusės nenuslys viena nuo kitos; kitaip galite susižeisti arba pažeisti apsaugą. Sunkias transmisijas transportuokite tinkamomis priemonėmis.

14 SMEIGIAMAS KAIŠTIS

Ismeikite kaištį ir pastumkite šakutę ant DV veleno taip, kad kaištis patektų į DV griovelį. Isitikinkite, kad kaištis grįžtu į savo pradinę padėtį.

15 RUTULINIS ŽIEDAS

Sulyginkite šakutes ant DV. Nuslinkite žiedą į atidarytą poziciją. Pastumkite šakutę ant krumplinio veleno. Atlaisvinkite žiedą ir patraukite arba pastumkite šakutę išilgai veleno taip, kad rutuliai užsifiksotų grovelėje, o žiedas grįžtu į pradinę (uždarytą) poziciją. Isitikinkite, kad žiedas grįžtu į savo pradinę (uždarytą) poziciją, o šakutę būtų gerai pritvirtinta prie veleno.

16 AUTOMATINIS RUTULINIS ŽIEDAS

Traukite žiedą atgal tol, kol jis užsifiksuos atviroje padėtyje. Pavalką ant veleno užstumkite abejomis rankomis - žiedas automatiškai užsifiksuos. Traukite arba stumkite pavalką išilgai veleno tol, kol rutuliai užsifiksuos grovelėje, o žiedas grįžtų į pradinę (uždarytą) padėtį. Žiūrėkite, kad žiedas grįžtu į savo pradinę (uždarytą) padėtį, o pavalkas būtų tinkamai pritvirtintas prie veleno.

17 KÜGINIS KAIŠTIS

Pastumkite šakutę ant DV ir įstatykite kaištį taip, kad kūginis profilis patektų į grovelį ant veleno.

Priveržimo momentas Rekomenduojamos priveržimo momento reikšmės:

- 150 Nm (110 ft lbs) - 1 3/8" Z6 arba Z21 profiliams.
- 220 Nm (160 ft lbs) - 1 3/4" Z6 arba Z20 profiliams.

Pakeitimui naudokite tik „Bondioli & Pavesi“ kūginius kaiščius.

18 GNYBTINIS VARŽTAS

Pastumkite šakutę ant DV ir įdékite varžtą.

Rekomenduojamos priveržimo momento reikšmės:

- 90 Nm (65 ft lbs) - M12 varžtams;
- 140 Nm (100 ft lbs) - M14 varžtams.

19 Naudokite tik šioje naudojimosi instrukcijoje nurodytu dydžiu ir tipu varžtus.

Pasirinkite tokį varžtų ilgį, kad iškišimas būtų minimalus.

TEPIMAS**20 Atlikdami techninės priežiūros ar remonto darbus, visada nešiokite atitinkamas apsaugos priemones.**

21 Susidėvėjusias ar pažeistas dalis pakeiskite originaliomis „Bondioli & Pavesi“ atsarginėmis dalimis. Jokių transmisijos dalijų nemodifikuokite, elkitės atsargiai ir nenaudokite jėgos. Dėl konsultacijos apie darbus, kurių aprašymo šiame instrukcijų vadove nėra, kreipkitės į padargo prekybos agentą, gamintoją arba į vietinį „Bondioli & Pavesi“ atstovą.

22 TELESKOPINIŲ VAMZDŽIŲ TEPIMAS

Jeigu tepalinės nėra, atskirkite dvi transmisijos puses ir teleskopinius vamzdžius sutepkite rankomis.

23 Prieš pradédami dirbtį su transmisija, isitikinkite, ar visų komponentų būklė gera ir ar jie sutepti. Sezoninės ekspluatacijos pabaigoje transmisiją nuvalykite ir sutepkite. Kiekvieną dalį tepkite praėjus lentelėje nurodytomis valandoms. Vadove nurodytą tepalo kiekį rekomenduojama naudoti 50 valandų intervalui. Jei vykdomi didelės apkrovos darbai itin nepalankioje aplinkoje, gal

prireiki tepti dažniau negu kas 50 valandų intervalais. Kiekiai nurodyti gramais (g). 1 uncija (oz) = 28,3 g (gramo). Tepalą pilkite į kryžmes, kol jis ims tekėti iš guolių dangtelio. Tepalą leiskite laipsniškai; tepalinės nespauskite stipriai, kad tepalas į vidų patektų be didelio spaudimo. Naudokite 2 kategorijos ULGI tepalą. Prieš sandėliavimą sezoną pabaigoje, išvalykite tolygaus greičio jungties skydelio viduje susikaupusį tepalą.

24 80° TOLYGAUS GREIČIO JUNGties TEPIMAS

Tolygaus greičio skydelyje esančias angas sulygiuokite su kryžmių ir tolygaus greičio jungties centrinio korpuso tepalinėmis. I tolygaus greičio jungties centrinį korpusą įleistas tepalas per vidinius kanalus taip pat sutepa skydelio atraminių žiedą. Kas 50 valandų įleiskite tokį tepalo kiekį, kuris nurodytas 23 punkte esančioje lentelėje.

SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAS IR LAISVO RIEDĖJIMO MOVA

25 RA – APLENKIMO MOVA

Šis įtaisas apsaugo nuo inercinės apkrovos transmisijos į traktorių greičio mažinimo ar DV stabdymo metu.

 Laikykitės atokiai nuo padargo, kol visos dalys sustos. Darbo metu ir po sandėliavimo tepkite šią movą kas 50 valandų.

26 SA - LN REKETO SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAS

Kai sukimo momentas viršija nustatytas ribas, šis įtaisas pertraukia galios transmisiją.

Jeigu išgirsite stuksenimą, iš karto išjunkite DV.

Darbo metu ir po sandėliavimo tepkite mechanizmą kas 50 valandų.

27 LB – KERPAMO VARŽTO SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAS

Kai sukimo momentas viršija nustatytas ribas, šis įtaisas pertraukia galios transmisiją nukirpdamas varžtą.

Pakeiskite kerparamą varžą tokio paties diametro, ilgio ir tipo varžtu, kaip originalus varžtas.

Naudodami tepalinę tepkite LB sukimo momento ribotuvą mažiausiai kartą per tris mėnesius ir patepkite po sandėliavimo.

28 LR - AUTOMATINIO VEIKIMO SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAS

Pertraukia galios perdavimą, kai sukimo momentas viršija nustatyta vertę. Šiam įtaisui suveikus, pertraukiama galios perdavimas, tačiau jį galima automatiškai atnaujinti transmisijai leidžiant veikti mažu greičiu po to, kai panaikinamas užsiblokavimas.

Šis įtaisas izoliuotas, jo papildomai tepti nereikia.

29 GE – AMORTIZUOJANTI SANKABA

Amortizuojant smūgines apkrovas ir vibraciją, sušvelnina slenkančios arba vibruančios apkrovos transmisiją.

Techninės priežiūros atlikti nereikia.

TRINTIES SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAI

Patikrinkite trinties apmušimo būklę, prieš instaliuodami sankabą arba po ilgų saugojimo periodų.

- Jeigu matosi sankabos plokštčių kraštai (žr. 30 pav.), sankaba yra FV tipo su „Belleville“ spyruokle ir FFV tipo su spiralės formos spyruoklėmis. Išmatuokite

spyruoklės aukštį, kaip pavaizduota 31 paveikslėlyje, ir ji užrašykite. Jeigu sankabos plokštės yra padengtos metalo juosta (žr. 32 pav.), ši sankaba yra FT tipo.

Jei sankabos diskai yra pasiekiami, o varžtai yra su uždarosiomis veržlėmis, tokia sankaba yra FK tipo. Po sezoninio naudojimo, atlaisvinkite spyruoklės slėgį, sankabą laikykite sausoje vietoje. Patirkinkite trinties diskų būklę ir, prieš sankabą naudodami, nustatykite pradinį spyruoklės slėgimą.

Jeigu dėl dažno arba ilgalaikio sankabos slydimo sankaba perkaista, pasitarkite su padargo prekybos agentu, gamintoju arba vietiniu „Bondioli & Pavesi“ atstovu.

30 FV – FRIKINIS SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAS

Sankabos diskai slysta vienas kito atžvilgiu ir tai leidžia sumažinti mechanizmo sukimo momentą.

Naudojant gerai sureguliuotą sankabą didžiausi sukimo momentai ir trumpos perkrovos yra ribojamos.

Ji gali būti naudojama kaip perkrovos sankaba arba gali padėti didelių inercinių apkrovų paleidimo metu.

Sukimo momento ribos nustatomos reguliuojant spyruoklės darbinį aukštį.

Trinkelius ir diskų kraštai FV sankaboje nepridengti.

31 SUKIMO MOMENTO RIBOS YRA NUSTATOMOS DIDINANT IR MAŽINANT

spyruoklių aukštį „h“. Norėdami padidinti / sumažinti sukimo momento ribas, 1/4 sukimo prisukite / atsukite aštuonias veržles ir patirkinkite, ar gerai veikia. Esant reikalui, pakartokite procedūrą. Stenkiteis nepriveržti varžtų per stipriai, nes galima pažeisti padargą, traktorių ar transmisiją.

32 FT - FK - TRINTIES SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAI

Mechanizmui perduodamas sukimo momentas ribojamas leidžiant sankabos plokštėms slysti viena kitos atžvilgiu. Jeigu naudojama ši sankaba ir ji yra gerai sureguliuota, ribojamos didžiausios sukimo momento jėgos ir trumpos perkrovos. Ją galima naudoti kaip perkrovos sankabą arba kaip padargą su didelėmis inercinėmis apkrovomis paleidimo įtaisą. Aplinkui FT sankaba yra metalinis žiedas. Varžtus reikia veržti tol, kol metalinė juosta aplink sankabos kraštą šiek tiek palies spyruoklę. Taip priveršsite varžtus verždami tol, kol spyruoklė užlksuos juostą, o tada atverždami veržlę 1/4 sūkio. Žiūrėkite, kad varžtų nepriveržtumėte pernelyg smarkiai – gali būti pažeistas padargas, traktorius arba transmisija.

FK sankabos varžtai yra su uždarosiomis veržlėmis. Spyruoklės spaudimas yra tinkamas tada, kai veržlės yra užsuktos iki galio. Naudokite tik specialius B&P varžtus ir veržles.

33 Jeigu sankaboje yra keturi lizdinių galvučių varžtai (neskaitant šešiabriaunių galvučių varžtų ant flanšo pavalko), joje yra įrengta spyruoklės atlaisvinimo sistema. Spyruoklės spaudimas atlaisvinamas tada, kai šie keturi montavimo varžtai įsukami į flanšo pavalką. Pridedamame instrukcijų lapelyje pavaizduotos sankabos su įrengta spyruoklės atlaisvinimo sistema.

Spyruoklės atlaisvinimo sistema leidžia patirkinti frikinės sankabos būklę ir, nenaudojimo periodu, iki minimumo sumažinti spyruoklių slėgimą diskams.

! Kartu su frikinėmis sankabomis, kuriose yra įrengta spyruoklės atlaisvinimo sistema, pateikiamas papildomas instrukcijų lapas. Perskaitykite šią informaciją, kad žinotumėte, kaip teisingai naudoti spyruoklės atlaisvinimo sistemą.

34 FFV – FRIKINIS SUKIMO MOMENTO RIBOTUVAS

Sankabos diskai slysta vienas kito atžvilgiu ir tai leidžia sumažinti mechanizmo sukimo momentą.

Naudojant gerai sureguliuotą sankabą didžiausi sukimo momentai ir trumpos perkrovos yra ribojamos.

Ji gali būti naudojama kaip perkrovos sankaba arba gali padėti didelių inercinių apkrovų paleidimo metu.

Sukimo momento ribos nustatomos reguliuojant spyruoklių darbinį aukštį.

Trinkelį ir diskų kraštai FFV sankaboje nepridengti.

35 Sukimo momento ribos yra nustatomos didinant ir mažinant spyruoklių aukštį „h“. Norėdami padidinti / sumažinti sukimo momento ribas, 1/4 sukimo prisukite / atskuite aštuonias veržles ir patikrinkite, ar gerai veikia. Esant reikalui, pakartokite procedūrą. Stenkiteis nepriveržti varžtų per stipriai, nes galima pažeisti padargą, traktorių ar transmisiją.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK FRIKCINĖS IR APLENKIMO MOVOS DERINYS

Tai sankaba, jungianti frikcines ir aplenkimo movos funkcinės charakteristikas. Naudojama mechanizmuose su didelėmis inercinėmis apkrovomis.

 Laikykitės atokiai nuo mechanizmo tol, kol sustos visos dalys.
Darbo metu ir po sandėliavimo tepkite kas 50 valandų.

37 Naudojant frikcines sankabas, jos gali labai įkaisti. **Nelieskite!** Pasirūpinkite, kad aplink frikcinę sankabą nebūtų lengvai užsidegančią medžiagą, ir stenkiteis išvengti ilgai trunkančio sankabos slydimo.

APSAUGOS IŠMONTAVIMAS

38 Išsukite „Philips“ galvutės varžtus.

39 Nuimkite pagrindo kūgį ir apsaugos vamzdį.

40 Nuimkite išorinį kūgį ir atraminį žiedą.

APSAUGOS SUMONTAVIMAS

41 Sutepkite laikantį griovelį vidiniuose pavalkuose.

42 Guolių žiedą įstatykite į griovelį taip, kad referencinis smaigas būtų nukreiptas į pavaros vamzdelį.

43 Guolių referencinį smaigą įkišdami į kūgyje esančią angą, sumontuokite išorinį kūgį.

44 Guolių referencinį smaigą ir tepalinę įkišdami į kūgyje esančią angą, sumontuokite pagrindo kūgį su vamzdeliu.

45 Priveržkite „Philips“ galvutės varžtus.
Naudoti elektrinio įsuktuvo nerekomenduojama.

G9 APSAUGOS IŠMONTAVIMAS

46 Išsukite „Philips“ galvutės varžtus.

47 Nuimkite pagrindo kūgį ir apsaugos vamzdį.

G9 APSAUGOS SUMONTAVIMAS

- 49** Sutepkite laikantijj griovelj vidiniuose pavalkuose.
- 50** Sumontuokite atraminj žiedą ant pavalko griovelio; tepalinė turi būti nukreipta į pavaros vamzdj.
- 51** Pro tinkamą angą įkišdami tepalinę sumontuokite išorinj kūgj.
- 52** Sumontuokite pagrindo kūgj ir apsauginj vamzdj.
- 53** Priveržkite „Philips“ galvutės varžtus.
Naudoti elektrinio įsuktuvo nerekomenduojama.

VIENJUOSČIŲ PASTOVAUS GREIČIO JUNGČIŲ APSAUGŲ NUĖMIMAS

- 54** Išsukite varžtus iš apsauginės juostos.
- 55** Išsukite varžtus iš pagrindo kūgio.
- 56** Nuimkite pagrindo kūgj ir apsaugos vamzdj.
- 57** Nuimkite apsauginę juostą.
- 58** Atlaisvinkite fiksuojamają spyrusklepę, tačiau ją palikite įkištą į vieną iš dviejų guolių žiedo angų, kad jos nepamestumėte.
- 59** Praplatinkite atraminius žiedus ir juos nuimkite nuo jų įstatymo vietų.

VIENJUOSČIŲ PASTOVAUS GREIČIO JUNGČIŲ APSAUGŲ SURINKIMAS

- 60** Sutepkite lizdus ir sumontuokite skydelio atraminius guolius.
Guolių žiedą uždékite ant vidinės sankabos taip, kad referencinis smaigas būtų nukreiptas į pavaros vamzdelį.
- 61** Atraminj žiedą sumontuokite ant CV (pastovaus greičio) korpuso; orientacinis kaištis turi būti nukreiptas į vidinj pavalką. Atraminiam žiede yra įrengta tepalinė, kuri naudojama tik 50° CV (pastovaus greičio) jungtimis. Didesnio žiedo tepalinės nenaudokite 80° jungčių apsaugai.
- 62** Fiksuojamają spyrusklepę prijunkite prie dviejų guolių žiedo kraštų.
- 63** Įkiškite skydelj radialines angas sulygiuodami su guolių žiedo referenciniais kaiščiais, o apačioje esančią angą - su mažojo guolio referenciniu kaiščiu. Guolių tepalinės turi būti sulygiuotos su angomis skydelyje.
- 64** Patikrinkite, ar radialinės angos skydelyje sulygiuotos su angomis guolių žiedo referenciniuose smaiguose ir ar referencinis kaištis įkištas. Priveržkite 6 skydelio varžtus su briaunelémis. Naudoti elektrinio įsuktuvo nerekomenduojama.

65 Guolių referencinį smaugą įkišdami į pagrindo kūgyje esančią angą, sumontuokite pagrindo kūgių su vamzdeliu. Guolių tepalinė yra pagrindo kūgio angoje.

66 Priveržkite apsauginės juostos 3 fiksuojamuosius varžtus. Naudoti elektrinio įsuktuvo nerekomenduojama.

KIETOJO KORPUSO PASTOVAUS GREIČIO JUNGČIŲ APSAUGŲ NUĖMIMAS

67 Atlaisvinkite kietojo korpuso tvirtinimo varžtus.

68 Nuimkite kietajį apvalkalą.

69 Atlaisvinkite pagrindo kūgio tvirtinimo varžtus.

70 Išmontuokite pagrindo kūgio ir apsauginio vamzdžio rinkinį.

71 Išmontuokite išorinį kūgį.

72 Atkabinkite atraminę spyruoklę, palikdami ją įstatytą į vieną iš dviejų atraminio žiedo angų, kad nepamestumėte.

73 Atidarykite pastovaus greičio jungties guolio žiedą ir išmontuokite ji iš lizdo.

74 Išskleiskite guolio žiedą ir išmontuokite ji iš lizdo.

KIETOJO KORPUSO PASTOVAUS GREIČIO JUNGČIŲ APSAUGŲ SURINKIMAS

75 Tepalu sutepkite pavalko guolio žiedo lizdą.

76 Tepalu sutepkite pastovaus greičio jungties guolio žiedo lizdą.

77 Atraminį žiedą sumontuokite ant CV (pastovaus greičio) korpuso; orientacinis kaištis turi būti nukreiptas į vidinį pavalką.

78 Fiksuojamają spyruoklę prijunkite prie dviejų guolių žiedo kraštų.

79 Uždékite guolio žiedą ant pavalko griovelio taip, kad kontrolinis kaištis būtų nukreiptas į pavaros vamzdžių.

80 Užtikrinkite, kad apsauginės juostos radialinės angos sutaptų su guolio žiedo kaiščių angomis ir kad kontrolinis kaištis būtų tinkamai įstatytas.

81 Įstatykite kietajį korpusą, įrengdami angas, kaip parodyta paveikslė.

82 Priveržkite kietojo korpuso tvirtinimo varžtus. Naudoti įsukimo pistoleto nerekomenduojama.

83 Sumontuokite pagrindo kūgių ir vamzdžių, į pagrindo kūgio angą įstatydami guolio žiedo kontrolinį kaištį. Guolio žiedo tepalinė yra pagrindo kūgio angoje.

84 Priveržkite 3 apsauginės juostos tvirtinimo varžtus. Naudoti elektrinio įsuktuvo nerekomenduojama.

KAIP SUTRUMPINTI TRANSMISIJOS VELENĄ

„Bondioli & Pavesi“ pataria nemedifikuoti savo produktų ir, bet kuriuo atveju, prieš tešiant darbą, rekomenduoja kreiptis pagalbos į vietinį prekybos agentą arba į kvalifikuotą aptarnavimo centrą. Norėdami sutrumpinti per ilgą transmisiją, veikite pagal tolimesnę procedūrą.

85 Nuimkite apsaugą.

86 Sutrumpinkite transmisijos vamzdžius iki norimo ilgio.

Normaliomis sąlygomis teleskopinių vamzdžių užlaida visada turi būti mažiausiai 1/2 jų ilgio ir darbo sąlygomis mažiausiai 1/3 jų ilgio.

Manevrų metu, kai transmisija nesisuka, teleskopinių vamzdžių užlaida turi būti tokio ilgio, kad būtų palaikomas vamzdžių sulygiavimas ir jie galėtų laisvai slysti.

87 Atsargiai nušlifuokite abiejų vamzdelių galų briaunas dilde, ypač išorinę vidinio vamzdelio briauną ir vidinę išorinio vamzdelio briauną.

Nuvalykite vamzdelius ir pašalinkite visas drožles ir dulkes. Jei **kardaninė transmisija sutrumpinama**, vamzdelius būtina tinkamai nušlifuoti, nuvalyti ir iš naujo sutepti visam kardaninės transmisijos eksplotatavimo laikui.

88 Po vieną sutrumpinkite apsaugos vamzdžius, atpjaudami tiek, kiek buvo atpjauta nuo transmisijos vamzdžių.

89 Sutepkite vidinį transmisijos vamzdį ir vėl sumontuokite apsaugas ant transmisijos veleno.

90 Patirkinkite transmisijos veleno ilgi esant minimaliam ir maksimaliam padargo išsitempimui.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

91 ŠAKUČIŲ AUSELIŲ SUSIDÉVĖJIMAS
PERNELYG DIDELOS DARBINIS KAMPAS

- Sumažinkite darbinį kampa.
- Kai sujungimo kampus viršija 45° , atjunkite DV.

92 ŠAKUČIŲ DEFORMACIJA
PERNELYG DIDELE SŪKIMO MOMENTO ARBA SMŪGINĖ APKROVA

- Esant apkrovai, stenkites neperkrauti arba nejungtį DV.
- Patirkinkite sukimo momento ribotuvu veikimą.

93 SULŪŽUSI SKERSINĖ SIJA
PERNELYG DIDELE SŪKIMO MOMENTO JĒGA ARBA SMŪGINĖ APKROVA

- Kai yra apkrova, venkite pernelyg didelęs PTO apkrovos, jo nejunkite.
- Patirkinkite sukimo momento ribotuvu veikimą.

94 GREITAS SKERSINĖS SIJOS SUSIDÉVĖJIMAS
PERNELYG DIDELE APKROVA

- Neviršykite greičio arba galios ribų, kurios nurodytos instrukcijų vadove.
- NEPAKANKAMAS TEPIMAS
- Vykdykite 23 punkte pateiktus nurodymus.

95 TELESKOPINIŲ VAMZDŽIŲ ATSISKYRIMAS**PERNELYG DIDELIS TRANSMISIJOS IŠSITEMPIMAS**

- Netempkite transmisijos taip, kad vamzdžiai atsiskirtų.
- Jeigu mechanizmas yra stacionarus, traktorių pastatykite taip, kad teleskopiniai vamzdžiai uždengtų vienas kitą, kaip pavaizduota 3 punkte.

96 SUSISUKE ARBA SUSILENKĘ TELESKOPINIAI VAMZDŽIAI**PERNELYG DIDELE SUKIMO MOMENTO ARBA SMŪGINĖ APKROVA**

- Esant apkrovai, stenkites neperkrauti arba nejungti DV
- Patikrinkite sukimo momento ribotuvu veikimą.
- Patikrinkite, ar manevravimo metu nėra kontakto tarp transmisijos ir traktoriaus ar padargo komponentų.

97 PERNELYG GREITAS TELESKOPINIŲ VAMZDELIŲ SUSIDĒVĖJIMAS**NEPAKANKAMAS TEPIMAS**

- Vadovaukitės skyriuje „Tepimas“ pateiktomis instrukcijomis
- NEPAKANKAMAS VAMZDELIŲ PERSIKLOJIMAS**
- Skaitykite 3 punkte esančias instrukcijas.

98 PERNELYG ANKSTYVAS APSAUGINIŲ GUOLIŲ SUSIDĒVĖJIMAS**NEPAKANKAMAS TEPIMAS**

- Vadovaukitės 23 punkte pateiktomis instrukcijomis.
- BLOGAI PRITVIRTINTA SULAIKANČIOJI GRANDINĖ**
- Skaitykite 5 punkte esančias instrukcijas.

99 Visos plastikinės „Bondioli & Pavesi“ transmisijų dalys yra perdirbamos.

Saugokite aplinką – baigę darbą, iškart pašalinkite iš specialų sąvartyną nereikalingas plastmasines dalis.

INSTALLAZZJONI

- 1** Dejjem ilbes apparat ta' sigurtà adattat meta tkun qiegħed tagħmel kwalunkwe xogħol ta' manutenzjoni jew ta' tiswija.
- 2** Is-simbolu tat-trekter stampat fuq il-pjanċa li tipprotegi lill-magna juri l-lat-trekter tal-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju. Kull limitatur tat-torque jew klaċċi li jkun qed jaħdem b'veloċitā akbar minn magna normali għandu dejjem jiġu installat fuq it-tarf tal-istruмент.
- 3** Tubi li jespandu b'mod teleskopiku għandhom dejjem jisporgu għallinqas nofs it-tul tagħħhom f'hidma normali u ghallinqas terz tat-tul tagħħom fil-kondizzjonijiet kollha ta' hidma. Matul il-manuvri, meta l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju ma jkunx qiegħed idur, it-tubi teleskopici għandhom ikunu fuq xulxin b'ammont suffiċjenti sabiex izommu t-tubi f'posthom u jippermettulhom li jiżżeरżqu b'mod liberu.
- 4** Qabel ma tibda x-xogħol, kun żgur illi l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju ikun imqabbad sewwa mat-trekter u l-istruмент. Ara li l-viti tat-tagħmir huma ssikkati.
- 5** Qabbar l-apparat ta' tražżeen ta' l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju (katini). L-aħjar riżultati jintlaħqu meta katini huma mqabbda kważi perpendikulari ma' l-apparat ta' tražżeen ta' l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju. Irranġa t-tul tal-katini ikun hemm biżżejjed laxx sabiex dawn jippermettu moviment shih ta' l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju waqt dawriet, operazzjoni. Evita li jkunu mahlulin iżżejjed, li jikkawża li l-katini jiduru madwar l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju.
- 6** Jekk it-tul tal-katina ma jkunx modifikat tajjeb u l-pressjoni tkun eċċessiva, per eżempju matul il-manuvri ta' l-implementazzjoni, il-ganċ "S" jinqala mill-holqa li ssakkar u l-katina tingala mill-pjanċa li tipprotegi lill-magna. F'dan il-każġ, għandha tinbidel il-katina. Il-ganċ „S“ tal-katina l-ġidida għandu jiddahhal fit-toqba żgħira tal-kon tal-baži u għandu jingħalaq sabiex ikun evitat li jinhall, u jżomm il-forma tonda tiegħu.
- 7** Jekk it-tul tal-katina ma' l-istruмент għas-separazzjoni mill-kon tal-baži ma jkunx modifikat tajjeb u l-tensjoni tal-katina tkun eċċessiva, per eżempju matul il-manuvri ta' l-implementazzjoni, il-ganċ tal-molla tingala mil-holqa li ssakkar u l-katina tingala mill-pjanċa li tipprotegi lill-magna. F'dan il-kaz, il-katina terga titqabbad facilment kif hemm spjegat fil-proċedura li ġejja.
- 8** Iftaħ il-holqa ta' żamma, holl il-vit u čaqlaq il-plakka.
- 9** Daħħal il-katina fil-holqa li ssakkar u erġa poġġi l-plakka.
- 10** Agħlaq il-plakka permezz tal-vit.
- 11** Qatt ma għandek tuża l-ktajjen biex tittrasporta jew tissapportja d-driveline wara x-xogħol. Uža sapport xieraq kif muri fl-istampa.
- 12** Naddaf u aqhti l-griz lit-trekter PTO u l-magna u x-xaft ta' implementazzjoni qabel ma tinstalla l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju.
- 13** Meta tittrasporta, żomm l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju orizzontali sabiex tevita li n-nofsijiet jiżżeरżqu l-bogħod minn xulxin, li jista' joħloq

incidenti jew hsara lill-pjanċi li jipproteġu lill-magna. Uža mezz tat-trasport li huwa adattat għall-ġarr ta' l-apparat tqil għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju.

14 VIT LI T IMBOTTÀ

Aghfas il-vit u żerżaq biex thaddem iċ-ċentru ta' dik il-biċċa oġgett li titqiegħed fuq żewġ partijiet faċċata ta' xulxin u jkollha l-funzjoni li tiġib fuq il-virga twila u dejqa f'magna li dدور il-hin kollu biex tittrasferixxi l-potenza jew il-moviment fil-magna PTO sabiex il-buttna tfaqqa fl-iskanalatura fuq il-PTO. Iċċekja illi l-buttna terġa tmur fil-posizzjoni tal-bidu wara li tqabbadha mal-virga twila u dejqa f'magna li dدور il-hin kollu biex tittrasferixxi l-potenza jew il-moviment fil-magna.

15 HOLQA FI FORMA TA' BALLUN

Gib f'linja dritt i-oġgett li jitqiegħed fuq żewġ partijiet faċċata ta' xulxin u jkollu l-funzjoni li jiġib fuq il-PTO. Żerżaq il-holqa tal-metall li tgħaqqa flimkien żewġ pajpijet f'posizzjoni miftuha. Żerżaq l-oġgett li jitqiegħed fuq żewġ partijiet faċċata ta' xulxin u jkollu l-funzjoni li tiġib kolli kemm huwa fuq il-virga marbuta twila u dejqa f'magna li dدور il-hin kollu biex tittrasferixxi l-potenza jew il-moviment fil-magna. Erhi l-holqa tal-metall li tgħaqqa flimkien żewġ pajpijet u iġbed l-oġgett li jitqiegħed fuq żewġ partijiet faċċata ta' xulxin u jkollu l-funzjoni li jiġib lura sakemm il-blalen jaqbd fl-iskanalatura tal-PTO u l-holqa tal-metall li tgħaqqa flimkien żewġ pajpijet terġa lura għall-positizzjoni originali tagħha. Kun żgur li l-holqa tal-metall li tgħaqqa flimkien żewġ pajpijet terġa lura għall-positizzjoni tal-bidu (magħluu) tagħha u l-oġġett li jitqiegħed fuq żewġ partijiet faċċata ta' xulxin u jkollu l-funzjoni li jiġib fuq il-PTO.

16 AUTOMATIC BALL COLLAR

Iġbed il-kullar sakemm jiissakkar fil-pożizzjoni miftuha. Imbotta jew iġbed il-yoke fuq ix-xaft sakemm l-kullar jikklikkja fil-pożizzjoni inizjali. Iċċekkja li l-yoke tkun imwaħħla kif suppost fuq il-PTO.

17 VIT LI JIĞI GHAD-DJUQ

Zerżaq l-oġgett li jitqiegħed fuq żewġ partijiet faċċata ta' xulxin u jkollu l-funzjoni li jiġib fuq il-PTO u daħħal il-vit sabiex il-profil li ġej għad-djuq jidhol fl-iskanalatura fuq ix-xaft. Issikkar tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jiproduċu d-dawran netta massima. Issikkar irrikmandat tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jiproduċu d-dawran netta massima:

- 150 Nm (110 ft lbs) għall-profil 1 3/8" Z6 jew Z21.
 - 220 Nm (160 ft lbs) għall-profil taċ-ċavetta 1 3/4" Z6 jew Z20.
- Uža biss viti li jiġi għad-djuq Bondioli & Pavesi biss għall-bdil.

18 VIT TAL-MORSA

Zerżaq l-oġgett li jitqiegħed fuq żewġ partijiet faċċata ta' xulxin u jkollu l-funzjoni li tiġib fuq il-PTO u daħħal il-vit b'rás u kamin għal skorfina sabiex jorbot xi oġġetti flimkien. Issikkar irrikmandat tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jiproduċu d-dawran netta massima:

- 90 Nm (1.981,20 cm lbs) għall-viti b'rás u kamin għal skorfina sabiex jorbot xi oġġetti flimkien M12;
- 140 Nm (3.048,00 cm lbs) għall-viti b'rás u kamin għal skorfina sabiex jorbot xi oġġetti flimkien M14.

19 UŽA BISS VITI B'RAS U KAMIN GHAL SKORFINA SABIEX JORBOT XI OĞġETTI FLIMKIEŃ TAD-DAQS U KLASSE MURJIA FIL-MANWAL TA' L-IMPLEMENTAZZJONI.

Aghżel it-tul tal-viti b'rás u kamin għall-skorfina sabiex jorbot xi oġġetti flimkien b'tali mod li tnaqqas il-qbiż 'il-barra.

LUBRIKAZZJONI

20 DEJJEM IL-BES APPARAT TA' SIGURTÀ ADATTAT META TKUN QIEGHED TAGħMEL KWALUNKWE XOGĦOL TA' MANUTENZJONI JEW TA' TISWIJA.

21 Biddel partijiet mikula jew bil-ħsara b'partijiet li jistgħu jinbidlu ma' oħrajin ġenwini tal-Bondioli & Pavesi. La tbiddix jew la tbagħbasx ma' kwalunkwe parti ta' l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju. Għal kwalunkwe thaddim mhux spiegat f'dan il-manwal ta' l-istruzzjoni, ikkonsulta in-negożjant ta' l-implementazzjoni tiegħek jew il-persuna li jimmanifattura, jew ir-rappreżentant lokali tiegħek tal-Bondioli & Pavesi.

22 LUBRIKAZZJONI TAT-TUBI TELESKOPIČI

Jekk ma jkunx provdut tgħammir tal-griz, issepara ż-żewġ nofsijiet ta' l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju, u llubrika b'mod manwali t-tubi teleskopiċi. Iċċekkja li l-partijiet kollha ikunu f'kondizzjoni tajba u llubbrikati tajjeb qabel ma' tuża l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju. Naddaf u llubrika mill-ġdid l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju qabel il-ħażna fl-ahħar tas-staġun.

23 Iċċekkja t-tagħmir u agħti ż-żejt lil kull komponent qabel ma tuża t-trasmissjoni. Naddaf u agħti l-griz lid-drive line meta tieqaf tuża t-tagħmir fl-ahħar tal-istaġun. Illubrika l-komponenti skont id-dijagramma. L-intervalli tal-lubrikazzjoni huma mogħtija f'sigħat. Il-kwantità ta' griz indikati fil-manwal huma rakkomandati għal intervall ta' 50 siegha. Applikazzjonijiet li jkunu partikularment severi f'ambient aggressiv jistgħu jkunu jehtieġu lubrikazzjoni iktar ta' spiss minn 50 siegha. Kwantitatiet indikati fi grammi (g). 1 uqja (uq.) = 28.3 g (grammi). Ippompja l-griz fis-slaleb sakemm jibda hiex mill-berings. Ippompja l-griz b'mod gradwali u mhux bis-saħħa. Hu rakkomandat li tuża griz NLGI ta' grad 2. Wara t-tmien tal-użu fl-ahħar tal-istaġun, hu rakkomandat li tneħhi l-griz li jkun akkumula fl-intern tal-protezzjoni tal-constant velocity joint.

24 LUBRIKAZZJONI TAL-CONSTANT VELOCITY JOINT 80°

Allinja t-toqob tal-faxxa tal-protezzjoni mal-greasers tas-slaleb u tal-korp centrali tal-constant velocity joint. Il-griz ippumpja fil-korp tal-constant velocity joint jillubrika wkoll iċ-ċirku tas-sapport tal-faxxa tal-protezzjoni minn ġo kanal intern. Hu rakkomandat li tippompja kull 50 siegha mill-inqas kwantità ta' griz daqs dik indikata fit-tabella ta' Punt 23.

HAġA LI TILLIMITA L-MOMENTUM TA' SISTEMA TA' FORZI LI JIPPRODUĊU D-DAWRAN U KLAČĊ LI JDUR AKTAR MINN NORMAL

25 RA - IL-KLAČĊ LI JKUN QIEGHED IDUR B'VELOČITÀ AKBAR MINN MAGNA.

Dan l-instrument jevita t-trasmissjoni ta' tagħbijiet inerzjali mill-strument mat-trekkter matul it-tnejjix fil-veloċità jew il-waqfien tal-PTO.

 Zomm il-bogħod mill-implement sakemm il-partijiet kollha jkunu waqfu jiċċaqaqalqu. Illubrika kull 50 siegha ta' użu u wara hażna.

26 HAġA LI TILLIMITA L-MOMENTUM TA' SISTEMA TA' FORZI LI JIPPRODUĊU D-DAWRAN TAR-ROTA BIS-SNIEN SA - LN

Dan l-strument jintterompi t-trasmissjoni ta' l-enerġija meta l-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproducu d-dawran jaqbeż l-arrangament. Holl immedjatament il-PTO meta tisma ċekċik tar-rota bis-sniex. Illubrika kull 50 siegha ta' użu u wara hażna.

27 HAġA LI TILLIMITA L-MOMENTUM TA' SISTEMA TA' FORZI LI JIPPRODUĊU D-DAWRAN TAL-VIT B'RAS U KAMIN GHAL SKORFINA SABIEX JORBOT XI SAFFI LI JIRKBU FUQ XULXIN LB

Dan l-strument jintterompi t-trasmissjoni ta' l-enerġija billi jaqta' vit b'rás u kamin ghall-iskorfinha meta l-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproducu d-dawran jaqbeż l-arrangament. Biddel il-vit b'rás u kamin ghall-iskorfinha mikkisser bl-istess dijametru, tul u grad ta' l-originali. Illubrika il-hwejjeg li jillimitaw b'tagħmir tal-griz ta' l-inqas darba kull staġun u wara perjodu fejn ma kienux qed jintużaw.

28 LR - AUTOMATIC TORQUE LIMITER

Jinterrompi t-trasmissjoni tal-potenza meta jkun hemm torque li taqbeż il-valur tal-kalibrizzjoni. Waqt l-intervent tat-tagħmir, it-trasmissjoni tal-potenza tigi interrotta iżda tista' titkompli awtomatikament billi thaddeem id-drive line b'veloċitā baxxa wara li

tkun neħħejt il-liwidu żejjed. It-tagħmir ikun illubrikat meta jkun immuntat, u m'għandux bżonn ta' lubrikazzjoni perjodika.

29 KLAČĊ TAL-PARTI IMWAHHLA MA' VETTURA BIL-MUTUR LI JASSORBIXXI L-VIBRAZZJONIJIET - GE

Jassorbi shock loads u vibrazzjonijiet, u jillixxa t-trasmissjoni ta' tagħbija li tinbidel jew li thabba kif jagħmel il-polz. Ma hemmx bżonn ta' manutenzjoni.

FRICITION DISC TORQUE LIMITERS

Waqt l-installazzjoni jew wara perjodu ta' inaktività, iċċekkja l-kundizzjoni tal-friction discs.

- Jekk il-pjanċi tal-klaċċ ikunu esposti (ara Figura 30), il-klaċċ hu tat-tip FV, b'molla Belleville u FFV bil-molol f'forma ta' spiral. Kejjel u hu nota tal-molla kif muri f'Figura 31. Jekk il-pjanċi tal-klaċċ ikunu mgħottija b'faxxa tal-metall (ara Figura 32) il-klaċċ hu tat-FT. **Jekk id-diski tal-clutch ikunu esposti u l-viti jkollhom ras ta' skorfinha, il-clutch ikun tat-tip FK.**

Meta tieqaf tuża t-tagħmir fl-aħħar ta' l-istaġun, neħħi l-pressjoni tal-molla u żomm it-tagħmir f'post xott. Qabel ma terġa tużah, iċċekkja l-kundizzjoni tad-diski tal-frizzjoni u erġa' applika l-pressjoni tal-molol ghall-valur originali. Jekk il-klaċċ jishon iżejjed minhabba żlieq ta' spiss jew fit-tul, ikkuntattja l-agent tal-magna jew lir-reseller ta' Bondioli & Pavesi.

30 HAġA LI TILLIMITA L-MOMENTUM TA' SISTEMA TA' FORZI LI JIPPRODUĊU D-DAWRAN PERMEZZ TA' FRIZZJONI FV

Il-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċu d-dawran transmess lill-apparat huwa limitat billi l-plakek tal-klaċċ jithallew jiżolqu b'mod relativ ma' xulxin. Il-quċċati tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċu d-dawran jew tagħbijiżżej jaġid li jidu f'id huma limitati meta l-klaċċ jintuża u modifikat kif jixraq. Jista' jintuża bhala klaċċ tat-tagħbija jaġid, jew sabiex jgħin sabiex jibda' l-implementi b'tagħbijiż inerzjali għolja. L-arrangament tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċi dawran għall-magna tat-test jistgħu jkunu modifikati billi jkun modifikat it-tul tal-hidma tal-molla. It-truf ta' l-inforra u tal-pjanċi huma sposti fil-klaċċ FV.

- **31 L-issettjar tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċu d-dawran huwa aġġustat billi żżid jew tnaqqas. I-gholi "h" tal-molol. Sabiex iżżejjid / tnaqqas l-arrangament tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċu d-dawran, issikka / holl kull wahda mit-tmien skorfini bi 1/4 ta' dawra u kkontrolla għat-thaddim korrett. Irrepeti l-proċedura jekk ikun hemm bżonn. Evita issikkar żejjed tal-viti – tista' ssir ħsara lill-instrument, it-trekkter jew l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju.**

32 FT - FK - FRICTION DISC TORQUE LIMITERS

Iż-żliq tal-friction discs jillimita l-valur tat-torque trasmissa.

Il-massimi tat-torque u tagħbija jaġid temporanja jiġu eliminati. Jista' jintuża kemm bhala torque limiter, kif ukoll bhala tagħmir klaċċ tat-tagħbija jaġid, jew sabiex jgħin l-istratjar ta' magni b'tagħbijiż inerzjali għolja.

Il-klaċċ FT għandu faxxa tal-metall madwar iċ-ċirkonferenza tiegħi. Il-kompressjoni tal-molla tkun kif suppost meta tkun tmis mal-faxxa tal-metall. Din il-kondizzjoni tista' tintlaħaq billi tissikka l-viti sakemm il-molla tillokkja l-faxxa, u mbaghad tholl l-iskorfini b'1/4 ta' dawra. Evita l-issikkar żejjed tal-viti, għax l-operat tat-tagħmir jista' jkun kompromess.

Il-clutch FK għandu viti b'ras ta' skorfinha. Il-kompressjoni tal-molla tkun korretta meta l-iskorfini jkunu ssikkati b'mod shiħ. Uża biss viti u skorfini specjalji B&P.

- **33 Jekk fuq il-flange yoke il-klaċċ ikollu erba' head set screws flimkien ma' tmien hex head bolts, il-klaċċ ikun mgħammar b'sistema Spring Release. Il-pressjoni tal-molla titnaqqas għal minimu meta dawn l-erba' head set screws jkunu ssikkati ġol-flange. Ara l-fuljett ta' l-istruzzjoni jiet li hemm mal-klaċċiżiet mgħammrin**

bis-sistema Spring Release. Is-sistema Spring Release tippermetti li wieħed jivverifika l-kundizzjonijiet tad-diski tal-klaċċ tal-frizzjoni u biex tnaqqas kemm tista' l-pressjoni tal-molla fuq id-diski tal-klaċċ matul perjodu ta' inaktivitāt. Il-klaċċijiet tal-frizzjoni mgħamma bis-sistema Spring Release jiġu bi b'fuljett dwar l-użu u l-manutenzjoni. Aqra l-fuljett biex tuża b'mod korrett is-sistema Spring Release.

34 HAGA LI TILLIMITA L-MOMENTUM TA' SISTEMA TA' FORZI LI JIPPRODUČU D-DAWRAN PERMEZZ TA' FRIZZJONI FFV

Il-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċi d-dawran transmess lill-apparat huwa limitat billi l-plakek tal-klaċċ jithallew jiżolgu b'mod relativ ma' xulxin. Il-quċċati tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċi d-dawran jew tagħbixx jezda li jdumu fit-tħalli limitati meta l-klaċċ jintuża u modifikat kif jixraq. Jista' jintuża bħala klaċċ tat-tagħbi jażza, jew sabiex jgħin sabiex jibda' l-implementi b'tagħbixx inerzjali għolja. L-arrangement tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċi dawran għall-magna tat-test jistgħu jkunu modifikati billi jkun modifikat it-tul tal-ħidma tal-molo. It-truf ta' l-inforra u tal-pjanċi huma sposti fil-klaċċ FFV.

35 L-issettjar tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċi dawran għall-magna tat-test jistgħu huwa modifikat billi jkun iżżejjid jew tnaqqas it-tul "h" tal-molo. Sabiex iżżejjid / tnaqqas l-arrangement tal-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċi d-dawran, issikka / holl kull waħda mit-tmien skorfini bi 1/4 ta' dawra u kkontrola għat-thaddim korrett. Irrepeti l-proċedura jekk ikun hemm bżonn. Evita issikkar zejjed tal-viti – tista' ssir hsara lill-strument, it-trekter jew l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK KUMBINAZZJONI TA' FRIZZJONI U KLAċċ LI JDUR AKTAR MINN NORMAL

Klaċċ li jgħaqquad il-karatteristiċi funzjonali tal-klaċċ tal-frizzjoni u tal-klaċċ li jaħdem aktar minn magna. Użat fuq magni b'tagħbixx inerzjali għolja. Zomm il-bogħod mill-implement sakemm il-partijiet kollha jkunu waqfu jiċċaqaqlu. Illubbrika kull 50 siegha ta' użu u wara hażna.

37 Il-klaċċijiet tal-frizzjoni jistgħu jisħnu matul l-użu. La tmissx! Sabiex tevita r-riskju tan-nar żomm iż-żona madwar il-klaċċ libera minn materjal li jieħu n-nar, u evita li terhi l-klaċċ fit-tul.

ŽARMAR TAL-PROTEZZJONI

38 Holl il-viti.

39 Neħħi l-lembut tal-bażi bit-tubu.

40 Neħħi l-faxxa ondulata u aqla' l-bearing ring tas-sappoġġ.

IMMUNTAR TAL-PROTEZZJONI

41 Aġħi l-griz lill-groove taċ-ċirku tas-sappoġġ fuq il-yokes interni.

42 Iffittja ċ-ċirku tas-sappoġġ fil-groove bil-pinn ta' referenza jħares lejn it-tubu tad-driveline.

43 Immonta l-faxxa ondulata billi ddahħal il-pinn ta' referenza taċ-ċirku fit-toqba li suppost tal-faxxa.

44 Immonta l-lembut tal-baži bit-tubu billi ddaħħal il-pinn ta' referenza u l-greaser taċ-ċirku fit-toqob li suppost tal-lembut.

45 Issikka l-viti. L-użu ta' tornaviti mhux rakkomandat.

ŽARMAR TAL-PROTEZZJONI G9

46 Holl il-viti.

47 Nehħi l-lembut tal-baži bit-tubu.

48 Nehħi l-faxxa ondulata u aqla' l-bearing ring tas-sapport.

IMMUNTAR TAL-PROTEZZJONI G9

49 Agħti l-griz lill-groove taċ-ċirku tas-sapport fuq il-yokes interni.

50 Iffittja ċ-ċirku tas-sapport fil-yoke groove bil-greaser iħares lejn it-tubu tad-driveline.

51 Dahħal l-faxxa ondulata u daħħal il-greaser ġot-toqba li suppost.

52 Installa il-lembut tal-baži bit-tubu billi ddaħħal il-greaser fit-toqba li hemm fuq lembut tal-baži.

53 Issikka l-viti. L-użu ta' tornaviti mhux rakkomandat.

TNEHHIJA TAL-PROTEZZJONI GHALL-ĠONOT TA VELOČITÀ KOSTANTI B'FAXXA WAHDA

54 Holl il-viti tal-faxxa tal-protezzjoni.

55 Holl il-viti mill-kon tal-baži.

56 Nehħi l-lembut tal-baži bit-tubu.

57 Nehħi l-faxxa tal-protezzjoni.

58 Aqla' l-molla tas-sapport, u ħalliha mdaħħla f'waħda miż-żewġ toqob taċ-ċirku, biex ma titlifhiex.

59 Wessa' ċ-ċirku tas-sapport minn posthom.

ASSEMBLAĠġ TAL-PROTEZZJONI GHALL-ĠONOT TA VELOČITÀ KOSTANTI B'FAXXA WAHDA

60 Agħti l-griz lill-baži u installa l-bearing rings tas-sapport tal-protezzjoni.

60 Poġġi ċ-ċirku fuq il-yoke interna bil-pinn ta' referenza jħares lejn it-tubu tad-driveline.

61 Poġġi ċ-ċirku tas-sapport fuq il-constant velocity joint bil-pjanċi jħarsu lejn il-yoke interna. Iċ-ċirku hu mgħammar bi greaser, li jintuża biss għal constant

velocity joints ta' 50°. Tużax il-greaser tač-ċirku l-kbir għall-protezzjoni ta' joints ta' 80°.

- 62** Wahhal il-molla tas-sapport maž-żewġ partijiet tač-ċirku tas-sapport.
- 63** Daħħal il-faxxa tal-protezzjoni billi tallinja t-toqob radjali mal-pjanċi tač-ċirku tas-sapport, u t-toqba fil-qiegħ mal-pinn ta' referenza tač-ċirku ż-żgħir. Il-greaser tač-ċirku jrid ikun allinjat mat-toqob fuq il-faxxa tal-protezzjoni.

- 64** Iċċekkja li t-toqob radjali tal-faxxa tal-protezzjoni jkunu allinjati mat-toqob fuq il-pjanċi tač-ċirku tas-sapport, u li l-pinn ta' referenza jkun imdaħħal. Issikka s-6 viti tal-flange tal-faxxa tal-protezzjoni. L-użu tat-tornaviti mhux rakkmandat.

- 65** Installa l-lembut tal-baži bit-tubu billi ddaħħal il-pinn ta' referenza tač-ċirku fit-toqba li hemm fil-lembut tal-baži. Il-greaser tač-ċirku ikun fit-toqba tal-lembut tal-baži.

- 66** Issikka s-3 viti tat-twaħħil tal-faxxa tal-pjanċa tal-protezzjoni. L-użu tat-tornaviti mhux rakkmandat.

TNEHHIJA TAL-PROTEZZJONI GHALL-ĞONOT TA' VELOCITÀ KOSTANTI B'QOXRA IEBSA

- 67** Holl il-viti tal-issikkar minn fuq il-qoxra iebsa.
- 68** Nehħi l-ghata iebsa.
- 69** Holl il-viti tal-issikkar minn fuq il-kon ta' baži.
- 70** Nehħi l-kon ta' baži u s-sett tat-tubi ta' protezzjoni.
- 71** Nehħi l-kon ta' barra.
- 72** Holl il-molla iż-żida ħalliha mqabbda f'waħda miž-żewġ toqbiet fil-ħolqa ta' sostenn, biex ma titlifhiex.

- 73** Iftaħ iċ-ċirku tal-bearing fuq il-ġonta ta' VK (veloċità kostanti) u neħħi minn postu.
- 74** Estendi č-ċirku tal-bearing u neħħi minn postu.

ASSEMBLAĠġ TAL-PROTEZZJONI GHALL-ĞONOT TA' VELOCITÀ KOSTANTI B'QOXRA IEBSA

- 75** Iggrizja l-parti fejn jitpoġġa č-ċirku tal-bearing bil-ġog.
- 76** Iggrizja l-parti fejn jitpoġġa č-ċirku tal-bearing bil-ġonta ta' VK.
- 77** Installa č-ċirku tal-bearing fuq il-ġonta ta' VK bil-pinnijiet ta' referenza li jħarsu lejn il-ġog ta' gewwa.
- 78** Qabbad iċ-ċirku li jżomm il-molol maž-żewġ trufijiet tač-ċirku tal-bearing.
- 79** Poġgi č-ċirku tal-bearing f'postu fuq il-gruv tal-ġog bil-pinn ta' referenza li jħares lejn it-tubu tat-trämissjoni.
- 80** Ara li t-toqob radjali fuq il-faxxa ta' protezzjoni jkunu allinjati mat-toqob fuq il-pinnijiet tač-ċirku tal-bearing, u li l-pinn ta' referenza jkun imdaħħal.

81 Daħħal il-qoxra iebsa billi tpoġġi t-toqob kif muri fl-illustrazzjoni.

82 Issikka l-viti tal-issikkar minn fuq il-qoxra iebsa. Mhuwiex irrakkomandat li tuża tornavit elettriku.

83 Poġġi l-kon ta' baži u t-tubu f'posthom, u daħħal il-pinn ta' referenza għaċ-ċirku tal-bearing fit-toqba fuq il-kon ta' baži. Il-fitting tal-griz għaċ-ċirku tal-bearing jinsab fit-toqba tal-kon ta' baži.

84 Issikka t-tliet viti fuq l-istrixxa protettiva. L-użu ta' tornavit elettriku mhuwiex irrakkomandat.

KIF TQASSAR LIL-VIRGA TWILA U DEJQA F'MAGNA LI DDUR IL-HIN KOLLU BIEX TITRASFERIXXI L-POTENZA F'MAGNA

Bondioli & Pavesi jirrakmandaw li ma tibdilx il-prodotti tagħhom u, f'kwalunkwe każ, jirrakmandaw illi inti tikkonsulta lin-negozjant tal-istument tiegħek jew ċentru kkwalifikat għas-servizz qabel ma tkompli iż-żejjed. Jekk l-apparat għat-trasmissioni tal-forza f'makkinjaru ikun twil wisq, mexxi kif hawn spjegat hawn taħt.

85 Neħħi lill-pjanċi li jipproteġu lill-magna.

86 Qassar it-tubi tat-trasmissioni għad-daqs li hemm bżonn.

86 Tubi li jespandu b'mod teleskopiku għandhom dejjem jisporgu ghallinqas nofs it-tul tagħħhom f'hidma normali u ghallinqas terz tat-tul tagħħom bil-kondizzjonijiet kolha ta' hidma. Matul il-manuvri, meta l-apparat għat-trasmissioni tal-forza f'makkinjaru ma jkunx qiegħed idur, it-tubi teleskopici għandhom ikunu fuq xulxin b'ammont suffiċċenti sabiex iżommu t-tubi f'posthom u jippermettulhom li jiżżeरżqu b'mod libru.

87 B'attenzjoni rrangja t-truf taż-żewġ tubi b'lima, speċjalment it-tarf ta' barra tat-tubu ta' gewwa u t-tarf ta' gewwa tat-tubu ta' barra.

Naddaf it-tubi u neħħi kompletament it-tqaxxir u l-illimar. Jekk **id-driveline jiġi mqassar**, it-tubi għandhom jiġu rrangati, imnaddfa u jerġgħu jiġu midluka bil-grass b'mod korrett ghall-hajja operattiva kollha tad-driveline.

88 Qassar it-tubi tal-pjanċi li jipproteġu lill-magna wieħed wieħed billi taqta' l-istess tul li nqata' mit-tubi tat-trasmissioni.

89 Aġħi l-griz lit-tubi tat-trasmissioni ta' gewwa u arma mill-ġdid il-pjanċa ta' protezzjoni fuq ix-xaft biex idawwar il-mekkaniżmu kollu.

90 Iċċekkja t-tul ta' xaft biex idawwar il-mekkaniżmu kollu fil-posizzjonijiet minimi u massimi fuq l-istrument.

SOLUZZJONIJIET TAL-PROBLEMI

91 WIDNEJN MIKULIN FUQ L-OĞġETT LI JITQIEGHED FUQ ŻEWġ PARTIJIET FAĊċATA TA' XULXIN U JKOLLU L-FUNZJONI LI JİGBED ANGOLU TAT-THADDIM KBIR IZZEJJED

Naqqas l-angolu tat-thaddim.

- Holl il-PTO fejn l-angolu tal-parti li tgħaqqa jaqbeż il-45°.

92 NUQQAS TA' FORMA TA' L-OĞġETTI LI JITQIEGHED FUQ ŻEWġ PARTIJIET FACCATA TA' XULXIN U JKOLLHOM IL-FUNZJONI LI JİGBDU XI HAGA

L-MOMENTUM TA' SISTEMA TA' FORZI LI JIPPRODUČU D-DAWRAN JOGHLA ZZEJJED JEW SHOCK LOAD

- Evita li tgħabbi zżejjed u milli thadhem il-PTO b'tagħbija.
- Iċċekkja l-effiċċjenza tal-ħażja li tillimita l-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċu d-dawran.

93 CROSS ARMS MIKSRUIN
MASIMI EĆĆESSIVI TAT-TORQUE

- Evita li tgħabbi żżejjed jew li thaddem meta l-PTO ikun mgħobbi.
- Iċċekkja li t-torque limiter jkun qed jahdem tajjeb.

94 AĆĊELLERAZZJONI TAX-XEDD U KEDD TAL-CROSS ARMS
TAGHBIJA EĆĆESSIVA

- Taqbiżx il-kundizzjonijiet tal-velocità u tas-saħħa stabbiliti fil-manwal ta' l-użu tal-magna.

LUBRIKAZZJONI INSUFFIĆJENTI

- Segwi l-istruzzjonijiet f'Punt 23.

95 LUBRIKAZZJONI TAT-TUBI TELESKOPIČI
META L-APPARAT GHAT-TRASMISSJONI TAL-FORZA F'MAKKINARJU JIĞI ESTIŻ IZZEJJED.

- La testendix l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju sal-punt li t-tubi jisseparaw.
- Għall-makkinarju wieqaf, poġġi t-trekk sabiex it-tubi teleskopiċi jirkbu fuq xulxin kif muri f'punkt 3.

96 QRIS JEW LIWI TAT-TUBI TELESKOPIČI
L-MOMENTUM TA' SISTEMA TA' FORZI LI JIPPRODUČU D-DAWRAN JOGHLA Żżejjed JEW SHOCK LOAD

- Evita milli tgħabbi żżejjed u milli thaddem il-PTO meta taħt tagħbija.
- Iċċekkja l-efficjenza tal-ħażja li tillimita l-momentum ta' sistema ta' forzi li jipproduċu d-dawran.
- Iċċekkja illi l-apparat għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju ma jiġix f'kuntatt mat-trekk jew l-istruzzjoni jew mal-partijiet li jikkomponu l-istruzz fl-immanuvvar.

97 AĆĊELLERAZZJONI TAX-XEDD U KEDD TAT-TUBI TELESKOPIČI
LUBRIKAZZJONI INSUFFIĆJENTI

- Segwi l-istruzzjonijiet tal-kapitlu Lubrikazzjoni.
- Ara l-istruzzjoni f'Punt 3.

98 AĆĊELLERAZZJONI TAX-XEDD U KEDD TAĆ-ĊRIEKI TAL-PROTEZZJONI
LUBRIKAZZJONI INSUFFIĆJENTI

- Segwi l-istruzzjonijiet f'Punt 23.
- Ara l-istruzzjoni f'Punt 5.

99 Il-partijiet kollha tal-plastik fuq l-apparati għat-trasmissjoni tal-forza f'makkinarju Bondioli & Pavesi jistgħu jiġu rriċċiklati kompletament. Ipprotegi lill-ambjent billi tiddisponi b'partijiet tal-plastik kif jixraq meta tbiddilhom.

INŠTALÁCIA

- 1** Pri údržbe a opravách vždy používajte vhodné ochranné pomôcky.
- 2** Symbol traktora, zobrazený na ochrannom kryte, označuje koniec pohonného systému traktora. Obmedzovač krútiaceho momentu alebo voľnobežná spojka sa musia vždy montovať na koniec pracovného nástroja.
- 3** Za normálnych podmienok sa teleskopické rúrky musia vždy prekryvať najmenej o 1/2 ich dĺžky a aspoň o 1/3 dĺžky pri všetkých pracovných podmienkach. Pri manévrovaní, keď sa pohon neotáča, teleskopické rúrky musia mať vhodné prekrytie, aby rúrky zostávali súosové a aby sa riadne mohli klaňať.
- 4** Pred začiatkom práce skontrolujte, či je pohonný systém bezpečne pripojený k traktoru a k pracovnému nástroju.
Skontrolujte, či boli všetky montážne skrutky pevne zatiahnuté.
- 5** Pripojte pridržiavacie reťaze ochranného krytu pohonu. Najlepšie pracovné podmienky sa dosiahnu, keď sú reťaze v takmer zvislej polohe vzhľadom na ochranný kryt pohonu. Nastavte dĺžku reťazí tak, aby umožňovali otáčanie pohonu za všetkých pracovných, prepravných a manévrovacích podmienok. Nedovoľte, aby sa nadmerne uvoľnili. Mohlo by to spôsobiť otočenie reťazí okolo pohonu.
- 6** Ak dĺžka reťaze nie je nastavená správne a napnutie je nadmerné, napríklad počas manévrovania so strojom, pružný háčik „S“ sa odpojí od poistného krúžku a reťaz sa odpojí od ochranného štitu.
V takomto prípade vymenťte reťaz.
Do očka základového kužeľa sa musí vložiť háčik „S“ novej reťaze a musí sa zatvoriť, aby sa predišlo preklizavaniu a aby sa udržal okrúhly tvar.
- 7** Ak dĺžka reťaze so zariadením na oddelenie od základového kužeľa nie je správne nastavená, a ak je reťaz nadmerne napnutá, napríklad počas manévrovania so strojom, pružný háčik sa odpojí od poistného krúžku a reťaz sa odpojí od ochranného štitu.
V tomto prípad možno reťaz jednoducho znova spojiť podľa pokynov v nasledujúcim postupe.
- 8** Otvorte poistný krúžok povolením skrutky a presunutím lišty.
- 9** Vložte reťaz do poistného krúžku a vráťte lištu do východiskovej polohy.
- 10** Zatvorte lištu pomocou skrutky.
- 11** Nikdy nepoužívajte bezpečnostné reťaze na prepravu ani na podopieranie pohonného systému na konci pracovnej zmeny. Použite vhodnú podperu ako je znázornené na obrázku.
- 12** Vyčistite a premažte pohon prídavných agregátov traktora a stroj, aby sa uľahčila inštalácia pohonu.
- 13** Pohonný systém udržiavajte pri manipulácii vo vodorovnej polohe, aby sa vylúčilo odsunutiu poloviciek od seba, čo by mohlo spôsobiť úraz alebo

poškodenie ochranného krytu. Na prepravu ľažkých pohonných systémov používajte vhodné prostriedky.

14 TLAČNÝ KOLÍK

Zatlačte kolík a nasuňte unášač na hriadeľ pohonu prídavných agregátov tak, aby kolík zapadol do drážky pohonu prídavných agregátov. Skontrolujte, či sa kolík vráti do východiskovej polohy po pripojení k hriadeľu.

15 GUĽÔČKOVÁ OBJÍMKA

Vyrovnajte unášač na pohone prídavných agregátov. Presuňte objímku do otvorennej polohy. Nasuňte unášač na drážkovany hriadeľ. Uvoľnite objímku a potiahnite alebo potlačte unášač po hriadele, až kým gulôčky zaskočia do drážky v pohone prídavných agregátov a objímka sa vráti do jej pôvodnej (zatvorennej) polohy. Presvedčte sa, či sa objímka vráti do svojej pôvodnej (zatvorennej) polohy a či je unášač riadne pripojený k hriadeľu.

16 AUTOMATICKÁ GUĽÔČKOVÁ OBJÍMKA

Potiahnite objímku späť, kým sa nezaistí v otvorennej polohe. Oboma rukami nasuňte unášač na hriadeľ – unášač sa automaticky odomkne. Stlačte alebo potiahnite unášač po hriadele, až kým gulôčky zaskočia do drážky v pohone prídavných agregátov a objímka sa vráti do jej pôvodnej (zatvorennej) polohy. Presvedčte, či sa objímka vráti do svojej pôvodnej (zatvorennej) polohy, a či je unášač riadne pripojený k hriadeľu.

17 KUŽEĽOVÝ KOLÍK

Nasuňte unášač na pohon prídavných agregátov a zasuňte čap, aby kónický profil zapadol do drážky na hriadelei.

Zaťahovací moment Odporúčaný zaťahovací moment:

- 150 Nm (110 ft lbs) pre profily 1 3/8" Z6 alebo Z21.

- 220 Nm (160 ft lbs) pre profily 1 3/4" Z6 alebo Z20.

Používajte výhradne náhradné kuželové kolíky spoločnosti Bondioli & Pavesi.

18 UPÍNACIA SKRUTKA

Nasuňte unášač na pohon prídavných agregátov a zasuňte skrutku.

Odporúčaný zaťahovací moment:

- 90 Nm (65 ft lbs) pre skrutky M12;

- 140 Nm (100 ft lbs) pre skrutky M14.

19 Používajte výhradne skrutky s velkosťou a triedy podľa zobrazenia v návode na používanie. Vyberte tak dlhé skrutky, aby prečnievali minimálne.

MAZANIE

20 Pri údržbe a opravách vždy používajte vhodné ochranné pomôcky.

21 Vymeňte opotrebované alebo poškodené dielce za originálne dielce Bondioli & Pavesi. Neupravujte ani nezasahujte do žiadnej z častí pohonu. Pri vykonávaní akýchkoľvek operácií nevysvetlených v tomto návode na použitie sa poradte so zástupcom spoločnosti Bondioli & Pavesi.

22 MAZANIE TELESKOPICKÝCH RÚR

Ak nie sú k dispozícii maznice, oddelte od seba obe polovice pohonného systému a manuálne namažte teleskopické rúrky.

23 Overte si účinnosť a pred použitím pohonu namažte každú jeho časť. Pred uskladnením pohonu na konci sezóny ho vycistite a znova namažte. Namažte časti podľa ilustračnej schémy, intervaly mazania sú vyjadrené v hodinách. Množstvá tuku uvedené v príručke sú odporúčané na dobu 50 hodín. **Mimoriadne namáhavé aplikácie v agresívnom prostredí si môžu vyžadovať častejšie mazanie ako intervale po 50 hodinách.**

Množstvá uvedené v gramoch (g). 1 unca (oz.) = 28,3 g (gramov).

Vstreknite tuk do priečnych ramien, až kým nebude vystupovať z ložísk.

Tuk vstrekujte postupne, nevstrekujete ho naraz.

Používajte mazací tuk NLGI stupeň 2.

Pred uskladnením na konci sezóny sa odporúča odstrániť tuk, ktorý sa prípadne nahromadiл vnútri ochrany homokinetickeho kľbu.

24 MAZANIE HOMOKINETICKÉHO KĽBU 80°

Zarovnajte otvory ochranného pruhu s mazacími prvkami priečneho ramena a centrálneho tela homokinetickeho kľbu. Tuk vstreknutý do tela homokinetickeho kľbu lubrifikuje aj podporný krúžok ochranného pruhu, a to prostredníctvom interného kanálika. Odporúča sa každých 50 hodín vstreknúť množstvo tuku rovné množstvu uvedenému v tabuľke v bode 23.

OBMEDZOVÁČE KRÚTIACEHO MOMENTU A POISTNÉ SPOJKY

25 POISTNÉ SPOJKY RA

Tento komponent bráni prenosu zotrvačných zaťažení z pracovného nástroja na traktor pri spomaľovaní alebo zastavovaní pohonu prídavných agregátov.

 Nepríbližujte sa k pracovnému nástroju skôr, ako sa prestanú pohybovať všetky diely. Premažte po každých 50 hodinách prevádzky a po dlhšom uskladnení.

26 ROHATKOVÝ OBMEDZOVÁČ KRÚTIACEHO MOMENTU SA - LN

Toto zariadenie preruší prenos výkonu, keď krútiaci moment prekročí nastavenú hodnotu.

Okamžite odpojte pohon prídavných agregátov keď počujete rapkáčové zvuky. Premažte po každých 50 hodinách prevádzky a po dlhšom uskladnení.

27 LB - OBMEDZOVÁČ KRÚTIACEHO MOMENTU SO STRIŽNOU SKRUTKOU

Toto zariadenie preruší prenos výkonu prestrihnutím skrutky, keď krútiaci moment prekročí nastavenú hodnotu.

Prestrihnutú skrutku vymeňte za skrutku rovnakého priemeru, dĺžky a kvality ako pôvodná.

Obmedzovače LB premazávajte tlakovými maznicami raz za každú sezónu a po období, keď sa nepoužívali.

28 LR - AUTOMATICKÝ OBMEDZOVÁČ KRÚTIACEHO MOMENTU

Preruší prenos sily v prípade, že nárazový krútiaci moment prekročí hornú hodnotu tarovania. Počas zásahu zariadenia sa prenos sily preruší, ale môže sa obnoviť automaticky aktivovaním prenosu pri nízkej rýchlosťi po odstránení zahľtenia.

Zariadenie sa lubrifikuje pri montáži a netreba ho mazať pravidelne.

29 GE - SPOJKA TLMIČA NÁRAZOV

Tlmic nárazov pohlcuje záťaže a vibrácie a vyrovňáva prenos meniaciho sa alebo pulzačného zaťaženia.

Nie je potrebná žiadna údržba.

Pri montáži spojky alebo po skladovaní skontrolujte stav trecích obložení.

- Či sú viditeľné hrany líšť spojky (pozri obr. 30), spojka typu FV s tanierovou pružinou a typu FFV so špirálovými pružinami. Zmerajte a poznamenajte si výšku pružiny podľa ilustrácie na obrázku 31. Ak sú líšty spojky pokryté kovou pásou (pozri obrázok 32), spojka je typu FT.

Ak sú kotúče spojky viditeľné a nastavovacie skrutky sú vybavené slepými maticami, spojka je typu FK. Po sezónnom použití uvoľnite tlak pružiny a spojku uložte na suchom mieste. Skontrolujte stav trecích kotúčov. Pred použitím spojku znova nastavte. Ak sa spojka prehrieva v dôsledku častého alebo dlhodobého preklizavania, obráťte sa na predajcu alebo výrobcu zariadenia, alebo na miestneho zástupcu spoločnosti Bondioli & Pavesi.

30 FV – TRECÍ OBMEDZOVÁČ KRÚTIACEHO MOMENTU

Krútiaci moment prenášaný na stroj je obmedzovaný preklizavaním príslušných spojkových lamiel. Pri správnom používaní a nastavovaní sú špičkové krútiace momenty alebo krátkodobé preťaženia obmedzené. Obmedzovače možno používať ako spojku na ochranu pred preťažením alebo pri štartovaní prídavného náradia s vysokým zotrvačným zaťažením. Medzný krútiaci moment obmedzovačov krútiaceho momentu sa nastavuje zväčšením alebo zmenšením výšky pružiny. Hrany líšť spojky a obloženia sú v FV spojke viditeľné.

31 Nastavanie krútiaceho momentu sa upravuje zvýšením alebo znížením výšky pružiny „h“. Na zvýšenie / zníženie nastaveného krútiaceho momentu zaskrutkujte / odskrutkujte každú z ôsmich matíc o 1/4 otáčky a skontrolujte jej správnu funkciu. Podľa potreby zopakujte celý postup. Vyhýbajte sa nadmernému zatiahnutiu skrutiek – môže sa poškodiť prídavné zariadenie, traktor alebo pohonný systém.

32 FT - FK - TRECÍ OBMEDZOVÁČE KRÚTIACEHO MOMENTU

Krútiaci moment prenášaný na stroj je obmedzovaný tak, aby sa spojkové lamely mohli preklizávať. Pri správnom používaní a nastavovaní sú špičkové krútiace momenty alebo krátkodobé preťaženia obmedzené. Obmedzovač možno používať ako spojku na ochranu pred preťažením alebo pri štartovaní prídavného náradia s vysokým zotrvačným zaťažením. FT má po svojom obvode kovový pás. Skrutky treba zatiahnuť, aby sa kovový pás na obvode spojky takmer dotýkal pružiny. Takýto stav sa dosiahne dotiahnutím skrutiek, keď pružina zablokuje pásiak, a následným povolením matice o 1/4 otáčky. Vyhýbajte sa nadmernému zatiahnutiu skrutiek – môže sa poškodiť prídavné zariadenie, traktor alebo pohonný systém.

Spojka FK je vybavená nastavovacími skrutkami so slepými maticami. Stlačenie pružiny je správne vtedy, keď sú matice úplne zaskrutkované. Používajte iba nastavovacie skrutky a matice B&P.

33 Ak má spojka okrem ôsmich skrutiek so šesthrannou hlavou aj štyri nastavovacie skrutky s hlavou s vnútorným šesthranom na unášači príruby, spojka je vybavená systémom uvoľnenia pružiny. Tlak pružiny sa odľahčí zaskrutkovaním týchto štyroch nastavovacích skrutiek do unášača príruby. Pozriteľák s pokynmi dodávaný so spojkami s nainštalovaným systémom uvoľnenia pružiny. Systém uvoľnenia pružiny umožňuje kontrolu stavu trecej spojky a v čase, keď sa spojka nepoužíva, minimalizuje prítlak pružiny na kotúče.

Trecie spojky vybavené systémom uvoľnenia pružiny sa dodávajú s prídavným návodom. Prečítajte si tieto informácie, aby ste mohli správne používať systém uvoľnenia pružiny.

34 FFV – TRECÍ OBMEDZOVACÍ KRÚTIACEHO MOMENTU

Krútiaci moment prenášaný na stroj je obmedzovaný prekízavaním príslušných spojkových lamiel. Pri správnom používaní a nastavovaní sú špičkové krútiace momenty alebo krátkodobé preťaženia obmedzené. Obmedzovače možno používať ako spojku na ochranu pred preťažením alebo pri štartovaní prídavného náradia s vysokým zotrvačným zaťažením. Medzný krútiaci moment obmedzovačov krútiaceho momentu sa nastavuje zväčšením alebo zmenšením výšky pružín. Hrany líšt spojky a obloženia sú v FFV spojke viditeľné.

35 Medzný krútiaci moment obmedzovačov krútiaceho momentu sa nastavuje zväčšením alebo zmenšením výšky pružiny „h“. Na zvýšenie / zníženie nastaveného krútiaceho momentu zaskrutkujte / odskrutkujte každú z ôsmich matíc o 1/4 otáčky a skontrolujte jej správnu funkciu. Podľa potreby zopakujte celý postup. Vyhýbajte sa nadmernému zatiahnutiu skrutiek – môže sa poškodiť prídavné zariadenie, traktor alebo pohonný systém.

36 FNT – FNV - FFNV - FNK KOMBINOVANÁ TRECA A POISTNÁ SPOJKA

Spojka kombinujúca funkčné charakteristiky trecej spojky a poistnej spojky. Používa sa na strojoch s vysokým zotrvačným zaťažením.

⚠ Neprribližujte sa k stroju skôr, ako sa prestanú pohybovať všetky diely.
Premažte po každých 50 hodinách prevádzky a po dlhšom uskladnení.

37 Spojka môže byť počas prevádzky veľmi horúce. **Nedotýkajte sa ich!**
Neprribližujte sa k ploche okolo trecej spojky so žiadnymi materiálmi, ktoré môžu spôsobiť požiar a vyhýbajte sa príliš dlhému prekľzavaní spojky.

ROZOBERANIE OCHRANNÉHO KRYTU

38 Vyskrutkujte a vyberte skrutky s krížovou hlavou.

39 Odstráňte základný kužel a rúrku ochranného krytu.

40 Odstráňte vonkajší kužel a krúžok ložiska.

ZOSTAVA OCHRANNÉHO KRYTU

41 Namažte mazacím tukom drážku ložiska na vnútorných unášačoch.

42 Namontujte podpornú prírubu do drážky s referenčným čapom obráteným smerom k prenosovej rúrke.

43 Namontujte zvlnenú objímku vsunutím referenčného čapu príruby do príslušného otvoru na objímke.

44 Namontujte základný kužel s rúrkou vsunutím referenčného čapu a mazacieho zariadenia príruby do príslušných otvorov kužela.

45 Zatiahnite skrutky s krížovou hlavou.
Neodporúča sa používať elektrický skrutkovač.

46 Vyskrutkujte a vyberte skrutky s krížovou hlavou.

47 Odstráňte základný kužeľ a rúrku ochranného krytu.

48 Odstráňte vonkajší kužeľ a krúžok ložiska.

ZOSTAVA OCHRANNÉHO KRYTU G9

49 Namažte mazacím tukom drážku ložiska na vnútorných unášačoch.

50 Nasadte krúžok ložiska do drážky unášača s tukovou maznicou smerujúcom k rúrke pohonu.

51 Namontujte vonkajší kužeľ, tlakovú maznicu vložte cez príslušný otvor.

52 Namontujte základný kužeľ a rúrku ochranného krytu.

53 Zatiahnite skrutky s krížovou hlavou.

Neodporúča sa používať elektrický skrutkovač.

DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU PRE HOMOKINETICKÉ KĽBY S JEDNOTNOU PÁSKOU

54 Odstráňte skrutky ochranného pásku.

55 Odstráňte skrutky z kužeľa základne.

56 Odstráňte základný kužeľ a rúrku ochranného krytu.

57 Odstráňte ochranný pásik.

58 Odpojte udržiavaciu pružinu, nechajte ju vsunutú v jednom z dvoch otvorov prírub, aby sa nestratila.

59 Ložiskové krúžky roztiahnite od seba a vyberte ich zo sediel.

DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU PRE HOMOKINETICKÉ KĽBY S JEDNOTNOU PÁSKOU

60 Namažte miesta dosadu a nainštalujte podporné ochranné príruby.

Umiestnite príribu na vnútorný unášač s referenčným čapom obráteným smerom ku prenosovej rúrke.

61 Nainštalujte krúžok ložiska do telesa homokinetickej kľbu s referenčnými kolíkmi smerujúcimi k vnútornému unášaču. Ložiskový krúžok je vybavený tlakovou maznicou používanou iba pre homokineticke kľby 50°. Nepoužívajte tlakovú maznicu veľkého krúžku pre ochranný kryt kľbov 80°.

62 Zaveste udržiavaciu pružinu na dva okraje držacej prírubi.

63 Vsuňte ochranný pruh zarovnaním radiálnych otvorov s platničkami podpornej prírubi a otvor na dne s referenčným čapom malej prírubi. Mazacie zariadenie prírubi musí byť zarovnané s otvormi na ochrannom prahu.

64 Overte si, že radiálne otvory ochranného prahu sú zarovnané s otvormi získanými v platničkách podpornej prírubi a že referenčný čap je zasunutý. Zaskrutkujte 6 prírubových skrutiek ochranného prahu. Neodporúča sa použitie elektrických skrutkovačov.

65 Namontujte základný kužeľ s rúrkou vsunutím referenčného čapu a mazacieho zariadenia prírubi do otvoru v základnom kužeľi. Mazacie zariadenie prírubi bude v otvore základného kužeľa.

66 Zatiahnite 3 upevňovacie skrutky vzhľadom na podložky pásika ochranného plášťa. Neodporúča sa používať elektrický skrutkovač.

DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU PRE HOMOKINETICKÉ KÍBY S PEVNÝM PLÁŠŤOM

67 Odskrutkujte upevňovacie skrutky pevného plášťa.

68 Vyvlečte pevný plášť.

69 Odskrutkujte upevňovacie skrutky kužeľa.

70 Vysuňte zostavu kužeľa a ochrannej rúrky.

71 Vysuňte zvlnenú pásku.

72 Odpojte poistnú pružinu a ponechajte ju zastrčenú do jedného z dvoch otvorov kruhovej matice, aby nedošlo k jej strate.

73 Roztiahnite podporný krúžok na homokinetickej kíbe a vytiahnite ho z uloženia.

74 Roztiahnite podporný krúžok a vyberte ho z umiestnenia.

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU PRE HOMOKINETICKÉ KÍBY S PEVNÝM PLÁŠŤOM

75 Namažte sedlo podporného krúžku vidlice.

76 Namažte sedlo podporného krúžku homokinetickej kíbu.

77 Nainštalujte krúžok ložiska do telesa homokinetickej kíbu s referenčnými kolíkmi smerujúcimi k vnútornému unášaču.

78 Zaveste udržiavaciu pružinu na dva okraje držacej prírubi.

79 Nasadte krúžok na vnútornú vidlicu s referenčným čapom obráteným smerom k hriadeľu pohonu.

80 Skontrolujte, či sú radiálne otvory ochranného páiska vyrovnané s otvormi na referenčných kolíkoch podporného krúžku a či je referenčný kolík vsunutý.

81 Vsuňte pevný plášť tak, aby boli otvory nasmerované ako na obrázku.

82 Zaskrutkujte upevňovacie skrutky na pevnom plášti. Odporúča sa použiť utáhovače.

83 Nasadte základový kužel s rúrkou vsunutím referenčného čapu krúžku do otvoru, ktorý je na základovom kuželi. Maznica krúžku je v otvore základového kužela.

84 Zaskrutkujte 3 upevňovacie skrutky ochranného pásu. Neodporúča sa používať elektrický skrutkovač.

SKRÁTENIE HRIADEĽA POHONU

Spoločnosť Bondioli & Pavesi neodporúča, aby sa jej výrobky upravovali, avšak v každom prípade radí používateľom, aby sa s prosbou o pomoc obrátili na svojich miestnych maloobchodných predajcov. Ak je hriadeľ pohonu príliš dlhý, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

85 Odstráňte ochranné kryty.

86 Skráťte rúrky pohonu na požadovanú dĺžku.

Za normálnych podmienok sa teleskopické rúrky musia vždy prekrývať najmenej o 1/2 ich dĺžky a aspoň o 1/3 dĺžky pri všetkých pracovných podmienkach. Pri manévrovaní, keď sa pohon neotáča, teleskopické rúrky musia mať vhodné prekrytie, aby rúrky zostávali súosové a aby sa riadne mohli klázať.

87 Okraje obidvoch rúrok opatrne očistite pilníkom, najmä vonkajší okraj vnútornej rúrky a vnútorný okraj vonkajšej rúrky.

Rúrky vyčistite a dôkladne odstráňte hoblinky a piliny. Ak dôjde k **skráteniu hnacej sústavy**, musia sa rúrky vyčistiť a správne premazať počas celej životnosti hnacej sústavy.

88 Skráťte ochranné rúry jednu po druhej odrezaním úseku rovnakej dĺžky, aká bola odrezaná z rúr pohonu.

89 Namažte tukom vnútornú hnaciu rúrku a znova zmontujte ochranný kryt na hnacom hriadele.

90 Skontrolujte dĺžku hnacieho hriadeľa pri minimálnej a maximálnej polohe stroja.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

91 OPOTREBOVANIE UŠIEK UNÁŠAČA NADMERNÝ PRACOVNÝ UHOL

- Zmenšte pracovný uhol.
- Odpojte pohon prídavných agregátov, ak je uhol kíbu väčší ako 45°.

**92 DEFORMÁCIA UNÁŠAČOV
NADMERNÝ ŠPIČKOVÝ KRÚTIACI MOMENT ALEBO NÁRAZOVÉ
ZAŽAŽENIE**

- Vyhýbajte sa preťažovaniu a zaraďovaniu pohonu prídavných agregátov do záberu pod zatažením.

Skontrolujte účinnosť obmedzovača krútiaceho momentu.

**93 ZLOMENÉ PRIEČNEJ RAMENO
NADMERNÝ ŠPIČKOVÝ KRÚTIACI MOMENT ALEBO NÁRAZOVÉ
ZAŽAŽENIE**

- Vyhýbajte sa preťažovaniu a zaraďovaniu pohonu prídavných agregátov do záberu pod zatažením.
- Skontrolujte funkciu obmedzovača krútiaceho momentu.

**94 ZRÝCHLENÉ OPOTREBENIE KRÍŽOVÝCH RAMIEN
NADMERNÉ ZAŽAŽENIE**

- Neprekračujte medznú rýchlosť a výkon uvádzané v návode na obsluhu.

NEDOSTATOČNÉ MAZANIE

- Ďalej postupujte podľa pokynov bodu 23.

**95 ODDELENIE TELESKOPICKÝCH RÚR
NADMERNÉ PREDLŽENIE POHONNÉHO SYSTÉMU**

- Nerozťahujte pohonný systém až tak, aby sa rúry oddelili.
- V prípade stacionárnych strojních zariadení umiestnite traktor tak, aby sa teleskopické rúry prekrývali tak, ako je ilustrované v bode 3.

**96 SKRÚTENIE ALEBO ZOHNUTIE TELESKOPICKÝCH RÚR
NADMERNÝ ŠPIČKOVÝ KRÚTIACI MOMENT ALEBO NÁRAZOVÉ
ZAŽAŽENIE**

- Vyhýbajte sa preťažovaniu a zaraďovaniu pohonu prídavných agregátov do záberu pod zatažením.

Skontrolujte účinnosť obmedzovača krútiaceho momentu.

- Skontrolujte, či sa pohon pri pohyboch nedotýka dielov traktora alebo pracovného nástroja.

**97 PREDČASNÉ OPOTREBOVANIE TELESKOPICKÝCH RÚROK
NEDOSTATOČNÉ MAZANIE**

- Postupujte podľa pokynov v kapitole Mazanie

NEDOSTATOČNÉ PREKRYTIE RÚROK

- Pozrite si pokyny v bode 3.

**98 PREDČASNÉ OPOTREBOVANIE OCHRANNÝCH PRÍRUB
NEDOSTATOČNÉ MAZANIE**

- Pozrite si pokyny v bode 23.

ZÁDRŽNÁ RETÁZ NIE JE SPRÁVNE UPEVNENÁ

- Pozrite si pokyny v bode 5.

**99 Všetky plastové diely pohonov Bondioli & Pavesi sú úplne recyklovateľné.
Chráňte životné prostredie správnym likvidovaním plastových dielov po ich výmene.**

NAMESTITEV

- 1** Vsi vzdrževalni posegi in popravila morajo biti izvedeni z ustrezno protinezgodno opremo.
- 2** Na varovali prikazan traktor navaja stran traktorja prenosa moči. Morebitni omejevalnik navora ali vztrajnik mora biti vedno nameščen na strani delovne naprave.
- 3** Teleskopske cevi se morajo v normalnih pogojih delovanja prekrivati najmanj za 1/2 svoje dolžine, v vseh pogojih delovanja pa se morajo prekrivati za vsaj 1/3 svoje dolžine.
Tudi ko prenos ni v pogonu, morajo teleskopske cevi ohranjati ustrezno prekrivanje. S tem se izognete nezgodam.
- 4** Pred pričetkom dela se prepričajte, ali je kardanski prenos pravilno pritrjen na traktor in na napravo.
Preverite privitost morebitnih pritrdilnih svornikov.
- 5** Pritrdite zadrževalne verige zaščite. Najboljše pogoje delovanja dosežete z verigo v radialnem položaju glede na prenos. Naravnajte dolžino verige tako, da omogočajo artikulacijo prenosa v vseh pogojih dela, prevoza in manevriranja. Izogibajte se ovjanju verig okrog prenosa zaradi prekomerne dolžine.
- 6** Če dolžina verige ni pravilno nastavljena in pride do prekomerne obremenitve, npr. ob manevriranju z napravo, se povezovalni kavelj v obliki "S" odpre in veriga se loči od zaščite.
V takem primeru morate zamenjati verigo.
Kavelj v obliki "S" nove verige morate vtakniti v očesce podnožja lijaka in ga zapreti, s čemer se izognete, da se sname, ter pri tem ohranjati njegovo okroglost.
- 7** Če dolžina verige, z delom za ločitev od podnožja lijaka, ni pravilno nastavljena in pride do prekomerne napetosti, npr. ob manevriranju z napravo, se vzmetni kavelj loči od pritrdilnega člena, veriga pa se loči od zaščite.
V takem primeru lahko verigo z lakkoto ponovno pritrdite, kot je prikazano v naslednjem postopku.
- 8** Odprite pritrdilni člen, tako da odvijete vijak in premaknete ploščico.
- 9** Vstavite verigo v pritrdilni člen in ploščico vrnete na njeno mesto.
- 10** Z vijakom zaprite ploščico.
- 11** Verig ne uporabljajte za transport ali podporo kardanskemu prenosu po končanem delu. Uporabite posebno podporo, kot je prikazano na sliki.
- 12** Namestitev kardanskega prenosa si olajšate tako, da očistite in podmažete pogonski priključek na traktorju in na delovni napravi.
- 13** Med prevozom naj bo prenos v vodoravnem položaju. Tako se ne bo snela in povzročila nesreča ali poškodovala zaščite. Glede na težo prenosa izberite primeren način prevoza.

14 GUMB

Pritisnite na gumb in vstavite pesto vilic v pogonski priključek tako, da gumb skoči v grlo. Prepričajte se, ali se je gumb po pritrditvi pogonskega priključka vrnil v začetni položaj.

15 MANŠETA S KROGLICAMI

Poravnajte vilice na gibalni priključek. Manšeto pomaknite v sproščeni položaj. Vilice naj popolnoma zdrsnejo na gibalni priključek. Sprostite manšeto in povlecite vilice nazaj, dokler kroglice ne skočijo v grla gibalnega priključka. Vrnite manšeto v njen prvotni položaj. Prepričajte se, ali so vilice pravilno pritrjene na pogonski priključek.

16 SAMODEJNA MANŠETA S KROGLICAMI

Povlecite manšeto nazaj, dokler se ne zaskoči. Vilice nataknite na pogonski priključek, dokler manšeta ne skoči v prvotni položaj. Prepričajte se, da so vilice pravilno pritrjene na pogonski priključek.

17 KONIČNI SVORNIK

Vdenite pesto vilic v pogonski priključek in vstavite zatič tako, da se konični profil prilega v grlo gibalnega priključka.

Priporočeni zatezni momenti:

- 150 Nm (110 ft lbs) za profile 1 3/8" Z6 ali Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) za profile 1 3/4" Z6 ali Z20.

Ne zamenjujte ga z običajnim svornikom, uporabljajte konični svornik Bondioli & Pavesi.

18 SVORNIK NA STISKANJE

Vdenite pesto vilic v pogonski priključek in vstavite svornik.

Priporočeni zatezni momenti:

- 90 Nm (65 ft lbs) za svornike M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) za svornike M14.

19 Uporabljajte samo svornike dimenij in razreda, navedenih v priročniku naprave. Izberite dolžino svornika tako, da minimizirate njegovo izbočenost.

MAZANJE

20 Pri vseh vzdrževalnih posegih in popravilih uporabljajte primerno protinezgodno opremo.

21 Izrabljene ali poškodovane dele zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli Bondioli & Pavesi. Ne spremenjajte ali zamenjajte kateregakoli dela prenosa. Za posege, ki niso predvideni v knjizici z navodili za uporabo in vzdrževanje, se obrnite na prodajalca podjetja Bondioli & Pavesi.

22 MAZANJE TELESKOPSKIH ELEMENTOV

Ločite oba dela prenosa in ročno podmažite teleskopske elemente, če ni za ta namen predvidene mazalke.

23 Pred uporabo prenosa preverite učinkovitost vsakega njegovega sestavnega dela in vsak del podmažite. Po končani uporabi na koncu sezone, prenos očistite in podmažite. Sestavne dele mažite sledeč priloženi shemi, intervali mazanja so izraženi v urah.

Količine maziva, navedene v priročniku, so priporočene za interval 50 ur. **Posebno zahtevna uporaba v agresivnem okolju lahko zahteve pogostejše mazanje kot vsakih 50 ur.**

Priporočena količina v gramih (g). 1 unča (oz.) = 28.3 g (gramov).

Mazivo vbrizgavajte v mazalko, dokler ne prične mezeti iz ležaja.

Mazivo vbrizgavajte postopno in ne sunkovito.

Priporočamo uporabo maziva NLGI razred 2.

Priporočamo vam, da po končani sezonski uporabi odstranite mast, ki se je morda nakopičila v notranjosti zaščite homokinetičnega zgloba.

24 MAZANJE HOMOKINETIČNEGA ZGLOBA 80°

Odprtine na zaščitnem pasu poravnajte z mazalkami na križnem zglobu in na osrednjem delu homokinetičnega zgloba. Mazivo, vbrizgano v telo homokinetičnega zgloba, preko notranjega kanala maže tudi nosilni obroček zaščitnega pasu. Svetujemo vam, da vsakih 50 ur vbrizgate vsaj količino maziva, ki je navedena v preglednici pod točko 23.

OMEJEVALNIKI MOMENTA IN PROSTO KOLO

25 RA - PROSTO KOLO

Preprečuje povraten prenos moči z naprave na traktor v fazi zaviranja ali zaustavitve pogonskega priključka.

 Napravi se ne približujte, dokler se vsi njeni sestavni deli ne zaustavijo. Podmažite vsakih 50 delovnih ur in po vsakem obdobju neuporabe.

26 SA - LN - OMEJEVALNIKI MOMENTA Z ZASKOČKO

Prekine prenos moči, ko moment preseže nastavljeno vrednost.

Takoč ko zaslišite zvok, ki ga povzroča proženje zatičev, izključite gibalni priključek. Podmažite vsakih 50 delovnih ur in po vsakem obdobju neuporabe.

27 LB - OMEJEVALNIK MOMENTA S SVORNİKOM

Deluje tako, da prekine prenos moči takrat, ko navor preseže nastavljeno vrednost.

Prenos ponovno zaženete tako, da zamenjate odrezani vijak z vijakom enakega premera, enake vrste in dolžine.

Omejevalniki LB so opremljeni z mazalko. Priporočamo mazanje najmanj enkrat v sezoni in po vsakem obdobju neuporabe.

28 LR - AVTOMATSKI OMEJEVALNIK NAVORA

Prekine prenos moči v primeru navora, ki presega umerjeno vrednost. Ob sprožitvi mehanizma, se prenos moči prekine, toda po odpravi napake ga je mogoče znova avtomatsko vključiti z zagonom prenosa pri nizki hitrosti.

Mehanizem je podmazan ob vgradnji in ne potrebuje nadaljnega mazanja.

29 GE - ELASTIČNI ZGLOB

Absorbira udarce navora in duši vibracije ter izmenične obremenitve.

Redno vzdrževanje ni potrebno.

OMEJILNIKI MOMENTA S TORNIMI DISKI

Ob vgradnji in po obdobju neuporabe se prepričajte o učinkovitosti tornih diskov.

- Če so torni diskovi obrnjeni (glejte sliko 30), gre za vzmetno sklopko tipa FV in FFV s špiralnimi vzmetmi. Izmerite in zabeležite si višino vzmeti, kot je prikazano na sliki 31. Če so diskovi sklopke prekriti s kovinskim trakom (glejte sliko 32), gre za sklopko tipa FT. **Če so koluti sklopke vidni in če imajo vijaki krovne matice, to pomeni, da je sklopka tipa FK.** Po koncu sezonske uporabe vzmeti sprostite in shranite napravo na suhem mestu.

Pred ponovno uporabo preverite učinkovitost tornih diskov in vrnite napetost vzmeti na začetno vrednost. Če se omejilnik zaradi pogostih in daljših zdrsavanj pregreva, se posvetujte s prodajalcem naprave ali s prodajalcem podjetja Bondioli & Pavesi.

30 FV - OMEJEVALNIK MOMENTA S TORNIMI DISKI

Drsenje tornih diskov omejuje vrednost prenesenega momenta.

Preprečuje udarce momenta in kratkotrajne preobremenitve.

Uporablja se lahko kot omejevalnik navora ali kot pogonsko napravo za stroje z veliko vztrajnostjo. Moment je nastavljiv z beleženjem delovne višine vzmeti.

Pri skloplki tipa FV so kovinske diski in torni diskovi izpostavljeni.

31 Nastavitev omejevalnikov momenta s tornimi diskovi FV in FFV se spreminja z višino h vzmeti. Za povečanje/zmanjšanje nastavitev privijte/odvijte osem kock za 1/4 obrata in preverite pravilnost delovanja. Po potrebi, postopek ponovite. Izogibajte se prekomerному privijanju svornikov, s tem lahko ogrozite delovanje naprave.

32 FT - FK - OMEJILNIKI MOMENTA S TORNIMI DISKI

Drsenje tornih diskov omejuje vrednost prenesenega momenta.

Preprečuje udarce momenta in kratkotrajne preobremenitve. Uporablja se lahko kot omejilnik momenta ali kot pogonska naprava za stroje z veliko vztrajnostjo. FT sklopka ima okoli svojega oboda kovinski trak. Stisnjeno vzmeti je pravilna, ko povzroči prileganje na metalni ovoj. To stanje doseže s privijanjem svornikov vse dokler vzmet ne doseže ovoja, potem pa kocko ovijete z 1/4 obrata. Izogibajte se prekomerному privijanju svornikov, s tem lahko ogrozite delovanje naprave.

Sklopka FK ima vijke s krovnimi maticami. Pritisak vzmeti je pravilen, kadar so matice popolnoma privite. Uporabljajte samo posebne vijke in matice B&P.

33 Če se na vilicah s prirobnico poleg osmih svornikov nahajajo tudi štiri glave konusnih vijakov, je sklopka opremljena Sistemom za izpuščanje. Pritisak vzmeti se sprosti, ko so štirje vijaki priviti v prirobnico. Glejte navodila, ki ste jih prejeli s sklopko, opremljeno s Sistemom za izpuščanje.

Sistem za izpuščanje zahteva pregled stanja tornih diskov in zmanjšanje napetosti vzmeti na tornih diskih na minimum v času neuporabe naprave.

Sklopke s Sistemom za izpuščanje dobavljamo skupaj s knjižico z navodili za uporabo in vzdrževanje. Za pravilno uporabo Sistema za izpuščanje preberite knjižico.

34 FFV - OMEJEVALNIK MOMENTA S TORNIMI DISKI

Drsenje tornih diskov omejuje vrednost prenesenega momenta.

Preprečuje udarce momenta in kratkotrajne preobremenitve.

Uporablja se lahko kot omejevalnik navora ali kot pogonsko napravo za stroje z veliko vztrajnostjo.

Moment je nastavljiv z beleženjem delovne višine vzmeti.

Pri skloplki tipa FFV so kovinske diski in torni diskovi izpostavljeni.

35 Nastavitev omejevalnikov momenta s tornimi diskovi FV in FFV se spreminja z višino h vzmeti. Za povečanje/zmanjšanje nastavitev privijte/odvijte osem kock za 1/4 obrata in preverite pravilnost delovanja. Po potrebi, postopek ponovite. Izogibajte se prekomerному privijanju svornikov, s tem lahko ogrozite delovanje naprave.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK OMEJEVALNIK MOMENTA S TORNIMI DISKI S PROSTIM KOLESOM Združuje funkcionalne karakteristike omejevalnika s tornimi diskimi s tistimi, ki jih ima prosto kolo.
Uporablja se za stroje z veliko vrtečo se maso.
⚠ Napravi se ne približujte, dokler se vsi njeni sestavni deli ne zaustavijo.
Podmažite vsakih 50 delovnih ur in po vsakem obdobju neuporabe.

37 Trenje lahko povzroči močno segrevanje/Sklopke lahko dosežejo visoke temperature. **Ne dotikajte se!** Nevarnosti požara se izognete tako, da ohranjate okolico področja trenja očiščeno gorljivih materialov in da se izogibate daljšim zdrsavanjem.

ODSTRANITEV ZAŠČITE

38 Odvijte pritrdilne vijke.

39 Snemite podnožje lijaka in cev.

40 Snemite valoviti ovoj in izvlecite oporni obroč.

NAMESTITEV ZAŠČITE

41 Podmažite ležišče opornega obroča na notranjih vilicah.

42 Nosiški obroč namestite v ležišče, tako da je referenčni zatič usmerjen proti prenosni cevi.

43 Namestite rebrasti pas, kar storite tako, da referenčni zatič obroča vstavite v ustrezeno odprtino na pasu.

44 Namestite osnovni lijak s cevjo, pri čemer vstavite referenčni zatič in mazalko obroča v ustrezone odprtine na lijaku.

45 Privijte pritrdilne vijke.
Ne priporočamo uporabe vijačnikov.

ODSTRANITEV ZAŠČITE G9

46 Odvijte pritrdilne vijke.

47 Snemite podnožje lijaka in cev.

48 Snemite valoviti ovoj in izvlecite oporni obroč.

NAMESTITEV ZAŠČITE G9

49 Podmažite ležišče opornega obroča na notranjih vilicah.

50 Namestite oporni obroč na grlo. Mazalka naj bo obrnjena proti cevi prenosa.

51 Namestite zunanji lijak tako, da gleda mazalka skozi ustrezno odprtino.

52 Namestite osnovni lijak in zaščitno cev.

53 Privijte pritrdilne vijke.
Ne priporočamo uporabe vijačnikov.

DEMONTAŽA VAROVALA ZA HOMOKINETIČNE ZGLOBE Z ENO OBJEMKO

54 Odvijte vijke zaščitnega ovoja.

55 Odvijte vijke podnožja lijaka.

56 Snemite podnožje lijaka in cev.

57 Snemite zaščitni ovoj.

58 Sprostite zaporno vzmet in jo pustite v eni od dveh odprtin na kovinskem obroču, da je ne bi izgubili.

59 Razširite oporne obroče in jih izvlecite iz ležišč.

MONTAŽA VAROVALA ZA HOMOKINETIČNE ZGLOBE Z ENO OBJEMKO

60 Podmažite ležišča in namestite oporne obroče zaščite.

60 Obroč namestite na notranje vilice, tako da je referenčni zatič usmerjen proti prenosni cevi.

61 Namestite oporni obroč na homokinetični zglob. Zaponke naj bodo obrnjene proti notranjim vilicam. Obroč je opremljen z mazalko, ki se uporablja samo za 50°-ske homokinetične zglove. Ne upoštevajte mazalke velikega obroča za zaščito 80°-skih zglobov.

62 Zaporno vzmet pritrdite na oba roba nosilnega obroča.

63 Vstavite zaščitni pas, pri tem pa radialne odprtine poravljajte z zaponkami na nosilnem obroču, odprtino na dnu pa z referenčnim zatičem manjšega obroča. Mazalko obroča poravnajte z odprtinami na zaščitnem pasu.

64 Preverite, ali so radialne odprtine na zaščitnem pasu poravnane z odprtinami na zaponkah nosilnega obroča in ali je referenčni zatič vstavljen. Privijte 6 vijakov s prirobnicami na zaščitnem pasu. Uporaba vijačnikov se odsvetuje.

65 Namestite osnovni lijak s cevjo, pri čemer vstavite referenčni zatič obroča v odprtino na osnovnem lijaku. Mazalka obroča je v odprtini osnovnega lijaka.

66 Privijte 3 pritrdilne vijke zaščitnega ovoja. Ne priporočamo uporabe vijačnikov.

- 67** Odvijte pritrdilne vijke togega ohišja.
- 68** Snemite togo ohišje.
- 69** Odvijte pritrdilne vijke lijaka.
- 70** Izvlecite komplet lijaka in zaščitne cevi.
- 71** Snemite valovito objemko.
- 72** Odklopite držalno vzmet, pustite jo vstavljenou eni od dveh lukenj na obroču, da se izognete izgubi.
- 73** Razširite oporni obroč homokinetičnega zgloba in ga snemite s sedeža.
- 74** Razširite oporni obroč in ga izvlecite iz ležišča.

MONTAŽA VAROVALA ZA HOMOKINETIČNE ZGLOBE S TOGIM OHIŠJEM

- 75** Podmažite ležišče opornega obroča vilic.
- 76** Podmažite ležišče opornega obroča homokinetičnega zgloba.
- 77** Namestite oporni obroč na homokinetični zglob. Zaponke naj bodo obrnjene proti notranjim vilicam.
- 78** Zaporno vzmet pritrdite na oba roba nosilnega obroča.
- 79** Namestite obroč na notranje vilice tako, da je referenčni zatič obrnjen proti cevi prenosa.
- 80** Prepričajte se, da so radialne odprtine varovalne objemke poravnane z odprtinami za sponke opornega obroča in da je referenčni zatič vstavljen.
- 81** Vstavite togo ohišje in usmerite odprtine kot je prikazano na sliki.
- 82** Privijte pritrdilne vijke na togem ohišju. Uporaba vijačnikov ni priporočljiva.
- 83** Namestite podnožje lijaka s cevjo in pri tem vstavite referenčni zatič obroča v odprtino na podnožju lijaka. Mazalka obroča je v odprtini podnožja lijaka.
- 84** Privijte 3 pritrdilne vijke varovalne objemke. Ne priporočamo uporabe vijačnikov.

KAKO SKRAJŠATI KARDANSKO GRED

Podjetje Bondioli & Pavesi ne priporoča spremnjanja svojih proizvodov in vam v vsakem primeru priporoča, da se povežete s svojim prodajalcem strojev ali s kvalificiranim centrom za pomoč. Če je potrebno skrajšati prenos, se držite naslednjega postopka.

85 Odstranite zaščito.

86 Cevi prenosa skrajšajte na želeno dolžino.

86 Teleskopske cevi naj se v normalnih pogojih delovanja prekrivajo najmanj za 1/2 svoje dolžine, v vseh pogojih delovanja pa se morajo prekrivati za vsaj 1/3 svoje dolžine.

Tudi ko prenos ni v pogonu, morajo teleskopske cevi ohranjati ustrezno prekrivanje. S tem se izognete nezgodam.

87 Previdno odstranite s pilo zarobek z obeh cevi, še zlasti z zunanjega roba notranje cevi in notranjega roba zunanje cevi.

Očistite cevi in popolnoma odstranite ostružke in polnila. Če je **pogon skrajšan**, morate odstraniti zarobek s cevi, jih očistiti in znova pravilno namazati za celotno življenjsko dobo pogona.

88 Zaščitni cevi vsako posebej odrežite na dolžino, ki ustreza dolžini cevi prenosa.

89 Podmažite notranjo cev prenosa in ponovno pritrdite zaščito.

90 Dolžino prenosa preskusite v pogojih največjega in najmanjšega podaljšanja na napravi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

91 OBRABA ROČIC VILIC

PREKOMERNI DELOVNI KOTI

- Zmanjšajte delovni kot.
- Odklopite gibalni priključek med manevri, pri katerih kot zglobo presega 45°.

92 DEFORMACIJE VILIC

PREKOMERNI MOMENTNI SUNKI

- Izogibajte se preobremenitvam in spojem pod obremenitvijo gibalnega priključka.
- Preverite učinkovitost delovanja omejevalnika momenta.

93 POKANJE KRIŽNIH ZATIČEV

PREKOMERNI MOMENTNI SUNKI

- Izogibajte se preobremenitvam in spojem pod obremenitvijo gibalnega priključka.
- Preverite učinkovitost delovanja omejilnika momenta.

94 PREZGODNJA OBRABA KRIŽNIH ZATIČEV

PREKOMERNA OBREMENITEV

- Ne presegajte hitrosti in moči delovanja, ki so navedene v priročniku za uporabo naprave.

NEZADOSTNO MAZANJE

- Sledite navodilom v točki 23.

95 SNEMANJE TELESKOPSKIH CEVI

PREKOMERNO PODALJŠEVANJE PRENOSA

- Izogibajte se delovanju naprave v pogojih največjega podaljšanje kardanskega prenosa.
- Za mirujoče naprave: traktor namestite glede na napravo tako, da se teleskopski elementi prekrivajo, kot je prikazano v točki 3.

96 DEFORMACIJE TELESKOPSKIH ELEMENTOV
PREKOMERNI SUNKI MOMENTA

- Izogibajte se preobremenitvam in spojem pod obremenitvijo gibalnega priključka.
- Preverite učinkovitost delovanja omejevalnika momenta.
- Prepričajte se, da prenos med manevri ne prihaja v stik z deli traktorja ali naprave.

97 PREZGODNJA OBRABA TELESKOPSKIH CEVI
NEZADOSTNO MAZANJE

- Upoštevajte navodila iz poglavja Mazanje
- NEZADOSTNO PREKRIVANJE CEVI*
- Glejte navodila pod točko 3.

98 PREZGODNJA OBRABA ZASČITNIH OBROČEV
NEZADOSTNO MAZANJE

- Upoštevajte navodila pod točko 23.
- ZAPORNA VERIGA NI PRAVILNO PRITRJENA*
- Glejte navodila pod točko 5.

99 Plastične dele kardanskega prenosa podjetja Bondioli & Pavesi lahko v celoti reciklirate. V skrbi za čisto okolje, jih po zamenjavi odvrzite na ustrezен način.

FELSZERELÉS

- 1** Karbantartás és szerelés közben minden viseljen megfelelő védőfelszerelést.
- 2** A védőburkolaton a traktor szimbólum minden a meghajtó kardán traktor felőli végét jelöli. Bármilyen nyomatékkorlátozót az erőátviteli kapcsolat szerelék felőli oldalán kell közbeiktatni.
- 3** A teleszkópos csövek egymásba csúszás utáni hossza legyen minden működési hosszuknak legkevesebb a fele, és legalább harmada minden munkakörülmény között. Manőverezés közben a meghajtó kardán nem forog, és a teleszkópos csövek mindenkor egymásba kell csússzanak, hogy megmaradjon a csövek sorrendje, s azután ismét szabadon széjjelcsússzanak.
- 4** Használat előtt ellenőrizze, hogy az előreadó tengelycsonk biztonságosan van-e rögzítve a traktoron és a szereléken. Ellenőrizze a rögzítőcsavarok szorosságát.
- 5** Helyezze fel az erőátviteli vonal tartóit (a láncokat). Akkor éri el a legjobb eredményt, ha a felszerelt láncok közel merőlegesek a kardán védőburkolatára. A láncok legyenek elég lazák ahhoz, hogy fordulás, működés és szállítás közben ne akadályozza a mozgást. De ne legyenek túlságosan lazák, mert akkor a láncok elfordulhatnak a kardánvonal körül.
- 6** Ha nincs jól beállítva a lánc hossza, és túlságosan feszül a lánc - például manőverezés közben -, akkor az "S" csatlakozóhorog szétnyílik, és a lánc leakad a védőburkolatról. Ebben az esetben a láncot fel kell újítani. Az új lánc "S"-horgát az alapkúp fülecsébe kell illeszteni, és le kell zárni az elcsúszás ellen, hogy megtarthassa kerek alakját.
- 7** Ha nincs jól beállítva a lánc hossza, és az alapkúptól elválasztó eszköz nincs pontosan beállítva, és túl nagy a feszülés - például manőverezés közben -, akkor az rugós csatlakozóhorog leválik a zárógyűrűről, és a lánc leakad a védőburkolatról. Ilyen esetben a következő eljárással könnyen visszahelyezhető a lánc.
- 8** Nyissa szét a visszatartó karikát, csavarja ki a csavart, és vegye ki a lemezt.
- 9** Helyezze a láncot a zárógyűrűbe, és illessze vissza újra a lemezt.
- 10** Rögzítse a csavarral a lemezt.
- 11** A munka végén soha ne szállítsa vagy támassza meg a láncjal a hajtókardánt. Használja a megfelelő támasztóelemet az ábrán látható módon.
- 12** A kardán felhelyezése előtt tisztítsa és kenje meg zsírral a traktor előreadó tengelycsonkját.
- 13** Hogy a részek széjjel ne csússzanak (ami megsértheti vagy megrongálhatja a védőburkolatot), mozgatás közben a hatókardánt tartsa vízszintes állásban. A nehéz hajtókardánokat megfelelő szállítóeszközzel mozgassuk!

14 RUGÓS CSAP

Nyomja be a tüske és csúsztassa a kapcsolóegységet az előreadó tengelycsont (kardáncson) tengelyére. Legyen rá gondja, hogy a tüske, a tengely csatlakoztatása után, visszaugorjon korábbi helyzetébe.

15 GOLYÓS PEREM

Helyezze a kapcsolóegységet egy szintbe az erőleadó tengelycsonttal. Csúsztassa a gallért nyitott állásba. Csúsztassa a kapcsolóegységet a bordás tengelyre. Engedje ki a gallért, és a csatlakozóegységet tolja vagy húzza végig a tengelyen, míg a golyók a vájatba nem illeszkednek, és a gallér visszaugrik eredeti - zárt - helyzetébe. Ellenőrizze, hogy a gallér visszaállt-e eredeti (zárt) helyzetébe, és a kapcsolóegység jól csatlakozik a tengelyhez.

16 AUTOMATA GOLYÓS CSATLAKOZÓGALLÉR

Húzza vissza a gallért, amíg nyitott helyzetben ki nem akad. Két kézzel csúsztassa rá a csatlakozóegységet a tengelyre, és a gallér automatikusan kinyílik. A csatlakozóegységet tolja vagy húzza végig a tengelyen, míg a golyók a vájatba nem illeszkednek, és a gallér visszaugrik eredeti – zárt – helyzetébe. Ellenőrizze, hogy a gallér visszaállt-e eredeti (zárt) helyzetébe, és a kapcsolóegység jól csatlakozik a tengelyhez.

17 KÚPOS ILLESZTŐSZEG

Húzza rá az erőleadó tengelycsontra a csatlakozóegységet, és a szeget illessze be úgy, hogy az ék alakú profil beleilleszkedjen a tengely rovátkájába. Meghúzási nyomaték Ajánlott meghúzási nyomaték:

- 150 Nm (110 ft lbs) 1 3/8" Z6-os vagy Z21-es profilokhoz.
- 220 Nm (160 ft lbs) 1 3/4" Z6-os vagy Z20-as profilokhoz.

Ha cserére van szükség, használjon kizárolag Bondioli & Pavesi-féle kúpos illesztőszeget!

18 RÖGZÍTŐCSAVAR

Csúsztassa a kapcsolóegységet az előreadó tengelycsontra, és helyezze be a csavart.

Javasolt meghúzási nyomaték:

- 90 Nm (65 ft lbs) M12-es csavarokhoz.
- 140 Nm (100 ft lbs) M14-es csavarokhoz.

19 A szerelék használati utasításában megadott méretű és osztályú csavarokat használjon. A csavar legyen olyan hosszú, hogy minimális legyen a túlnyúlása.**KENÉS****20 Karbantartás és szerelés közben mindenkor viseljen megfelelő védőfelszerelést.**

21 Az elhasználódott vagy sérült részeket eredeti Bondioli & Pavesi-féle tartalékkalkatrészekkel cserélje! Az erőátviteli rendszer egyik részletét sem szabad módosítani, vagy átalakítani. Ha olyan tevékenységet szeretne végezni a géppel, amire e használati utasítás nem tér ki, előzetesen kérje ki a Bondioli & Pavesi képviselőjének tanácsát.

22 A TELESZKÓPOS CSÖVEK KENÉSE

Ha nincs rajtuk zsírzószemölcs, válassza ketté az erőátviteli egységet, és kézzel kenje meg a teleszkópokat.

23 Ellenőrizze a hatékonyságot, és a meghajtás használata előtt minden részegységet kenjen. Tisztítsa meg és kenje meg a meghajtást a munkaszalon végén. Kenje meg az elemeket a mellékelt rajz szerint, a kenési intervallumok órákban vannak megadva.

A kézikönyvben megadott zsírmennyiségek 50 órás intervallumra vonatkoznak. **Különösen agresszív környezetben történő alkalmazás esetén 50 óránál gyakoribb kenés is szükségesse válhat.**

Grammban megadott mennyiség (g). 1 uncia (oz.) = 28,3 g (gramm).

Addig pumpálja a zsírt a keresztelembe, amíg az meg nem jelenik a csapágyaknál. Fokozatosan adagolja a zsírt és ne hirtelen.

Javasoljuk 2. fokozatú NLGI zsír használatát.

Szezon utáni tárolás előtt javasoljuk, hogy az állandó sebesség csatlakozásának védőburkolatában esetleg fölhalmozódott zsírt távolítsa el.

24 A 80°-OS ÁLLANDÓ SEBESSÉGŰ CSATLAKOZÓ KENÉSE

Igazítsa a védőköteg furatait a keresztelem és az állandó sebességű csatlakozó központi testének zsírzóhoz. Az állandó sebességű testbe pumpált zsír egy belső csatornán keresztül a védőköteg alátámasztó gyűrűjét is keni. Javasoljuk, hogy 50 óránként legalább a 23. pont alatti táblázatban megadott mennyiségű zsírt pumpáljon be.

NYOMATÉKKORLÁTOZÓ ÉS TÚLTERHELÉSRE MEGCSÚSZÓ TENGEYKAPCSOLÓ

25 RA - TÚLTERHELÉSRE MEGCSÚSZÓ TENGEYKAPCSOLÓ

A leágazó hajtómű lassítása vagy leállása közben ez az eszköz megakadályozza, hogy a munkaeszkösről tehetetlenségi terhelés hasson a traktorra.

 Ne menjen senki közel a géphez, amíg valamennyi alkatrész meg nem áll! Kenés minden 50. üzemórában és tárolás után.

26 SA - LN RACSNIS NYOMATÉKKORLÁTOZÓ

Ez az eszköz megszakítja az erőátvitelt, ha az túllépi a beállított nyomatékértéket. Azonnal kapcsolja ki a leágazó hajtóművet, ha a racsni felől csattogó hangot hall! Kenés minden 50. üzemórában és tárolás után.

27 LB - NYÍRÓCSAVAROS NYOMATÉKKORLÁTOZÓ

Ez az eszköz egy csavar elnyírásával megszakítja az erőátvitelt, ha az túllépi a beállított nyomaték-értéket. Az elnyíródtott csavart ugyanolyan átmérőjűvel, hosszúságúval és menetűvel cserélje ki, mint az eredeti volt!

Az LB típusú nyomatékkorlátozók kenése idényenként egyszer történjen meg a zsírszemeszöknél.

28 LR - AUTOMATA NYOMATÉKOT KORLÁTOZÓ BERENDEZÉS

Megszakítja a teljesítményátadást, amikor a beállítás szerinti értéknél magasabb a nyomaték csúcsértéke. A készülék beavatkozása során a meghajtás megszakad, de automatikusan újraindulhat a lefulladás megszüntetését követően a meghajtást alacsony sebességen működtetve.

A készüléket összeszereléskor kenik, és nem igényel rendszeres kenést.

29 GE - LENGÉSCSILLAPÍTÓS KAPCSOLAT

A lengéscsillapító elnyeli az útoldésekét és a vibrációt, és gyengíti a változó vagy pulzáló terhelés visszaható erejét. Nem igényel karbantartást.

A kapcsoló felhelyezése előtt és hosszabb tárolások után ellenőrizze a dörzsbetétek állapotát!• Ha a dörzstárcsa szélei kívül vannak (lásd a 30. ábrát), FV típusú, tányérrugós és FFV tekercsrugós kapcsolóval van dolgunk. Mérje meg és jegyezze fel a rugó magasságát a 31. ábrán mutatott módon. Ha a dörzstárcsát fémszalag borítja (ld. 32. ábra), akkor a kapcsoló FT típusú. **Ha a kuplungtárcsák kívül vannak, és az anyás csavarokon vak anyacsavar van, a kuplung FK típusú.** Az idényjellegű használatot követően oldja meg a rugónyomást, és a kapcsolót tartsa száraz helyen. Használat előtt ellenőrizze a dörzstárcsák állapotát, és állítsa vissza a rugónyomást. Ha gyakori vagy hosszantartó csúszás miatt a kapcsoló túlmelegszik, kérje ki a márkakereskedő vagy a gyártó, vagy a helyi Bondioli & Pavesi képviselő tanácsát.

30 FV - DÖRZSKAPCSOLÓS NYOMATÉKSZABÁLYOZÓ

30 A munkaeszközre átvitt nyomatékot a dörzstárcsák egymáshoz dörzsölődése korlátozza. Ha ilyen kapcsolót használunk, és az jól van beállítva a nyomaték-csúcsok és rövid ideig tartó túlterhelések korlátozva vannak. Használhatók biztosító kapcsolóként, vagy nagy tehetetlenségi terheléssel működő munkaeszközök elindításához. A beállítás a rugó munkamagasságának módosításával történhet. A bélések és lemezek szélei az FV-kapcsolónál kilátszanak.

31 A nyomaték beállítása a rugók "h" magasságának növelésével vagy csökkentésével történik. A nyomatékbeállítás növeléséhez/csökkentéséhez ki vagy be kell csavarni negyed fordulattal minden nyolc anyát. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Kerülje a csavarok túlhúzását, mert annak nyomán megsérülhet a munkaeszköz, a traktor vagy az erőátviteli egység.

32 FT - FK - DÖRZSKAPCSOLÓ NYOMATÉKSZABÁLYOZÓJA

32 A gépre átvitt nyomatékot a dörzstárcsák egymáshoz dörzsölődése korlátozza. Ha ilyen kapcsolót használunk, és az jól van beállítva a nyomaték-csúcsok és rövid ideig tartó túlterhelések korlátozva vannak. Használhatók biztosító kapcsolóként, vagy nagy tehetetlenségi terheléssel működő munkaeszközök elindításához. Az FT-nek fémszalag van a külkerületén. A csavarokat addig kell húzni, míg a kapcsoló fémszalagja hozzá nem ér a rugóhoz. Járjon el úgy, hogy addig húzza a csavarokat, amíg a rugó le nem zárja a szalagot, majd az anyát negyed fordulattal lazítsa vissza. Kerülje a csavarok túlhúzását, mert annak nyomán megsérülhet a munkaeszköz, a traktor vagy az erőátviteli egység.

Az FK kuplung tömör csavaranyával van ellátva. A rugónyomás akkor helyes, amikor a csavaranyák teljesen be vannak csavarva. Csak speciális B&P anyás csavarokat és anyacsavarokat használjon.

33 Ha a kapcsolón, a peremes illesztés nyolc hatszögű csavarján kívül hatlapfejű csavarok is vannak, akkor rugóoldó rendszer van bele építve. A rugónyomás oldódik, ha ezt a peremes illesztésbe csavart négy csavart megoldjuk. Olvassa el a rugóoldó rendszerrel ellátott kapcsolókhöz mellékelt külön tájékoztatót!

A rugóoldó rendszernél ellenőrizni lehet a súrlódó tengelykapcsoló állapotát, és olyan időszakokban, amikor az eszköz használaton kívül kerül, csökkenthető benne a rugófeszültség.

 A rugóoldó rendszerrel szerelt súrlódó tengelykapcsolókhöz kiegészítő használati utasítást adunk. A rugóoldó rendszer megismeréséhez ezt is el kell olvasni.

34 FFV - DÖRZSKAPCSOLÓS NYOMATÉKSZABÁLYOZÓ

A munkaeszközre átvitt nyomatékokat a dörzstárcsák egymáshoz dörzsölődése korlátozza. Ha ilyen kapcsolót használunk, és az jól van beállítva a nyomatékcsúcsok és rövid ideig tartó túlterhelések korlátozva vannak. Használhatók biztosító kapcsolóként, vagy nagy tehetetlenségi terheléssel működő munkaeszközök elindításához. A beállítás a rugók munkamagasságának módosításával történhet. A bélések és lemezek szélei az FFV-kapcsolónál kilátszanak.

35 A nyomatékbeállítás módosítása a rugók "h" magasságának csökkentésével vagy növelésével történik. A nyomatékbeállítás növeléséhez/csökkentéséhez ki vagy be kell csavarni negyed fordulattal minden a nyolc anyát. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Kerülje a csavarok túlhúzását, mert annak nyomán megsérülhet a munkaeszköz, a traktor vagy az erőátviteli egység.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK - A DÖRZSKAPCSOLÓ ÉS A TÚLTERHELÉSRE MEGCSÚSZÓ KAPCSOLÓ KOMBINÁCIÓJA

Ez egy olyan tengelykapcsoló, amely egyesíti a dörzskapcsoló és a túlterhelésre megcsúszó kapcsoló műszaki jellemzőit. Nagy tehetetlenségi terheléssel dolgozó gépekhez használatos. Ne menjen senki közel a géphez, amíg valamennyi alkatrész meg nem áll! Kenés minden 50. üzemrőaban és tárolás után.

37 Használat közben a dörzskapcsolók felforrósodhatnak. Ne érintse meg! Tűz keletkezésének elkerülése érdekében a kapcsoló körül ne legyenek gyúlékony anyagok, és lehetőleg ne csúsztassa hosszan a kapcsolót.

A VÉDŐBURKOLAT LEBONTÁSA

38 Csavarozza ki a csillagfejű csavarokat.

39 Távolítsa el az alapkúpot és a védőcsövet.

40 Távolítsa el a külső kúpot és a csapágygyűrűt.

VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE

41 Zsírozza meg az ágyazás vájatát a kapcsolóegység belső részénél.

42 Szerelje be az alátámasztó gyűrűt a torkolatba, a pecek a továbbító cső felé nézzen.

43 Szerelje fel a hullámköteg gyűrű peckét a köteg megfelelő furatába illesztve.

44 Szerelje be a csöves alaptölcsért, a pecket és a gyűrű zsírozóját illessze be a tölcser megfelelő furataiba.

45 Húzza meg a csillagfejű csavarokat.

Elektromos csavarhúzó használata nem ajánlott!

A VÉDŐBURKOLAT LEBONTÁSA G9

46 Csavarozza ki a csillagfejű csavarokat.

47 Távolítsa el az alapkúpot és a védőcsövet.

48 Távolítsa el a külső kúpot és a csapágygyűrűt.

VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE G9

49 Zsírozza meg az ágyazás vájatát a kapcsolóegység belső részénél.

50 Illessze a csapágygyűrűt a csatlakozóegység vájatába oly módon, hogy a zsírzszemölcs szembe kerüljön a hajtáscsővel.

51 Úgy fűzza be a hullámossalagot, hogy az olajozó a megfelelő furatba kerüljön.

52 Az alaptölcsért és a csövet úgy szerelje fel, hogy az olajozót behelyezi az alaptölcséren kialakított furatba.

53 Húzza meg a csillagfejű csavarokat.

Elektromos csavarhúzó használata nem ajánlott!

EGYETLEN SZALAGBÓL ÁLLÓ HOMOKINETIKUS CSUKLÓK VÉDELMÉNEK LESZERELÉSE

54 Távolítsa el a védőszalag csavarjait.

55 Távolítsa el az alapkúp csavarjait.

56 Távolítsa el az alapkúpot és a védőcsövet.

57 Távolítsa el a védőszalagot.

58 Akassza ki a visszacsapó rugót, hagyja beakaszva a gyűrű egyik furatába, hogy ne vesszen el.

59 Feszítse ki a csapágygyűrűket és vegye ki őket a fészkükkből.

EGYETLEN SZALAGBÓL ÁLLÓ HOMOKINETIKUS CSUKLÓK VÉDELMÉNEK FELSZERELESE

60 Zsírozza az ágyazatokat, és helyezze fel a védő alátámasztó gyűrűket. Helyezze fel a gyűrűt a belső villára, a pecek a továbbító cső felé nézzen.

61 Illessze fel a csapágygyűrűt a csatlakozóelem-testre oly módon, hogy az illesztőszegék a belső kapcsolóegységre nézzenek. A zsírzszemölccsel ellátott csapágygyűrű csak az 50°-os csatlakozóelemhez használatos. A nagy gyűrűk zsírzszemölcsét ne használja a 80°-os csatlakozóelemek burkolatához.

62 Akassza vissza a visszacsapó rugót a tartógyűrű két fülébe.

63 Helyezze be a védőköteget, a sugaras furatokat illessze az alátámasztó gyűrű takarólemezéhez, a fenéken lévő furatot pedig a kis gyűrű furatához. A gyűrű zsírzóját a védőköteg furatahoz kell illeszteni.

64 Ellenőrizze, hogy a védőköteg sugaras furatai az alátámasztó gyűrű takarólemezében kialakított furatokhoz legyenek illesztve, és a pecek beakadjan. Csavarja be a védőköteg 6 peremes csavarját. Javasoljuk elektromos csavarhúzó alkalmazását.

65 Szerelje be a csöves alaptölcsért, a pecket és a gyűrű zsírzóját illessze be a tölcsér megfelelő furataiba. A gyűrű zsírját az alaptölcsér furatában van.

66 Húzza meg a védőburkolat szalagjának három rögzítőcsavarját. Elektromos csavarhúzó használata nem ajánlott!

MEREV HÜVELYES HOMOKINETIKUS CSUKLÓK VÉDELMÉNEK LESZERELÉSE

67 Csavarja ki a merev hüvely rögzítő csavarjait.

68 Húzza ki a merev hüvelyt

69 Csavarozza ki a tölcsér rögzítőcsavarjait.

70 Húzza ki a tölcsér készletet és a védőcsövet.

71 Húzza ki a hullámos szalagot.

72 Akassza ki a visszatartó rugót, beillesztve hagyva a gyűrű két furatának egyikébe, nehogy elveszítse.

73 Lazítsa ki a tartógyűrűt a homokinetikus csuklón és vegye ki foglalatából.

74 Feszítse ki a csapágygyűrűt és távolítsa el a foglalatából.

MEREV HÜVELYES HOMOKINETIKUS CSUKLÓK VÉDELMÉNEK LESZERELÉSE

75 Zsírozza meg a villatartó gyűrű foglalatát.

76 Zsírozza meg a tartógyűrű foglalatát a homokinetikus csuklón.

77 Illessze fel a csapágygyűrűt a csatlakozóelem-testre oly módon, hogy az illesztőszegék a belső kapcsolóegységre nézzenek.

78 Akassza vissza a visszacsapó rugót a tartógyűrű két fülébe.

79 Pozicionálja a gyűrűt a belső villára úgy, hogy a referenciacsap a hajtáscső felé forduljon.

80 Ügyeljen arra, hogy a védőburkolat szalagja illeszkedjen a csapágygyűrű illesztőszegéinek furataiba, valamint a referenciacsap be legyen illesztve.

81 Illessze be a merev hüvelyt úgy, hogy a furatok tájolása az ábrának megfelelő legyen.

Csavarja be a merev hüvely rögzítőcsavarjait. Nem javasoljuk elektromos csavarhúzók használatát.

83 Szerelje fel az alapkúpot és a csövet, ehhez illessze be a gyűrű referenciacsapját az alapkúp furatába. A gyűrű kenőberendezése az alapkúp furatában van.

84 Csavarja be a védőburkolat 3 rögzítőcsavarát. Elektromos csavarhúzó használata nem javasolt.

MIKÉNT RÖVIDÍTHETŐ A MEGHAJTÓTENGELY?

A Bondioli & Pavesi nem ajánlja termékeinek módosítását, és mindenkorban azt javasolja, hogy a szerelék értékesítójével vagy egy minősített szolgáltatóval konzultáljon, mielőtt ebbe belefogna. Ha túl hosszú a meghajtótengely, a következő eljárás követendő.

85 Vegye le a védőburkolatot.

86 Kurtítsa a meghajtó csöveget a kívánt hosszúságra. A teleszkópos csövek egymásba csúszás utáni hossza legyen működési hosszuknak legkevesebb a fele, és legalább harmada minden munkakörülmény között. Manőverezés közben a meghajtó kardán nem forog, és a teleszkópos csövek ilyenkor egymásba kell csúszzanak, hogy megmaradjon a csövek sorrendje, s azután ismét szabadon széjjelcsúzzanak.

87 Alaposan sorjázza egy reszelővel minden két csővéget, különösen a belső cső külső szélét és a külső cső belső szélét.

Tisztítsa meg a csöveget, és teljesen távolítsa el a forgácsot és a reszeléket. Az **áttétel lerövidítése esetén**acsöveget sorjázsását, tisztítását és újrazsírozását helyesen kell végrehajtani az áttétel megfelelő élettartamáért.

88 A védőcsöveget ugyanolyan mértékben kell megrövidíteni, mint a meghajtócsöveget.

89 Kenje meg a belső hajtócsövet, és szerelje vissza a kardántengelyre a védőburkolatot.

90 A hajtótengely hosszúságát a szerelék minimális és maximális kiterjedésénél is ellenőrizni kell.

HIBAKERESÉS

91 A KAPCSOLÓEGYSÉG FÜLEINEK KOPÁSA
TÚL NAGY MUNKASZÖG

- Csökkentse a munkaszöget.
- Kapcsolja ki a leágazó hajtóművet, ha a szög nagyobb 45°-nál.

92 A KAPCSOLÓEGYSÉGEK DEFORMÁLÓDÁSA
TÚL NAGY NYOMATEK-CSÚCS VAGY ÜTŐDÉSEKET OKOZÓ TERHELÉS

- Kerülje el a túlterhelést, vagy iktassa ki a leágazó hajtóművet, ha nagy a terhelés.
- Ellenőrizze a nyomatékkorlátozó hatásosságát.

93 TÖRÖTT KERESZTKAR

- TÚL NAGY NYOMATÉK-CSÚCS VAGY ÜTŐDÉSEKET OKOZÓ TERHELÉS**
- Kerülje el a túlterhelést, vagy iktassa ki a leágazó hajtóművet, ha nagy a terhelés.
 - Ellenőrizzük, működik-e a nyomatékkorlátozó.

94 A KERESZTKAROK TÚL GYORSAN KOPNAK**TÚL NAGY TERHELÉS**

- Használati utasításban megadott sebességi és terhelési korlátokat nem szabad túllépni.

ELÉGTELEN KENÉS

- Kövesse a 23. pont utasításait.

95 A TELESZKÓPOS CSÖVEK SZÉJJELHÚZÁSA**TÚL HOSSZÚ A MEGHAJTÓEGYSÉG**

- Ne legyen annyira hosszú az erőátviteli csatlakozás, hogy a csövek szétváljanak!
- Az állandó felszerelésekhez állítsa úgy a traktort, hogy a teleszkópek egymásba csúszása feleljen meg a 3. pontban megadottaknak.

96 A TELESZKÓPOK MEGCSAVARODÁSA, ELHAJLÁSA**TÚL NAGY NYOMATÉK-CSÚCS VAGY ÜTŐDÉSEKET OKOZÓ TERHELÉS**

- Kerülje el a túlterhelést, vagy iktassa ki a leágazó hajtóművet, ha nagy a terhelés.
- Ellenőrizze a nyomatékkorlátozó hatásosságát.
- Figyelje meg, hogy a meghajtó rész nem érintkezik-e menet közben a traktorral vagy a munkaeszközzel.

97 TELESZKÓPOS CSÖVEK IDŐ ELŐTTI KOPÁSA**NEM MEGFELELŐ KENÉS**

- Kövesse a Kenési utasításokat.

A CSÖVEK ELÉGTELEN ÁTFEDÉSE

- Lásd a 3. pont utasításait.

98 VÉDŐPÁNTOK IDŐ ELŐTTI KOPÁSA**NEM MEGFELELŐ KENÉS**

- Kövesse a 23. pont utasításait.

A VISSZACSAPÓ LÁNC NIINCS MEGFELELŐEN RÖGZÍTVE

- Lásd a 5. pont utasításait.

99 A Bondioli & Pavesi erőátviteli egységeinek minden műanyag alkatrésze újrahasznosítható. Védje azzal a környezetet, hogy az elhasználódott műanyag alkatrészeket kicserélésükkor megfelelő módon helyezi el!

УСТАНОВКА

- 1** Все операции по техобслуживанию и ремонту должны выполняться с помощью специального инструмента, удовлетворяющего требованиям техники безопасности.
- 2** Символ трактора, расположенный на кожухе, указывает на сторону передачи, соединяемую с трактором. Ограничитель момента или колесо свободного хода (если такие имеются) всегда должны устанавливаться на передаче со стороны рабочего агрегата.
- 3** Телескопические трубы должны перекрываться не менее, чем на 1/2 своей длины при нормальных условиях работы и не менее, чем на 1/3 своей длины при любых других условиях.
Даже когда передача не вращается, телескопические трубы должны перекрываться во избежание заклинивания.
- 4** Перед тем, как приступить к работе удостоверьтесь, что карданская передача должным образом присоединена к трактору и агрегату.
Проверьте, чтобы крепежные болты (если такие имеются) были плотно затянуты.
- 5** Закрепите цепи крепления ограждения. Наилучшие условия работы достигаются при радиальном положении цепи относительно передачи. Отрегулируйте длину цепей так, чтобы она позволяла выполнение всех движений передачи при всех условиях работы, транспортировки и маневров. Не допускайте, чтобы из-за чрезмерной длины цепи наматывались на передачу.
- 6** В случае неверной регулировки длины цепи и создания чрезмерного натяжения, например во время маневров агрегата, S-образное соединительное крепление разомкнется и цепь отсоединится от ограждения.
В этом случае необходимо заменить цепь.
S-образный крюк новой цепи должен быть вставлен в проушину воронки; во избежание отсоединения он должен быть замкнут, образуя полную окружность.
- 7** В случае неверной регулировки длины цепи с приспособлением расцепления от воронки и создания чрезмерного натяжения, например, во время маневров агрегата, подпружиненный крюк отсоединится от крепежного кольца и цепь отделятся от ограждения.
В этом случае цепь можно легко подсоединить снова в соответствии со следующей процедурой.
- 8** Разомкните крепежное кольцо, открутив винт и сдвинув планку.
- 9** Вставьте цепь в крепежное кольцо и верните планку на место.
- 10** Затяните винт крепления планки.
- 11** Не используйте цепи для транспортировки или подвески карданной передачи по окончанию работы. Используйте специальную опору в соответствии с указаниями рисунка.
- 12** Чистите и смазывайте вал отбора мощности трактора и агрегата для упрощения установки карданной передачи.
- 13** Транспортируйте передачу в горизонтальном положении во избежание ее расцепления, могущего привести к несчастному случаю или повреждению

ограждения. Используйте подходящие транспортные средства, соответствующие весу передачи.

14 КНОПКА

Нажмите на кнопку и наденьте ступицу вилки на вал отбора мощности так, чтобы кнопка вошла в паз и защелкнулась. Убедитесь, что кнопка вернулась в первоначальное положение после крепления к валу отбора мощности.

15 ХОМУТИК

Совместите вилку с валом отбора мощности. Сдвиньте хомутик в положение отпускания. Дайте вилке полностью сесть на вал отбора мощности. Отпустите хомутик и дерните вилку назад до тех пор, пока шарики не защелкнутся в пазу вала отбора мощности, а хомутик не вернется в первоначальное положение. Убедитесь в правильности крепления вилки к валу отбора мощности.

16 ХОМУТИК С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Потяните за хомутик так, чтобы он зафиксировался в заднем положении. Сдвигайте вилку по валу отбора мощности до тех пор, пока хомутик автоматически не вернется в первоначальное положение. Убедитесь в правильности крепления вилки к валу отбора мощности.

17 КОНИЧЕСКИЙ БОЛТ

Наденьте ступицу вилки на вал отбора мощности и вставьте палец так, чтобы конический профиль уперся в паз вала. Крутящий момент затягивания Рекомендуемый крутящий момент затягивания:

- 150 Нм (110 футов x фунт) для профилей 1 3/8" Z6 или Z21.
- 220 Нм (160 футов x фунт) для профилей 1 3/4" Z6 или Z20.

Не заменяйте конический болт обычным, используйте болт с коническим концом Bondioli & Pavesi.

18 ЗАЖИМНОЙ БОЛТ

Наденьте ступицу вилки на вал отбора мощности и вставьте болт. Рекомендуемый крутящий момент затягивания:

- 90 Нм (65 футов x фунт) для болтов M12;
- 140 Нм (100 футов x фунт) для болтов M14.

19 Используйте только болты размеров и типов, указанных в инструкции на агрегат. Выбирайте длину болта так, чтобы он выступал на как можно меньшее расстояние.

СМАЗКА

20 Все операции по техобслуживанию и ремонту должны выполняться с помощью специального инструмента, удовлетворяющего требованиям техники безопасности.

21 Заменяйте изношенные и поврежденные детали оригиналыми запчастями Bondioli & Pavesi. Не производите каких-либо несанкционированных изменений или доработок каких-либо элементов передачи, в случае необходимости выполнения операций, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию, обращайтесь к дилеру Bondioli & Pavesi.

22 СМАЗКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Отделите друг от друга две части передачи и смажьте вручную телескопические элементы, если для этого не предусмотрено гавотницы.

23 Проверьте исправность всех компонентов и смажьте их перед началом эксплуатации передачи. По окончании сезона использования производите чистку и смазку передачи. Смазывайте части передачи в соответствии

с приведенной иллюстрацией; интервалы между смазками указаны на ней в часах. Указанные в руководстве количества консистентной смазки приведены для 50-часового интервала между смазками. **При использовании в тяжелых условиях, например, в агрессивных средах, может потребоваться интервал между смазками, меньший 50 часов.** Количество указано в граммах (г). 1 унция = 28,3 г.

Смазка накачивается в крестовины до тех пор, пока она не начнет выступать из подшипников. Смазка должна подаваться равномерно, без дискретных вспышек. Рекомендуется использовать пластичную смазку NLGI класса 2.

По завершении сезонных работ рекомендуется удалять смазку, скопившуюся внутри защитного кожуха шарнира равных угловых скоростей.

24 СМАЗКА ШАРНИРА РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ 80°

Совместите отверстия в ограждении с тавотницами крестовин и центрального корпуса шарнира равных угловых скоростей. Смазка, закачанная в центральный корпус шарнира равных угловых скоростей, смазывает также опорное кольцо ограждения, на которое поступает по внутреннему каналу. Рекомендуется закачивать каждые 50 часов количество смазки, не меньшее указанного в таблице, приведенной в п. 23.

ОГРАНИЧИТЕЛИ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА И КОЛЕСО СВОБОДНОГО ХОДА

25 RA - КОЛЕСО СВОБОДНОГО ХОДА

Исключает обратную передачу мощности от агрегата на трактор во время торможения или остановки вала отбора мощности.

 Не приближайтесь к агрегату до остановки всех его частей. Выполняйте смазку после каждого 50 часов работы и после каждого периода неиспользования трансмиссии.

26 SA - LN РОЛИКОВЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА

Прерывает отбор мощности в случае, когда момент превышает калибровочную величину.

Немедленно отключите вал отбора мощности, услышав звук, вызванный выходом роликов.

Выполните смазку после каждого 50 часов работы и после каждого периода неиспользования трансмиссии.

27 LB - ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА СО СРЕЗНЫМ ВИНТОМ

Срабатывает и прерывает отбор мощности в случае, когда переданный момент превышает калибровочную величину.

Для восстановления работы передачи необходимо заменить срезанный винт другим того же диаметра, типа и длины.

Смазывайте ограничители LB, снабженные тавотницей, не реже одного раза в сезон и после каждого периода неиспользования.

28 LB - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА

Прерывает передачу мощности в тот момент, когда пиковое значение момента превышает калибровочную величину. При срабатывании устройства передача мощности прерывается, но может автоматически возобновиться при включении передачи на малой скорости после устранения затопления карбюратора. Это устройство смазывается при сборке и не нуждается в периодической смазке.

29 GE - УПРУГАЯ МУФТА

Демптирует пиковые величины крутящего момента и амортизирует вибрации и изменяющиеся нагрузки. Периодическое техобслуживание не требуется.

ОГРАНИЧИТЕЛИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С ФРИКЦИОННЫМИ ДИСКАМИ

При установке ограничителя или после продолжительного периода неиспользования проверьте эффективность работы фрикционных дисков.

- Если фрикционные диски открыты (см. рисунок 30), механизм сцепления относится к типу FV с тарельчатой пружиной или типу FFV с винтовыми пружинами. Измерьте и отрегулируйте высоту пружины как показано на рисунке 31. Если же фрикционные диски закрыты металлической лентой (см. рисунок 32) механизм сцепления относится к типу FT. Если фрикционные диски открыты, и болты оснащены глухими гайками, механизм сцепления относится к типу FK. По окончании сезонной эксплуатации высвободите пружины иодержите приспособление в сухом состоянии. Перед тем, как снова приступать к эксплуатации, проверьте эффективность функционирования фрикционных дисков и восстановите начальное натяжение пружин. В случае перегрева устройства из-за частых и продолжительных пробуксовок обратитесь к дилеру агрегата или к дилеру Bondioli & Pavesi.

30 FV – ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С ФРИКЦИОННЫМИ ДИСКАМИ

Пробуксовка фрикционных дисков ограничивает величину переданного момента. При этом устраняются пики момента и кратковременные перегрузки. Данное устройство может использоваться и как ограничитель крутящего момента, так и пусковое устройство для машин с большой инерцией. Регулировка калибровочной величины осуществляется с помощью изменения рабочей высоты пружины. В ограничителе типа FV металлические и фрикционные диски являются открытыми.

- **31** Калибровочная величина крутящего момента во фрикционных ограничителях типа FV регулируется изменением высоты пружин. Для увеличения/уменьшения калибровочной величины ограничителя завинтите/отвинтите восемь гаек на 1/4 оборота и проверьте правильность функционирования. При необходимости повторите операцию.

Не допускайте чрезмерного затягивания болтов, это может привести к неверной работе устройства.

32 FT - FK - ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С ФРИКЦИОННЫМИ ДИСКАМИ

Пробуксовка фрикционных дисков ограничивает величину переданного момента. При этом устраняются пики момента и кратковременные перегрузки. Данное устройство может использоваться и как ограничитель крутящего момента, так и пусковое устройство для машин с большой инерцией. Ограничитель FT имеет металлическую ленту по своей окружности. Сжатие пружины является верным, если она прилегает к металлической ленте. Этого условия можно добиться, затянув болты так, чтобы пружина зажала ленту и затем открутив гайку на 1/4 оборота. Не допускайте чрезмерного затягивания болтов, это может привести к неверной работе устройства.

Сцепление FK оснащено болтами с глухими гайками. Сжатие пружины является правильным при полностью закрученных гайках. Используйте только специальные болты и гайки B&P.

- **33** Если во фланце вилки кроме восьми болтов имеются и четыре винта без головки со шлицом под шестигранник, фрикционный механизм оборудован системой отпускания. Натяжение пружины сводится к минимуму, когда все четыре винта завинчены во фланец. См. инструкцию, прилагаемую к фрикционным механизмам, оборудованным системой отпускания. Система отпускания позволяет контролировать состояние фрикционных дисков и сводить к минимуму давление пружин на них в периоды неиспользования. Фрикционные механизмы, оборудованные системой отпускания, поставляются в комплекте с соответствующей инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию. Для правильной эксплуатации системы отпускания внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



34 FFV - ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА С ФРИКЦИОННЫМИ ДИСКАМИ

Пробуксовка фрикционных дисков ограничивает величину переданного момента. При этом устраняются пики момента и кратковременные перегрузки. Данное устройство может использоваться и как ограничитель крутящего момента, так и пусковое устройство для машин с большой инерцией. Регулировка калибровочной величины осуществляется с помощью изменения рабочей высоты пружин.. В ограничителе типа FFV металлические и фрикционные диски являются открытыми.

35 Калибровочная величина крутящего момента во фрикционных ограничителях типа FFV регулируется изменением высоты пружин. Для увеличения/уменьшения калибровочной величины ограничителя завинтите/отвинтите восемь гаек на 1/4 оборота и проверьте правильность функционирования. При необходимости повторите операцию. Не допускайте чрезмерного затягивания болтов, это может привести к неверной работе устройства.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА С ФРИКЦИОННЫМИ ДИСКАМИ И КОЛЕСОМ СВОБОДНОГО ХОДА

К функциональным характеристикам ограничителя крутящего момента с фрикционными дисками добавляются характеристики колеса свободного хода.

 Используется на машинах с большой подвижной массой. Не приближайтесь к агрегату до остановки всех его частей. Выполняйте смазку после каждого 50 часов работы и после каждого периода неиспользования трансмиссии.

37 Фрикционные ограничители могут нагреваться до высоких температур
Не касайтесь их! Во избежание опасности возгорания не допускайте нахождения рядом с фрикционными ограничителями огнеопасных материалов, а также продолжительной пробуксовки.

ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ

38 Открутите крепежные винты.

39 Снимите основание в виде воронки и трубку.

40 Снимите гофрированную ленту и извлеките опорное кольцо.

МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ

41 Смажьте место установки опорного кольца на внутренних вилках.

42 Установите опорное кольцо в канавку так, чтобы установочный палец был обращен к трансмиссионной трубке.

43 Установите гофрированную ленту, вставив установочный палец кольцы в соответствующее отверстие в ней.

44 Установите основание в виде воронки с трубкой, вставив установочный палец и тавотницу кольца в соответствующие отверстия воронки.

45 Закрутите крепежные винты. Не рекомендуется использовать механические отвертки.

ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ G9

- 46** Открутите крепежные винты.
- 47** Снимите основание в виде воронки и трубку.
- 48** Снимите гофрированную ленту и извлеките опорное кольцо.

МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ G9

- 49** Смажьте место установки опорного кольца на внутренних вилках.
- 50** Установите опорное кольцо на выемку в вилке так, чтобы тавотница была обращена к трансмиссионной трубке.
- 51** Вставьте гофрированную ленту так, чтобы тавотница вошла в соответствующее отверстие.
- 52** Установите основание в виде воронки и трубку, вставив тавотницу в отверстие, выполненное в корпусе воронки.
- 53** Закрутите крепежные винты. Не рекомендуется использовать механические отвертки.

ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ С ОДНОЙ ГОФРОЙ

- 54** Открутите крепежные винты ограждения.
- 55** Открутите винты крепления воронки.
- 56** Снимите воронку и трубку.
- 57** Снимите ограждение.
- 58** Отцепите стопорную пружину, оставив ее - чтобы она не потерялась - вставленной в одно из двух отверстий опорного кольца.
- 59** Разведите опорные кольца и выньте их из своих гнезд.

МОНТАЖ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ С ОДНОЙ ГОФРОЙ

- 60** Смажьте гнезда и установите в них опорные кольца защитного ограждения. Установите кольцо на внутреннюю вилку так, чтобы установочный палец был обращен к трансмиссионной трубке.
- 61** Установите опорное кольцо на шарнире так, чтобы его выступы были обращены к внутренней вилке. Кольцо оснащено тавотницей, используемой только для шарниров равных угловых скоростей с углом 50°. Не следует принимать во внимание тавотницу большого кольца при монтаже ограждения для шарниров с углом 80°.
- 62** Зацепите стопорную пружину за оба выступа опорного кольца.

63 Вставьте защитное ограждение, совместив радиальные отверстия с выступами опорного кольца, а отверстие внизу - с установочным пальцем малого кольца. Тавотница кольца должна быть совмещена с отверстиями в защитном ограждении.

64 Проверьте, чтобы радиальные отверстия ограждения были совмещены с отверстиями, выполненными в выступах опорного кольца, и чтобы установочный палец был вставлен на место. Закрутите 6 фланцевых винтов защитного ограждения. Не рекомендуется использовать механические отвертки.

65 Установите основание в виде воронки с трубкой, вставив установочный палец кольца в выполненное в ней отверстие. При этом тавотница кольца окажется в отверстии воронки.

66 Закрутите 3 крепежных винта ограждения. Не рекомендуется использовать механические отвертки.

ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ С ЖЕСТКОЙ ОБОЛОЧКОЙ

67 Открутите крепежные винты жесткой оболочки.

68 Снимите жесткий чехол.

69 Открутите крепежные винты воронки.

70 Снимите комплект воронки и защитную трубку.

71 Снимите гофрированную ленту.

72 Отцепите удерживающую пружину, оставив ее вставленной в одно из двух отверстий зажимного кольца, чтобы не потерять.

73 Растворите опорное зажимное кольцо шарнира равных угловых скоростей и извлеките его из гнезда.

74 Растворите опорное зажимное кольцо и извлеките его из гнезда.

МОНТАЖ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ С ЖЕСТКОЙ ОБОЛОЧКОЙ

75 Смажьте гнездо опорного зажимного кольца вилки.

76 Смажьте гнездо опорного зажимного кольца шарнира равных угловых скоростей.

77 Установите опорное кольцо на шарнире так, чтобы его выступы были обращены к внутренней вилке.

78 Зацепите стопорную пружину за оба выступа опорного кольца.

79 Установите кольцо на внутренней вилке так, чтобы контрольный штифт был обращен к трансмиссионной трубке.

80 Убедитесь, что радиальные отверстия защитной гофры совместились с отверстиями в выступах опорного кольца и контрольный штифт вставлен.

- 81** Вставьте жесткую оболочку, направив отверстия, как показано на рисунке.
- 82** Закрутите крепежные винты на жесткой оболочке. Не рекомендуется использовать шуруповерты.
- 83** Установите воронку с трубкой, вставив контрольный штифт зажимного кольца в отверстие, выполненное в воронке. Тавотница зажимного кольца находится в отверстии воронки.
- 84** Закрутите 3 крепежных винта защитной гофры. Не рекомендуется использовать механические отвертки.

КАК УКОРОТИТЬ КАРДАННЫЙ ВАЛ

Bondioli & Pavesi советует не подвергать свои изделия модификациям и в любом случае рекомендует обращаться к дилеру или в авторизованный сервисный центр. При необходимости укоротить карданный вал выполните следующую процедуру.

- 85** Снимите ограждение.
- 86** Укоротите трансмиссионные трубы до нужной длины. Телескопические трубы должны перекрываться не менее, чем на 1/2 своей длины при нормальных условиях работы и не менее, чем на 1/3 своей длины при любых других условиях. Даже когда передача не вращается, телескопические трубы должны перекрываться во избежание заклинивания.
- 87** Осторожно удалите напильником заусенцы с торцевых краев обеих труб, особенно с внешнего края внутренней трубы и с внутреннего края внешней трубы. Очистите трубы и полностью удалите стружку и опилки. В случае **сокращения трансмиссии**, удаление заусенцев, очистка и повторная смазка труб должны быть внимательно выполнены для ее долгосрочной службы.
- 88** Обрежьте по одной трубки ограждения до той же длины, что и трансмиссионные трубы.
- 89** Смажьте внутреннюю трансмиссионную трубку и установите на место ограждение.
- 90** Проверьте длину передачи при минимальном и максимальном вылете на агрегате.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 91** ИЗНОС РОЖКОВ ВИЛОК
ЧРЕЗМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ УГЛЫ
- Уменьшите рабочий угол.
 - Отключайте вал отбора мощности при маневрах, при которых углы шарниров превышают 45°.
- 92** ДЕФОРМАЦИЯ ВИЛОК
ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПИКИ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА
- Не допускайте перегрузок вала отбора мощности или зацепления под нагрузкой.
 - Проверьте эффективность срабатывания ограничителя крутящего момента.
- 93** ПОЛОМКА ПАЛЬЦЕВ КРЕСТОВИНЫ
ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПИКИ КРУТИЩЕГО МОМЕНТА
- Не допускайте перегрузок вала отбора мощности или зацепления под нагрузкой.

- Проверьте эффективность срабатывания ограничителя крутящего момента.

94 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ИЗНОС ПАЛЬЦЕВ КРЕСТОВИНЫ ЧРЕЗМЕРНАЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ

- Не превышайте величин мощности и скорости, приведенных в инструкции на агрегат.

НЕДОСТАТОЧНАЯ СМАЗКА

- Выполняйте указания, приведенные в п. 23.

95 РАЗЪЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ТРУБОК ЧРЕЗМЕРНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ

- Не допускайте чрезмерного удлинения карданной передачи.
- Для стационарных агрегатов: располагайте трактор относительно агрегата так, чтобы телескопические элементы перекрывались так, как показано в п.13.

96 ДЕФОРМАЦИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

- Не допускайте перегрузок вала отбора мощности или зацепления под нагрузкой.
- Проверьте эффективность срабатывания ограничителя крутящего момента.
- Проверьте, чтобы при маневрах передача не касалась трактора или агрегата.

97 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ИЗНОС ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ТРУБОК НЕДОСТАТОЧНАЯ СМАЗКА

- Соблюдайте указания, приведенные в главе Смазка
- НЕДОСТАТОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ТРУБОК
- См.п. 3.

98 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ИЗНОС ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ НЕДОСТАТОЧНАЯ СМАЗКА

- См.п. 23
- НЕВЕРНО ЗАКРЕПЛЕНА ЦЕПЬ КРЕПЛЕНИЯ
- См.п. 5.

99 Пластиковые детали карданных передач Bondioli & Pavesi полностью подлежат вторичной переработке. Для сохранения окружающей среды в случае их замены сдавайте их в соответствующий пункт сбора отходов.

ИНСТАЛИРАНЕ

- 1** Всички операции на техническо обслужване и ремонт трябва да се извършват при подходящи съоръжения против трудови злополуки.
- 2** Означението на трактор върху предпазителя показва предавателната страна на трансмисията. Допълнителният ограничител на въртящия момент или свободното колело трябва да се монтират винаги отстрани на машината.
- 3** Телескопичните тръби трябва да се припокриват най-малко на 1/2 от дължината им в нормални условия на работа и най-малко на 1/3 от дължината им в произволни условия на работа.
Дори и когато трансмисията не се върти, телескопичните тръби трябва да поддържат достатъчно припокриване, за да се избегнат засядания.
- 4** Преди да започнете работа, се уверете, че карданното съединение е закрепено правилно към трактора и към машината. Проверете затягането на евентуалните закрепващи болтове.
- 5** Закрепете придвижажщите вериги на предпазителя. Най-добрите условия на функциониране са при радиално положение на веригата по отношение на трансмисията. Регулирайте дължината на веригите по такъв начин, че да позволяват съединяването на трансмисията при всички условия на работа, транспортиране и маневриране. Внимавайте веригите да не се усукват около трансмисията по причина на прекомерна дължина.
- 6** Ако дължината на веригата не е регулирана правилно и напрежението стане прекомерно голямо, например при маневриране на машината, куката във форма на "S" но свързването се отваря и веригата се отделя от предпазителя. В такъв случай трябва да се смени веригата. Куката във форма на "S" на новата верига трябва да се вмъкне в отвора на фунията на основата и да се затвори, за да се избегне разтварянето ѝ, като се поддържа кръглостта ѝ.
- 7** Ако дължината на веригата с устройство за отделяне от фунията на основата не е регулирана правилно и напрежението стане прекомерно голямо, например при маневриране на машината, пружинната кука се отделя от закрепващия пръстен и веригата се отделя от предпазителя. В такъв случай веригата може лесно да се закачи отново, както е показано в следващата процедура.
- 8** Отворете закрепващия пръстен, като развинтите винтова и преместите пластината.
- 9** Вкарайте веригата в закрепващия пръстен и преместете на място пластината.
Затворете пластината посредством винта.
- 10** Не използвайте веригите, за да транспортирате или подпирате карданната трансмисия след завършване на работа. Използвайте приложената опора.
- 11** Не използвайте веригите, за да транспортирате или подпирате карданната трансмисия след завършване на работа. Използвайте подходяща опора, както е показано на фигурата.
- 12** При транспортиране на трансмисията я поддържайте хоризонтална, за да избегнете при изваждането риска от злополука или повреда на предпазителя.

В зависимост от тежестта на трансмисията, използвайте подходящи мерки за транспортиране.

14 БУТОН

Натиснете бутона и вмъкнете главината на вилката в задвижващото съединение, така че бутона да щракне в гърловината. Уверете се, че бутона се връща в начално положение след закрепването на задвижващото съединение.

15 СФЕРИЧЕН ЛАГЕР

Центрирайте вилката върху движещото съединение. Преместете лагера в положение на освобождаване. Плъзнете вилката докрай върху задвижването. Освободете лагера и дръпнете назад вилката, докато сачмите щракнат върху гърловината на задвижването и лагерът се върне в началното си положение. Проверете правилното закрепване на главината върху задвижването.

16 АВТОМАТИЧЕН СФЕРИЧЕН ЛАГЕР

Дръпнете лагера, докато остане фиксиран в задно положение. Плъзнете вилката върху задвижването, докато лагерът щракне в начално положение. Проверете правилното закрепване на главината върху задвижването.

17 КОНУСЕН БОЛТ

Вкарайте главината на вилката в задвижването и вкарайте болта по такъв начин, че конусният профил влезе в гърловината на задвижването.

Въртящ момент на затягане Препоръчителен въртящ момент на затягане:

- 150 Nm (110 ft lbs) за профили 1 3/8" Z6 или Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) за профили 1 3/4" Z6 или Z20.

Да не се заменя с нормален болт, а да се използва конусен болт Bondioli & Pavesi.

18 ЗАТЯГАЩ БОЛТ

Вкарайте главината на вилката в задвижването и вкарайте болта.

Въртящ момент на затягане Препоръчителен въртящ момент на затягане:

- 90 Nm (65 ft lbs) за болтове M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) за болтове M14.

19 Използвайте само болтове с размери и клас, указанi в ръководството на машината. Избирайте дължината на болта по такъв начин, че да минимизирате издаването му.

СМАЗВАНЕ

20 Всички операции на техническо обслужване и ремонт трябва да се извършват при подходящи съоръжения против трудови злополуки.

21 Сменяйте износените или повредени части с оригинални резервни части Bondioli & Pavesi. Не модифицирайте и не видоизменяйте никакви компоненти на трансмисията – за операции, които не са предвидени в ръководството за употреба и поддръжка се обръщайте към доставчика на Bondioli & Pavesi.

22 СМАЗВАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Отделете двете части на трансмисията и гресирайте ръчно телескопичните елементи, ако за тази цел няма предвидена гресърка.

23 Проверете годността и смажете всеки компонент преди да използвате трансмисията. Почистете и смажете трансмисията след завършването на сезонното използване. Смажете компонентите в съответствие с илюстрираната схема, като интервалите на смазване са дадени в часове.

Количествата на греца посочени в ръководството се препоръчват за интервал от време 50 часа. Особено тежки приложения в агресивна среда може да изискват по-чести смазвания, от тези на 50 часа. Количества посочени в грами (гр.). 1 унция

(oz.) = 28,3 г (грами). Помпайте греста в кръстачката, докато излезе от втулката. Помпайте греста постепенно, а не на импулси. Препоръчва се използването на грес NLGI клас 2. След завършване на сезонното използване се препоръчва да се отстрани греста, която може да се е натрупала отвътре на предпазителя на хомокинетичното съединение.

24 СМАЗВАНЕ НА ХОМОКИНЕТИЧНОТО СЪЕДИНЕНИЕ 80°

Извршнете отворите на предпазната пластина (защитната лента) с маслоонките на кръстачката и на централното тяло на хомокинетичното съединение. Греста изпомпана в тялото на хомокинетичното съединение смазва и опорния пръстен на предпазната пластина, посредством един вътрешен канал. Препоръчва се, да се помпа на всеки 50 часа поне такова количество грес, равно на това посочено в таблицата на точка 23.

ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ И СВОБОДНО КОЛЕЛО

25 RA – СВОБОДНО КОЛЕЛО.

Отстранява връщането на мощност от машината към трактора по време на фазите на намаляване на оборотите или спирането на задвижването. Не се доближавайте до машината, докато всички компоненти не спрат да се движат.

 Смазвайте на всеки 50 часа работа и след всеки период на неизползване.

26 SA - LN ЛОСТОВ ПРЕВКЛЮЧВАЩ ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ.

Прекъсва предаването на мощност, когато въртящият момент превиши стойността на калибриране. Изключвате незабавно задвижването, когато се чуе неприятен звук от щракването на лостовия превключвател. Смазвайте на всеки 50 часа работа и след всеки период на неизползване.

27 LB - БОЛТОВ ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ.

Прекъсва предаването на мощност, когато въртящият момент превиши стойността на калибриране. За да се възстанови трансмисията, е необходимо да се замени опорният винт с такъв със същия диаметър, клас и дължина. Смазвайте ограничителите LB, снабдени с гресьорка, поне веднъж на сезон и след всеки период на неизползване.

28 LR - АВТОМАТИЧЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

Прекъсва предаването на мощност, когато се установи пик на въртящия момент, по-голям от стойността на калибриране. По време на намесата на устройството, предаването на мощността се прекъсва, но може да се възстанови автоматично, като се задейства трансмисията на ниска скорост, след отстраняване на заливането. Устройството е смазано при монтирането и не е необходимо периодично смазване.

29 GE – ЕЛАСТИЧНО СЪЕДИНЕНИЕ

Погъща пиковете на въртящия момент и погасява вибрациите и променливате натоварвания. Не изисква периодична поддръжка.

ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ С ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ

При инсталиранието или след дълъг период на неизползване проверете ефективността на фрикционните дискове.

- Ако фрикционните дискове са отворени, (вж. фиг. 30), триенето е от тип FV с чашковидна пружина и FFV със спирални пружини. Измерете и регистрирайте височината на пружината, както е показано на фиг. 31. Ако фрикционните дискове са покрити с метална лента (вж. фиг. 32), триенето е от тип FT. **Ако фрикционните дисковете са отворени и болтовете са снабдени с глухи гайки, фрикционният механизъм е от тип FK.**

След завършване на сезонната употреба, освободете налягането на пружините и

поддържайте устройството сухо. Преди повторно използване проверете ефективността на фрикционните дискове и възстановете натягането на пружините до първоначалната стойност. В случай на прегряване, предизвикано от чести и продължителни припълзвания, се обърнете към доставчика на машината или към доставчика на Bondioli & Pavesi.

30 FV - ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ С ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ.

Припълзването на фрикционните дискове ограничава стойността на въртящия момент на трансмисията. Елиминират се пиковете на въртящия момент и краткотрайни претоварвания. Може да се използва като ограничител на въртящ момент и като устройство за включване на машини със силна инерция. Калибирането може да се регулира при регистриране на височината на работа на пружината. При фрикционния FV металните и фрикционните дискове са отворени.

31 Калибирането на ограничителите на въртящ момент с фрикционни дискове FV варира според височината h на пружините. За да увеличите/намалите стойността на калибиране, завинтете/развинете осемте гайки на 1/4 оборот и установете правилното функциониране. Ако е необходимо, повторете операцията. Избягвайте прекомерното затягане на болтовете, защото може да се влоши работата на устройството.

32 FT - FK - KAVRAMA DİSKLİ TORK SINIRLAYICILARI

Kavrama disklerinin mevcudiyeti, verilen tork değerini sınırlamaktadır. Tork darbeleri ve kısa süreli aşırı yüklenmeler bertaraf edilmektedir. Gerek tork sınırlayıcısı gereksiz tepkisiz makinelerde, harekete geçirme cihazı olarak kullanılabilir. FT friksiyonunda, etrafını çevreleyen metal bir bant mevcuttur. Yayın baskısı (kompresyon) metal kemerle tam temas halinde ise doğrudur. Bu koşul, yay kemerleri sıkıştırınca kadar civatalarını sıkılamak ve somunu 1/4 oranında döndürmek suretiyle sağlanır. Civataları fazla sıkımaktan kaçının, aksi halde cihazın çalışması güçleşebilir. FK sürtünme kör somunlu civatalıdır. Yayın sıkışması somunlar tamamen vidalandığında doğru olur. Yalnızca B&P özel civata ve somunlarını kullanın.

33 Ако на вилката на фланеца има четири издатини с вграден шестоъгълник след осемте болта, триенето е снабдено със система за освобождаване. Натискът на пружината се намалява до минимум, когато четирите издатини се завинтят във фланеца. Вижте листа с инструкции, които са приложени към фрикционните съединения, снабдени със система за освобождаване. Системата на освобождаване позволява проверка на условията на фрикционните дискове и намаляване до минимум на натиска на пружините върху фрикционните дискове в периодите на неизползване. Фрикционните съединения, снабдени със система за освобождаване, са предоставени в комплект с ръководство за използване и поддръжка. Прочете книжката, за да използвате правилно системата за освобождаване.

34 FFV - ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ С ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ.

Припълзването на фрикционните дискове ограничава стойността на въртящия момент на трансмисията. Елиминират се пиковете на въртящия момент и краткотрайни претоварвания. Може да се използва като ограничител на въртящ момент и като устройство за включване на машини със силна инерция. Калибирането може да се регулира при регистриране на височината на работа на пружините. При фрикционния FFV металните и фрикционните дискове са отворени.

35 Калибирането на ограничителите на въртящ момент с фрикционни дискове FFV варира според височината h на пружините. За да увеличите/намалите стойността на калибиране, завинтете/развинете осемте гайки на 1/4 оборот и установете правилното функциониране. Ако е необходимо, повторете операцията. Избягвайте прекомерното затягане на болтовете, защото може да се влоши работата на устройството.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ С ФРИКЦИОННИ ДИСКОВЕ СЪС СВОБОДНО КОЛЕЛО

Обединява функционалните характеристики на ограничител с фрикционни дискове и такъв със свободно колело. Прилага се на машини със голяма маса на въртене.

 Не се доближавайте до машината, докато всички компоненти не спрат да се движат. Смазвайте на всеки 50 часа работа и след всеки период на неизползване.

37 Фрикционните съединения може да достигнат високи температури. **Да не се докосват!** За да избегнете рисковете от злополука, поддържайте зоната в съседство с триене чиста от запалителни материали и избягвайте продължителни припълзвания.

ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ

38 Развинтете закрепващите винтове.

39 Изпразнете фунията на основата с тръбата.

40 Извадете вълнообразната пластина и извадете пръстеновидната гайка.

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ

41 Гресирайте гнездото на пръстеновидната гайка на опората на вътрешните вилки.

42 Монтирайте пръстеновидната гайка в канала, като съответния щифт е обърнат към трансмисионната тръба.

43 Монтирайте вълнообразната лента, като вмъкнете съответния щифт на пръстеновидната гайка в съответния отвор на лентата.

44 Монтирайте главната фуния с тръбата, като вмъкнете съответния щифт и маслонката на пръстеновидната гайка в съответните отвори на фунията.

45 Завинтете закрепващите винтове. Не се препоръчва използването на винтоверти.

ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ G9

46 Развинтете закрепващите винтове.

47 Изпразнете фунията на основата с тръбата.

48 Извадете вълнообразната пластина и извадете пръстеновидната гайка.

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ G9

49 Гресирайте гнездото на пръстеновидната гайка на опората на вътрешните вилки.

50 Поставете пръстеновидната гайка на опората на гърловината с гресърка, обърната към тръбата на трансмисията.

Вкарайте вълнообразната пластина, така че гресърката да съвпадне със съответния отвор.

52 Монтирайте основата на фунията с тръбата, като поставите гресърката в отвора във фунията на основата.

53 Завинтете закрепващите винтове.
Не се препоръчва използването на винтоверти.

ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ЗА ХОМОКИНЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ С ЕДИЧИЧНА ЛЕНТА

54 Развинтете винтовете на предпазната пластина.

55 Развинтете винтовете на основата на фунията.

56 Изпразнете фунията на основата с тръбата.

57 Развинтете предпазната пластина.

58 Откачете пружината на предпазителя, като я оставите поставена в един от двата отвора на пръстеновидната гайка, за да избегнете изгубването ѝ.

59 Разширете пръстеновидните гайки на опората и ги извадете от гнездата им.

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ЗА ХОМОКИНЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ С ЕДИЧИЧНА ЛЕНТА

60 Смажете леглата и монтирайте опорните пръстени на защитата. Позиционирайте пръстеновидната гайка върху вътрешната вилка със съответния щифт, обърнат към трансмисионната тръба.

61 Поставете пръстеновидната гайка на опората на хомокинетичното съединение с издатините обърнати към вътрешната вилка. Пръстеновидната гайка е снабдена с гресърка, която се използва само за хомокинетични съединения 50°. Не използвайте гресърката за голямата пръстеновидна гайка за предпазителя на съединения 80°.

62 Откачете пружината на предпазителя от двата ръба на пръстеновидната гайка на опората.

63 Вмъкнете предпазната пластина (защитната лента), като изравните радиалните отвори с втулките на опорния пръстен и отвора в долната част със съответния щифт на малката пръстеновидна гайка. Маслонката на пръстеновидната гайка трябва да

64 бъде изравнена с отворите, намиращи се върху предпазната пластина (защитната лента). Проверете дали радиалните отвори на предпазната пластина (защитната лента) са изравнени с отворите във втулките на опорния пръстен и дали съответният щифт е вмъкнат. Завинтете шестте винта снабдени с фланец на предпазната пластина (защитната лента). Не се препоръчва използването на винтоверти.

65 Монтирайте главната фуния с тръбата, като вмъкнете съответния щифт на пръстеновидната гайка в отвора на главната фуния. Маслонката на пръстеновидната гайка е в отвора на главната фуния.

66 Завинтете 3-те закрепващи винта на предпазната пластина. Не се препоръчва използването на винтоверти.

ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ЗА ХОМОКИНЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ С ТВЪРДА ОБВИВКА

67 Развийте фиксиращите винтове на твърдата обивка.

68 Свалете твърдата обивка.

69 Развийте фиксиращите винтове на фунията.

70 Извадете комплекта, състоящ се от фунията и защитната тръба.

71 Извадете вълнообразната лента.

72 Освободете задържащата пружина, като я оставите вкарана в единия от двата отвора на пръстеновидната гайка, за да не я загубите.

73 Разширете опорната пръстеновидна гайка на хомокинетичното съединение и я извадете от гнездото.

74 Разширете опорната пръстеновидна гайка и я извадете от гнездото.

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ЗА ХОМОКИНЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ С ТВЪРДА ОБВИВКА

75 Гресирайте гнездото на опорната пръстеновидна гайка на вилката.

76 Гресирайте гнездото на опорната пръстеновидна гайка на хомокинетичното съединение.

77 Поставете опорната пръстеновидна гайка на хомокинетичното съединение с издатините обрънати към вътрешната вилка.

78 Закачете задържащата пружина в двата края на опорната пръстеновидна гайка.

79 Поставете пръстеновидната гайка на вътрешната вилка с референтен щифт, обрънат към трансмисионната тръба.

80 Проверете дали радиалните отвори на предпазната лента са подравнени с отворите, пробити в издатините на опорната пръстеновидна гайка, както и дали е вкаран референтният щифт.

81 Вкарайте твърдата обивка като ориентирате отворите така, както е показано на фигурата.

82 Завийте фиксиращите винтове на твърдата обивка. Препоръчваме Ви да не използвате винтоверти.

83 Монтирайте основата на фунията с тръбата, като вкарате референтният щифт на пръстеновидната гайка в отвора, пробит върху основата на фунията. Гресърката на пръстеновидната гайка се намира в отвора на основата на фунията.

84 Завийте 3 фиксиращи винта на предпазната лента. Не се препоръчва използването на винтоверти.

Bondioli & Pavesi препоръчват да не се модифицират фирмени им продукти и във всички случаи препоръчват да се обръщате към съответния търговец на машината или в сервизния център. Скъсяването на трансмисията е необходимо да се прави съгласно следната процедура.

85 Демонтирайте предпазителя.

86 Скъсете тръбите на трансмисията до необходимата дължина.

Телескопичните тръби трябва да се припокриват най-малко на 1/2 от дължината им в нормални условия на работа и най-малко на 1/3 от дължината им в произволни условия на работа. Дори и когато трансмисията не се върти, телескопичните тръби трябва да поддържат достатъчно припокриване, за да се избегнат засядания.

87 С помощта на една пила отнемете внимателно мустаците по крайните ръбове на двете тръби и по-специално по външния ръб на вътрешната тръба и по вътрешния ръб на външната тръба.

Почистете тръбите и отстранете напълно стружките и стърготините. В случай **наскъсяване на трансмисията**, отнемането на мустаците, почистването и повторното смазване трябва да се извършват прецизно за правилната продължителност на предаването.

88 Отрязвайте тръбите на предпазителя една по една до същата дължина като тръбите на трансмисията.

89 Гресирайте вътрешната тръба на трансмисията и монтирайте отново предпазителя.

90 Проверете дължината на трансмисията в състояние на минимално и минимално удължаване на машината.

НЕИЗПРАВНОСТИ И МЕРКИ ЗА КОРЕКЦИЯ

91 ИЗНОСВАНЕ НА РАМЕННАТА НА ВИЛКИТЕ
ПРЕКОМЕРНИ ЪГЛИ НА РАБОТА

- Намалете ъгъла на работата.
- Отделете задвижването при с движение, при което ъглите на съединението превишават 45°.

92 ДЕФОРМИРАНЕ НА ВИЛКИТЕ
ПРЕКОМЕРНИ ПИКОВЕ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

- Избягвайте претоварване и свързване под товара на задвижването.
- Проверете ефективността на ограничителя на въртящ момент.

93 СЧУПВАНЕ НА КРЪСТННИТЕ ЩИФТОВЕ
ПРЕКОМЕРНИ ПИКОВЕ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

- Избягвайте претоварване и свързване под товара на задвижването.
- Проверете ефективността на ограничителя на въртящ момент.

94 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗНОСВАНЕ НА КРЪСТННИТЕ ЩИФТОВЕ
ПРЕКОМЕРНА МОЩНОСТ НА РАБОТА

- Не превишавайте условията на скорост и мощност, установени в ръководството за употреба на машината.

НЕДОСТАТЪЧНО СМАЗВАНЕ

- Следвайте инструкциите в точка 23.

95 ИЗВАЖДАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ТРЪБИ ПРЕКОМЕРНО УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРАНСМИСИЯТА

- Избягвайте условията на крайно удължаване на карданната трансмисия.
- За стационарни машини: поставете трактора по отношение на машината по такъв начин, че телескопичните елементи се поставени един в друг, както е илюстрирано в точка 3.

96 ДЕФОРМИРАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕКОМЕРНИ ПИКОВЕ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

- Избягвайте претоварване и свързане под товара на задвижването.
- Проверете ефективността на ограничителя на въртящ момент.
- Уверете се, че трансмисията не влиза в съприкосновение с частите на трактора или машината по време на движение.

97 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗНОСВАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ТРЪБИ НЕДОСТАТЪЧНО СМАЗВАНЕ

- Следвайте инструкциите на глава СМАЗВАНЕ
- НЕДОСТАТЪЧНО ПРИПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ
- Вижте инструкциите посочени в точка 3.

98 ИЗНОСВАНЕ НА ЗАЩИТНИТЕ ПРЪСТЕНИ НЕДОСТАТЪЧНО СМАЗВАНЕ

- Следвайте инструкциите в точка 23.
- ЗАДЪРЖАЩА ВЕРИГА, НЕ Е ФИКСИРАНА ПРАВИЛНО
- Вижте инструкциите посочени в точка 5.

99 Пластмасовите части на карданните трансмисии Bondioli & Pavesi изцяло подлежат на рециклиране. За да поддържате околната среда по-чиста, когато ги сменяте, те трябва да се предадат за отпадъци по подходящ начин.

INSTALAREA

- 1** Toate operațiunile de întreținere și reparație trebuie să fie executate cu echipament corespunzător de protecție.
- 2** Tractorul prezentat pe elementul de protecție indică latura dinspre tractor a transmisiei. Eventualul limitator de cuplu sau roată liberă trebuie să fie întotdeauna montat pe partea dinspre utilaj.
- 3** Tuburile telescopicice trebuie să se suprapună pe cel puțin 1/2 din lungimea lor în condiții normale de lucru și trebuie să se suprapună pe cel puțin 1/3 din lungimea lor în orice condiții de lucru.
Chiar și când transmisia nu se rotește, tuburile telescopicice trebuie să mențină o suprapunere adecvată, pentru a evita blocările.
- 4** Înainte de a începe lucrul asigurați-vă că transmisia cardanică este fixată corect la tractor și la utilaj. Controlați să fie bine strânse eventualele bolturi de fixare.
- 5** Fixați lanțurile de fixare ale elementului de protecție. Cele mai bune condiții de funcționare se obțin cu lanțul în poziție radială față de transmisie. Reglați lungimea lanțurilor astfel încât să permită articularea transmisiei în orice condiții de lucru, de transport și de manevră. Evitați ca lanțurile să se înfășoare în jurul transmisiei din cauza lungimii excesive.
- 6** Dacă lungimea lanțului nu a fost reglată corect și tensiunea devine prea mare, de ex. în timpul manevrelor utilajului, cârligul în "S" de prindere se deschide, iar lanțul se desprinde de elementul de protecție.
În acest caz trebuie să înlocuiți lanțul. Cârligul în "S" al noului lanț trebuie să fie introdus în inelul pâlniei de la bază și trebuie închis, pentru a evita să iasă, menținându-și forma rotundă.
- 7** Dacă lungimea lanțului cu dispozitiv de separare de pâlnia de la bază nu a fost reglată corect, iar tensiunea devine prea mare, de ex. în timpul manevrelor utilajului, cârligul cu arc se desprinde de inelul de fixare, iar lanțul se desface de elementul de protecție. În acest caz, lanțul poate fi prins din nou cu ușurință, așa cum se arată în următoarea procedură.
- 8** Deschideți inelul de fixare deșurubând șurubul și deplasând plăcuța.
- 9** Introduceți lanțul în inelul de fixare și puneți la loc plăcuța.
- 10** Închideți plăcuța cu ajutorul șurubului.
- 11** Nu utilizați lanțurile pentru a transporta sau a susține transmisia cardanică la terminarea lucrului. Folosiți un suport special așa cum este indicat în figură.
- 12** Curățați și uneți priza de putere a tractorului și a utilajului pentru a facilita instalarea transmisiei cardanice.
- 13** Transportați transmisia menținând-o orizontală pentru a evita ca alunecarea ei să provoace accidente sau să deterioreze elementul de protecție. În funcție de greutatea transmisiei utilizați mijloace de transport adecvate.

14 BUTON

Împingeți butonul și introduceți butucul furcii în priza de putere astfel încât butonul să intre în locaș. Verificați ca butonul să revină la poziția inițială după fixarea la priza de putere.

15 COLIER CU SFERE

Aliniați furca pe priza de putere. Deplasați colierul în poziția de eliberare. Faceți să alunece complet furca pe priza de putere. Lăsați colierul și trageți înapoi furca, până când sferele se deplasează în canalul prizei de putere, iar colierul revine în poziția sa inițială. Verificați fixarea corectă a furcii pe priza de putere.

16 COLIER CU SFERE AUTOMAT

Trageți colierul până când rămâne blocat în poziția din spate. Faceți să alunece furca pe priza de putere până când colierul se fixează cu un declic în poziția sa inițială. Verificați fixarea corectă a furcii pe priza de putere.

17 BOLȚ CONIC

Introduceți butucul furcii pe priza de putere și introduceți axul astfel încât profilul conic să adere la canalul prizei de putere.

Cuplu de strângere Cuplu de strângere recomandat:

- 150 Nm (110 ft lbs) pentru profile 1 3/8" Z6 sau Z21.
- 220 Nm (160 ft lbs) pentru profile 1 3/4" Z6 sau Z20.

Nu înlocuiți cu un bolț normal, utilizați un bolț conic Bondioli & Pavesi.

18 ȘURUB DE STRÂNGERE

Introduceți butucul furcii pe priza de putere și introduceți șurubul.

Cuplu de strângere Cuplu de strângere recomandat:

- 90 Nm (65 ft lbs) pentru șuruburi M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) pentru șuruburi M14.

19 Utilizați numai șuruburi de dimensiunea și clasa indicate în manualul utilajului. Alegeți lungimea șuruburilor astfel încât să iasă în afară cât mai puțin.

LUBRIFIEREA

20 Toate operațiunile de întreținere și reparație trebuie să fie executate cu echipament corespunzător de protecție.

21 Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate cu piese de schimb originale Bondioli & Pavesi. Nu modificați și nu umblați la nici o componentă a transmisiei, pentru operații care nu sunt prevăzute în manualul de utilizare și întreținere adresăți-vă dealerului Bondioli & Pavesi.

22 LUBRIFIEREA ELEMENTELOR TELESCOPICE

Separati cele două părți ale transmisiei și ungeți manual elementele telescopice dacă nu există un gresor pentru acest scop.

23 Verificați eficiența și lubrificați toate componentele înainte de a utiliza transmisia. Curătați și ungeți transmisia la terminarea utilizării sezoniere. Lubrificați componentele conform schemei ilustrate, intervalele de lubrificare sunt exprimate în ore.

Cantitățile de unoare indicate în manual sunt recomandate pentru un interval de 50 ore. **Aplicațiile extrem de dificile în mediu agresiv pot necesita lubrificări mai dese decât intervalul de 50 ore.**

Cantități indicate în grame (g). 1 uncie (oz.) = 28,3 g (grame).

Pompați unsoarea în crucile cardanice, până când ieșe din rulmenți.

Pompați unsoarea treptat, nu cu jet mare.

Se recomandă să utilizați unsoare NLGI gradul 2.

La terminarea utilizării sezoniere, se recomandă să îndepărtați unsoarea acumulată eventual în interiorul elementului de protecție al articulației homocinetice.

24 LUBRIFIEREA ARTICULAȚIEI HOMOCINETICE 80°

24 Aliniați orificiile din manșonul de protecție cu gresoarele din crucile cardanice și din corpul central al articulației homocinetice. Unsoarea pompată în corpul articulației homocinetice lubrifiează și inelul de sprijin al manșonului de protecție, printr-un canal interior. Se recomandă să se pompeze la fiecare 50 de ore cel puțin o cantitate de unsoare egală cu cea indicată în tabelul de la punctul 23.

LIMITATOARE DE CUPLU ȘI ROATĂ LIBERĂ

25 RA - ROATĂ LIBERĂ

Eliminați returnul de putere de la utilaj la tractor în timpul fazelor de decelerare sau de oprire a prizei de putere.

 Nu vă apropiăți de utilaj până când nu s-au oprit toate componentele. Lubrificați-o dată la 50 de ore de lucru și după fiecare perioadă de inactivitate.

26 SA - LN LIMITATOR DE CUPLU CU CLICHET

Întrerupe transmisia de putere când cuplul depășește valoarea de calibrare. Dezactivați imediat priza de putere când auziți zgomotul produs de deplasarea clichetului.

Lubrificați-o dată la 50 de ore de lucru și după fiecare perioadă de inactivitate.

27 LB - LIMITATOR DE CUPLU CU ȘURUB

Întrerupe transmisia de putere când cuplul depășește valoarea de calibrare. Pentru a reactiva transmisia, e necesar să înlocuiți șurubul forfecat cu unul de diametru, clasă și lungime egale.

Lubrificați limitatoarele LB echipate cu gresor cel puțin o dată pe sezon și după fiecare perioadă de inactivitate.

28 LR - LIMITATOR DE CUPLU AUTOMAT

Întrerupe transmisia de putere când apare o valoare de vârf a cuplului care depășește valoarea de calibrare. În timpul intervenției dispozitivului, transmisia de putere este întreruptă, dar se poate relua automat, acționând transmisia la viteza redusă, după ce ați îndepărtat blocajul.

Dispozitivul este lubrificat la montare și nu necesită lubrificare periodică.

29 GE - ARTICULAȚIE ELASTICĂ

Absoarbe momentele de cuplu excesive și atenuază vibrațiile și sarcinile alternate. Nu e necesară întreținerea periodică.

LIMITATOARE DE CUPLU CU DISCURU DE FRÂNARE

În momentul instalării sau după o lungă perioadă de neutilizare, verificați eficiența discurilor de frânare. • Dacă discurile de ambreiaj sunt expuse (vezi figura 30), ambreiajul este de tipul FV cu arc disc și FFV cu arcuri elicoidale. Măsurăți și reglați înălțimea arcului aşa cum se arată în figura 31. Dacă discurile ambreiajului sunt acoperite de o bandă metalică (vezi figura 32), ambreiajul este de tipul FT.

Dacă discurile ambreiajului sunt la vedere, iar buloanele sunt dotate cu piulite infundate, ambreiajul este de tip FK. La terminarea utilizării sezoniere, eliberați

presiunea din arcuri și depozitați dispozitivul într-un loc uscat. Înainte de a le utiliza din nou, verificați eficiența discurilor de frânare și reduceti comprimarea arcurilor la valoarea inițială. În caz de supraîncălzire din cauza patinării frecvente și îndelungate, contactați dealerul utilajului sau dealerul Bondioli & Pavesi.

30 FV - LIMITATOR DE CUPLU CU DISCURI DE FRÂNARE

Patinarea discurilor de frânare limitează valoarea cuplului transmis. Momentele de cuplu excesive și suprasarcinile de scurtă durată sunt eliminate. Poate fi utilizat atât ca limitator de cuplu, cât și ca dispozitiv de pornire pentru utilaje cu inerție mare. Calibrarea e reglabilă înregistrând înălțimea de lucru a arcului. La ambreiajul FV discurile metalice și de frânare sunt la vedere.

31 Calibrarea limitatoarelor de cuplu cu discuri de frânare FV variază în funcție de înălțimea h a arcurilor. Pentru a mări/micșora calibrarea înșurubați/deșurubați cele opt șuruburi cu 1/4 de tură și verificați funcționarea corectă. Repetați operația dacă e nevoie. Evitați strângerea excesivă a șuruburilor, funcționarea dispozitivului ar putea fi compromisă.

32 FT - FK LIMITATOARE DE CUPLU CU DISCURI DE FRÂNARE

Patinarea discurilor de frânare limitează valoarea cuplului transmis. Momentele de cuplu excesive și suprasarcinile de scurtă durată sunt eliminate. Poate fi utilizat atât ca limitator de cuplu, cât și ca dispozitiv de pornire pentru utilaje cu inerție mare. Ambreiajul FT are un manșon metalic în jurul circumferinței sale. Comprimarea arcului e corectă când este aderent la manșonul metalic. Această condiție poate fi obținută strângând buloanele până când arcul blochează manșonul, iar apoi deșurubând piulița cu 1/4 tur. Evitați strângerea excesivă a șuruburilor, funcționarea dispozitivului ar putea fi compromisă. **Ambreiajul FK este dotat cu buloane cu piulițe infundate. Comprimarea arcului este corectă când piulițele sunt înșurubate complet. Utilizați numai buloane și piulițe speciale B&P.**

33 Dacă în furca cu flansă sunt prezente patru șuruburi mari cu hexagon infundat, pe lângă cele opt buloane, ambreiajul e dotat cu Sistem de Eliberare. Presiunea arcului e redusă la minim când cele patru șuruburi sunt înșurubate în flansă. Consultați fișa de instrucțiuni anexată ambreiajelor dotate cu Sistem de Eliberare. Sistemul de Eliberare permite verificarea condițiilor discurilor de frânare și reducerea la minim a apăsării arcurilor pe discurile de frânare în timpul perioadelor de neutilizare. Ambreiajele echipate cu Sistem de Eliberare sunt furnizate cu manual de utilizare și întreținere, citiți manualul pentru o utilizare corectă a Sistemului de Eliberare.

34 FFV - LIMITATOR DE CUPLU CU DISCURI DE FRÂNARE

Patinarea discurilor de frânare limitează valoarea cuplului transmis. Momentele de cuplu excesive și suprasarcinile de scurtă durată sunt eliminate. Poate fi utilizat atât ca limitator de cuplu, cât și ca dispozitiv de pornire pentru utilaje cu inerție mare. Calibrarea e reglabilă înregistrând înălțimea de lucru a arcurilor. La ambreiajul FFV discurile metalice și de frânare sunt la vedere.

35 Calibrarea limitatoarelor de cuplu cu discuri de frânare FFV variază în funcție de înălțimea h a arcurilor. Pentru a mări/micșora calibrarea înșurubați/deșurubați cele opt șuruburi cu 1/4 de tură și verificați funcționarea corectă. Repetați operația dacă e nevoie. Evitați strângerea excesivă a șuruburilor, funcționarea dispozitivului ar putea fi compromisă.

RO**36 FNT - FNV - FFNV -FNK LIMITATOR DE CUPLU CU DISCURI DE FRÂNARE CU ROATĂ LIBERĂ**

Îmbină caracteristicile funcționale ale limitatorului cu discuri de frânare și cele ale roții libere. Se folosește la utilaje cu masă de rotire mare.

 Nu vă apropiați de utilaj până când nu s-au oprit toate componentele. Lubrificați-o dată la 50 de ore de lucru și după fiecare perioadă de inactivitate.

37 Ambreiajul poate atinge temperaturi ridicate. **Nu atingeți!** Pentru a evita riscurile de incendii, mențineți zona de lângă ambreiaj curată, fără material inflamabil, și evitați patinarea prelungită.

DEMONTAREA ELEMENTULUI DE PROTECȚIE

38 Deșurubați șuruburile de fixare.

39 Scoateți pâlnia de la bază cu tubul.

40 Scoateți manșonul ondulat și extrageți colierul de sprijin.

MONTAREA ELEMENTULUI DE PROTECȚIE

41 Ungeți locașul colierului de sprijin de pe furcile interne.

42 Montați colierul de sprijin în sănțuleț, cu pivotul de referință îndreptat spre tubul de transmisie.

43 Montați manșonul ondulat introducând pivotul de referință al colierului în orificiul corespunzător de pe manșon.

44 Montați pâlnia de la bază cu tubul, introducând pivotul de referință și gresorul colierului în orificiile corespunzătoare de pe pâlnie.

45 Însurubați șuruburile de fixare.
Nu se recomandă folosirea șurubelnitelor automate.

DEMONTAREA ELEMENTULUI DE PROTECȚIE G9

46 Deșurubați șuruburile de fixare.

47 Scoateți pâlnia de la bază cu tubul.

48 Scoateți manșonul ondulat și extrageți colierul de sprijin.

MONTAREA ELEMENTULUI DE PROTECȚIE G9

49 Ungeți locașul colierului de sprijin de pe furcile interne.

50 Montați colierul de sprijin pe sănț, cu gresorul îndreptat spre tubul de transmisie.

51 Introduceți manșonul ondulat, făcând să corespundă gresorul cu orificiul respectiv.

52 Montați pâlnia de la bază cu tubul, introducând gresorul în orificiul aflat pe pâlnia de la bază.

53 Înșurubați șuruburile de fixare.
Nu se recomandă folosirea șurubelnîțelor automate.

DEMONTAREA PROTECȚIEI PENTRU ARTICULAȚII HOMOCINETICE CU BANDĂ UNICĂ

54 Deșurubați șuruburile manșonului de protecție.

55 Deșurubați șuruburile de pe pâlnia de bază.

56 Scoateți pâlnia de la bază cu tubul.

57 Scoateți manșonul de protecție.

58 Desprindeți arcul de fixare, lăsându-l introdus în unul dintre cele două orificii ale colierului, pentru a nu-l pierde.

59 Lărgiți colierele de sprijin și scoateți-le din locașurile lor.

MONTAREA PROTECȚIEI PENTRU ARTICULAȚII HOMOCINETICE CU BANDĂ UNICĂ

60 Ungeti locașurile și montați colierele de sprijin ale elementului de protecție. Poziționați colierul pe furca internă, cu pivotul de referință îndreptat spre tubul de transmisie.

61 Poziționați colierul de sprijin pe articulația homocinetică cu niturile îndreptate spre furca internă. Colierul e dotat cu gresor care e utilizat doar pentru articulații homocinetice 50°. Nu folosiți gresorul colierului mare pentru elementele de protecție ale articulațiilor 80°.

62 Prindeți arcul de fixare de cele două muchii ale colierului de sprijin.

63 Introduceți manșonul de protecție aliniind orificiile radiale cu niturile colierului de sprijin și orificiul din partea inferioară cu pivotul de referință al colierului mic. Gresorul colierului trebuie să fie aliniat cu orificiile de pe manșonul de protecție.

64 Verificați ca orificiile radiale ale manșonului de protecție să fie aliniate cu orificiile practicate în niturile colierului de sprijin, iar pivotul de referință să fie introdus. Înșurubați cele 6 șuruburi flanșate ale manșonului de protecție. Nu se recomandă folosirea șurubelnîțelor automate.

65 Montați pâlnia de la bază cu tubul, introducând pivotul de referință al colierului în orificiul aflat pe pâlnia de la bază. Gresorul colierului trebuie să fie în orificiul de pe pâlnia de la bază.

Înșurubați cele 3 șuruburi de fixare ale manșonului de protecție. Nu se recomandă folosirea șurubelnîțelor automate.

DEMONTAREA PROTECȚIEI PENTRU ARTICULAȚII HOMOCINETICE CU CARCASĂ RIGIDĂ

- 67** Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei rigide.
- 68** Scoateți carcasa rigidă.
- 69** Deșurubați șuruburile de fixare a pâlniei.
- 70** Scoateți kitul pâlniei și tubul de protecție.
- 71** Scoateți banda ondulată.
- 72** Desprindeți arcul de reținere, lăsându-l introdus în una din cele două găuri ale prezonului, pentru a nu-l pierde.
- 73** Lărgiți piulița inelară de suport a articulației homocinetice și scoateți-o din locaș.
- 74** Lărgiți piulița inelară de suport și scoateți-o din locaș.

MONTAREA PROTECȚIEI PENTRU ARTICULAȚII HOMOCINETICE CU CARCASĂ RIGIDĂ

- 75** Lubrificați locașul piuliței inelare de suport de pe furcă.
- 76** Ungeti locașul piuliței inelare de suport a articulației homocinetice.
- 77** Poziționați colierul de sprijin pe articulația homocinetică cu niturile îndreptate spre furca internă.
- 78** Prindeți arcul de fixare de cele două muchii ale colierului de sprijin.
- 79** Poziționați piulița inelară pe furca internă cu știftul îndreptat spre tubul de transmisie.
- 80** Verificați ca orificiile radiale ale manșonului de protecție să fie aliniate cu orificiile practicate în niturile locașul piuliței inelare de suport și ca știftul de referință să fie introdus.
- 81** Introduceți carcasa rigidă orientând orificiile ca în figură.
- 82** Înșurubați șuruburile de fixare pe carcasa rigidă. Nu se recomandă utilizarea aparatelor de înșurubat.
- 83** Montați pâlnia de bază cu tubul, introducând știftul de referință al piuliței inelare în orificiul aflat pe pâlnia de la bază. Gresorul piuliței inelare se afșă în gaura pâlniei de bază.
- 84** Înșurubați cele 3 șuruburi de fixare a benzii de protecție. Nu se recomandă folosirea șurubelnîțelor automate.

CUM SE SCURTEAZĂ ARBORELE CARDANIC

Bondioli & Pavesi recomandă să nu modificați produsele sale și în orice caz recomandă să contactați dealerul dv. pentru utilaje sau un centru de asistență calificat. Dacă e necesar să scurtați transmisia respectați următoarea procedură.

85 Demontați elementul de protecție.

86 Scurtați tuburile de transmisie la lungimea necesară.

Tuburile telescopice trebuie să se suprapună pe cel puțin 1/2 din lungimea lor în condiții normale de lucru și trebuie să se suprapună pe cel puțin 1/3 din lungimea lor în orice condiții de lucru. Chiar și când transmisia nu se rotește, tuburile telescopice trebuie să mențină o suprapunere adecvată, pentru a evita blocările.

87 Debavurați atent cu ajutorul unei pile marginile capetelor ambelor țevi și, în mod deosebit, marginea exterioară a țevii interioare și marginea interioară a țevii exterioare.

Curătați țevile și îndepărtați complet șpanul și pilitura. În caz de **prescurtare a transmisiei**, debavurarea, curătarea și gresarea ulterioară a țevilor trebuie să fie executate corect pentru durata corectă a transmisiei.

88 Tăiați tuburile de protecție câte unul, pe rând, îndepărând aceeași lungime pe care ati tăiat-o din tuburile de transmisie.

89 Ungeți tubul intern de transmisie și montați la loc elementul de protecție.

90 Verificați lungimea transmisiei în condiții de lungire minimă și maximă pe utilaj.

PROBLEME ȘI SOLUȚII

91 UZURA BRAȚELOR FURCILOR
UNGHIIURI DE LUCRU EXCESIVE

- Reduceți unghiul de lucru.
- Dezactivați priza de putere la manevrele la care unghiiurile articulațiilor depășesc 45°.

92 DEFORMAREA FURCILOR
CUPLURI DE TORSIUNE EXCESIVE

- Evitați suprasarcinile și îmbinările sub sarcină ale prizei de forță.
- Verificați eficiența limitatorului de cuplu.

93 RUPEREA OSIILOR CRUCII CARDANICE
CUPLURI DE TORSIUNE EXCESIVE

- Evitați suprasarcinile și îmbinările sub sarcină ale prizei de forță.
- Verificați eficiența limitatorului de cuplu.

94 UZURĂ PREMATURĂ A OSIILOR CRUCII CARDANICE
PUTERE DE LUCRU EXCESIVĂ

- Nu depășiți condițiile de viteză și de putere stabilite în manualul de utilizare al utilajului.

LUBRIFIERIE INSUFICIENTĂ

- Urmați instrucțiunile de la punctul 23.

95 ALUNECAREA TUBURILOR TELESCOPICE
LUNGIRE EXCESIVĂ A TRANSMISIEI

- Evitați condițiile care duc la lungirea excesivă a transmisiei cardanice.
- Pentru utilaje staționare: poziționați tractorul față de utilaj astfel încât elementele telescopice să fie suprapuse aşa cum se arată la punctul 3.

96 DEFORMAREA ELEMENTELOR TELESCOPICE
CUPLURI DE TORSIUNE EXCESIVE

- Evitați suprasarcinile și îmbinările sub sarcină ale prizei de forță
- Verificați eficiența limitatorului de cuplu.
- Verificați ca transmisia să nu intre în contact cu părți ale tractorului sau ale echipamentului în timpul manevrelor.

97 UZURĂ PREMATURĂ A TUBURILOR TELESCOPICE
LUBRIFIERIE INSUFICIENTĂ

- Urmați instrucțiunile din capitolul Lubrifierea
- SUPRAPUNERE INSUFICIENTĂ A TUBURILOR*

- Vezi instrucțiunile de la punctul 3.

98 UZURĂ PREMATURĂ A COLIERELOR DE PROTECȚIE
LUBRIFIERIE INSUFICIENTĂ

- Urmați instrucțiunile de la punctul 23.
- LANȚUL DE FIXARE NU ESTE FIXAT CORECT*

- Vezi instrucțiunile de la punctul 5.

99 Toate piesele din plastic ale transmisiilor cardanice Bondioli & Pavesi sunt în întregime reciclabile. Pentru o lume mai curată, în momentul înlocuirii trebuie să fie recuperate în mod adecvat.

MONTAJ

- 1** Tüm bakım ve tamir işlemleri, iş güvenliği açısından uygun teçhizat kullanılarak yapılmalıdır.
- 2** Korumaların üzerindeki traktör simgesi, transmisyonun traktör tarafını göstermektedir. Tork sınırlayıcısı ve avara kasnağı her zaman iş makinesi tarafına monte edilmelidir.
- 3** Teleskopik boruların normal çalışma koşullarında uzunlıklarının en az 1/2 oranında üst üste gelmeleri ve her türlü çalışma koşulunda uzunlıklarının 1/3'ü oranında üst üste gelmeleri gerekmektedir. Transmisyon rotasyon halinde değilken bile teleskopik borular, herhangi bir takılmaya, sürtünmeye meydan vermemek için uygun bir oranda üst üste pozisyonlarını muhafaza etmelidir.
- 4** Çalışmaya başlamadan önce, kardan mili transmisyonun traktöre ve makineye düzgün bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz. Mevcut sabitleme civatalarının sıkılanıp sıkılanmadığını kontrol ediniz.
- 5** Koruma tutucu zincirlerini sabitleyiniz. En uygun çalışma koşulları, zincirler transmisyona göre radyal olarak yerleştirildiği zaman sağlanır. Zincir uzunluğunu her çalışma, nakliye ve manevra koşulunda transmisyonun mafsallı birleşme hareketine olanak sağlayacak şekilde ayarlayınız. Transmisyonun etrafına dolanmasını engellemek için, zincir uzunluğunun aşırı olmamasına dikkat ediniz.
- 6** Eğer zincirin uzunluğu doğru bir şekilde ayarlanmamışsa ve aşırı bir gerginlik olması halinde, örnek olarak makinenin manevrası esnasında "S" kancası açılır ve makine korumadan ayrılır. Böyle bir durumda, zinciri değiştirmek gereklidir. Yeni zincirin "S" kancası, ana hunının deliğine sokularak, yuvarlaklığını muhafaza edilerek, çözülmemesi için iyice sıkılmalıdır.
- 7** Eğer ayırcı cihazlı zincirin ana huninden itibaren uzunluğu doğru bir şekilde ayarlanmazsa ve aşırı gerginlik oluşursa, örnek olarak makinenin manevrası esnasında yaylı kanca sabitleme halkasından ayrılır ve zincir korumadan çıkar. Böyle bir durumda, aşağıda gösterildiği gibi zincirin çok kolay bir şekilde tekrar kupleji yapılmaktadır.
- 8** Vidayı sökerek ve plakayı kaldırarak sabitleme halkasını açınız.
- 9** Zinciri sabitleme halkasına geçiriniz ve plakayı yerleştiriniz.
- 10** Plakayı, vidayı kullanarak sıkıştırınız.
- 11** Çalışmanın sonunda zincirleri, kardan mili transmisyonunu taşımak veya desteklemek için kullanmayınız. Şekilde gösterildiği gibi uygun bir destek kullanın.
- 12** Kardan mili transmisyonunun monte edilmesini kolaylaştırmak için traktör ve iş makinesinin kavrama bölgesini temizleyip yağılayınız.

13 Transmisiyonu herhangi bir kazaya neden olmaması veya korumaya zarar vermemesi açısından yatay pozisyonda taşıyınız. Transmisiyonun ağırlığını dikkate alarak uygun taşıma araçları kullanınız.

14 DÜĞME

Düğmeyi itiniz ve düğme güç kavrama bağlantı bölgesine doğru gidecek şekilde çatal göbeğini yerleştiriniz. Güç kavrama bağlantısına sabitlendikten sonra düğmenin başlangıç pozisyonuna dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

15 KÜRESEL HALKA

Çatalı, kavrama bağlantısına takınız. Halkayı, serbest bırakma konumuna getiriniz. Çatalı, kavrama bağlantısı üzerinde tam olarak kaydırınız. Halkayı serbest bırakınız ve bilyeler motor kavrama bağlantı kanalında serbest kalana ve halka başlangıç pozisyonuna dönene kadar çatalı geri çekiniz. Çatalın, güç kavraması üzerinde düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.

16 OTOMATİK KÜRESEL HALKA

Arka kısımdan kilitlenene kadar halkayı çekiniz. Çatalı, halka başlangıç pozisyonuna dönünceye kadar motor kavraması üzerinde ilerletiniz. Çatalın, güç kavraması üzerinde düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.

17 KONİK CIVATA

Çatalın göbeğini güç kavramasına takınız ve konik profil kavrama bağlantısına iyice oturacak şekilde pimi takınız. Kilitleme çiftleri Tavsiye edilen kilitleme çiftleri:

- 1 3/8" Z6 veya Z21 profiller için 150 Nm (110 ft lbs).
- 1 3/4" Z6 veya Z20 profiller için 220 Nm (160 ft lbs).

Sıradan bir civata ile değiştirmeyiniz, konik Bondioli & Pavesi civatası kullanınız.

18 SIKMA CIVATASI

Çatal göbeğini güç kavraması girişine yerleştiriniz ve civatayı yerleştiriniz. Tavsiye edilen sıkıştırma çiftleri:

- M12 civataları için 90 Nm (65 ft lbs);
- M14 civataları için 140 Nm (100 ft lbs).

19 Sadece makine kullanım kılavuzunda belirtilen boyut ve sınıflardaki civataları kullanınız. Fazlalıkların olmaması açısından, civatanın uzunluğunu dikkatlice seçiniz.

YAĞLAMA

20 Tüm bakım ve tamir işlemleri, iş güvenliği açısından uygun teçhizat kullanılarak yapılmalıdır.

21 Aşınmış ya da zarar görmüş parçaları, orijinal Bondioli & Pavesi parçalar ile değiştiriniz. Kullanım kitapçığında öngörülmemiş işlemler için transmisiyonu hiçbir bileşenini kurcalamayınız ve değiştirmeyiniz, bakım için Bondioli & Pavesi satıcısına başvurunuz.

22 TELESKOPIK PARÇALARIN YAĞLANMASI

Transmisiyonun her iki tarafını ayıriz ve bu iş için her hangi başka bir yağlayıcı önerilmemişse, teleskopik parçaları elinizle gresleyiniz.

23 Transmisiyonu kullanmadan önce etkinliğini kontrol ediniz ve her bir bileşenini yağlayınız. Kullanım dönemi sonunda transmisiyonu temizleyip yağlayınız. Bileşenleri, şemada gösterildiği gibi yağlayınız, yağlama aralıkları saat olarak belirtilmiştir.

Kılavuzda belirtilen ya g miktarları 50 saatlik bir süre içindir. Daha zorlayıcı ortamlardaki özellikle g  c uygulamalar 50 saatlik bir s  reden daha sık olarak ya glamayı gerektirebilir.

Gram (g) olarak belirtilen miktarlar. 1 ons (oz.) = 28.3 g (gram).

Eklem noktalarına, rulmanlardan ya g çikana kadar ya g pompalayınız.

Ya glamayı birden değil, aşama aşama artırarak yapınız.

NLGI tipi 2 derece gres ya g kullanmanız tavsiye edilir.

Sezonluk kullanım dön  emi sonunda, homokinetik mafsalın içinde birikmiş olan gresi temizlemeniz tavsiye edilir.

24 80° HOMOKINETİK MAFSAL YA GLAMASI

24 Koruma kayışının deliklerini eklem noktaları ve homokinetik mafsalın merkezi gövdesi ya glayıcıları ile hizalayınız. Homokinetik mafsal gövdesine pompalanan gres ya gı, dahili bir kanal yoluyla, koruma kemerinin destek halkasını da ya gar. Her 50 saatte bir, en az tablonun 23. maddesinde belirtilen miktarda gres ya gı pompalayınız.

TORK SINIRLAYICILARI VE AVARA KASNA I

25 RA - AVARA KASNA I

25 İvme azalması aşamalarında veya g  c kavrama bağlantısının durması halinde, makineden traktöre giden g  c dönüşümlerini ortadan kaldırır.

 Tüm bileşenler tam olarak durmadan makineye yaklaşmayın. Her 50 saatte bir ve her kullanım dışı bırakma sonrasında ya glayınız.

26 SA - LN ZEMBEREKL  TORK SINIRLAYICISI

26 Torkun kalibrasyon/ayar değerini aşması durumunda g  c transmisyonunu keser.

Zembere in boşlaşmasından kaynaklanan bir g  r  lt  fark edilmesi halinde, kavrama bağlantısını kesiniz/ayırınız.

Her 50 saatte bir ve her kullanım dışı bırakma sonrasında ya glayınız.

27 LB - CIVATALI TORK SINIRLAYICISI

27 Torkun kalibrasyon/ayar değerini aşması durumunda g  c transmisyonunu keser.

Transmisyonu eski değerine getirmek için, vidayı aynı ç  p, sınıf ve uzunlukta kesilmiş vida ile deği  stirmek gereklidir.

Ya glayıcılarla donatılmış LB sınırlayıcılarını her çalışma döneminde en az bir kez veya her kullanım dışı bırakma döneminden sonra ya glayınız.

28 LR - OTOMATIK TORKLU SINIRLAYICI

28 Kalibrasyon/ayar değerini aşan en yüksek tork değerinin gerçekleşmesi durumunda g  c transmisyonunu keser. Cihaza yapılan müdahale sırasında, g  c transmisyonu kesilir ama bo    lm  y   ortadan kaldırıldıktan sonra transmisyonu düşük hızda çalıştırarak otomatik olarak yeniden başlayabilir.

Cihaz, montaj sırasında ya glanmıştır, dolayısıyla periyodik ya glama gerekmektedir.

29 GE - ELASTIK MAFSAL

29 Tork darbelerini emer, titreşimleri ve alternatif yükleri azaltır.

Periyodik bak  m   gerektirmez.

Montajı esnasında veya kullanım dışı bırakma durumunda, kavrama disklerinin etkinliğini kontrol ediniz.

- Eğer friksiyon (sürtünme) diskleri mevcutsa, (bkz. şekil 30) friksiyon disk yaylı FV ve sarmal yaylı FFV tipindedir. Yayın yüksekliğini şekil 31'te gösterdiği gibi ölçünüz ve kaydediniz. Eğer friksiyon diskleri metal bir bantla örtülü ise (bkz. şekil 32) friksiyon FT tipidir. **Eğer kavrama diski görünyorsa ve civatalar kör somunlu ise, sürtünme FK tiptir.** Kullanım dönemi sonunda yay baskısını serbest bırakınız ve cihazı kuru bir durumda muhafaza ediniz. Tekrar kullanmadan önce, kavrama disklerinin etkinliğini kontrol ediniz ve yayı orijinal baskı değerine ayarlayınız. Sık veya uzun süreli sürtünmelerden dolayı fazla isınma halinde, makine satıcısına veya Bondioli & Pavesi satıcısına başvurunuz.

30 FV - KAVRAMA DİSKLİ TORK SINIRLAYICISI

30 Kavrama disklerinin mevcudiyeti, verilen tork değerini sınırlandırmaktadır. Tork darbeleri ve kısa süreli aşırı yüklenmeler bertaraf edilmektedir. Gerek tork sınırlayıcısı gerekse tepkisiz makinelerde, harekete geçirme cihazı olarak kullanılabilir. Yayın çalışma yüksekliğini kaydederek kalibrasyonu yapmak mümkündür.

FV friksyonunda (sürtünme), metal ve kavrama diskleri mevcuttur.

- **31** Kavrama diskli FV tork sınırlayıcılarının kalibrasyonu yayların yüksekliğine (h) göre değişmektedir. Kalibrasyon değerini artırmak/azaltmak için, sekiz vidayı 1/4 oranında döndürerek sıkıştırınız/gevşetiniz ve çalışmanın düzgün olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse işlemi tekrarlayınız. Civataları fazla sıkıktan kaçınınız, aksi halde cihazın çalışması güçleşebilir.

32 FT - FK - KAVRAMA DİSKLİ TORK SINIRLAYICILARI

32 Kavrama disklerinin mevcudiyeti, verilen tork değerini sınırlandırmaktadır. Tork darbeleri ve kısa süreli aşırı yüklenmeler bertaraf edilmektedir. Gerek tork sınırlayıcısı gerekse tepkisiz makinelerde, harekete geçirme cihazı olarak kullanılabilir. FT friksyonunda, etrafını çevreleyen metal bir bant mevcuttur. Yayın baskısı (kompresyonu) metal kemерle tam temas halinde ise doğrudur. Bu koşul, yay kemeri sıkıştırıncaya kadar civatalarını sıkılamak ve somunu 1/4 oranında döndürmek suretiyle sağlanır. Civataları fazla sıkıktan kaçınınız, aksi halde cihazın çalışması güçleşebilir. **FK sürtünme kör somunlu civatalıdır. Yayın sıkışması somunlar tamamen vidalandığında doğru olur. Yalnızca B&P özel civata ve somunlarını kullanın.**

- **33** Eğer flanşlı çatalda sekiz civata haricinde gömme altigenli dört pim mevcutsa, friksiyon Serbest Bırakma Sistemi ile donatılmıştır. Dört pim flanşa takıldığından yay baskısı minimuma iner. Serbest Bırakma Sistemi ile donatılmış friksiyonlara ilişirilmiş talimatnameye bakınız. Serbest bırakma sistemi, kavrama disklerinin koşullarını denetlemeye ve kullanım anı dışında yayın kavrama diskleri üzerindeki baskısını en azı indirmeye yarar. Serbest Bırakma Sistemi ile donatılmış  friksiyonlar, kullanım ve bakım kitapçığında açıklanmaktadır, Serbest Bırakma Sistemi doğru bir şekilde kullanmak için kitapçığı dikkatlice okuyunuz.

34 FFV - KAVRAMA DİSKLİ TORK SINIRLAYICISI

34 Kavrama disklerinin mevcudiyeti, verilen tork değerini sınırlandırmaktadır. Tork darbeleri ve kısa süreli aşırı yüklenmeler bertaraf edilmektedir. Gerek tork sınırlayıcısı gerekse tepkisiz makinelerde, harekete geçirme cihazı olarak kullanılabilir. Yayların çalışma yüksekliğini kaydederek kalibrasyonu yapmak mümkündür.

FFV friksyonunda (sürtünme), metal ve kavrama diskleri mevcuttur.

35 Kavrama diskli FFV tork sınırlayıcılarının kalibrasyonu yayarın yüksekliğini (h) göre değiştirmektedir. Kalibrasyon değerini artırmak/azaltmak için, sekiz vidayı 1/4 oranında döndürerek sıkıştırınız/gevşetiniz ve çalışmanın düzgün olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse işlemi tekrarlayınız. Civataları fazla sıkıktan kaçınız, aksi halde cihazın çalışması güçleşebilir.

36 FNT - FNV - FFNV - FNK AVARA KASNAKLI, KAVRAMA DİSKLİ TORK SINIRLAYICISI

Kavrama diskli tork sınırlayıcısı, işlevsel özelliklerini ve avara kasnaklı işlevsel özellikleri birleştirmektedir. Büyük hacimli döner güç makinelerinde kullanılmaktadır.

! Tüm bileşenler tam olarak durmadan makineye yaklaşmayın.

! Her 50 saatte bir ve her kullanım dışı bırakma sonrasında yağlayınız.

37 Sürütmeler yüksek seviyede ısı yaratıbmaktadır. **Dokunmayın!** Yangın tehlikesini bertaraf etmek için, sürünme alanına yakın bölgeyi çabuk tutuşan maddelerden arındırmak ve uzun süreli patinajdan sakınmak gereklidir.

KORUMANIN SÖKÜLMESİ

38 Sabitleme vidalarını söküñüz.

39 Borulu huni ucunu çıkarınız.

40 Dalgalı kayışı söküñüz ve destek bileziğini çıkarınız.

KORUMANIN TAKILMASI

41 Dahili çatallar üzerindeki destek bileziği yuvasını yağlayınız.

42 Destek bileziğini dayanak mili transmisyon borusuna dönük olacak şekilde kanala yerleştiriniz.

43 Dalgalı kayışı, bileziğin dayanak milini kayışın uygun deligidenden geçirerek monte ediniz.

44 Borulu huni ucunu, bilezik dayanak mili ve yağlayıcısını huni ucundaki uygun deliklerden geçirerek monte ediniz.

45 Sabitleme vidalarını takınız.
Döndürülerin kullanılması tavsiye edilir.

KORUMANIN SÖKÜLMESİ G9

46 Sabitleme vidalarını söküñüz.

47 Borulu huni ucunu çıkarınız.

48 Dalgalı kayışı söküñüz ve destek bileziğini çıkarınız.

- 49** Dahili çatallar üzerindeki destek bileziği yuvasını yağlayınız.
- 50** Destek bileziğini yağlayıcı transmisyon borusuna dönük olacak şekilde kanala yerleştiriniz.
- 51** Dalgalı kayışı yağlayıcı karşı deliğe denk gelecek şekilde geçiriniz.
- 52** Borulu huni ucunu, yağlayıcı boru ucu üzerine açılmış deliğe geçecek şekilde yerleştiriniz.
- 53** Sabitleme vidalarını takınız.
Döndürücülerin kullanılması tavsiye edilir.

TEK BANTLI ESNEK MAFSAL İÇİN KORUMANIN ÇIKARILMASI

- 54** Koruma kemeri vidalarını söküñüz.
- 55** Ana huninin vidalarını söküñüz.
- 56** Borulu huni ucunu çıkarınız.
- 57** Koruma kemerini çıkarınız.
- 58** Kaybolmasını önlemek için, tutucu yayı bileziğin iki deliğinden birine geçirilmiş şekilde bırakarak kancadan çıkarınız.
- 59** Destek bileziklerini gevşetiniz ve yerlerinden çıkarınız.

TEK BANTLI ESNEK MAFSAL İÇİN KORUMANIN TAKILMASI

- 60** Yuvaları yağlayınız ve koruma destek bileziklerini takınız.
Bileziği, iç kısımdaki çatalın üzerine dayanak mili transmisyon borusuna doğru olacak şekilde konumlandırınız.
- 61** Destek bileziğini iç çatala doğru dönük kabaralar ile birlikte esnek mafsalın üzerine yerleştiriniz. Bileziğin sadece 50°lik esnek mafslar için kullanılan yağlayıcısı vardır. 80°lik mafsların korunması için büyük bilezik yağlayıcısı yeterli değildir.
- 62** Tutucu yayı destek bileziğinin iki ucuna takınız.
- 63** Koruma kayışını, radyal deliklerinin destek bileziğindeki kabaralarda açılmış olan delikler ve dayanak milinin dibindeki delik ile hizalayarak geçiriniz.
Bilezik yağlayıcı, koruma kayışının üzerindeki deliklerle hizalanmalıdır.
- 64** Kayışın radyal deliklerinin destek bileziğindeki kabaralarda açılmış olan deliklerle hizalı olup olmadığını ve dayanak milinin geçip geçmediğini kontrol ediniz. Flanşlı 6 vidayı koruma kayışına takınız. Döndürücülerin kullanılması tavsiye edilmez.

65 Borulu huni ucunu, yağlayıcı boru ucu üzerine açılmış deliğe geçecek şekilde yerleştiriniz. Bilezik yağlayıcı uni ucunun deliğinde olacaktır.

66 Üç sabitleme vidasını koruma kemerine takınız. Döndürülerin kullanılması tavsiye edilir.

SERT KAPLAMALI ESNEK MAFSAL İÇİN KORUMANIN TAKILMASI

67 Sert kaplama üzerindeki sabitleme vidalarını gevşetin.

68 Kabuğu çıkarıniz.

69 Ana huni üzerindeki sabitleme vidalarını gevşetin.

70 Ana huni ve koruma borusu takımını çıkarın.

71 Dalgalı kayışı çıkarın.

72 Tespit yayını, kaybolmasını önlemek için bileziğin üzerindeki iki delikten birine takılı kalacak şekilde çıkarıniz.

73 Sabitleme yayını kurtarın ancak yerinin kaymasını veya kaybolmasını önlemek için destek halkasındaki iki delikten birinde bırakın.

74 Rulman halkasını yayın ve yuvasından çıkarın.

SERT KAPLAMALI ESNEK MAFSAL İÇİN KORUMANIN ÇIKARILMASI

75 Çatal rulman halkasının yuvasını gresleyin.

76 Sabit hız mafsalı için olan destek bileziğinin yuvasını yağlayınız.

77 Destek bileziğini iç catala doğru dönük kabaralar ile birlikte esnek mafsalın üzerine yerleştiriniz.

78 Tutucu yayı destek bileziğinin iki ucuna takınız.

79 Referans pimin transmisyon borusuna bakacağı şekilde rulman halkasını çatal oluğuna takın.

80 Koruma bandındaki radyal deliklerin rulman halkasının pimlerinin üzerindeki deliklerle hizalı olduğundan ve referans pimin takıldığından emin olun.

81 Delikleri şekilde gösterildiği gibi yerleştirerek sert kaplamayı takın.

82 Sert kaplama üzerindeki sabitleme vidalarını sıkın. Bir vidalama tabancası KULLANMAMANIZ tavsiye edilir.

83 Rulman halkasının referans pimini ana hunideki deliğe geçirerek, ana huniyi ve boruyu takın. Rulman halkası yağlayıcı ana huni deliğindedir.

84 Korumayı sabitleyen 3 adet civatayı takınız. Döndürülerin kullanılması tavsiye edilir.

Bondioli & Pavesi, ürünlerinin modifiye edilmesini tavsiye etmez ve her halükarda makine satıcısı veya kalifiye bir yardım merkezi ile temasa geçmenizi önerir. Transmisyonun kısaltılması gerekiğinde aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

85 Korumayı söküñüz.

86 Transmisyon borularını gerektiği uzunlukta kısaltınız.

Teleskopik boruların normal çalışma koşullarında uzunlıklarının en az 1/2 oranında üst üste gelmeleri ve her türlü çalışma koşulunda uzunlıklarının 1/3'ü oranında üst üste gelmeleri gerekmektedir.

Transmisyon rotasyon halinde değilken bile teleskopik borular, herhangi bir takılmaya, sürtünmeye meydan vermemek için uygun bir oranda üst üste pozisyonlarını muhafaza etmelidir.

87 Her iki borunun kenarlarını, özellikle iç borunun dış kenarını ve dış borunun iç kenarını bir ege ile dikkatlice düzleştirin.

Boruları temizleyin ve tıraşlama ve egeleme işlemi sırasında oluşan kalıntılarından tamamen arındırın. **Aktarma organı kısaltılırsa**, aktarma organının tüm hizmet ömrü için borular düzleştirilmeli, temizlenmeli ve yeniden greslenmelidir.

88 Transmisyon borularından gelen koruma borularını tek tek aynı uzunlukta kesiniz.

89 Transmisyon borusunun içini yağlayınız ve korumayı monte ediniz.

90 Makine üzerinde transmisyonun minimum ve maksimum uzunluk koşullarını kontrol ediniz.

UYGUNSULUKLAR VE ÇÖZÜMLER

91 ÇATAL KOLLARININ AŞINMASI

AŞIRI ÇALIŞMA AÇILARI

- Çalışma açılarını azaltınız.
- Kavramayı, 45° açıyi aşan açılarda yapılan manevralarda çıkarınız.

92 CATTALARIN DEFORMASYONU

AŞIRI TORK DARBESİ

- Yük altında güç kavraması bağlantısı ile aşırı yük durumunu önleyiniz.
- Tork sınırlayıcısının etkinliğini kontrol ediniz.

93 İSTAVROZ PİMLERİNİN KIRILMASI

AŞIRI TORK DARBESİ

- Yük altında güç kavraması bağlantısı ile aşırı yük durumunu önleyiniz.
- Tork sınırlayıcısının etkinliğini kontrol ediniz.

94 İSTAVROZ PİMLERİNİN ZAMANSIZ AŞINMASI

AŞIRI ÇALIŞMA GÜCÜ

- Makine kullanım kitapçığında belirlenmiş olan hız ve güç koşullarını aşmayıınız.
- YETERSİZ YAGLAMA
- 23. maddedeki talimatları uygulayınız.

95 TELESKOPIK BORULARIN ÇIKARTILMASI

AŞIRI TRANSMİSYON UZUNLUĞU

- Kardan mili transmisyonunu aşırı derecede uzatacak koşullardan kaçınınız.
- Sabit makineler için: traktörü, makineye göre teleskopik bileşenler 3. maddede gösterildiği gibi üst üste gelecek şekilde yerleştiriniz.

96 TELESKOPIK BİLEŞENLERİN DEFORMASYONU AŞIRI TORK DARBEŞİ

- Yük altında güç kavraması bağlantısı ile aşırı yük durumunu önleyiniz.
- Tork sınırlayıcısının etkinliğini kontrol ediniz.
- Transmisyonun manevralar esnasında traktör veya makine parçaları ile temas etmediğinden emin olunuz.

97 TELESKOPIK BORULARIN ZAMANSIZ AŞINMASI YETERSİZ YAĞLAMA

- Yağlama
- BORULARIN YETERSİZ BİR ŞEKİLDE ÜST ÜSTE GELMESİ**
- 3. maddedeki talimatlara bakınız.

98 KORUMA BİLEZİKLERİNİN ZAMANINDAN ÖNCE KULLANIMI YETERSİZ YAĞLAMA

- 23. maddedeki talimatları uygulayınız.
- DESTEK ZİNCİRİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE SABİTLƏNMƏMİŞ**
- 5. maddedeki talimatlara bakınız.

99 Bondioli & Pavesi kardanik transmisyonlarındaki tüm plastik parçalar geri dönüşümlüdür. Daha temiz bir dünya için bunların değiştirilmeleri esnasında düzgün bir şekilde toplatılmalarına özen gösteriniz.

POSTAVLJANJE

- 1** Sve radnje održavanja i popravke treba vršiti prikladnom opremom za zaštitu od nesreće.
- 2** Traktor prikazan na zaštiti označava stranu traktora na prijenosu. Eventualni ograničivač momenta ili jednosmernu spojku morate montirati uvijek na strani radnog stroja.
- 3** U normalnim uvjetima rada, teleskopske cijevi se moraju preklapati najmanje za 1/2 njihove dužine, a u svim uvjetima rada za najmanje 1/3 njihove dužine. Čak i kad se prijenos ne vrti, teleskopske cijevi moraju zadržati prikladno preklapanje kako bi se izbjegla uklještenja.
- 4** Prijе početka rada uvjerite se da je kardanski prijenos pravilno pričvršćen za traktor i za stroj.
Provjerite zategnutost eventualnih pričvrsnih vijaka.
- 5** Pričvrstite sigurnosne lance zaštite. Najbolji uvjeti rada se postižu kad je lanac u radikalnom položaju u odnosu na prijenos. Podesite dužinu lanaca tako da omogućuju zglobno gibanje prijenosa u svim uvjetima rada, prijevoza i manevriranja. Izbjegavajte da se lanci zaviju oko prijenosa zbog pretjerane dužine.
- 6** Ako niste pravilno podesili dužinu lanca i zategnutost postane pretjerana, na primjer: za vrijeme manevriranja strojem, kuka za spajanje u obliku slova "S" se otvara i lanac se odvaja od zaštite.
U tom slučaju lanac treba zamijeniti.
Kuku u obliku slova "S" novog lanca trebate provući kroz oko na osnovnom stožcu i zatvoriti kako se ne bi izvukla, ali tako da ona zadrži svoju oblinu.
- 7** Ako niste pravilno podesili dužinu lanca s napravom za odvajanje od osnovnog stožca i zategnutost postane pretjerana, na primjer: za vrijeme manevriranja strojem, opružna kuka se odvaja od pričvrsnog prstena i lanac se odvaja od zaštite.
U tom slučaju lanac možete lako ponovno zakačiti kao što se ilustrira u sljedećem postupku.
- 8** Otvorite pričvrsni prsten tako da odvijete vijak i premjestite pločicu.
- 9** Provucite lanac kroz pričvrsni prsten i vratite na mjesto pločicu.
- 10** Zatvorite pločicu vijkom.
- 11** Nemojte rabiti lance za prevoženje ili podržavanje kardanskog prijenosa po završetku rada. Upotrijebite odgovarajući nosač, kako je prikazano na slici.
- 12** Očistite i podmažite priključno vratilo traktora i radnog stroja kako biste olakšali postavljanje kardanskog prijenosa.
- 13** Prijenos prevezite održavajući ga u vodoravnom položaju, kako izvlačenje ne bi prouzročilo nesreće ili oštetilo zaštitu. Ovisno o težini prijenosa, služite se prikladnim prijevoznim sredstvima.

14 DUGME

Pritisnite dugme i navucite glavčinu vilice na priključno vratilo tako da dugme iskoči u grlu. Provjerite vraća li se dugme u početni položaj nakon pričvršćivanja na priključno vratilo.

15 KUGLIČNI PRSTEN

Poravnajte vilicu na priključnom vratilu. Pomaknите prsten u položaj otpuštanja. Potpuno kliznite vilicu po priključnom vratilu. Pustite prsten i povlačite vilicu natrag sve dok kuglice ne iskoče u grlu priključnog vratila i prsten se vrati u svoj početni položaj. Provjerite je li vilica pravilno pričvršćena na priključnom vratilu.

16 AUTOMATSKI KUGLIČNI PRSTEN

Povlačite prsten dok ne ostane blokirani u stražnjem položaju. Klizite vilicu po priključnom vratilu sve dok prsten ne iskoči u početni položaj. Provjerite je li vilica pravilno pričvršćena na priključnom vratilu.

17 KONUSNI VIJAK

Navucite glavčinu vilice na priključno vratilo pa uvucite klin tako da konusni profil prianja na grlo priključnog vratila.

Zatezni moment Savjetuje se zatezni moment od:

- 150 Nm (110 ft lbs) za profile 1 3/8" Z6 ili Z21;
- 220 Nm (160 ft lbs) za profile 1 3/4" Z6 ili Z20.

Nemojte zamijeniti običnim vijkom, rabite konusni vijak Bondioli & Pavesi.

18 ZATEZNI VIJAK

Navucite glavčinu vilice na priključno vratilo pa uvucite vijak.

Savjetuje se zatezni moment od:

- 90 Nm (65 ft lbs) za vijke M12;
- 140 Nm (100 ft lbs) za vijke M14.

19 Rabite samo vijke one dimenzije i klase koje se navode u priručniku za stroj.

Izaberite dužinu vijka tako da on što je moguće manje strši.

PODMAZIVANJE**20** Sve radnje održavanja i popravke treba vršiti prikladnom opremom za zaštitu od nesreće.

21 Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove originalnim pričuvnim dijelovima Bondioli & Pavesi. Nemojte preinačivati ili neovlašteno dirati nijednu komponentu prijenosa; za radnje koje se ne predviđaju u priručniku za uporabu i održavanje obratite se prodavaču Bondioli & Pavesi.

22 PODMAZIVANJE TELESKOPSKIH ELEMENATA

Odvojite dva dijela prijenosa i ručno podmažite teleskopske elemente ako u tu svrhu nije predviđena mazalica.

23 Provjerite učinkovitost i podmažite svaku komponentu prije uporabe prijenosa. Očistite i podmažite prijenos na završetku sezonske uporabe. Podmažite komponente prema ilustriranoj shemi; vremenski razmaci podmazivanja su izraženi u satima.

U priručniku savjetujemo količine masti za vremenski razmak od 50 sati. **Naročito teške primjene u agresivnoj okolini mogu zahtijevati podmazivanje češće od 50 sati.**

Količine izražene u gramima (g). 1 unca (oz) = 28,3 g (grama).

Upumpavajte mast u križeve sve dok ona ne bude izlazila iz ležajeva.

Mast upumpavajte progresivno, a ne naglo.

Preporučujemo uporabu masti NLGI, stupnja 2.

Na završetku sezonske uporabe, savjetujemo da uklonite mast koja se eventualno nakupila u unutrašnjosti zaštite homokinetičkog zgoba.

24 PODMAZIVANJE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA 80°

Poravnajte otvore na zaštitnoj traci s mazalicama na križevima i na središnjem tijelu homokinetičkog zgoba. Mast koju pumpate u homokinetičko tijelo podmazuje i nosivi prsten zaštitne trake, kroz jedan unutarnji kanal. Preporučujemo da svakih 50 sati upumpate najmanje količinu masti koja se navodi u tablici u točki 23.

OGRANIČAVAČI MOMENTA I JEDNOSMJERNA SPOJKA

25 RA – JEDNOSMJERNA SPOJKA

Uklanja povrat snage sa stroja na traktor u fazama usporavanja ili zaustavljanja priključnog vratila.

 Nemojte se približavati stroju dok se sve komponente nisu zaustavile. Podmažite svakih 50 sati rada i nakon svakog razdoblja neaktivnosti.

26 SA – LN OGRANIČAVAČ MOMENTA SA ZAPORIMA

Prekida prijenos snage kad moment prijeđe baždarenu vrijednost.

Odmah isključite priključno vratilo kad začujete buku koju izaziva iskakanje zapora. Podmažite svakih 50 sati rada i nakon svakog razdoblja neaktivnosti.

27 LB – OGRANIČAVAČ MOMENTA S VIJKOM

Djeluje prekidajući prijenos snage ako preneseni moment prijeđe vrijednost za koju je baždaren.

Kako biste ponovno uspostavili prijenos trebate zamijeniti slomljeni vijak vijkom istog promjera, klase i dužine.

Podmažite ograničavače LB koji imaju mazalice najmanje jednom u sezoni i nakon svakog razdoblja neaktivnosti.

28 LR – AUTOMATSKI OGRANIČAVAČ MOMENTA

Prekida prijenos snage kad dođe do vršnog momenta koji je veći od baždarene vrijednosti. Za vrijeme interveniranja naprave prijenos snage se prekida, ali se može automatski ponovno uspostaviti ako aktivirate prijenos na maloj brzini nakon što ste uklonili preplavljivanje.

Naprava je podmazana prilikom montaže i ne zahtijeva periodično podmazivanje.

29 GE – ELASTIČNI ZGLOB

Apsorbira vršne momente te ublažuje vibracije i izmjenična opterećenja.

Ne zahtijeva se periodično održavanje.

OGRANIČAVAČI MOMENTA S TARNIM PLOČAMA

U trenutku postavljanja ili nakon dugog razdoblja neuporabe, provjerite učinkovitost tarnih ploča.

- Ako su ploče spojke izložene (vidi sliku 30), spojka je tipa FV s tanjurastom oprugom i tipa FFV s helikoidnim oprugama. Izmjerite i podesite visinu opruge kao što se pokazuje na slici 31. Ako su ploče spojke pokrivene metalnim pojasmom (vidi sliku 32), spojka je tipa FT.

Ako su ploče spojke izložene i vijci imaju slijepe matice, spojka je tipa FK.

Na završetku sezonske uporabe, ispustite tlak opruga i pazite da se naprava nalazi

uvijek na suhom. Prije ponovne uporabe provjerite učinkovitost tarnih ploča i ponovno uspostavite kompresiju opruga na prvobitnu vrijednost.

U slučaju pregrijavanja uslijed čestih i duljih proklizavanja, posavjetujte se s prodavačem stroja ili prodavačem Bondioli & Pavesi.

30 FV – OGRANIČAVAČ MOMENTA S TARNIM PLOČAMA

30 Proklizavanje tarnih ploča ograničava vrijednost momenta koji se prenosi. Vršni momenti i kratkotrajna preopterećenja se uklanjuju.

Može se rabiti i kao ograničavač momenta i kao naprava za pokretanje kod strojeva jake inercije.

Baždarenje možete podesiti ako podesite radnu visinu opruga.

Kod spojke FV, metalne i tarne ploče su izložene.

31 Baždarenje ograničavača momenta s tarnim pločama FV se mijenja s visinom

31 h opruga. Za povećanje/smanjenje veličine baždarenja, navijte/odvijte osam matica za 1/4 okretaja i provjerite ispravnost rada. Ponovite radnju ako treba. Izbjegavajte pretjerano zatezanje vijaka: to bi moglo ugroziti rad naprave.

32 FT – FK OGRANIČAVAČI MOMENTA S TARNIM PLOČAMA

32 Proklizavanje tarnih ploča ograničava vrijednost momenta koji se prenosi. Vršni momenti i kratkotrajna preopterećenja se uklanjuju. Može se rabiti i kao ograničavač momenta i kao naprava za pokretanje kod strojeva jake inercije.

Spojka FT ima metalni pojas na obodnici. Kompresija opruge je ispravna kad ona prianja na metalnu traku. Ovo stanje se postiže tako da se vijci zatežu sve dok opruga ne blokiraju traku, zatim se odvije maticu za 1/4 okretanja. Izbjegavajte pretjerano zatezanje vijaka: to bi moglo ugroziti rad naprave.

Spojka FK ima vijke sa slijepim maticama. Kompresija opruge je ispravna kad su matice potpuno navijene. Rabite samo specijalne vijke i matice B&P.

33 Ako se u vilici s prirubnicom osim osam vijaka nalaze i četiri vijčana elementa

33 s usađenim šesterokutom, spojka ima sustav otpuštanja. Tlak opruge je smanjen na minimum kad su četiri vijčana elementi navijeni u prirubniku. Vidi list s uputama koji se prilaže uz spojku sa sustavom otpuštanja. Sustav otpuštanja omogućuje provjeravanje stanja tarnih ploča i smanjivanje potiska opruge na tarne ploče na najmanju moguću mjeru za vrijeme razdoblja neuporabe. Spojke koje imaju sustav otpuštanja isporučuju se zajedno s priručnikom za uporabu i održavanje; pročitajte priručnik radi pravilne uporabe sustava otpuštanja.

34 FFV – OGRANIČAVAČ MOMENTA S TARNIM PLOČAMA

34 Proklizavanje tarnih ploča ograničava vrijednost momenta koji se prenosi.

Vršni momenti i kratkotrajna preopterećenja se uklanjuju.

Može se rabiti i kao ograničavač momenta i kao naprava za pokretanje kod strojeva jake inercije. Baždarenje možete podesiti ako podesite radnu visinu opruga. Kod spojke FFV, metalne i tarne ploče su izložene.

35 Baždarenje ograničavača momenta s tarnim pločama FFV se mijenja s visinom

35 h opruga. Za povećanje/smanjenje veličine baždarenja, navijte/odvijte osam matica za 1/4 okretaja i provjerite ispravnost rada. Ponovite radnju ako treba. Izbjegavajte pretjerano zatezanje vijaka: to bi moglo ugroziti rad naprave.

36 FNT – FNV – FFNV – FNK

OGRANIČAVAČ MOMENTA S TARNIM PLOČAMA I JEDNOSMJEURNOM SPOJKOM

Sjedinjuje funkcionske karakteristike ograničavača s tarnim pločama s onima jednosmjerne spojke. Primjenjuje se na strojevima s jakom rotirajućom masom.

! Nemojte se približavati stroju dok se sve komponente nisu zaustavile.
Podmažite svakih 50 sati rada i nakon svakog razdoblja neaktivnosti.

37 Spojke mogu dostići visoke temperature. Nemojte dirati! Kako biste izbjegli rizike od požara, pazite da u području oko spojke nema zapaljivog materijala te izbjegavajte dulja proklizavanja.

DEMONTAŽA ZAŠTITE

38 Odvijte pričvrsne vijke.

39 Izvucite osnovni stožac s cijevi.

40 Skinite valovitu traku i izvucite nosivu prstenastu maticu.

MONTAŽA ZAŠTITE

41 Podmažite sjedište nosive prstenaste matice na unutarnjim vilicama.

42 Montirajte nosivu prstenastu maticu u grlo tako da referentni klin bude okrenut prema cijevi za prijenos.

43 Montirajte valovitu traku uvlačenjem referentnog klina prstenaste matice u odgovarajući otvor na traci.

44 Montirajte osnovni stožac s cijevi uvlačenjem referentnog klina i mazalice prstenaste matice u odgovarajuće otvore na stožcu.

45 Navijte pričvrsne vijke.
Ne preporučuje se uporaba zavijača.

DEMONTAŽA ZAŠTITE

46 Odvijte pričvrsne vijke.

47 Izvucite osnovni stožac s cijevi.

48 Skinite valovitu traku i izvucite nosivu prstenastu maticu.

MONTAŽA ZAŠTITE

49 Podmažite sjedište nosive prstenaste matice na unutarnjim vilicama.

50 Montirajte nosivu prstenastu maticu u grlo tako da mazalica bude okrenuta prema cijevi za prijenos.

51 Navucite valovitu traku tako da se mazalica podudara s odgovarajućim otvorom.

52 Montirajte osnovni stožac s cijevi uvlačenjem mazalice u otvor koji se nalazi na osnovnom stožcu.

53 Navijte pričvrsne vijke.
Ne preporučuje se uporaba zavijača.

DEMONTAŽA ZAŠTITE ZA HOMOKINETIČKE ZGLOBOVE S JEDNOM TRAKOM

54 Odvijte vijke zaštitne trake.

55 Odvijte vijke osnovnog stožca.

56 Izvucite osnovni stožac s cijevi.

57 Izvucite zaštitnu traku.

58 Otkačite sigurnosnu oprugu puštajući je uvučenu u jednom od dva otvora na prstenastoj matici, kako je ne biste izgubili.

59 Raširite nosive prstenaste matice i izvucite ih iz sjedišta.

MONTAŽA ZAŠTITE ZA HOMOKINETIČKE ZGLOBOVE S JEDNOM TRAKOM

60 Podmažite sjedišta i stavite nosive prstenaste matice zaštite.

Namjestite prstenastu maticu na unutarnju vilicu tako da referentni klin bude okrenut prema cijevi za prijenos.

61 Namjestite nosivu prstenastu maticu na homokinetički zglob, sa zakovicama okrenutim prema unutarnjoj vilici. Prstenasta matica ima mazalicu koja služi samo za homokinetičke zglobove 50° . Nemojte uzimati u obzir mazalicu velike prstenaste matice za zaštitu zglobova 80° .

62 Zakačite sigurnosnu oprugu na dva ruba nosive prstenaste matice.

63 Navucite zaštitnu traku poravnavačući radikalne otvore sa zakovicama na nosivoj prstenastoj matici i otvor na dnu s referentnim klinom na maloj prstenastoj matici. Mazalica prstenaste matice treba biti poravnata s otvorima na zaštitnoj traci.

64 Provjerite jesu li radikalni otvori zaštitne trake poravnati s otvorima koji se nalaze na zakovicama nosive prstenaste matice te je li referentni klin uvučen. Navijte 6 vijaka s prirubnicama na zaštitnoj traci. Ne preporučuje se uporaba zavijača.

65 Montirajte osnovni stožac s cijevi tako da referentni klin prstenaste matice uvučete u otvor koji se nalazi na osnovnom stožcu. Mazalica prstenaste matice je u otvoru osnovnog stožca.

66 Navijte 3 pričvrsna vijka zaštitne trake. Ne preporučuje se uporaba zavijača.

67 Odvijte pričvrne vijke krutog oklopa.

68 Izvucite kruti oklop.

69 Odvijte pričvrne vijke stošca.

70 Izvucite komplet stošca i zaštitnu cijev.

71 Izvucite valovitu traku.

72 Otkačite zadržnu oprugu i ostavite je uvučenu u jednom od dva otvora prstenaste maticice da je ne biste izgubili.

73 Raširite nosivu prstenastu maticu na homokinetičkom zglobu i izvucite je iz sjedišta.

74 Raširite nosivu prstenastu maticu i izvucite je iz sjedišta.

MONTAŽA ZAŠTITE ZA HOMOKINETIČKE ZGLOBOVE S KRUTIM OKLOPOM

75 Podmažite sjedište nosive prstenaste matice na vilici.

76 Podmažite sjedište nosive prstenaste maticu homokinetičkog zgoba.

77 Namjestite nosivu prstenastu maticu na homokinetički zglob, sa zakovicama okrenutim prema unutarnjoj vilici.

78 Zakačite sigurnosnu oprugu na dva ruba nosive prstenaste matice.

79 Namjestite prstenastu maticu na unutarnju vilicu tako da je referentni klin okrenut prema cijevi za prijenos.

80 Provjerite jesu li radikalni otvori zaštitne trake poravnati s otvorima koji se nalaze na zakovicama nosive prstenaste matice i da je referentni klin navučen.

81 Navucite kruti oklop tako da otvore orientirate kako je prikazano na slici.

82 Navijte pričvrne vijke na krutom oklopu. Ne preporučuje se uporaba odvijača.

83 Montirajte osnovni stožac s cijevi uvlačenjem referentnog klina prstenaste matice u otvor koji se nalazi na osnovnom stošcu. Mazalica prstenaste matice nalazi se u otvoru osnovnog stošca.

84 Navijte 3 pričvrnsna vijka zaštitne trake. Ne preporučuje se uporaba zavijača.

KAKO SKRATITI KARDANSKO VRATILO

Bondioli & Pavesi savjetuje da se ne preinacuje njegove proizvode, a u svakom slučaju preporučuje da se kontaktira prodavača stroja ili kvalificirani servisni centar. Ako treba skratiti prijenos, slijedite postupak u nastavku.

85 Demontirajte zaštitu.

86 Skratite cijevi za prijenos na potrebnu dužinu.

86 U normalnim uvjetima rada, teleskopske cijevi se moraju preklapati najmanje za 1/2 njihove dužine, a u svim uvjetima rada za najmanje 1/3 njihove dužine. Čak i kad se prijenos ne vrti, teleskopske cijevi moraju zadržati prikladno preklapanje kako bi se izbjegla uklještenja.

87 Turpjom temeljito skinite srh s rubova na krajevima obje cijevi, a posebno s vanjskog ruba unutarnje cijevi i unutarnjeg ruba vanjske cijevi.

Očistite cijevi i potpuno uklonite strugotine i ostatke od turpitanja. U slučaju **skraćivanja prijenosa** skidanje srha, čišćenje i ponovno podmazivanje cijevi treba pravilno izvesti radi ispravnog trajanja prijenosa.

88 Odrežite s jedne po jedne zaštitne cijevi istu dužinu koju ste odstranili s cijevi za prijenos.

89 Podmažite unutarnju cijev za prijenos i ponovno montirajte zaštitu.

90 Provjerite dužinu prijenosa u uvjetima minimalnog i maksimalnog izduženja na stroju.

NEPOGODNOSTI I RJEŠENJA

91 TROŠENJE KRAKOVA VILICA
PRETJERANI RADNI KUTOVI

- Smanjite radni kut.
- Isključite priključno vratilo kod manevara u kojima kutovi zglobova prelaze 45°.

92 DEFORMACIJA VILICA
PRETJERANI VRŠNI MOMENTI

- Izbjegavajte preopterećenja i uključivanja pod opterećenjem priključnog vratila.
- Provjerite učinkovitost ograničavača momenta.

93 LOM KLINOVА KRIŽА
PRETJERANI VRŠNI MOMENTI

- Izbjegavajte preopterećenja i uključivanja pod opterećenjem priključnog vratila.
- Provjerite učinkovitost ograničavača momenta.

94 PRERANO TROŠENJE KLINOVА KRIŽА
PRETJERANA RADNA SNAGA

- Nemojte premašiti uvjete brzine i snage koji se određuju u priručniku za uporabu stroja.

NEĐOVOLJNO PODMAZIVANJE

- Slijedite upute u točki 23.

95 IZVLAČENJE TELESKOPSKIH CIJEVI
PRETJERANO IZDUŽENJE PRIJENOSA

- Izbjegavajte stanja krajnjeg izduženja kardanskog prijenosa.
- Kod stacionarnih strojeva: namjestite traktor u odnosu na stroj tako da teleskopski elementi budu preklopmani kao što se ilustrira u točki 3.

96 DEFORMACIJA TELESKOPSKIH ELEMENATA
PRETJERANI VRŠNI MOMENT

- Izbjegavajte preopterećenja i uključivanja pod opterećenjem priključnog vratila.
- Provjerite učinkovitost ograničavača momenta.
- Provjerite da prijenos ne dolazi u dodir s dijelovima traktora ili stroja za vrijeme vršenja manevra.


97 PRERANO TROŠENJE TELESKOPSKIH CIJEVI
NEDOVOLJNO PODMAZIVANJE


- Slijedite upute u poglavljiju Podmazivanje
- NEDOVOLJNO PREKLAPANJE CIJEVI*
- Vidi upute u točki 3.


98 PRERANO TROŠENJE PRSTENASTIH MATICA ZAŠTITE
NEDOVOLJNO PODMAZIVANJE

- Slijedite upute u točki 23.
- SIGURNOSNI LANAC NIJE PRAVILNO PRIČVRŠĆEN*
- Vidi upute u točki 5.

99 Svi plastični dijelovi kardanskih prijenosa Bondioli & Pavesi se mogu potpuno reciklirati. Kako bismo živjeli u čišćem svijetu, u trenutku njihove zamjene treba ih odložiti na odgovarajući način.

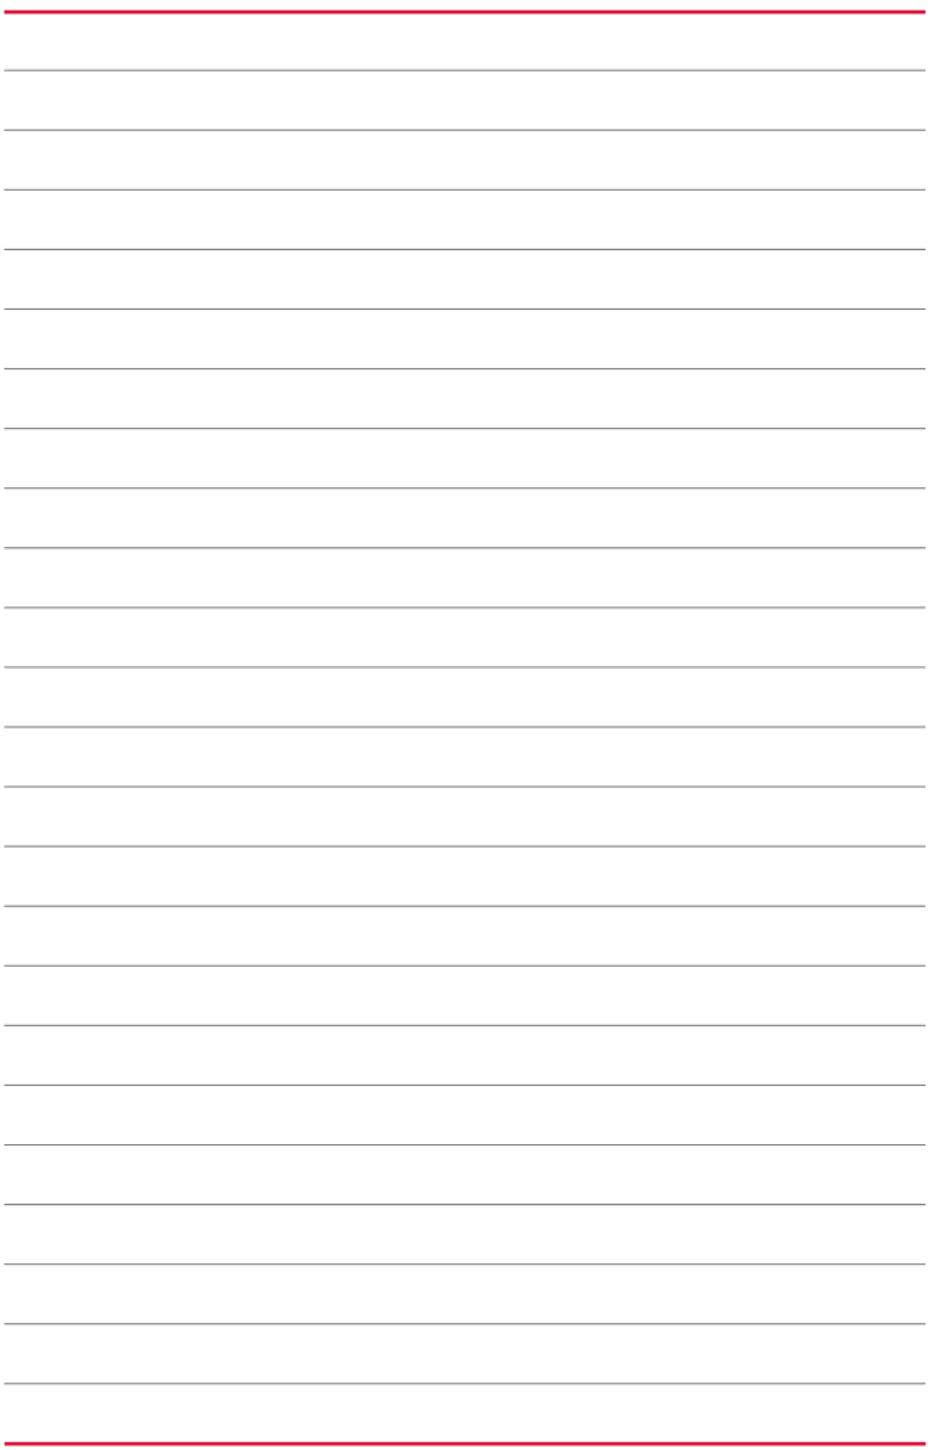

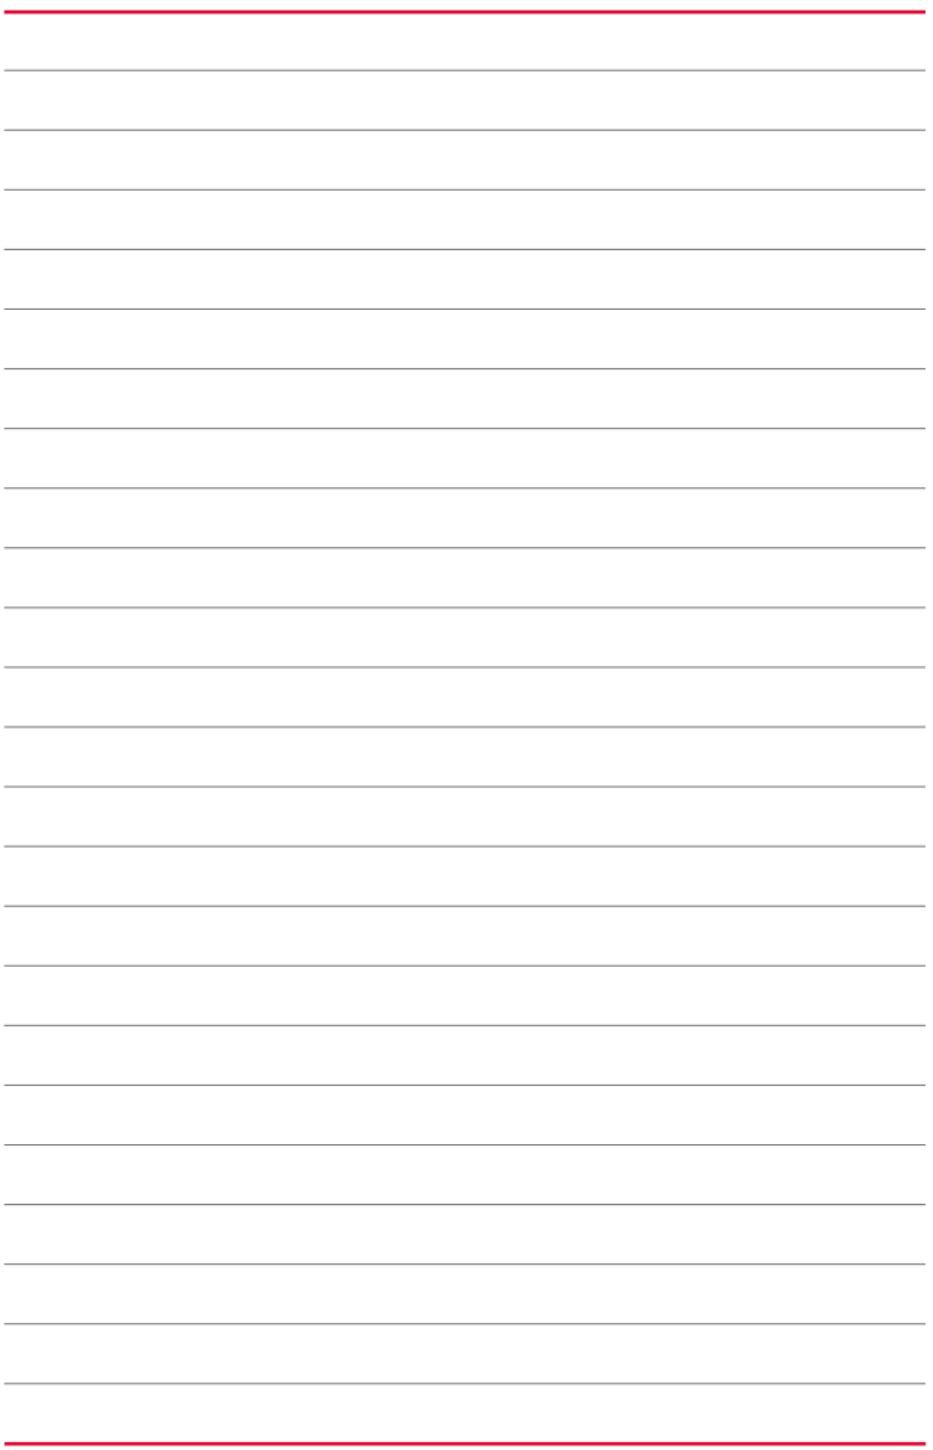

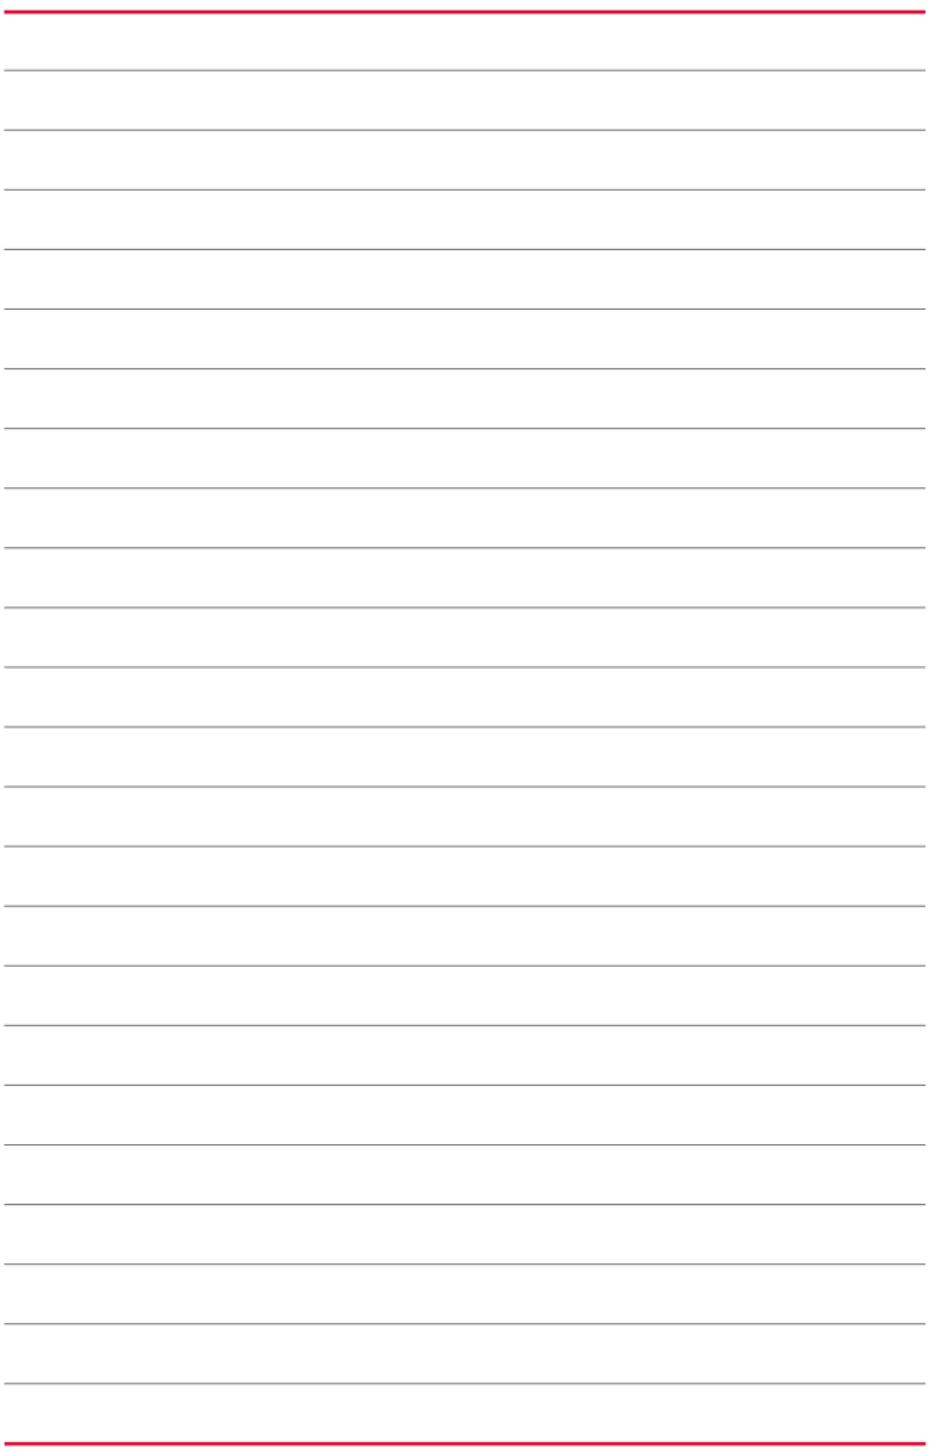



**BONDIOLI
& PAVESI**



BONDIOLI & PAVESI S.p.A.
VIA XXIII APRILE 35/A
46029 SUZZARA (MN) - ITALIA